




## ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Θεοδώρου Κουζέλη

ΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε.Μ.Π.

Γεωργίου Περίκου

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ε.Τ.Ε.

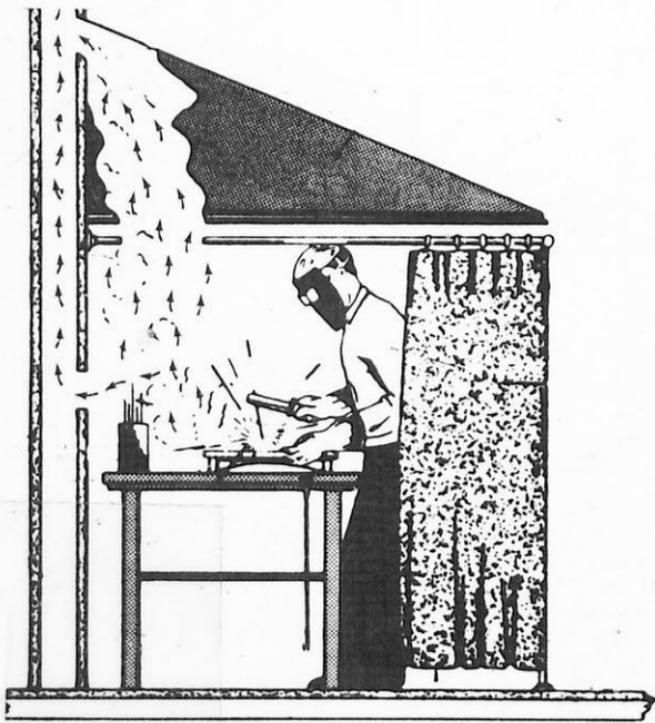

002  
ΚΛΣ  
ΣΤ2Β  
2496





1954



**ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ**  
ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ  
ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ  
*Γιούργος Εύχαρις*  
α.σ.β. αρ.π. εισ.γ. 2056 του έτους 1983

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ὁ Εὐγένιος Εὐγενίδης, ὁ ἰδρυτής καί χορηγός τοῦ « Ἰδρύματος Εὐγενίδου », πολὺ νωρὶς πρόβλεψε καί σχημάτισε τὴν πεποίθησιν ὅτι ἡ ἄρτια κατάρτιση τῶν τεχνικῶν μας, σέ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐθνικὴ ἀγωγή, θὰ ἦταν ἀναγκαῖος καί ἀποφασιστικὸς παράγοντας τῆς προόδου τοῦ ἔθνους μας.

Τὴν πεποίθησίν του αὐτὴ ὁ Εὐγενίδης ἐκδήλωσε μὲ τὴ γενναϊόφρονα πράξιν εὐεργεσίας, νὰ κληροδοτήσῃ σεβαστὸ ποσὸ γιὰ τὴ σύστασιν Ἰδρύματος πού θὰ εἶχε σκοπὸ νὰ συμβάλλῃ στὴν τεχνικὴ ἐκπαίδευσιν τῶν νέων τῆς Ἑλλάδος.

Ἔτσι τὸ Φεβρουάριον τοῦ 1956 συστήθηκε τὸ « Ἰδρυμα Εὐγενίδου », τοῦ ὁποῦ τὴν διοίκησιν ἀνέλαβε ἡ ἀδελφὴ του κυρία Μαρϊάνθη Σίμου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ διαθέτη.

Ἀπὸ τὸ 1956 μέχρι σήμερον ἡ συμβολὴ τοῦ Ἰδρύματος στὴν τεχνικὴ ἐκπαίδευσιν πραγματοποιεῖται μὲ διάφορες δραστηριότητες. Ὅμως ἀπ' αὐτές ἡ σημαντικότερη, πού κρίθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς πρῶτης ἀνάγκης, εἶναι ἡ ἐκδόσιν βιβλίων γιὰ τοὺς μαθητὰς τῶν τεχνικῶν σχολῶν.

Μέχρι σήμερον ἐκδόθηκαν 150 τόμοι βιβλίων, πού ἔχουν διατεθεῖ σὲ πολλὰ ἑκατομμύρια τεύχη, καί καλύπτουν ἀνάγκας τῶν Κατώτερων καί Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν τοῦ Ὑπ. Παιδείας, τῶν Σχολῶν τοῦ Ὁργανισμοῦ Ἀπασχολήσεως Ἐργατικῶν Δυναμικῶν (ΟΑΕΔ) καί τῶν Δημοσίων Σχολῶν Ἐμπορικῶν Ναυτικῶν.

Μοναδικὴ φροντίδα τοῦ Ἰδρύματος σ' αὐτὴ τὴν ἐκδοτικὴν του προσπάθειαν ἦταν καί εἶναι ἡ ποιότητα τῶν βιβλίων, ἀπὸ ἄποψιν ὄχι μόνον ἐπιστημονικὴν, παιδαγωγικὴν καί γλωσσικὴν, ἀλλὰ καί ἀπὸ ἄποψιν ἐμφανίσεως, ὥστε τὸ βιβλίον νὰ ἀγαπηθεῖ ἀπὸ τοὺς νέους.

Γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴν καί παιδαγωγικὴν ποιότητα τῶν βιβλίων, τὰ κείμενα ὑποβάλλονται σὲ πολλὰς ἐπεξεργασίας καί βελτιώνονται πρὶν ἀπὸ κάθε νέα ἐκδόσιν.

Ἰδιαιτέρην σημασίαν ἀπέδωσε τὸ Ἰδρυμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴν στὴν ποιότητα τῶν βιβλίων ἀπὸ γλωσσικὴν ἄποψιν, γιατί πιστεύει ὅτι καί τὰ τεχνικὰ βιβλία, ὅταν εἶναι γραμμένα σὲ γλῶσσαν ἄρτια καί ὁμοίομορφον ἀλλὰ καί κατάλληλον γιὰ τὴν στάθμιν τῶν μαθητῶν, μποροῦν νὰ συμβάλλουν στὴν γλωσσικὴν διαπαιδαγώγησιν τῶν μαθητῶν.

Ἔτσι μὲ ἀπόφασιν πού πάρθηκε ἤδη ἀπὸ τὸ 1956 ὅλα τὰ βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τεχνίτη, δηλαδὴ τὰ βιβλία γιὰ τίς Κατώτερες Τεχνικὰς Σχολάς, ὅπως ἀργότερα καί γιὰ τίς Σχολάς τοῦ ΟΑΕΔ, εἶναι γραμμένα σὲ γλῶσσαν δημοτικὴν μὲ βάση τὴν γραμματικὴν τοῦ Τριανταφυλλίδη. Ἡ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία τῶν βιβλίων γίνεται ἀπὸ φιλολόγους τοῦ Ἰδρύματος καί ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ ἐνιαία σύνταξιν καί ὁρολογία καθὲς κατηγορίας βιβλίων.

Ἡ ποιότητα τοῦ χαρτιοῦ, τὸ εἶδος τῶν τυπογραφικῶν στοιχείων, τὰ σωστά σχήματα καὶ ἡ καλαίσθητη σελιδοποίηση, τὸ ἐξώφυλλο καὶ τὸ μέγεθος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται καὶ αὐτὰ στὶς φροντίδες τοῦ Ἰδρύματος.

Τὸ Ἰδρυμα θεώρησε ὅτι εἶναι ὑποχρέωσή του, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἰδρυτῆ του, νὰ θέσει στὴν διάθεση τοῦ Κράτους ὅλη αὐτὴ τὴν πείρα του τῶν 20 ἐτῶν, ἀναλαμβάνοντας τὴν ἔκδοση τῶν βιβλίων καὶ γιὰ τὶς νέες Μέσες Τεχνικὲς καὶ Ἐπαγγελματικὲς Σχολές νέου τύπου καὶ τὰ νέα Τεχνικὰ καὶ Ἐπαγγελματικὰ Λύκεια, σύμφωνα μὲ τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα τοῦ Κ.Ε.Μ.Ε.

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

**Ἀλέξανδρος Ι. Παπᾶς**, Ὁμ. Καθηγητὴς ΕΜΠ, Πρόεδρος.  
**Χρυσόστομος Φ. Καβουνίδης**, Διπλ.-Μηχ.-Ἡλ. ΕΜΠ, Ἐπίτιμος Διοικητὴς ΟΤΕ, Ἀντιπρόεδρος.  
**Μιχαὴλ Γ. Ἀγγελόπουλος**, Τακτικὸς Καθηγητὴς ΕΜΠ, τ. Διοικητὴς ΔΕΗ.  
**Παναγιώτης Χατζηγιάννου**, Μηχ.-Ἡλ. ΕΜΠ, Γεν. Δ/ντὴς Ἐπαγ/κῆς Ἐκπ. Ὑπ. Παιδείας.  
Ἐπιστημ. Σύμβουλος, **Γ. Ροῦσσος**, Χημ.-Μηχ. ΕΜΠ.  
Σύμβουλος ἐπὶ τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος, **Κ. Α. Μανάφης**, Καθηγητὴς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.  
Γραμματεὺς, **Δ. Π. Μεγαρίτης**.  
Εἰδικὸς Ἐπιστημονικὸς Σύμβουλος γιὰ τὸ βιβλίο Μηχανολογικό Ἐργαστήριο ὁ κ. Ἐλ. Παπαδανιήλ, ὁμοτ. καθηγητὴς Ε.Μ.Π.

#### Διατελέσαντα μέλη ἢ σύμβουλοι τῆς Ἐπιτροπῆς

**Γεώργιος Κακριδῆς** † (1955 - 1959) Καθηγητὴς ΕΜΠ, **Ἄγγελος Καλογέρᾶς** † (1957 - 1970) Καθηγητὴς ΕΜΠ, **Δημήτριος Νιάνις** (1957 - 1965) Καθηγητὴς ΕΜΠ, **Μιχαὴλ Σπενσιέρης** (1956 - 1959) Καθηγητὴς ΕΜΠ, **Νικόλαος Βασιώτης** (1960 - 1967), **Θεόδωρος Κουζέλης** (1968 - 1976) Μηχ.— Ἡλ. ΕΜΠ.

ΜΧΚ

Α

7



Κουζινης, Θεόδωρος

Α΄ ΤΑΞΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

# ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΖΕΛΗ  
ΙΧ/ΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε.Μ.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΚΟΥ  
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

ΑΘΗΝΑ  
1982

052  
+15  
ΕΤΘΒ  
2496

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό δεύτερο αυτό τεύχος τοῦ Μηχανολογικοῦ ἐργαστηρίου, ὅπως καί τό πρῶτο, προορίζεται γιά τήν Α΄ τάξη τοῦ Μηχανολογικοῦ Τμήματος τῶν Μέσων Τεχνικῶν Σχολῶν.

Μέ τίς 19 ἀσκήσεις, πού ἐμπεριέχονται στό τεύχος αὐτό, ὁλοκληρῶνεται ἡ ὕλη τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τό μάθημα τοῦ Μηχανολογικοῦ ἐργαστηρίου.

Οἱ ἀσκήσεις τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀναφέρονται στίς διαμορφώσεις ἐν θερμῷ καί ἐν ψυχρῷ, στίς σωληνώσεις, στίς συνδέσεις, στίς συγκολλήσεις, στή χύτευση μετάλλων, στίς ἐργαλειομηχανές καί στίς κινητήριες μηχανές.

Ἡ δομή τῆς ὕλης τῆς κάθε ἀσκήσεως εἶναι διαφορετική ἀπ' ὅ,τι στό πρῶτο τεύχος, γιατί ἔτσι ἀνταποκρίνεται καλύτερα στόν ἐπιδιωκόμενο σκοπό. Ἡ νέα αὐτή δομή θά ἀκολουθηθεῖ καί στό πρῶτο τεύχος, ὅταν μέ τόν καιρό ἀνατυπωθεῖ.

Πολλές πληροφορίες καί πολλά σχέδια γιά τή συγγραφή τοῦ τεύχους πάρθηκαν ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἰδρύματος Εὐγενίδου «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ».

Εὐχαριστοῦμε τόν καθηγητή τῆς Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κ. Ἀναστ. Κυρίτση γιά τήν παροχή στοιχείων μέ σχετικά σχέδια ἐργαστηριακῶν ἀσκήσεων.


Τέλος θερμές εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε στήν Ἐπιτροπή Ἐκδόσεων καί στό Τμήμα Ἐκδόσεων τοῦ Ἰδρύματος Εὐγενίδου γιά τίς προσπάθειες πού κατέβαλαν γιά τήν ὅσο τό δυνατόν πληρέστερη συγγραφή καί ἀρτιότερη ἐμφάνιση τοῦ βιβλίου.

Οἱ Συγγραφεῖς



## ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

### ΚΟΠΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

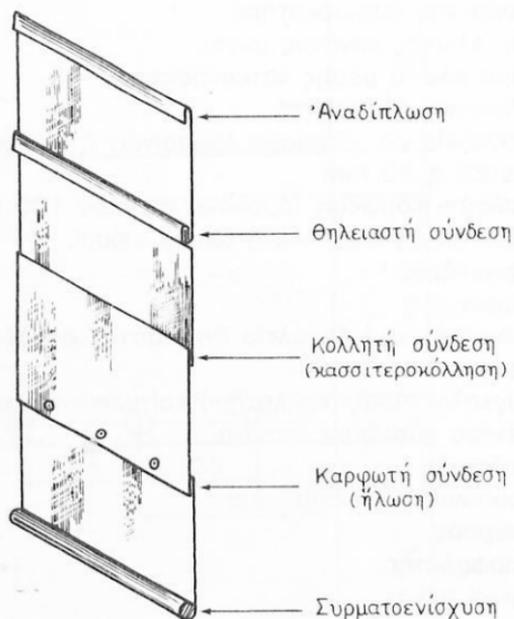

#### Πράξεις.

- Κοπή με ψαλίδια εϋθείας κοπής.
- Κάμψη με εργαλεία χεριού.
- Θηλειαστή σύνδεση.


- Κασσιτεροκόλληση.
- Κάρφωμα (ήλωση).
- Συρματοεπίσχυση.

### **Απαιτούμενα υλικά.**

- Λαμαρίνα 260 × 80 × 0,8 mm.
  - Σύρμα  $\varnothing$  4 × 80 mm.
  - Καρφιά στρογγυλοκέφαλα  $\varnothing$  2,5 × 5 ή 5,5 mm, κομμάτια 3.
- Τά παραπάνω υλικά είναι από μαλακό χάλυβα (8 St 37).

### **Απαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μηχανικό ψαλίδι εύθειας κοπής.
2. Όρθογωνιά.
3. Χαράκτης (σημαδευτήρι).
4. Μεταλλικός κανόνας (ρίγα).
5. Λίμα πλατιά μέσης κατεργασίας.
6. Μέγγενη εφαρμοστή.
7. Έργαλείο για γώνιασμα λαμαρινών ή δύο σιδηρογωνιές με μήκος 25 ή 30 mm.
8. Καλούπι κάμψεως (άμονάκι) περίπου 100 mm.
9. Πλαστικό ή ελαστικό ή ξύλινο σφυρί.
10. Σφιγκτήρες.
11. Άμόνι.
12. Διαμορφωτικό εργαλείο θηλειαστής συνδέσεως.
13. Σφυρί.
14. Συγκολλητήρας (κολλητήρι) και υλικά για κασσιτεροκόλληση.
15. Κέντρο χαράξεως (πόντα).
16. Δράπανο.
17. Τρυπάνι  $\varnothing$  2,5 mm.
18. Ζουμπάς.
19. Καρφολάτης.
20. Σφυρί πένας.

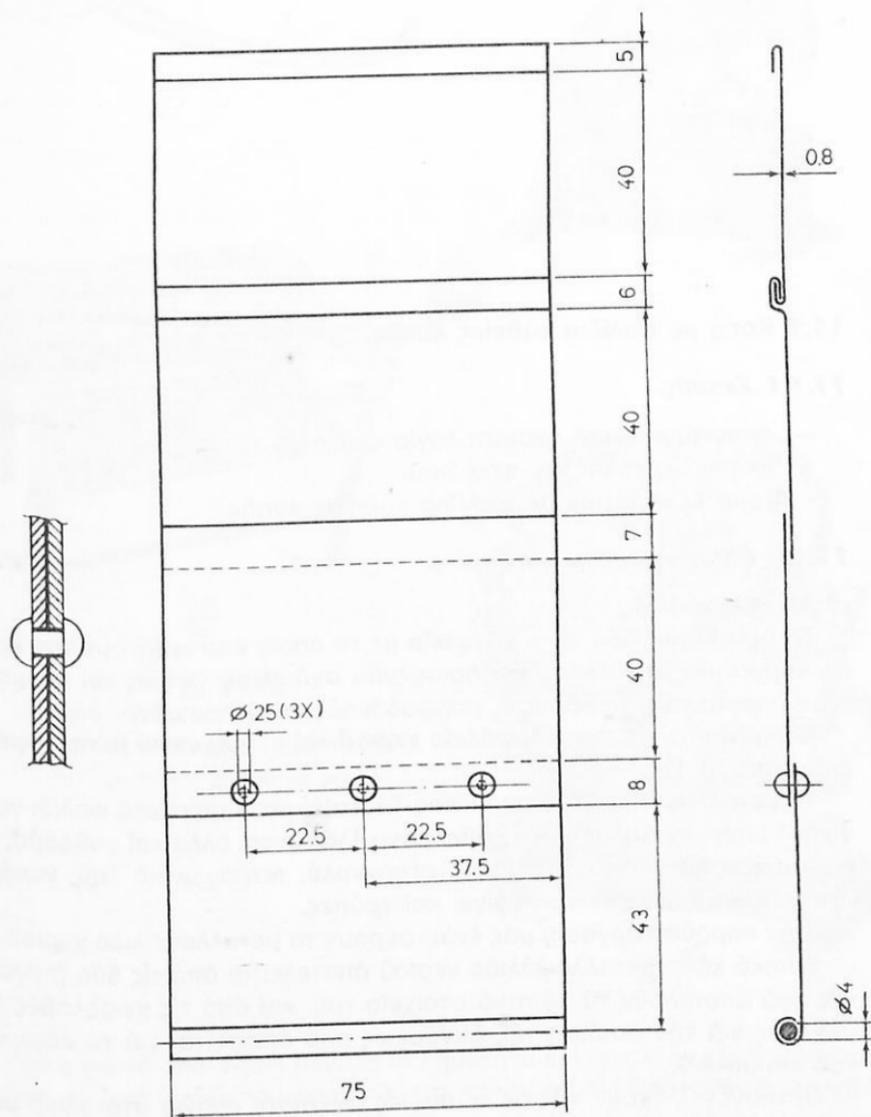

Γενική άνοχή  $\pm 1\text{mm}$

## 11.1 Κοπή με ψαλίδια εϋθείας κοπής.

### 11.1.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση καί όνοματολογία ψαλιδιῶν.
- Έκλογή κατάλληλου ψαλιδιοῦ.
- Κοπή έλασμάτων με ψαλίδια εϋθείας κοπής.

### 11.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες.

#### α) Μεταλλοψάλιδα.

Τά μεταλλοψάλιδα εἶναι έργαλεῖα με τά όποια έπιτυγχάνομε τήν κοπή κομματιῶν από έλάσματα όρισμένου σχήματος, καθώς καί κομματιῶν από ταινίες, ράβδους ἢ μορφοδοκοῦς (τυποποιημένοι δοκοί).

Διακρίνονται σέ **μεταλλοψάλιδα χεριοῦ** καί σέ **μηχανικά μεταλλοψάλιδα** (σχ. 11.1α).

Τό μεταλλοψάλιδο τοῦ σχήματος 11.1α(δ) εἶναι μηχανικό ψάλιδο γενικῆς χρήσεως. Δηλαδή δέν κόβει μόνο έλάσματα, αλλά καί ραβδόμορφο σίδηρο διαφόρων διατομῶν (στρογγυλό, τετραγωνικό Ταῦ, γωνία κλπ.). Έπίσης μπορεῖ νά άνοίγει καί τρύπες.


Στήν παρούσα έργασία μᾶς ενδιαφέρουν τά μεταλλοψάλιδα χεριοῦ.

Βασικά κάθε μεταλλοψάλιδο χεριοῦ άποτελεῖται από τίς δύο σιαγόνες πού άποτελοῦν τό κοπτικό στοιχείο του, καί από τίς χειρολαβές ἢ μοχλοῦς γιά τήν άσκηση τῆς δυνάμεως πού άπαιτεῖται γιά τό κόψιμο τοῦ κομματιοῦ.


Οἱ σιαγόνες ἔχουν κόψεις οἱ όποῖες πιέζονται επάνω στό ὑλικό με τήν άπαιτούμενη γιά τήν κοπή δύναμη.

Μεταξύ τῶν κόψεων άφήνεται πολύ μικρή χάρη πού βοηθάει στό ψαλίδισμα.


Ἡ περιοχή τῶν κόψεων ὑφίσταται κατάλληλες θερμικές κατεργα-

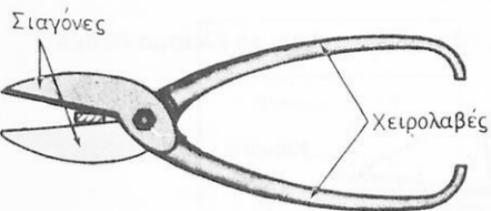


α)

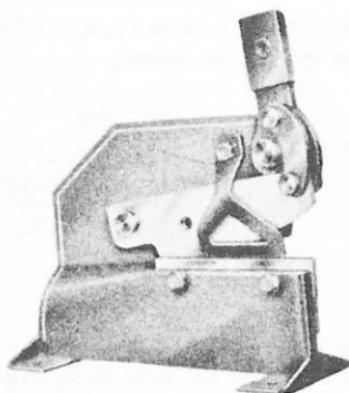

γ)

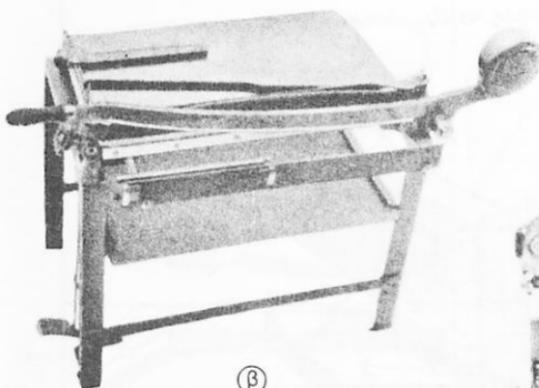

β)

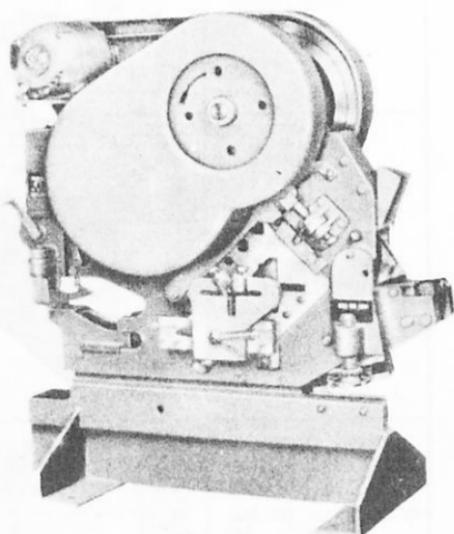

δ)

**Σχ. 11.1α.**


Μεταλλοψάλιδα.

- α) Κοινό ψαλίδι χειριού. β),  
 γ) Ψαλίδι χειριού μέ μοχλό.  
 δ) Μηχανικό ψαλίδι.

σίες για νά ἀποκτήσει μεγάλη σκληρότητα καί ἐπιπλέον εἶναι τροχισμένη, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο μέρος τῶν σιαγόνων καί οἱ χειρολαβές ἢ μοχλοὶ ἔχουν μικρότερη σκληρότητα γιά νά παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσθραυστότητα. Ἡ γωνία ἀνοίγματος τῶν σιαγόνων τοῦ ψαλιδιοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τό πάχος τοῦ κομματιοῦ πού θά κοπεῖ.

Ἡ γωνία αὐτή, γιά νά ἔχομε καλό ψαλίδισμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαί-

νει τίς  $15^\circ$  περίπου (σχ. 11.1β) γιά νά μή γλιστρήσει τό έλασμα ανάμεσα από τίς σιαγόνες.

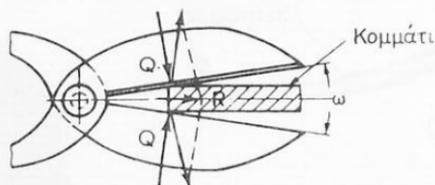


Σχ. 11.1β.

$\omega$  = γωνία ανοίγματος σιαγόνων.

$R$  = δύναμη πού ώθει τό κομμάτι πρός τά έξω.

$Q$  = αντίσταση του ύλικου.

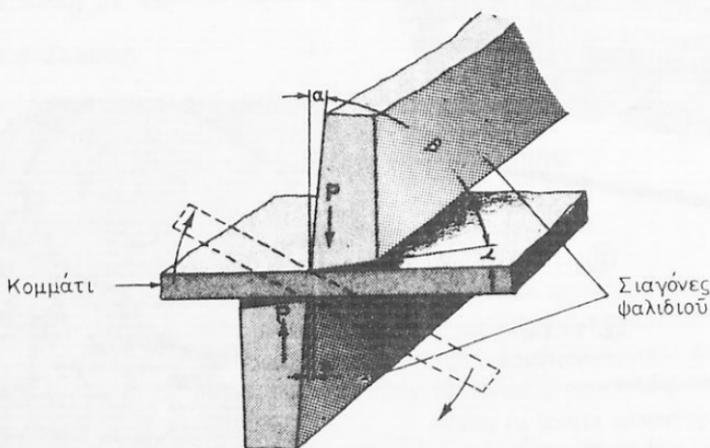

Σχ. 11.1γ.

Γωνίες του φαλιδιού.


Οί γωνίες κοπής του φαλιδιού πού προέρχονται από τό τρόχισμα, έκλέγονται ανάλογα μέ τό ύλικό πού πρόκειται νά κοπεΐ. Γιά συνηθισμένο φαλίδισμα μέ τό χέρι, ή γωνία σφήνας  $\beta$  είναι  $75^\circ-85^\circ$  καί ή έλεύθερη γωνία χάρης  $\alpha$  είναι  $2^\circ-3^\circ$  (σχ. 11.1γ).

Στόν πίνακα 11.1.1 αναγράφεται τό πάχος έλασμάτων από διάφορα ύλικά πού μπορούν νά κοπούν μέ κοινό μεταλλοψάλιδο χεριού.

Στό σχήμα 11.1δ φαίνονται μεταλλοψάλιδα χεριού πού χρησιμοποιούνται σέ διάφορες περιπτώσεις κοπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1.1

Είδος υλικού	Πάχος ελάσματος (mm)
Χάλυβας St 34	Έως 1,0
St 37	0,8
St 42	0,6
St 50	0,5
Άργίλιο	2,5
Χαλκός	1,2
Ψευδάργυρος	1,5
Όρείχαλκος	0,8
Μόλυβδος	5,0

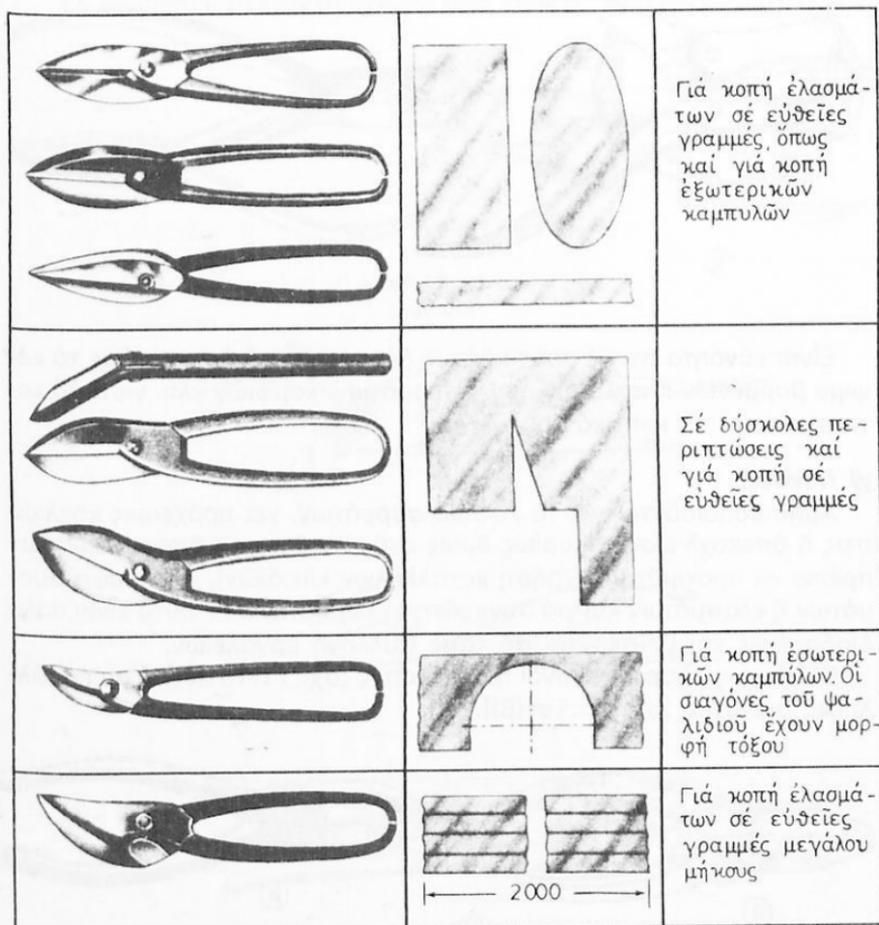

Σχ. 11.16.

Είδη μεταλλοψαλιδιών χειριού και χρήση τους.


α) Για κοπή ελασμάτων σε ευθείες γραμμές, καθώς και για κοπή εξωτερικών καμπύλων. β) Σε δύσκολες περιπτώσεις και για κοπή σε ευθείες γραμμές. γ) Για κοπή εσωτερικών καμπύλων. Οι σιαγόνες του ψαλιδιού έχουν μορφή τόξου. δ) Για κοπή ελασμάτων σε ευθείες γραμμές μεγάλου μήκους.

**β) Κόφτες.**

Είναι εργαλεία κοπής που χρησιμοποιούνται για την κοπή συρμάτων και λεπτών μεταλλικών ράβδων.

Οι κόφτες κατασκευάζονται από χάλυβα εργαλείων και είναι σκληροί στα κοπτικά τους μέρη και μαλακότεροι στις χειρολαβές.

Υπάρχουν πολλά είδη κόφτες. Τά δύο κυριότερα φαίνονται τό σχήμα 11.1ε.

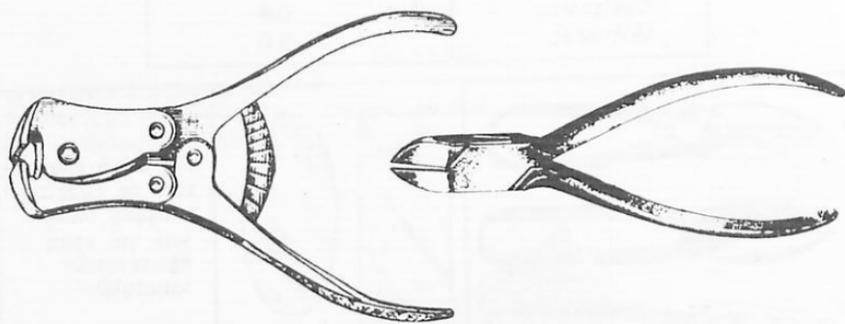


Σχ. 11.1ε.  
Κόφτες.

Είναι εύνοητο οτι μέ τούς κόφτες δέν πρέπει νά έπιχειροϋμε τό κόψιμο βαμμένων ή πολύ σκληρών συρμάτων, καρφιών κλπ. γιατί θά καταστραφοϋν τά κοπτικά τους άκρα.

**γ) Πένσες.**

Χρησιμοποιοϋνται για τό κόψιμο συρμάτων, για πρόχειρες κοχλιώσεις ή άποκοχλιώσεις (κυρίως όμως στην περίπτωση άποκοχλιώσεων πρέπει νά προτιμάται ή χρήση κατάλληλων κλειδιών), για κάμψη συρμάτων ή έλασμάτων και για συγκράτηση κομματιών. Γι' αυτό είναι πολύ διαδομένες και βρίσκονται σε κάθε συλλογή εργαλείων.

Οι πένσες μπορεί νά είναι πλαγιόκοπες [σχ. 11.1στ(α)] ή μέ παράλληλες σιαγόνες [σχ. 11.1στ(β)].

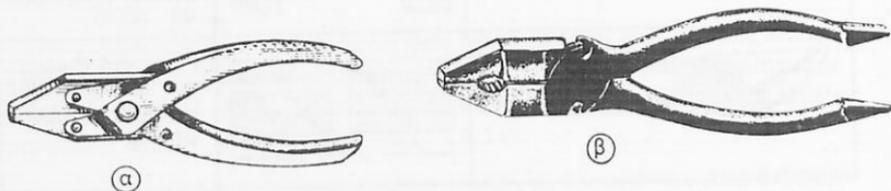

(α)

(β)

Σχ. 11.1στ.


α) Πλαγιόκοπη πένσα. β) Πένσα μέ παράλληλες σιαγόνες.

Γιά τή συγκράτηση κομματιῶν εἶναι καταλληλότερη ἡ πένσα μέ παράλληλες σιαγόνες.

#### δ) Τσιμπίδια.

Χρησιμοποιοῦνται γιά διαμόρφωση λεπτῶν μεταλλικῶν ἐλασμάτων ἢ συρμάτων σέ διάφορα σχήματα. Τά τσιμπίδια ἔχουν στό ἐσωτερικό τῶν σιαγόνων τους ρίκνωση γιά τήν καλή συγκράτηση τῶν κομματιῶν. Διακρίνονται σέ πλατυσίμπια [σχ. 11.1ζ(α)], μυτοσίμπια [σχ. 11.1ζ(β)] καί τσιμπίδια μέ ρυθμιζόμενο ἄνοιγμα σιαγόνων [σχ. 11.1ζ(γ)].

Τά τσιμπίδια κατασκευάζονται ἀπό χάλυβα ὑψηλῆς ἀντοχῆς.

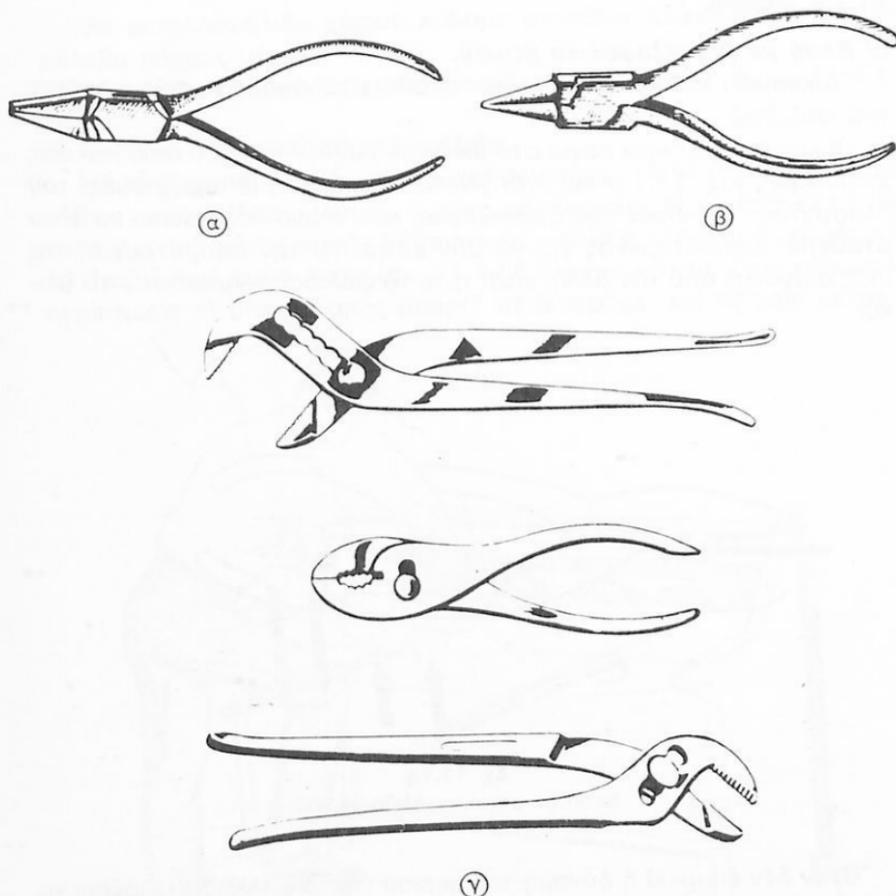

Σχ. 11.1ζ.

α) Πλατυσίμπιο. β) Μυτοσίμπιο. γ) Τσιμπίδια μέ ρυθμιζόμενο ἄνοιγμα σιαγόνων.

### 11.1.3 Μέτρα ασφάλειας.


- α) Πρέπει να κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τις σιαγόνες του μηχανικού ψαλιδιού όταν το μηχάνημα δεν έχει ειδικό προφυλακτήρα.
- β) Πρέπει πριν κάνετε χρήση ψαλιδιού ή πένσας να είστε σίγουροι ότι ο πείρος που συνδέει τα δύο μέρη είναι σταθερός.
- γ) Πρέπει οι χειρολαβές της πένσας που θα χρησιμοποιήσετε για ηλεκτρολογικές εργασίες να έχουν μονωτική επένδυση.
- δ) Πρέπει τα μηχανικά ψαλίδια μετά το τέλος της εργασίας να τα ασφαλίσετε.

### 11.1.4 Πορεία.

#### α) Κοπή με μεταλλοψάλιδα χειριού.

Το κομμάτι που θα ψαλιδισθεί τοποθετείται ανάμεσα στις σιαγόνες του ψαλιδιού.


Οι κόψεις πιέζονται πάνω στο υλικό με μία δύναμη που ασκείται στις χειρολαβές (σχ. 11.1η) και έτσι γίνεται η αποκοπή (άποχωρισμός) του ελάσματος. Ο πείρος της άρθρωσεως των σιαγόνων πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένος για να μην επιτρέψει την απομάκρυνση της μίας σιαγόνας από την άλλη, γιατί τότε το ψαλίδι θα «μασήσει» το υλικό.

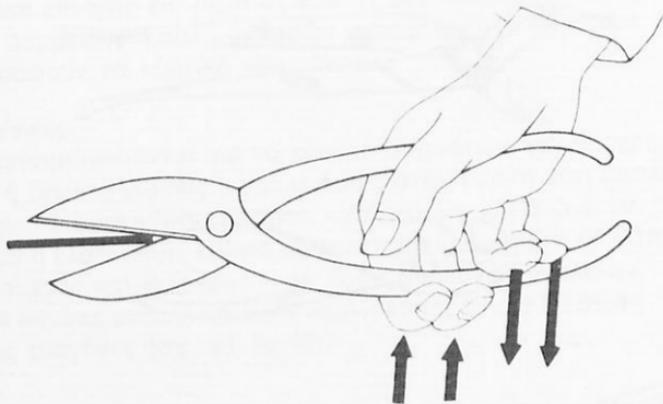

Σχ. 11.1η.

Κοπή με μεταλλοψάλιδο χειριού.

Όταν δεν έπαρκει η δύναμη του χειριού για το ψαλίδισμα, πρέπει να αναζητήσουμε ψαλίδι με μεγαλύτερο μέγεθος ή ψαλίδι άλλου είδους (με διαφορετικό σύστημα μοχλού) όπως αυτό που φαίνεται στο σχήμα 11.1θ.

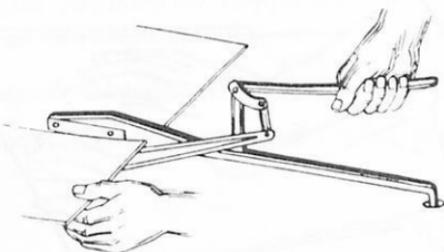

Σχ. 11.10.


Κοπή λαμαρίνας με μεταλλοψάλιδο χειριού με πολλαπλασιαστικό μοχλό.

Με μεταλλοψάλιδα χειριού κόβουμε συνήθως ελάσματα από κοινό χάλυβα πάχους μέχρι 1 mm.

Γιά τό πάχος ελασμάτων από άλλα υλικά βλέπε στον πίνακα 11.1.1.


### **β) Κοπή με μηχανικά μεταλλοψάλιδα.**

Με τό μηχανικό ψαλίδι γενικής χρήσεως [σχ. 11.1α(δ)] κόβονται συνήθως μορφοσίδηροι (λάμες, γωνίες, ράβδοι κλπ). Οι λαμαρίνες με μεγάλο σχετικά μήκος κοπής κόβονται με ψαλίδια χειριού με μοχλό [σχ. 11.1α(β)] ή με ποδοκίνητα (σχ. 11.1ι) ή ηλεκτροκίνητα. Στήν τελευταία περίπτωση τό μήκος κοπής μπορεί νά ξεπεράσει καί τά τρία μέτρα.

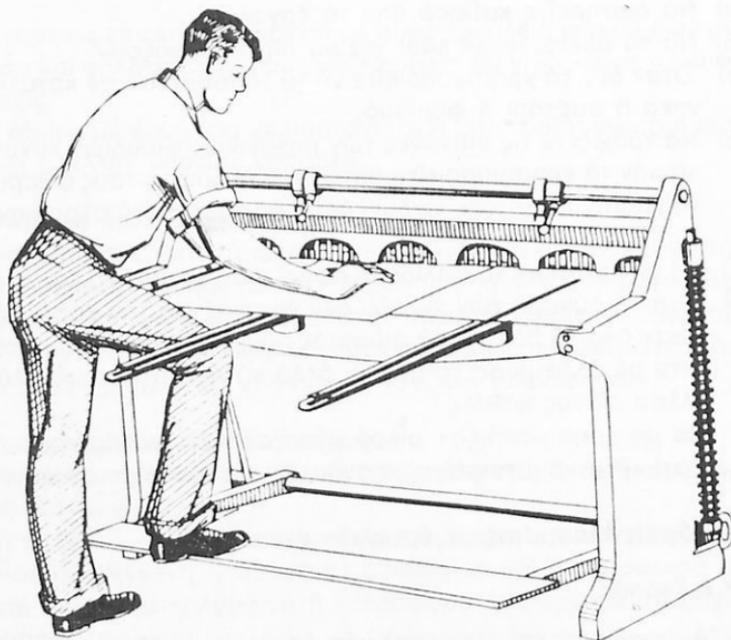

Σχ. 11.1ι.

Κοπή λαμαρίνας σε ποδοκίνητο μηχανικό ψαλίδι.

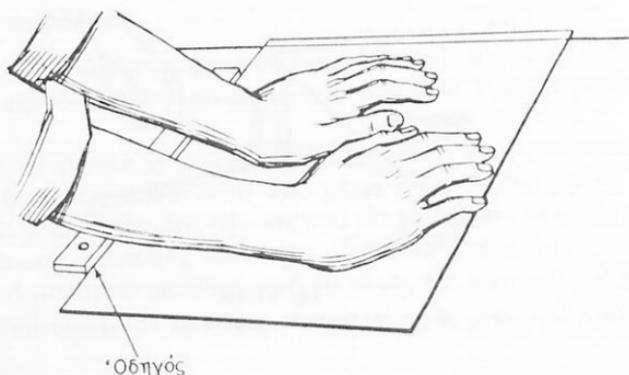

Σχ. 11.1α.

Όρθογωνική κοπή λαμαρίνας.

Πάνω στο τραπέζι των μηχανικών ψαλιδιών υπάρχει οδηγός κάθετος προς την κόψη της σταθερής σιαγόνας για την κοπή ορθογωνιασμένων πλευρών (σχ. 11.1α). Επίσης στο πίσω μέρος του ψαλιδιού υπάρχει ένας οδηγός παράλληλος προς την κόψη, ο οποίος ρυθμίζει με ακρίβεια το πλάτος της λαμαρίνας που θα κοπεῖ.

### 11.1.5 Συντήρηση.

- α) Νά διατηρεῖτε καθαρά ὅλα τὰ ἐργαλεῖα.
- β) Νά τὰ ἀλείφετε μέ λάδι γιά νά μή σκουριάζουν.
- γ) Ὄταν δέν τὰ χρησιμοποιεῖτε νά τὰ τοποθετεῖτε σέ κατάλληλο πίννακα ἢ συρτάρι ἢ φοριαμό.
- δ) Νά τροχίζετε τίς σιαγόνες τῶν μηχανικῶν ψαλιδιῶν κανονικά καί νά μήν τὰ χρησιμοποιεῖτε ποτέ ὅταν οἱ κόψεις τους φθαροῦν ἀπό τή χρήση, γιατί τότε κινδυνεύει ἡ ἀσφάλεια τοῦ ὅλου μηχανήματος.
- ε) Νά μήν χτυπάτε τό ψαλίδι μέ σφυρί γιατί μπορεῖ νά καταστραφεῖ.
- στ) Ὄταν ἡ δύναμη τῶν χεριῶν δέν ἐπαρκεῖ γιά τήν κοπή, νά μή ρίχνετε ὅλο τό βάρος τοῦ σώματος πάνω στό ψαλίδι ἢ νά ἐπιμηκύνετε μέ ἄλλα μέσα τό μοχλό, ἀλλά νά ἀναζητεῖτε μεγαλύτερο ἢ ἄλλου εἶδους ψαλίδι.
- ζ) Νά μή χρησιμοποιεῖτε μικρά μυτοσίμπιδα γιά βαριές ἐργασίες, γιατί τότε κάμπτονται οἱ σιαγόνες τους καί ἀχρηστεύονται.

## 11.2 Κάμψη ἐλάσματος μέ ἐργαλεῖα χεριοῦ.


### 11.2.1 Σκοπός.

- Ἀναγνώριση καί ὀνοματολογία ἐργαλείων χεριοῦ γιά κάμψη.

- Έκλογή των καταλλήλων εργαλείων.
- Κάμψεις με εργαλεία χεριού.

### 11.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Η κάμψη εφαρμόζεται σε ελάσματα, ταινίες, ράβδους, σωληνες κλπ. (σχ. 11.2α).

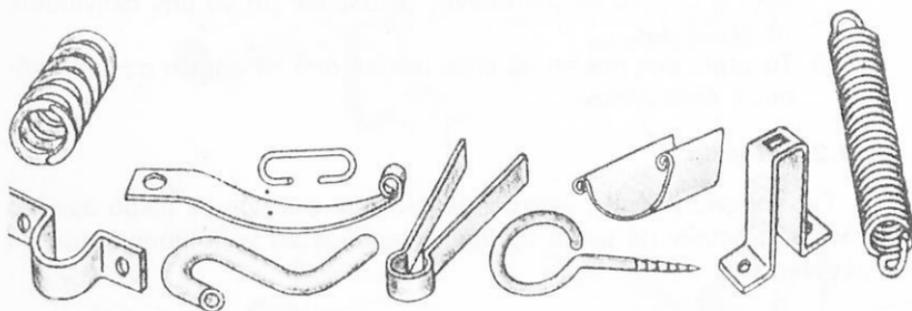

Σχ. 11.2α.

Κομμάτια μορφοποιούμενα με κάμψη.

Οι κάμψεις έν ψυχρώ γίνονται με άπλά εργαλεία χεριού ή με μηχανικά μέσα καί πρέσσες κάμψεως γιά τά όποια θά γίνει λόγος σέ έπόμενες άσκήσεις.

Η κάμψη με εργαλεία χεριού γίνεται ή κατά όρθή γωνία ή κατά μία κυκλική ή άλλης μορφής καμπύλη.

#### α) Η κάμψη κατά όρθή γωνία.

Πραγματοποιείται στή μέγγενη με χαλύβδινο σφυρί καί με τή βοήθεια κατάλληλης σιδηρογωνιάς. Η χρησιμοποίηση σιδηρογωνιάς διευκολύνει τήν κάμψη καί βοηθάει στήν έπίτευξη όρθής γωνίας του κομματιού. Γιά πρόχειρη κάμψη λεπτών μεταλλικών φύλλων αντί γιά χαλύβδινο σφυρί μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεϊ καί ξυλόσφυρο.

#### β) Η κυκλική ή καμπυλωτή κάμψη.

Έπιτρέπει νά δοθεϊ κυλινδρικό ή καμπύλο γενικά σχήμα σέ ένα έλασμα ή μία ταινία.

Γιά τή δουλειά αύτή ως όδηγός χρησιμοποιείται κατάλληλος άξονας δεμένος σέ μέγγενη ή σέ είδικό σφιγκτήρα. Η διαμόρφωση έπιτυχάνεται με σφυρί χαλύβδινο ή ξυλόσφυρο άνάλογα με τό πάχος του κομματιού.


Όπως είναι φυσικό ή κάμψη με έργαλεία χεριού δέ μᾶς παρέχει πολύ ικανοποιητική ποιότητα καί ποσότητα έργασίας όπως ή κάμψη με μηχανικά μέσα καί εξαρτάται από τήν έμπειρία τοῦ τεχνίτη.

### 11.2.3 Μέτρα ασφάλειας.

- α) Δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖτε κατά τή σφυρηλάτηση τῶν ἐλασμάτων παραμορφωμένα σφυριά, γιά νά μήν πληγώσετε τό ἔλασμα, ἤ σφυριά μέ σπασμένες ξυλολαβές γιά νά μήν πληγώσετε τά χέρια σας.
- β) Τά χέρια σας πρέπει νά εἶναι μακριά ἀπό τά σημεῖα σφυρηλάτησεως ἐλασμάτων.

### 11.2.4 Πορεία.

Γιά πρόχειρη κάμψη λεπτῶν μεταλλικῶν φύλλων μέ μικρό σχετικά πλάτος ἤ λαμῶν σέ μικρό ἀριθμό, μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τή μέγγενη (σχ. 11.2β).

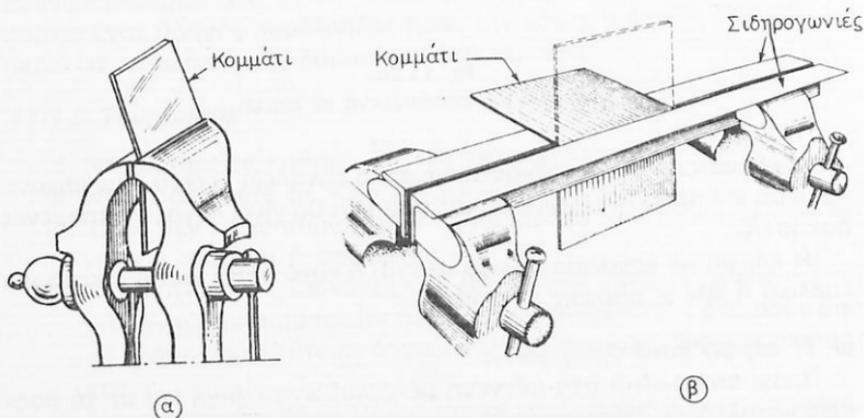

Σχ. 11.2β.


Πρόχειρη κάμψη λεπτοῦ μεταλλικοῦ φύλλου.

- α) Σέ μία μέγγενη χωρίς καλούπι κάμψεως. β) Σέ δύο μέγγενες μέ καλούπι κάμψεως ἀπό σιδηρογωνιές.

Ἄν τό πλάτος τοῦ κομματιοῦ εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό πλάτος τῶν σιαγόνων τῆς μέγγενης, μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε καλούπι κάμψεως ἀπό σιδηρογωνιές μέ μία μέγγενη ἤ μέ δύο μέγγενες [σχ. 11.2β(β)]. Ἡ ποιότητα κάμψεως μέ τή μέθοδο αὐτή δέν εἶναι ἀρκετά ικανοποιητική. Γιά καλύτερη ποιότητα κάμψεως ἀντί νά χρησιμοποιήσουμε μέγγενη, συγκατοῦμε τό κομμάτι στήν ἄκρη μεταλλικῆς πλάκας μέ σφιγκτήρες καί σιδηρογωνιά (σχ. 11.2γ) ἤ μέ σφιγκτήρα καί μέ τήν πα-


ρεμβολή ξύλινων κομματιών και σιδηρογωνιάς (σχ. 11.2δ).

“Αν μία από τις άκρες των ξύλων είναι στρογγυλεμένη, τότε μπορούμε να κάνουμε και καμπυλωτή κάμψη (σχ. 11.2ε).

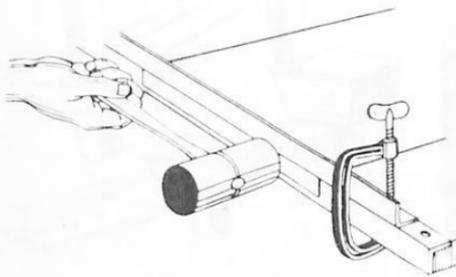


Σχ. 11.2γ.

Κάμψη κομματιού στήν άκρη μεταλλικής πλάκας με σφιγκτήρα και σιδηρογωνιά.

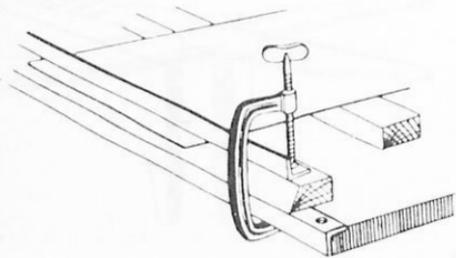

α

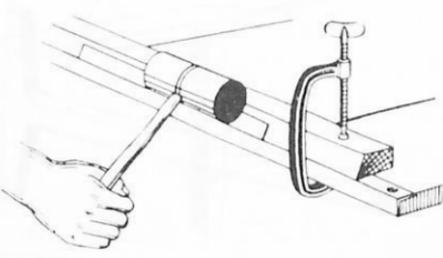


β


Σχ. 11.2δ.

Κάμψη κομματιών στήν άκρη μεταλλικής πλάκας με τη βοήθεια σφιγκτήρα και ξύλου.

α) Σιδηρογωνιά. β) Χωρίς σιδηρογωνιά.

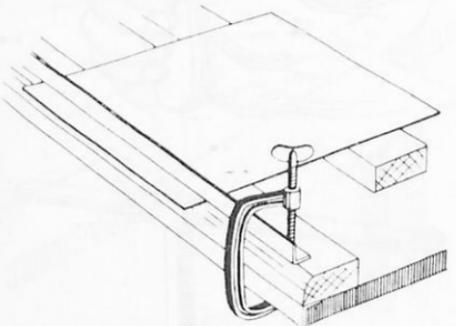

α

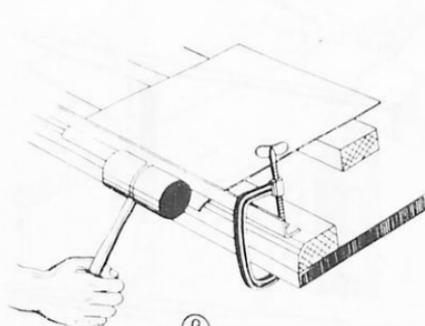


β

Σχ. 11.2ε.

καμπυλωτή κάμψη με ξύλινο καλούπι.


α) Συγκράτηση. β) Κάμψη.

Τά πίο συνηθισμένα ύποστηρίγματα γιά τήν κάμψη μέ έργαλεία χειριοϋ είναι τά διάφορα καλούπια (άμονάκια) πού στερεώνονται στίς ύποδοχές τής μεταλλικήσ πλάκασ (σχ. 11.2στ).

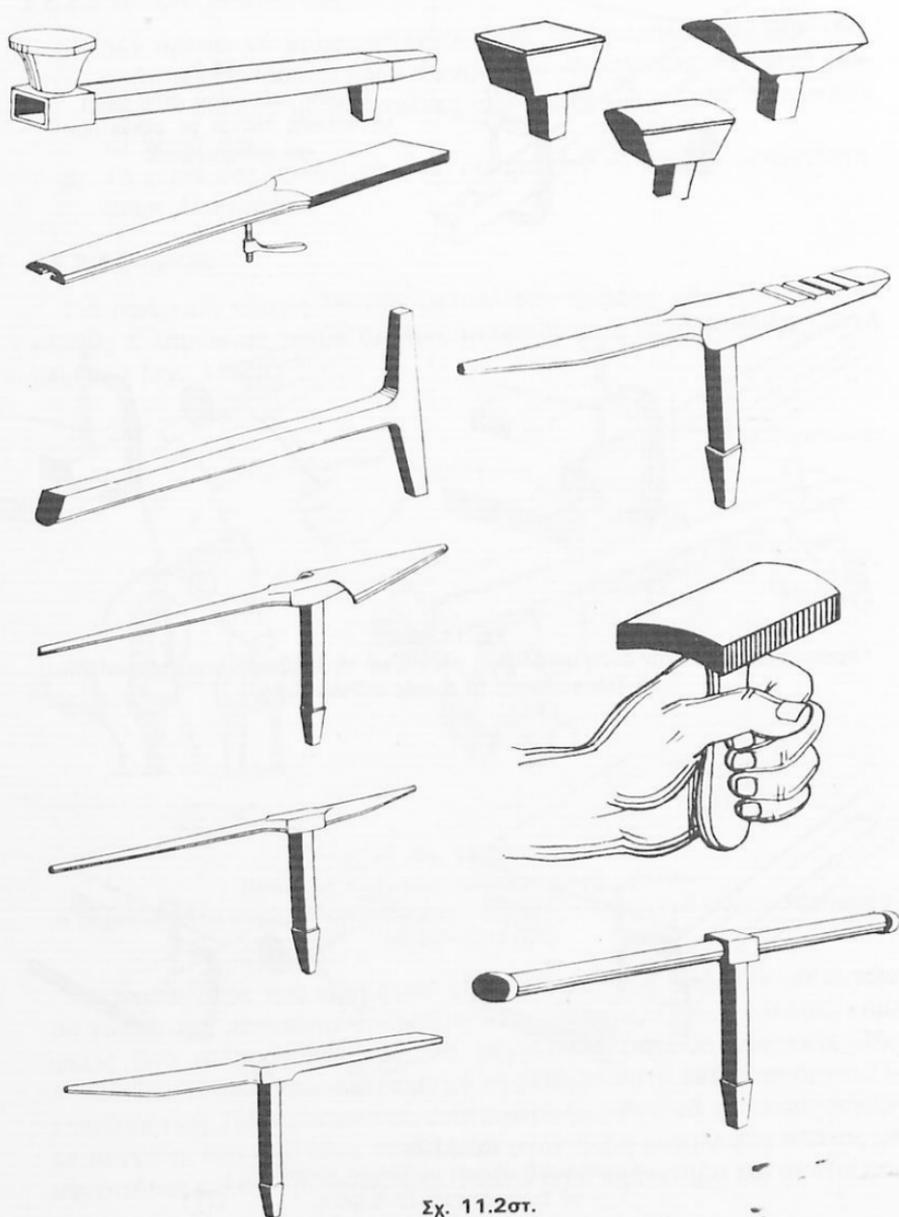


Σχ. 11.2στ.

Καλούπια γιά ύποστηρίγματα κατά τήν κάμψη.

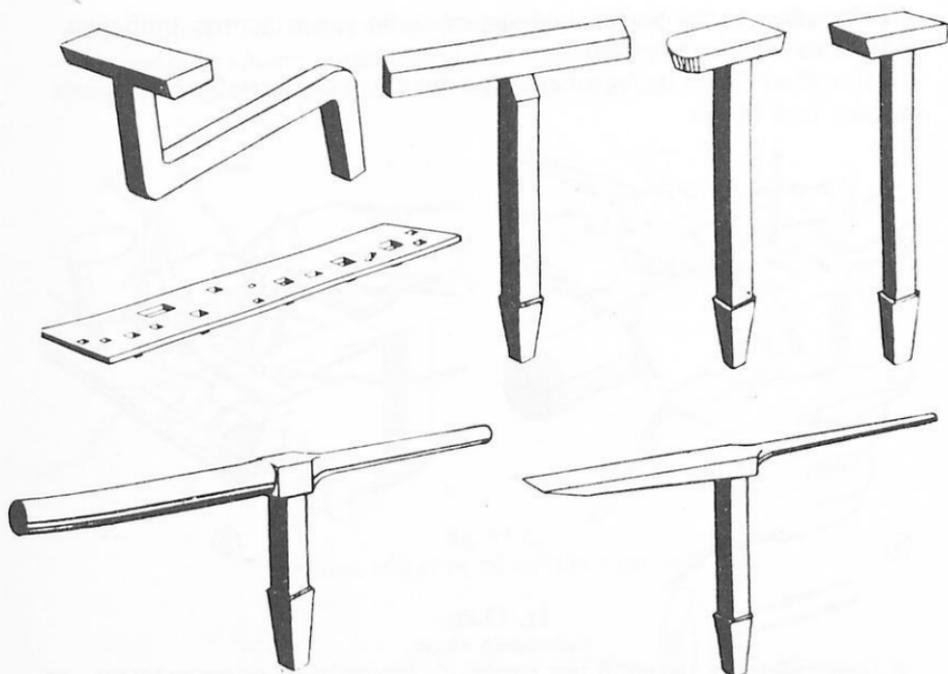

Σχ. 11.2στ.

Καλούπια για ύποστηρίγματα κατά την κάμψη.

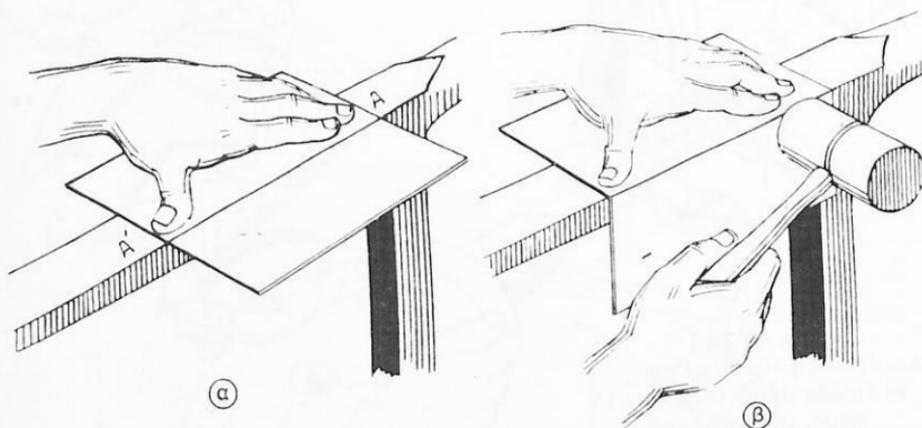


Σχ. 11.2ζ.

Κάμψη λεπτής λαμαρίνας στη γωνία καλούπιου.  
α) Εύθυγράμμιση και συγκράτηση. β) Κάμψη.

Στό σχήμα 11.2ζ φαίνεται κάμψη σε όρθη γωνία λεπτής λαμαρίνας στη γωνία ενός καλούπιου.


Στό σχήμα 11.2η φαίνεται κυλινδρική κάμψη κομματιού σε ανάλογο καλούπι από άξονα.

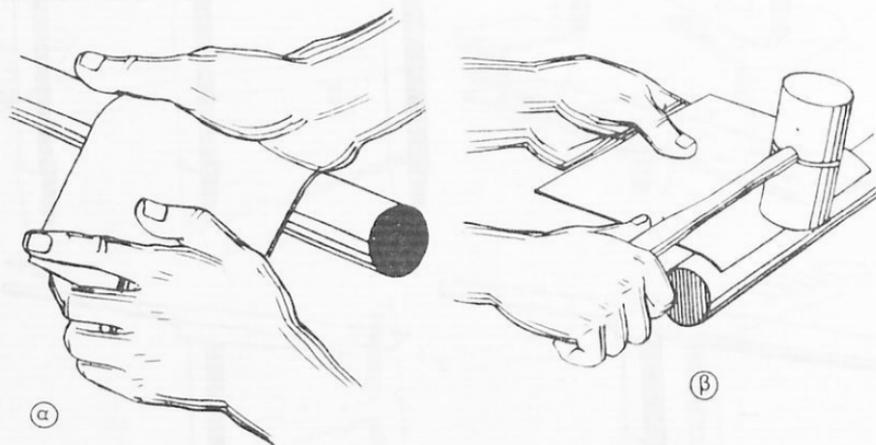

**Σχ. 11.2η.**

Κυλινδρική κάμψη.

α) Προετοιμασία με τήν πίεση τῶν χειρῶν. β) Ἀποπεράτωση με σφυρηλάτηση.

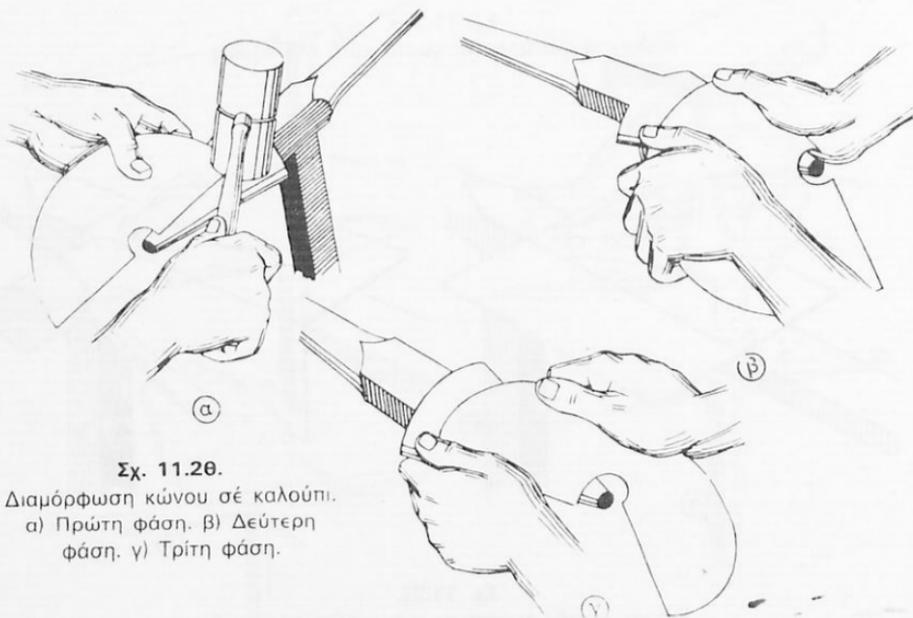

**Σχ. 11.2θ.**


Διαμόρφωση κώνου σε καλούπι.

α) Πρώτη φάση. β) Δεύτερη φάση. γ) Τρίτη φάση.

Στό σχήμα 11.2θ φαίνεται ή σειρά έργασίας για κωνική κάμψη λεπτής λαμαρίνας με τό χέρι.


Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στό σχήμα 11.2ι φαίνεται ή κάμψη σύρματος σέ καλοούπι (άμονάκι). Κυλινδρική κάμψη μπορεί νά γίνει στή μέγγενη μέ τή βοήθεια κυλινδρικής ράβδου ή σωλήνα (σχ. 11.2ια).

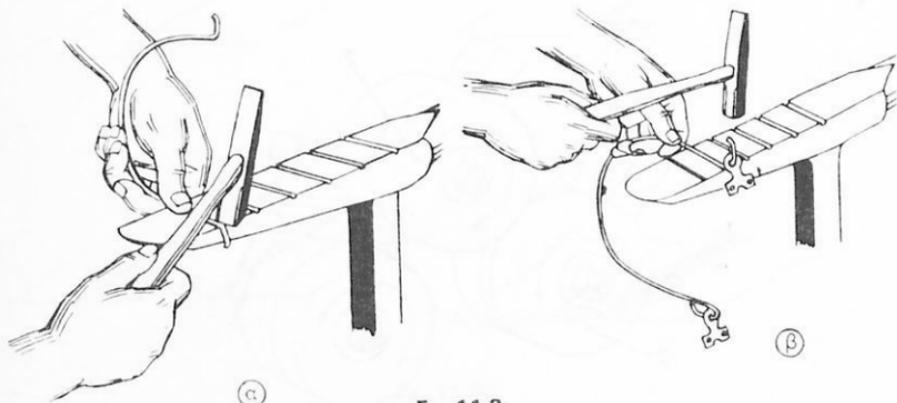

Σχ. 11.2ι.


Κάμψη σύρματος σέ καλοούπι (άμονάκι).

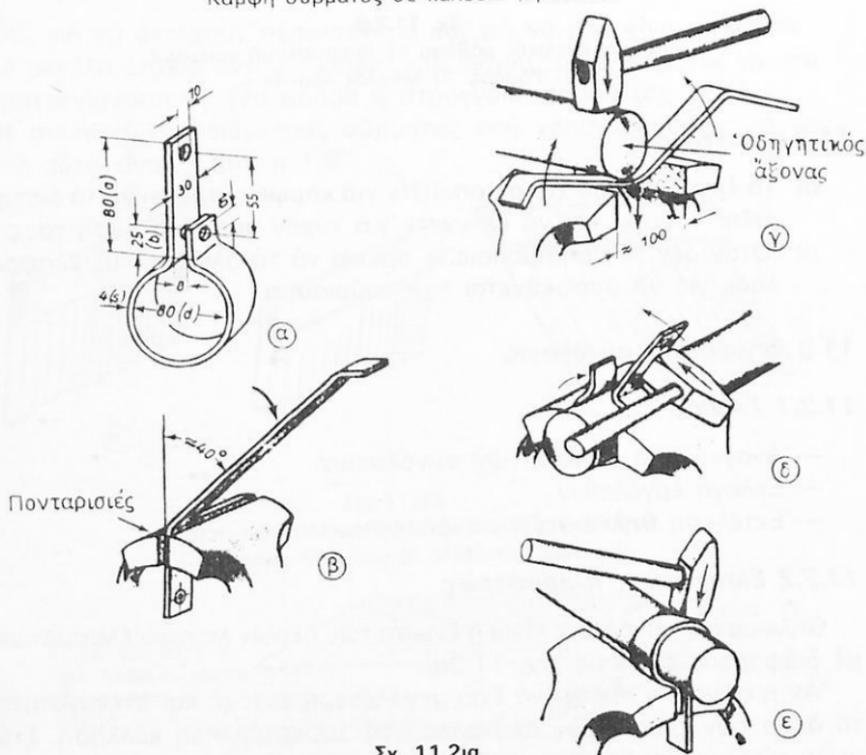

Σχ. 11.2ια.

Φάσεις κυλινδρικής κάμψεως στή μέγγενη μέ τή βοήθεια ενός στηρίγματος σωλήνα.

Γιά τήν κάμψη μορφοσιδήρων χρησιμοποιούνται συνήθως άπλές ιδιοσυσκευές κάμψεως πού άποδίδουν παρανωγική έργασία καί άκρίβεια κατασκευής (σχήματα 11.2ιβ).

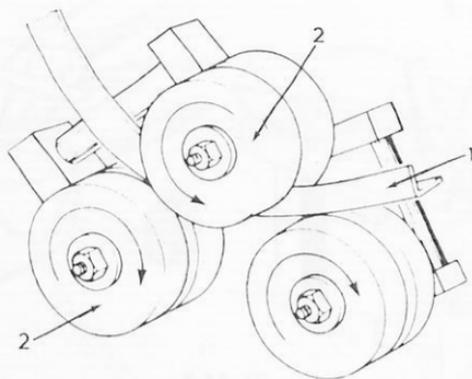

**Σχ. 11.2ιβ.**

Κάμψη κυκλικής ράβδου σέ ιδιοσυσκευή κάμψεως.  
1) Ράβδος. 2) Μοχλός κάμψεως.

### 11.2.5 Συντήρηση.

- α) Τά έργαλεία πού χρησιμοποιείτε γιά κάμψεις, πρέπει νά τά διατηρείτε καθαρά καί νά έλέγχετε γιά τυχόν παραμόρφωσή τους.
- β) Όταν δέν τά χρησιμοποιείτε πρέπει νά τά άλείφετε μέ έλαφρό λάδι, γιά νά άποφεύγεται τό σκούριασμα.

## 11.3 Θηλειαστές συνδέσεις.


### 11.3.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση θηλειαστών συνδέσεων.
- Έκλογή έργαλείων.
- Έκτέλεση θηλειαστών συνδέσεων.

### 11.3.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Θηλειαστές συνδέσεις είναι ή ένωση τών άκρων λεπτών έλασμάτων μέ διάφορους τρόπους (σχ. 11.3α).

Άν ή σύνδεση πρέπει νά έχει μεγαλύτερη άντοχή καί στεγανότητα τά άκρα τών έλασμάτων συγκολλοῦνται μέ κατάλληλη κόλληση. Στά χείλη τών μικρών δοχείων, πού κατασκευάζονται άπό φύλλα λευκοσιδήρου ή άλλων μετάλλων, γίνεται άπλή ή διπλή άναδίπλωση (σχ.

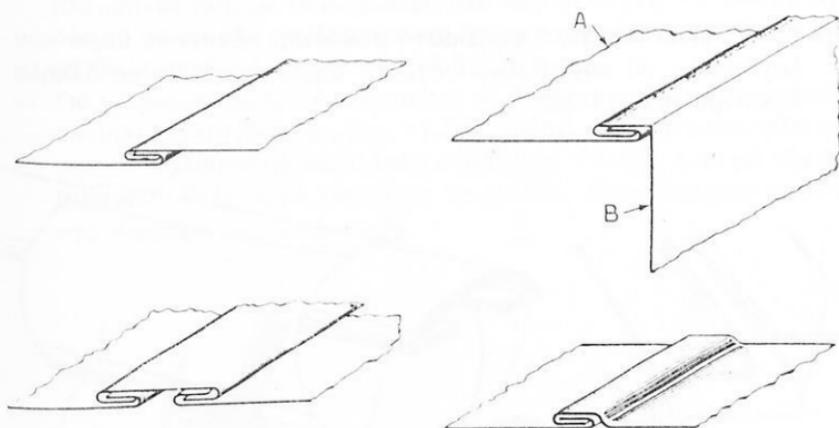


Σχ. 11.3α.

Τυπικές θηλιαστές συνδέσεις.

11.3β) για να άντέχουν περισσότερο και για να μὴν εἶναι κοφτερά.

Σέ μεγάλα δοχεῖα ἀντὶ γιὰ κάμψη τοῦ ἄκρου τοῦ ἐλάσματος γίνεται συρματοενίσχυση μέ ἓνα σύρμα ἢ στρογγυλὴ ράβδο (σχ. 11.3γ).


Ἡ συνηθισμένη διάμετρος σύρματος πού χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ εἶναι 3 mm ἢ 1/8".

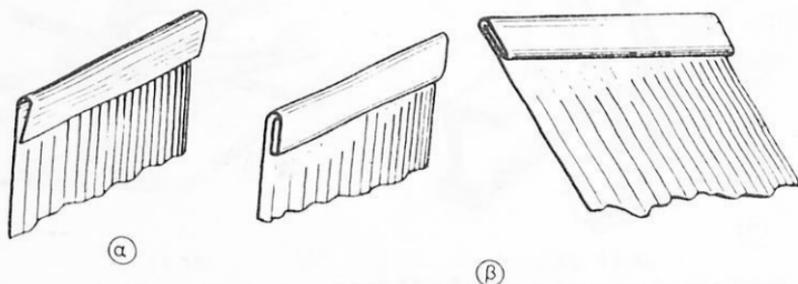

Σχ. 11.3β.

Ἐνίσχυση τῶν χειλιῶν δοχείων ἀπὸ λεπτὸ ἔλασμα.

α) Μὲ ἀπλὸ δῖπλωμα. β) Μὲ διπλὸ δῖπλωμα.

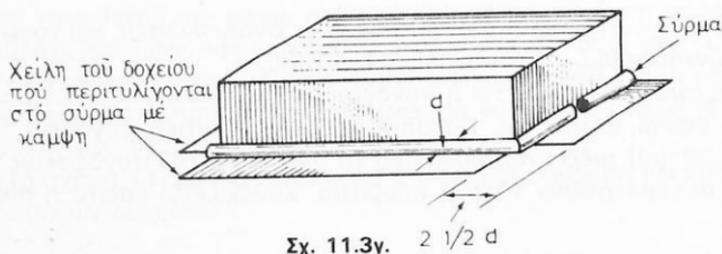


Σχ. 11.3γ.

Συρματοενίσχυση τῶν χειλιῶν δοχείου ἀπὸ λεπτὸ ἔλασμα.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς


### 11.3.3 Πορεία.

- α) Για να γίνει μία απλή θηλειαστή σύνδεση, πρέπει τὰ ἄκρα τῶν λαμαρινῶν νὰ καμφοῦν, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν κατάλληλα ἄγκιστρα (σχ. 11.3δ).

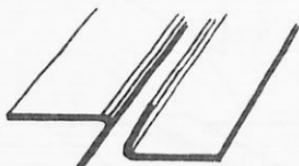


Σχ. 11.3β.

Κάμψη τῶν ἄκρων  
καὶ δημιουργία ἄγκιστρω.

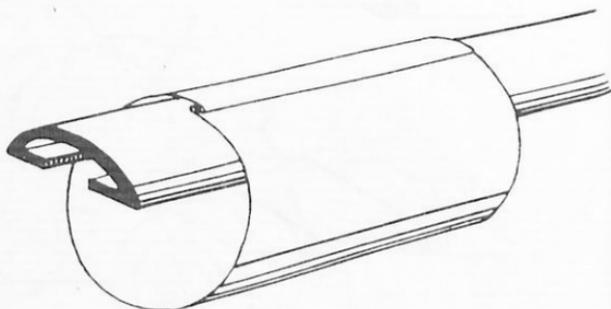


Σχ. 11.3ε.

Ἄγκιστρωση ἄκρων καὶ τοποθέτηση στό ἀμονάκι.

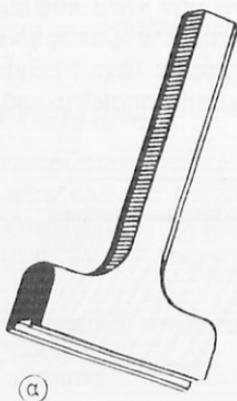

α)

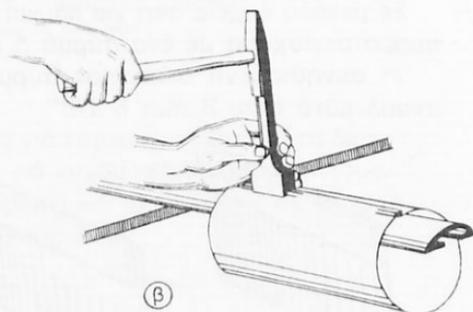

β)


Σχ. 11.3στ.

- α) Ἐργαλεῖο διαμορφωτικοῦ θηλειαστῆς συνδέσεως. β) Διαμόρφωση ἐξωτερικῆς θηλειαστῆς συνδέσεως μέ τό εργαλεῖο.

- β) Μετά ἀγκιστρώνονται οἱ δύο ἄκραϊες ἀναδιπλώσεις καί τοποθετοῦνται πάνω στό ἀμονάκι (σχ. 11.3ε).  
 γ) Στή συνέχεια ἰσιώνεται ἡ σύνδεση μέ ἑλαφρό κτύπημα μέ μαλακό σφυρί (ματσόλα). Κατόπιν μέ διαμορφωτικό ἐργαλεῖο [σχ. 11.3στ(α)] πιέζονται διαδοχικά τὰ δύο ἄκρα τῆς συνδέσεως γιά νὰ συγκρατηθοῦν τὰ δύο κομμάτια. Συνεχίζεται ἔπειτα ἡ πίεση


(σφυρηλάτηση) με τό διαμορφωτικό έργαλειό [σχ. 11.3στ(β)] σέ όλο τό μήκος τής συνδέσεως καί έτσι έπιτυγχάνεται μιά έξωτερική θηλειαστή σύνδεση (σχ. 11.3ζ).

- δ) Για νά διαμορφωθεί καί νά μείνει τό θήλειασμα στήν έσωτερική πλευρά τής συνδέσεως (σχ. 11.3η), πρέπει νά χρησιμοποιηθεί άμονάκι (καλούπι) μέ κατάλληλο αύλάκι (σχ. 11.3θ), ένώ για τήν έξωτερική θηλειαστή σύνδεση τό αύλάκι είναι ένσωματωμένο στό διαμορφωτικό έργαλειό.

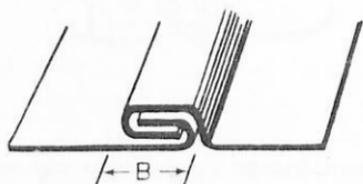


Σχ. 11.3ζ.

Έξωτερική θηλειαστή σύνδεση.  
B: πλάτος συνδέσεως.

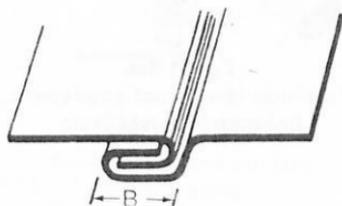


Σχ. 11.3η.

Έσωτερική θηλειαστή σύνδεση.  
B: πλάτος συνδέσεως.

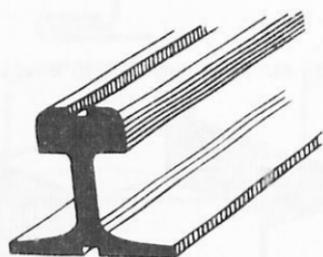

Σχ. 11.3θ.


Καλούπι (άμονάκι)  
για έσωτερικό θήλειασμα.

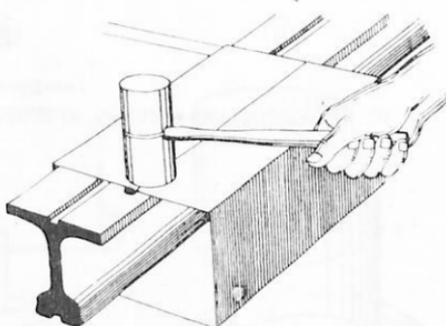

Σχ. 11.3ι.

Διαμόρφωση έσωτερικής θηλειαστής  
συνδέσεως σώματος δοχείου.

- ε) Για τή διαμόρφωση ενός δοχείου τά έλάσματα άγκιστρώνονται καί τοποθετούνται πάνω στό καλούπι μέ τή σύνδεση μέσα στό αύλάκι. Κατόπιν σφυρηλατούνται μέ μαλακό σφυρί (σχ. 11.3ι). Στή συνέχεια ή σύνδεση τοποθετείται στό επίπεδο τμήμα του καλουπιού καί σφυρηλατείται μαλακά για νά τελειοποιηθεί (φινιρισθεί) (σχ. 11.3ια). Στό σχήμα 11.3ιβ φαίνεται άπλή θηλειαστή σύνδεση πλευράς καί πυθμένα δοχείου.

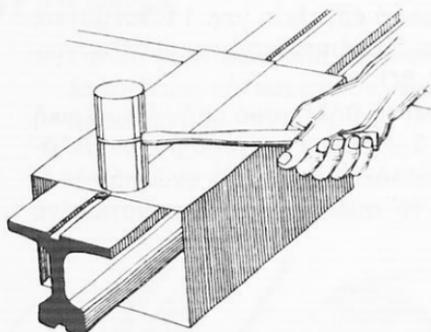


Σχ. 11.3ια.

Τελείωμα (φινίρισμα) έσωτερικής  
θηλειαστής συνδέσεως.




Σχ. 11.3ιβ.

Άπλή θηλειαστή σύνδεση  
καθέτων έλασμάτων.

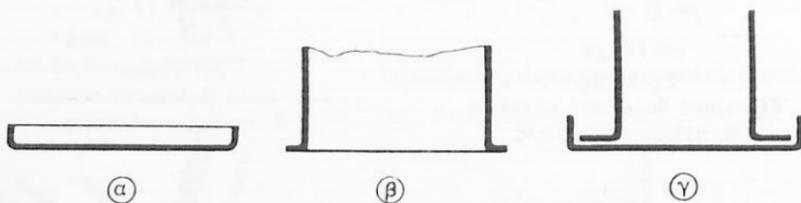

Σχ. 11.3ιγ.

α), β) Διαμόρφωση πλευρών. γ) Διαμόρφωση πυθμένα πριν από τή σύνδεση.

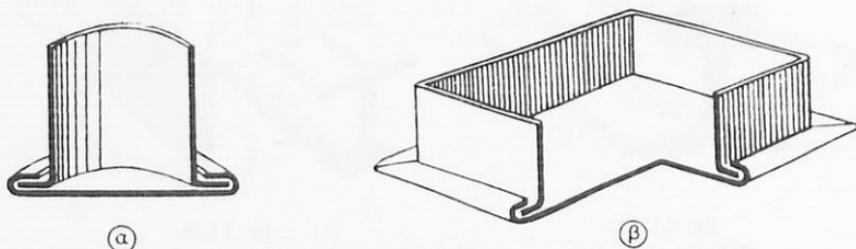

Σχ. 11.3ιδ.


Κλείσιμο πλευρών.

α) Κυλινδρικού δοχείου. β) Πρισματικού δοχείου.

Τά άκρα των κομματιών, για αυτού του είδους τή θηλειαστή σύνδεση, κάμπτονται σε όρθή γωνία [σχ. 11.3ιγ(α)(β)] καί στή συνέχεια οί πλευρές ή ο κύλινδρος τοποθετούνται μέσα στόν πυθμένα [σχ. 11.3ιγ(γ)].

Τά κομμάτια κλείνουν (σχ. 11.3ιδ) μέ σφυρηλάτηση (σχ. 11.3ιε) τής συνδέσεως.

Ή σύνδεση όμως αυτή είναι αρκετά άπλή καί δέν είναι αρκετά ι-

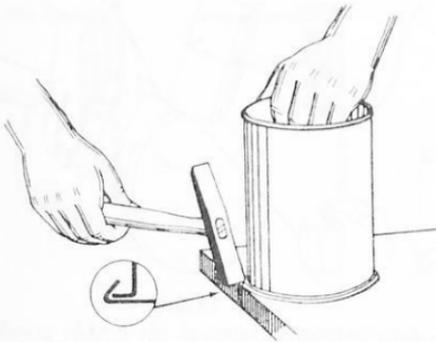


Σχ. 11.3ιε.

Κλείσιμο τῶν κομματιῶν μέ σφυρηλάτηση.



Σχ. 11.3ιστ.

Διπλή θηλειαστή σύνδεση  
καθέτων πλευρῶν.

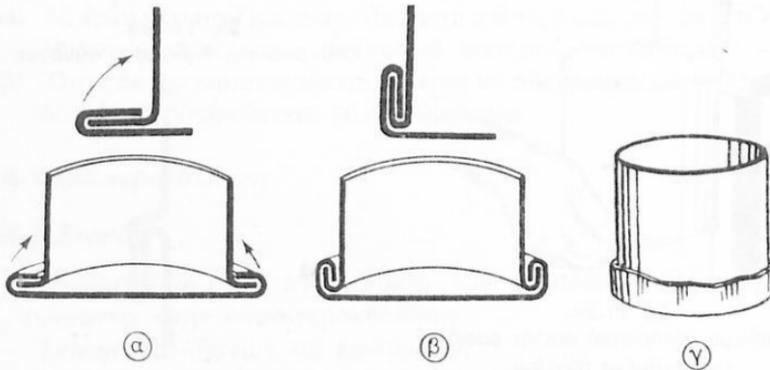

Σχ. 11.3ιζ.

Σύνδεση κυλινδρικοῦ δοχείου μέ διπλό θήλειασμα.


α) Ἀπλή σύνδεση. β) Διπλή σύνδεση. γ) Δοχεῖο.

σχυρή. Γιά ἰσχυρότερη σύνδεση δύο καθέτων πλευρῶν ἑνός δοχείου χρησιμοποιοῦμε τή διπλή θηλειαστή σύνδεση (σχήματα 11.3ιστ, 11.3ιζ καί 11.3ιη).

Στό σχῆμα 11.3ιθ φαίνεται τό κλείσιμο τῆς διπλῆς ραφῆς καί στό σχῆμα 11.3κ τό τελείωμα (φινίρισμα) τῆς συνδέσεως.


στ) Μία μορφή θηλειαστῆς συνδέσεως πού χρησιμοποιεῖται πολύ στός ἀεραγωγούς εἶναι ἡ ἀμερικάνικη σύνδεση (σχ. 11.3κα).

Στό σχῆμα 11.3κβ φαίνεται ἡ διαμόρφωση τῶν ἄκρων τῶν κομματιῶν τοῦ ἀεραγωγοῦ μέ εἰδικά καλούπια καί στό σχῆμα 11.3κγ ἡ διαμόρφωση τῆς ραφῆς.

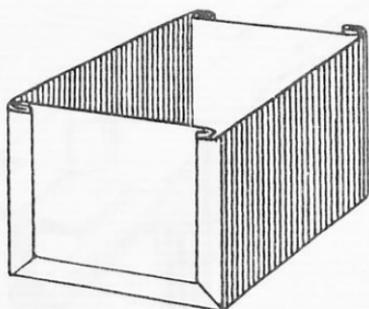


Σχ. 11.3ιη.

Δοχείο με διπλές θηλειαστές συνδέσεις.

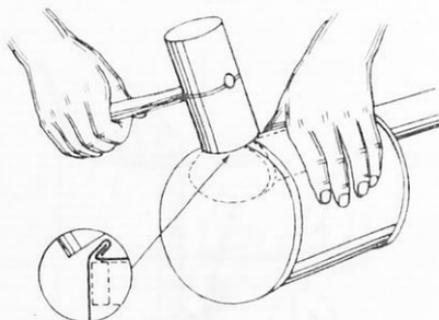


Σχ. 11.3ιθ.

Διαμόρφωση (κλείσιμο) της διπλής ραφής στον πυθμένα δοχείου.

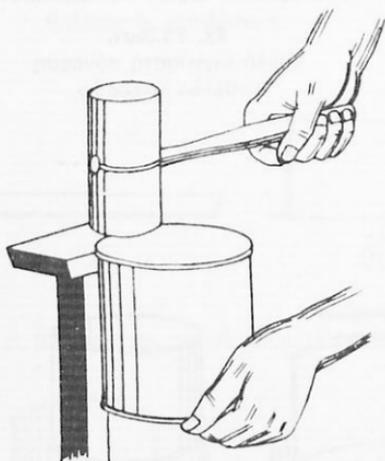



Σχ. 11.3κ.

Τελείωμα (φινίρισμα) διπλής ραφής του πυθμένα δοχείου.

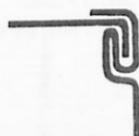


Σχ. 11.3κα.

Άμερικάνικη θηλειαστή σύνδεση.

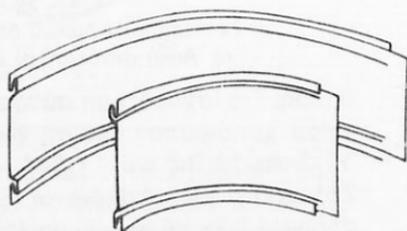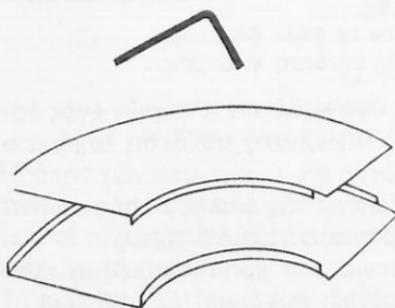

Σχ. 11.3κβ.

Διαμόρφωση άκρων άεραγωγού για θηλειαστή σύνδεση άμερικανικού τύπου.

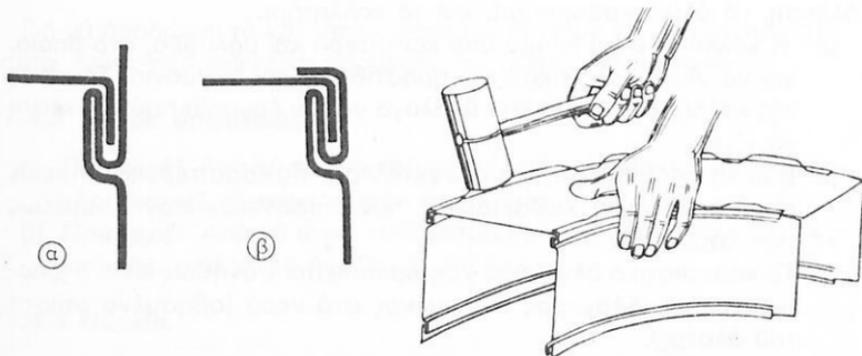

Σχ. 11.3κγ.

Διαμόρφωση θηλειαστής συνδέσεως αμερικανικού τύπου.  
α) Τοποθέτηση ελασμάτων. β) Κλείσιμο ραφής.

### 11.3.4 Συντήρηση.

- Τά εργαλεία πού χρησιμοποιούνται για τις διαμορφώσεις τῶν θηλειαστῶν συνδέσεων πρέπει νά διατηροῦνται καθαρά.
- Όταν δέ χρησιμοποιοῦνται, πρέπει νά ἀλείφονται μέ ἐλαφρό λάδι γιά νά ἀποφεύγεται τό σκούριασμα.

## 11.4 Κασσιτεροκόλληση.

### 11.4.1 Σκοπός.

- Ὀνοματολογία καί ἀναγνώριση τῶν εργαλείων πού χρησιμοποιοῦνται στήν κασσιτεροκόλληση.
- Ἐκλογή κολλήσεως καί εργαλείων.
- Προετοιμασία συγκολλητήρα (κολλητήρι).
- Ἐκτέλεση μαλακῆς κολλήσεως.

### 11.4.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες.

Ἡ κασσιτεροκόλληση εἶναι ἑτερογενῆς συγκόλληση. Ἡ κόλληση (συγκολλητικό ὑλικό) δηλαδή διαφέρει ἀπό τό ὑλικό τῶν κομματιῶν πού θά συγκολληθοῦν.

Εἶναι ἐπίσης μαλακή συγκόλληση, γιατί ἡ κόλληση λιώνει σέ θερμοκρασία κατώτερη ἀπό τούς 500°C καί κατά μέσο ὄρο 200°-300°C, ἐνῶ ἡ θερμοκρασία πού λιώνει τό συγκολλούμενο κομμάτι εἶναι πολύ μεγαλύτερη.

Γιά νά γίνει μία κασσιτεροκόλληση χρειάζονται τρία πράγματα: ἡ

κόλληση, τό ύλικό καθαρισμοϋ καί τό κολλητήρι.

α) Ἡ κόλληση εἶναι κράμα ἀπό κασίτερο καί μόλυβδο, στό ὁποῖο, γιά νά γίνει ἀνθεκτικότερο, προστίθεται καί ἀντιμόνιο. Τό εἶδος τῆς κολλήσεως ἐκλέγεται ἀνάλογα μέ τήν ἐργασία πού πρόκειται νά γίνει.

β) Βασική προϋπόθεση γιά τήν ἐκτέλεση τῆς κασίτεροκολλήσεως εἶναι ἡ ἀπόλυτη καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν συγκολλήσεως τῶν κομματιῶν.


Τό καθαριστικό ύλικό πού χρησιμοποιεῖται συνήθως εἶναι ὁ χλωριοϋχος ψευδάργυρος διαλυμένος στό νερό (σβησμένο σπῖρτο τοῦ ἄλατος).

Γιά νά εἶναι πιό εϋχρηστο καί νά δίνει καλύτερα ἀποτελέσματα μπορεῖ νά πάρει τή μορφή πάστας ἢ λίπους.

Μετά ἀπό τήν ἐργασία καθαρισμοϋ, τό μέρος τῆς συγκολλήσεως πλένεται καλά μέ ἄφθονο ζεστό νερό γιά τήν ἀποφυγή διαβρώσεως.

γ) Τό κολλητήρι χρησιμοποιεῖται γιά νά λιώνει καί νά ἀπλώνει τήν κόλληση ἐπάνω στίς ἐπιφάνειες συγκολλήσεως.

Ἐπάρχουν κολλητήρια μέ διάφορες μορφές. Οἱ δύο κυριότερες φαίνονται στό σχῆμα 11.4α.

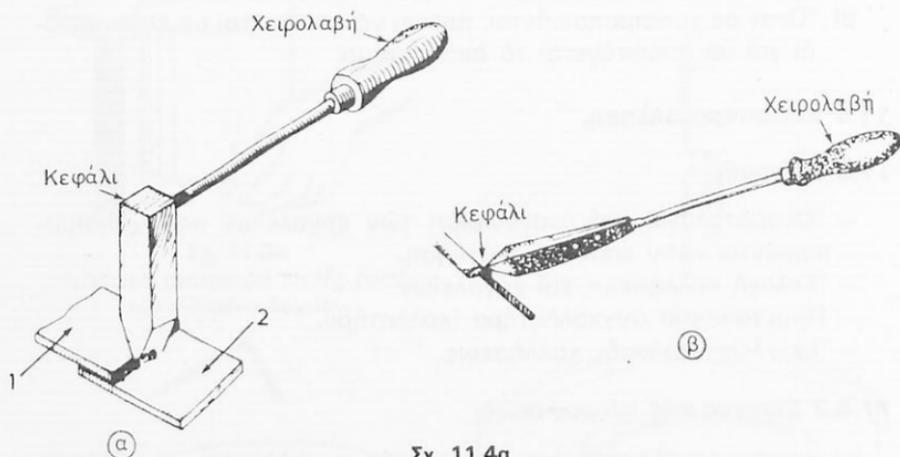

Σχ. 11.4α.

α) Ἀπλό γωνιακό κολλητήρι. β) Ἀπλό εϋθύ κολλητήρι.

Ἀποτελοῦνται ἀπό δύο κύρια μέρη: Τό κεφάλι, πού εἶναι κατασκευασμένο ἀπό καθαρό χαλκό γιά νά ἔχει μεγάλη θερμοαγωγιμότητα, καί τή χειρολαβή, πού κατασκευάζεται ἀπό ξύλο ἢ πλαστικό γιατί τά ύλικά αὐτά εἶναι δυσθερμαγωγά. Γιά τήν ἐκτέλεση τῆς κασίτεροκολλήσεως τό κεφάλι θερμαίνεται σέ κάρβουνα ἢ φλόγα φωταερίου, βεγζίνης ἢ ὑγραερίου μέχρι νά ἀρχίσει νά κοκκινίζει (500°C-600°C).

Γιά νά ἀποδώσει τό κολλητήρι κατά τήν ἐργασία χρειάζεται προετοιμασία, ὅπως περιγράφεται παρακάτω στήν **πορεία ἐργασίας**.


### 11.4.3 Μέτρα ἀσφάλειας.

- α) **Προσοχή!** Ἀπό τή φλόγα καθώς καί ἀπό τό πυρακτωμένο κολλητήρι μπορεῖ νά προκληθοῦν ἀτυχήματα.
- β) **Προσοχή!** Ἀπό τό ὑγρό καθαρισμοῦ μπορεῖ νά προκληθοῦν ἐγκαύματα στά χέρια ἢ φθορά στά ρούχα.

### 11.4.4 Πορεία.

Ἡ μύτη (χάλκινη) τοῦ συγκολλητήρα πρέπει νά εἶναι ἐπικασσιτερωμένη, δηλαδή νά ἔχει μία ἐλαφριά ἐπίχρηση ἀπό συγκολλητικό ὑλικό πού νά βοηθᾷ στή διανομή τοῦ συγκολλητικοῦ ὑλικοῦ κατά τή διάρκεια τῆς χρήσεώς του.

Ἡ ἐπικασσιτέρωση τῆς μύτης γίνεται ὅπως φαίνεται στό σχῆμα 11.4β.

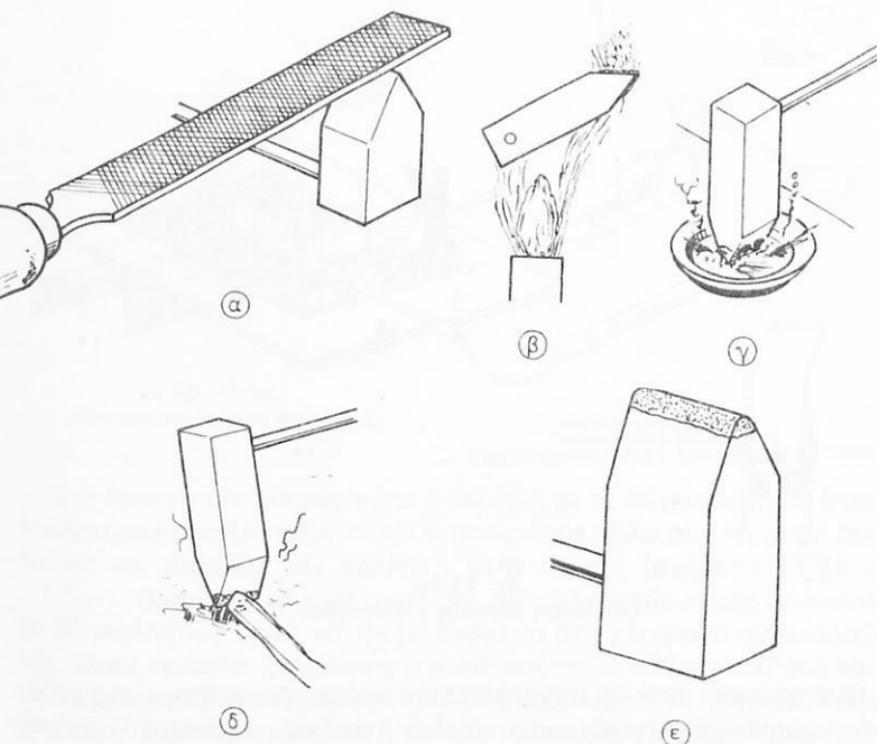


Σχ. 11.4β.

- α) Λιμάρισμα μύτης συγκολλητήρα. β) Θέρμανση κεφαλῆς συγκολλητήρα. γ) Τρίξιμο τῆς μύτης τοῦ συγκολλητήρα σέ νησαντήρι. δ) Ἐπικασσιτέρωση τῆς μύτης τοῦ κολλητηρίου. ε) Ἐπικασσιτερωμένη μύτη συγκολλητήρα.

- Λιμάρεται ή μύτη του συγκολλητήρα καλά [σχ. 11.4β(α)].
- Θερμαίνεται ή κεφαλή του συγκολλητήρα [σχ. 11.4β(β)].
- Τρίβεται ή κεφαλή του συγκολλητήρα πάνω σε νησαντήρι [σχ. 11.4β(γ)].
- Τρίβεται επάνω στη μύτη του συγκολλητήρα, πού πρέπει να είναι αρκετά ζεστή, ή κόλληση κασσιτέρου [σχ. 11.4β(δ)] πού λιώνει και επικάθεται σ' όλη τη μύτη του κολλητηριού [σχ. 11.4β(ε)].

Γιά να έμποδίζεται τό κάψιμο καί γιά να κρατήσει πολύ χρόνο ή θέρμανση τής έπικασσιτερωμένης μύτης, πρέπει κατά τή θέρμανση του συγκολλητήρα ή φλόγα να κατευθύνεται στό χονδρό μέρος τής κεφαλής (σχ. 11.4γ). (Ή σωστή θερμοκρασία έχει έπιτευχθεί όταν ή φλόγα γύρω από τό συγκολλητήρα είναι πράσινη άνοιχτή).

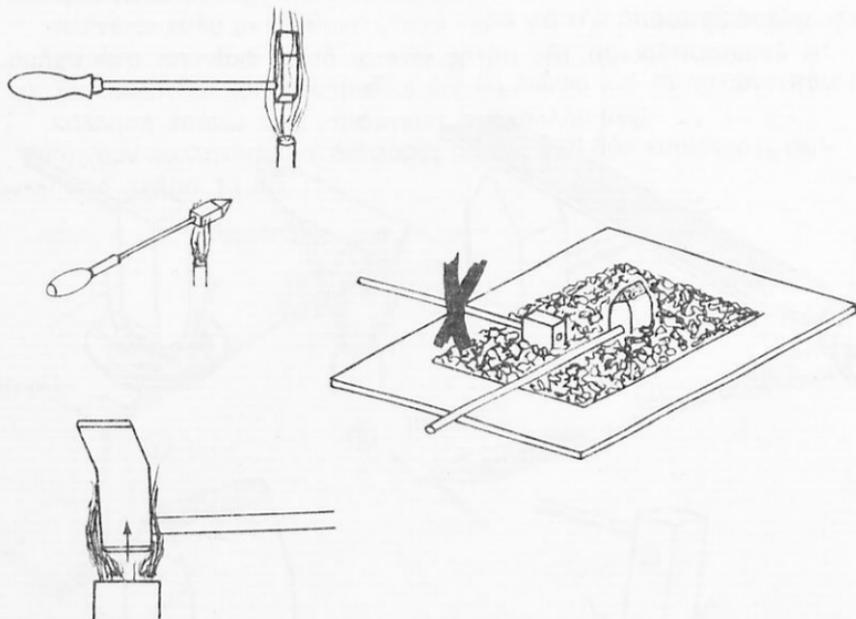


Σχ. 11.4γ.

Θέρμανση κεφαλής κολλητηριών.


Οί έπιφάνειες πού θά συγκολληθοϋν πρέπει, όπως έχομε αναφέρει στην προηγούμενη παράγραφο, να είναι λείες καί καθαρές. Γι' αυτό τό σκοπό χρησιμοποιείται λίμα ή σμυριδόπανο.

Μετά τή λείανση έπιστρώνονται μέ υλικό καθαρισμού γιά να άποφευχθεί ή όξειδωση (σχ. 11.4δ).

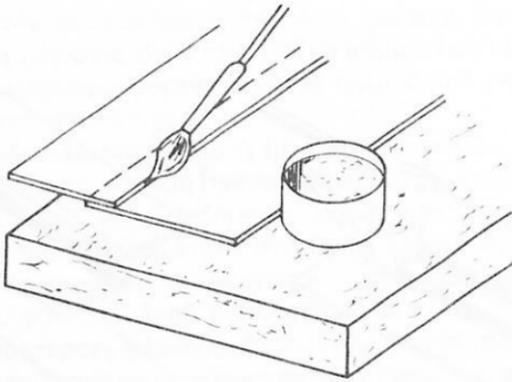


Σχ. 11.4δ.

Έπίστρωση επιφάνειας με χλωριούχο ψευδάργυρο.

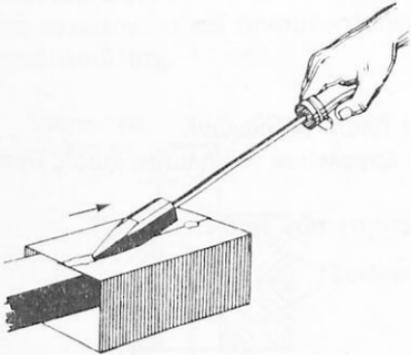

Σχ. 11.4ε.

Κασσιτεροκόλληση ένωσης.

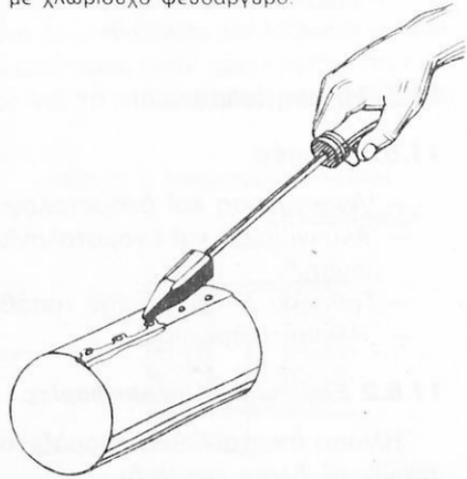


Σχ. 11.4στ.


Κασσιτεροκόλληση ήλωτης συνδέσεως.

Στή συνέχεια προθερμαίνεται ή περιοχή μέ τό συγκολλητήρα, ό συγκολλητήρας ξαναζεσταίνεται καί τοποθετείται πάνω από τή ραφή όπου λιώνει καί άπλώνει τήν κόλληση στήν ένωση (σχήματα 11.4ε καί 11.4στ). Ό συγκολλητήρας τραβιέται κατά μήκος τής ραφής αφήνοντας τό συγκολλητικό ύλικό νά τρέξει ανάμεσα στά μέρη πού συγκολλούνται. Όταν κρυώσει ή κόλληση, ή ραφή πρέπει νά καθαρισθεϊ από τά υπολείμματα του ύλικου καθαρισμού μέ σκούπισμα ή μέ πλύσιμο. Άλλος τρόπος συγκολλήσεως είναι ή έκ των προτέρων έπικασσίτέρωση των μερών πού θά συγκολληθούν (σχ. 11.4ζ). Τότε πιέζονται μαζί τά δύο μέρη καί ό ζεστός συγκολλητήρας περνά πάνω κατά μήκος, ώστε νά λιώσει ή επίστρωση του συγκολλητικού ύλικου πού ύπάρχει στά δύο μέρη καί νά ένωθούν (σχ. 11.4η).



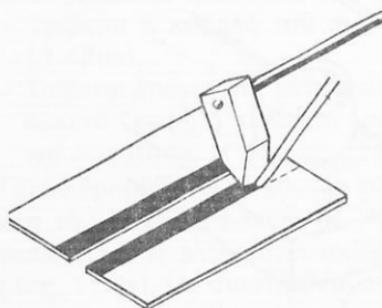

Σχ. 11.4ζ.  
Έπικασσιτέρωση επιφανειών  
πού θά συγκολληθούν.

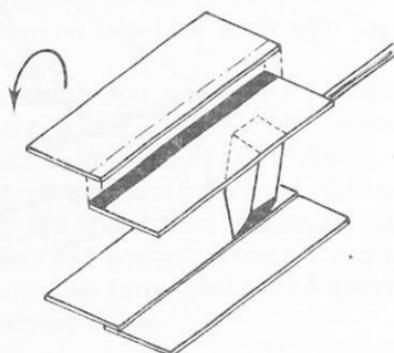

Σχ. 11.4η.  
Συγκόλληση έπικασσιτερωμένων επιφανειών.

## 11.5 Ήλωση (κάρφωμα).


### 11.5.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση καί όνοματολογία ήλων (καρφιών).
- Άναγνώριση καί όνοματολογία έργαλείων γιά ήλωση χωρίς θέρμανση.
- Τρύπημα όπών γιά τήν τοποθέτηση τών ήλων.
- Ήλωση (κάρφωμα).

### 11.5.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Ήλωση (περτσίνωμα) όνομάζεται ή σύνδεση δύο μεταλλικών κομματιών μέ ήλους (καρφιά).

Ή ήλωση είναι σύνδεση μή λυόμενη. Δηλαδή δέ λύνεται άν δέν καταστραφούν τά στοιχεία συνδέσεως (ήλοι). Στο σχήμα 11.5α φαίνεται ή ήλωση δύο κομματιών (1 καί 2).

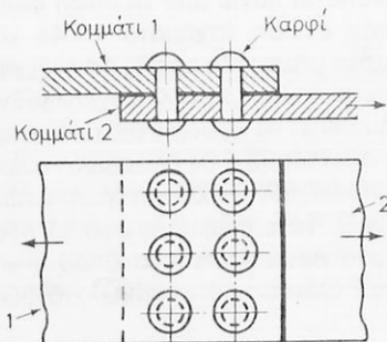


Σχ. 11.5α.

Ἀνάλογα με τόν ἐπιδιωκόμο σκοπό οἱ ἠλώσεις διακρίνονται:

- α) **Σέ στερεές ἠλώσεις**, ὅταν ἀπό τό ἓνα κομμάτι στό ἄλλο μεταφέρονται ὑπολογίσιμα φορτία, ὅπως οἱ ἠλώσεις σέ γέφυρες, γερανοῦς, ζευκτά στεγῶν κλπ.
- β) **Σέ στεγανές ἠλώσεις**, ὅπου ἡ ἠλωση ἐξασφαλίζει στεγανότητα γιά ὑγρά ἢ ἀέρια μέ μικρή σχετικά πίεση, ὅπως οἱ ἠλώσεις σέ δοχεῖα, σέ καπνοδόχους, δεξαμενές ὑγρῶν κλπ.  
Γιά μεγαλύτερη στεγανότητα στή θέση ἠλώσεως ἀνάμεσα στά συνδεόμενα κομμάτια τοποθετεῖται κατάλληλο στεγανοποιητικό ὑλικό, π.χ. φύλλο χαλκοῦ ἢ πλαστικοῦ κλπ.
- γ) **Σέ στεγανοστερεές ἠλώσεις**, ὅπου ἡ ἠλωση ἐξασφαλίζει ἐκτός ἀπό τή στεγανότητα καί μηχανική ἀντοχή, ὅπως π.χ. στοῦς λέβητες καί σέ δοχεῖα ἢ ἀγωγούς μέ ὑψηλή πίεση.

Κάθε ἦλος ἀποτελεῖται ἀπό τό κεφάλι καί τόν κορμό. Ὁ κορμός ἔχει σχῆμα κυλινδρικό μέ διάμετρο  $d$  (ὀνομαστική διάμετρος). Τό συνολικό μήκος  $l$  τοῦ κορμοῦ πρέπει νά εἶναι ὅσο τό πάχος ( $S$ ) τῶν κομματιῶν πού θά συνδεθοῦν (καί τῆς ἀρμοκαλύπτρας ὅταν χρησιμοποιεῖται) καί νά περισσεύει καί ὀρισμένο μήκος γιά τή διαμόρφωση τοῦ δευτέρου κεφαλιοῦ (σχ. 11.5β).

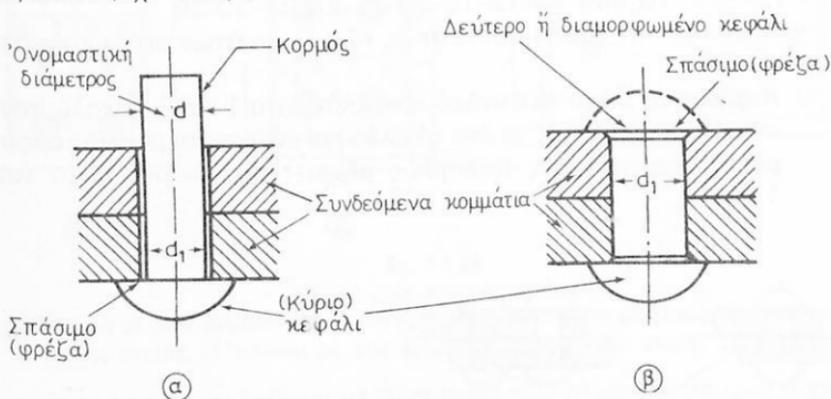


Σχ. 11.5β.

Χαρακτηριστικά τοῦ ἦλου:

- α) Πρὶν τήν ἠλωση. β) Μετά τήν ἠλωση.

Τό κεφάλι τῶν ἠλων παίρνει διάφορες μορφές ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς συνδέσεως. Ἀπό τή μορφή τοῦ κεφαλιοῦ του δίνεται καί εἰδική ὀνομασία στόν ἦλο (σχ. 11.5γ). Στό σχῆμα φαίνεται ἐπίσης ἡ ἀκτίνα καμπυλότητας  $R$  τῆς κεφαλῆς, ἡ διάμετρος τῆς κεφαλῆς  $D$  καί τό πάχος τῆς κεφαλῆς  $k$ .

Τό ὑλικό κατασκευῆς τῶν ἠλων εἶναι μαλακός χάλυβας γιά σύνδεση χαλύβδινων κομματιῶν. Γιά σύνδεση ἄλλων μή σιδηρούχων μετάλλων

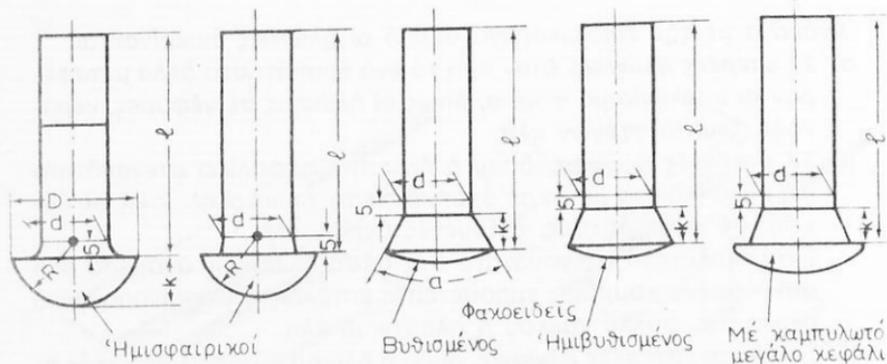

Σχ. 11.5γ.

Διάφορες μορφές ήλων.

καί κραμάτων (χαλκός, αλουμίνιο κλπ) χρησιμοποιείται τό ίδιο ύλικό άπό τό όποιο είναι κατασκευασμένα τά κομμάτια.


Οί όνομαστικές διάμετροι τών ήλων είναι τυποποιημένες. Σύμφωνα μέ τούς γερμανικούς κανονισμούς, έχομε:

— Γιά  $d < 10$  mm 1-1, 4-2-2, 6-3-4-5-6-8-9

— Γιά  $d > 10$  mm 10-12-16-20-22-24-27-30-36

Άνάλογα μέ τόν τρόπο συνδέσεως τών έλασμάτων οί ήλώσεις διακρίνονται σέ:

α) **Καβαλητές**, όπου τά συνδεόμενα έλάσματα 1 καί 2 έπικαλύπτουν σέ όρισμένο πλάτος τό ένα τό άλλο καί ένώνονται μεταξύ τους μέ μία ή περισσότερες (συνήθως μέχρι τρείς) σειρές ήλων (σχ. 11.5δ).

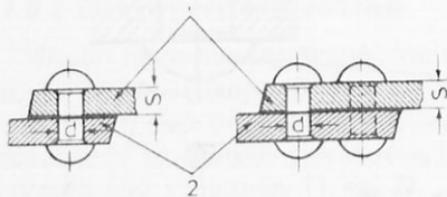


Σχ. 11.5δ.

Καβαλητές ήλώσεις.


α) "Ηλωση άπλης σειράς.

β) "Ηλωση διπλής σειράς ζιγκ-ζαγκ.

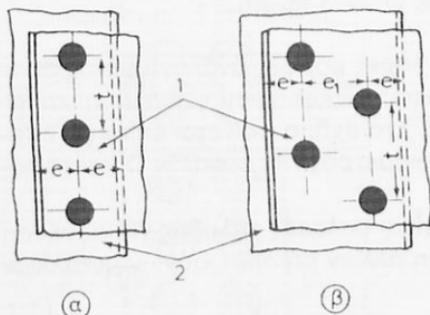

Στις σειρές οι ήλοι διατάσσονται ή ο ένας δίπλα στον άλλον ή διαγώνια (ζίκ-ζάκ).

- β) **Ήλώσεις με αρμοκαλύπτες**, όπου τά συνδεόμενα ελάσματα 1 και 2 τοποθετούνται τό ένα πλάι στο άλλο (σόκορο) και ο ανάμεσά τους άρμός σκεπάζεται με ένα ή δύο ελάσματα (τό 3 ή 3 και 4 στο σχήμα 11.5ε) πού έχουν όρισμένο πλάτος και λέγονται αρμοκαλύπτες. Ή σύνδεση γίνεται με μία, δύο ή τρείς σειρές (σχ. 11.5ε).

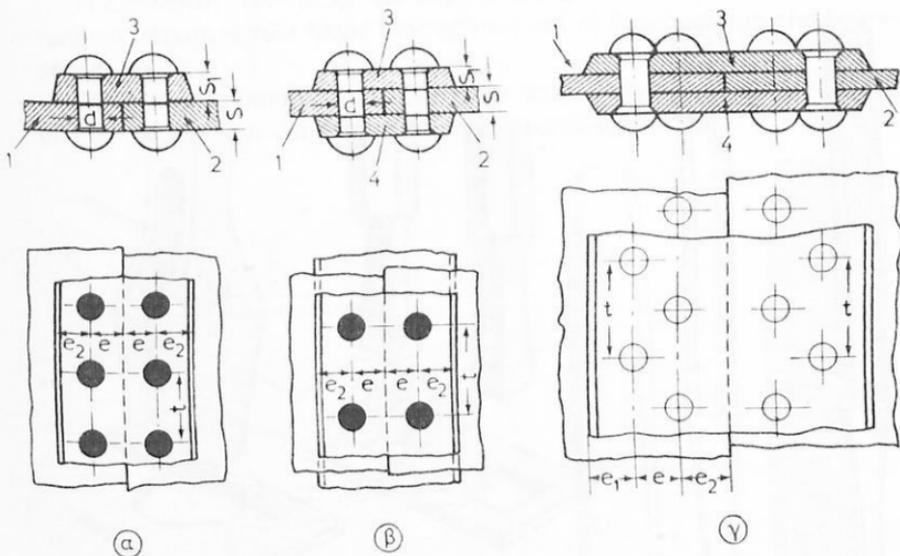

Σχ. 11.5ε.

Ήλώσεις με αρμοκαλύπτες:

- α) Ήλωση με μίαν αρμοκαλύπτρα άπλης σειράς, β) Ήλωση με δύο αρμοκαλύπτες άπλης σειράς, γ) Ήλωση με δύο αρμοκαλύπτες διπλής σειράς ζίκκ-ζάγκ.

Οι ήλώσεις έκτελούνται με θέρμανση τών ήλων (έν θερμῶ) ή χωρίς θέρμανση (έν ψυχρῶ).

Χωρίς θέρμανση τών ήλων γίνονται οι ήλώσεις πού ή όνομαστική διάμετρος τών ήλων είναι τό πολύ μέχρι 10 mm.

Γιά διαμέτρους ήλων πάνω από 10 mm καθώς και γιά στερεοστεγανές ήλώσεις, ανεξάρτητα από τό μέγεθος τής διαμέτρου τού ήλου, οι ήλώσεις γίνονται με θέρμανση τών ήλων.

Γιά τήν έκτέλεση μιās ήλώσεως χρειάζονται τά έξής έργαλεία:

α) Τρυπάνια γιά τή διάνοιξη τών όπῶν.


β) Γιά πρόχειρες έργασίες σέ λεπτά ελάσματα αντί γιά τρυπάνι μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεϊ και ζουμπάς. Φυσικά ή ποιότητα τής έπιφάνειας τού τοιχώματος τών όπῶν πού ανοίγονται με ζουμπά

δέν είναι Ικανοποιητική, ούτε και η διάσταση τής τρύπας είναι ακριβής.

Οι ζουμπάδες χρησιμοποιούνται επίσης για διάνοιξη όπων και σε άλλα μαλακότερα υλικά, καθώς και ως βοηθητικά εργαλεία για την έξαγωγή πείρων, καρφιών κλπ.

Υπάρχουν και κοίλοι ζουμπάδες (σγρόπιες) για τό άνοιγμα όπων σε λεπτά μεταλλικά ελάσματα, σε δέρμα, χαρτί ή ύφασμα και άλλα μαλακά υλικά.

Διάφοροι τύποι ζουμπάδων φαίνονται στο σχήμα 11.5στ.

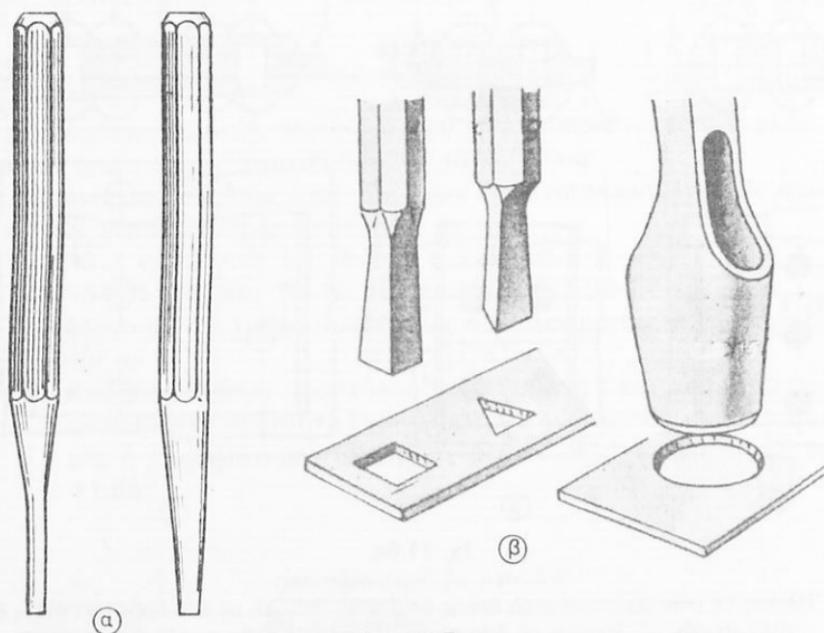

Σχ. 11.5στ.

Είδη ζουμπάδων.

α) Κοινοί ζουμπάδες. β) Κοίλοι ζουμπάδες.

- γ) Κωνικός ζουμπάς και στήν ανάγκη κωνικό άλεζουάρ για την εύθυγράμμιση των όπων στα δύο ή περισσότερα ελάσματα, απ' όπου θα περάσει τό καρφί.
- δ) Καλούπια (καρφολάτες) ή πιστόλι καρφώματος για τή διαμόρφωση τής δεύτερης κεφαλής του ήλου.
- ε) Σφυριά και καλούπια άντιστηρίξεως (κόντρα).
- στ) Καμίνοι για τήν περίπτωση ήλωσης με θέρμανση των ήλων.

### 11.5.3 Μέτρα ασφάλειας.

- α) Έπειδή βασική εργασία για τήν ήλωση είναι τό σφυροκόπημα


του καρφιοῦ τοῦ ἤλου γιά τή διαμόρφωση τῆς νέας κεφαλῆς, ἰσχύουν καί ἐδῶ τά μέτρα ἀσφάλειας πού ἰσχύουν γιά τά σφυριά.

- β) Κατά τήν ἤλωση μέ θέρμανση τῶν ἤλων πρέπει νά προσέχετε, ὥστε νά ἀποφύγετε ἐγκαύματα ἀπό τοὺς πυρωμένους ἤλους. Ἐπίσης τοὺς πυρωμένους ἤλους δέν πρέπει νά τοὺς πετᾶτε ὁποῦδήποτε γιὰτί ὑπάρχει κίνδυνος πυρκαϊᾶς ἢ ἀτυχήματος.


#### 11.5.4 Πορεία.

Ἡ ἐκτέλεση τῶν ἠλώσεων περιλαμβάνει τό τρύπημα τῶν ἐλασμάτων, τό πέρασμα τῶν ἤλων στίς τρύπες καί τή διαμόρφωση τῆς δεύτερης κεφαλῆς.

Τό τρύπημα, ὅπως ἔχομε ἀναφέρει στίς εἰσαγωγικές πληροφορίες, γίνεται μέ τρυπάνι καί σέ μερικές περιπτώσεις μέ ζουμπά (σχ. 11.5ζ).

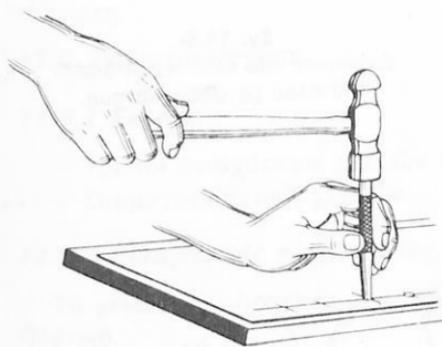

Σχ. 11.5ζ.  
Τρύπημα μέ ζουμπά.

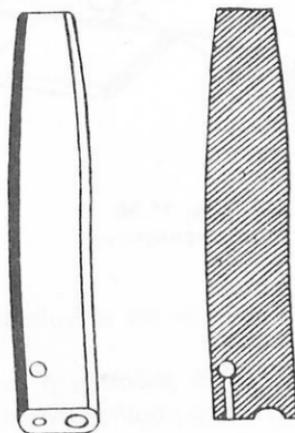

Σχ. 11.5η.  
Καρφολάτης.


Ἡ διαμόρφωση τῆς κεφαλῆς τοῦ ἤλου γίνεται μέ καρφολάτη (σχ. 11.5η).

Ἡ βαθιά τρύπα τοῦ καρφολάτη ἐφαρμόζει πάνω στόν ἤλο καί χρησιμοποιεῖται γιά νά συσφίγγει τά ἐλάσματα καί τόν ἤλο μαζί (σχ. 11.5θ).


Τό ἄκρο τοῦ ἤλου πού ἐξέχει σφυρηλατεῖται ἐλαφρά μέχρις ὅτου διογκωθεῖ (σχ. 11.5ι).

Στή συνέχεια μέ τό ἡμισφαιρικό κοίλωμα τοῦ καρφολάτη σφυρηλατεῖται καί διαμορφώνεται ἡ δεύτερη κεφαλὴ τοῦ ἤλου (σχ. 11.5ια).


Πάντοτε κατά τήν ἤλωση ἐκτός ἀπό τόν καρφολάτη χρησιμοποιεῖται καί μιὰ ἀντιστήριξη τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλοῦ (κόντρα). Ὄταν ἡ κεφαλὴ τοῦ ἤλου εἶναι ἐπίπεδη, τότε ὡς κόντρα χρησιμοποιεῖται ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀ-

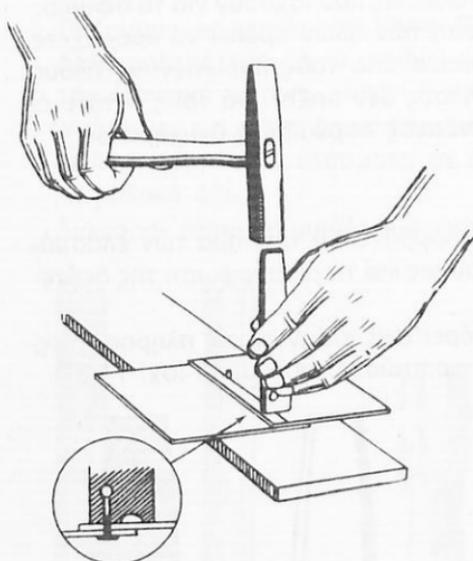

Σχ. 11.5θ.  
Καρφολάτισμα.

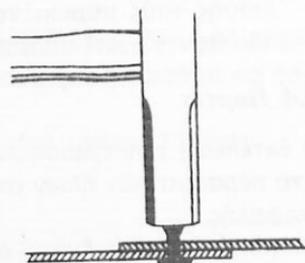

Σχ. 11.5ι.  
Διόγκωση του ελεύθερου άκρου  
του ήλου με σφυρηλάτηση.

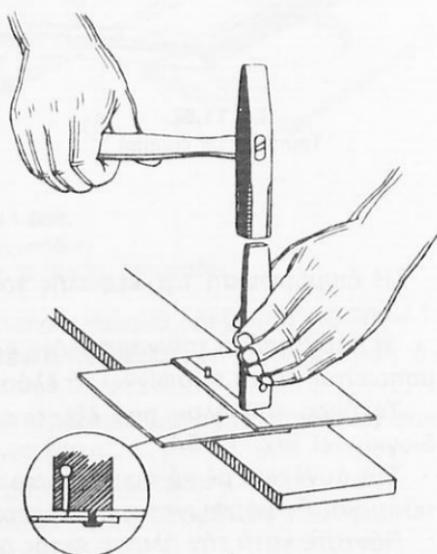

Σχ. 11.5ια.  
Διαμόρφωση της κεφαλής του ήλου.

μονιού ή οποιοδήποτε χονδρό έλασμα. “Όταν ή κεφαλή είναι άλλης μορφής, τότε ως κόντρα χρησιμοποιείται καλούπι με ανάλογη μορφή προς τή μορφή τής κεφαλής του ήλου.

Γιά ήλώσεις χωρίς θέρμανση τών ήλων μπορούμε νά χρησιμοποιούμε καί καρφωτικά έργαλεία με πιερισμένο άέρα (πιστόλια καρφώματος).

Γιά ήλους με μικρή διάμετρο (μέχρι 8 mm) από χάλυβα ή άλουμίνιο χρησιμοποιούμε έλαφρούς τύπους καρφωτικών έργαλείων με συχνότητα κρούσεων 1200 ως 1500 ανά λεπτό. Τά καρφωτικά αυτά χρησιμοποιούνται γιά έλαφριές σιδηροκατασκευές καθώς καί γιά συνδέσεις κατά τήν κατασκευή άεροπλάνων.

### **11.5.5 Συντήρηση.**

Τά έργαλεία πού χρησιμοποιούνται κατά τήν ήλωση (καρφολάτες, κόντρες, σφυριά κλπ.) πρέπει νά διατηρούνται καθαρά καί σέ καλή κατάσταση.

## **11.6 Συρματοένιςχυση.**

### **11.6.1 Σκοπός.**

- Τρόποι ένιςχύσεως χειλιών δοχείων.
- Συρματοένιςχυση χειλιών.

### **11.6.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.**

Τά χείλια τών δοχείων, συνήθως, ένιςχύονται γιά νά είναι πίο άνθεκτικά.

Γιά έλαφριά ένιςχυση χρησιμοποιείται ή μέθοδος άναδιπλώσεως τών άκρων του έλάσματος (σχ. 11.6α). ‘Η άναδίπλωση μπορεί νά είναι άπλή ή διπλή.

Γιά πίο ίσχυρή ένιςχυση τών άκρων χρησιμοποιείται ή μέθοδος τής συρματοένιςχύσεως (σχ. 11.6β).

‘Η συρματοένιςχυση γίνεται με τό χέρι ή με τήν κορδονιέρα.

Με τήν κορδονιέρα έπιτυγχάνομε καλύτερη έμφάνιση του χηλιού.

### **11.6.3 Μέτρα άσφάλειας.**

Πρίν γίνει ή διαμόρφωση τών άκρων του έλάσματος αυτά είναι κοφτερά καί χρειάζεται προσοχή γιά νά μήν πληγωθοούν τά χέρια σας.

### **11.6.4 Πορεία.**

Γιά νά ένιςχυθει ένα άκρο με σύρμα, πρέπει πρῶτα τό έλασμα νά καμφθει σέ όρθή γωνία σέ μήκος περίπου 2,5 φορές τή διάμετρο του σύρματος (σχ. 11.6γ). Στή συνέχεια τό σύρμα τοποθετείται μέσα στή γωνία του έλάσματος.



α



β


Σχ. 11.6α.

Ἀναδίπλωση ἄκρων.  
α) Ἀπλή. β) Διπλή.




Σχ. 11.6β.

Συρματοενίσχυση ἄκρου.

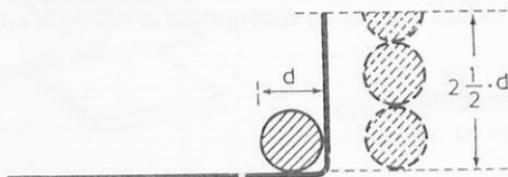

Σχ. 11.6γ.

Κάμψη κατὰ ὀρθή γωνία.

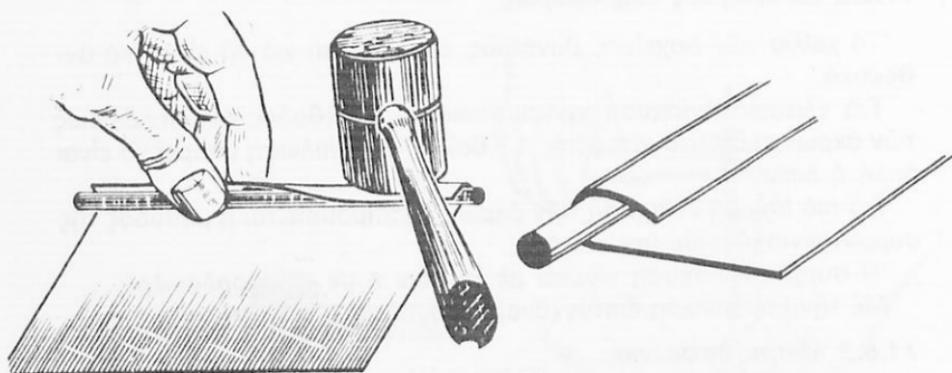


Σχ. 11.6δ.

Ἀρχική διαμόρφωση συρματοενισχύσεως μέ μαλακό σφυρί.


Μέ τά δάκτυλα τοῦ χεριοῦ τό σύρμα κρατιέται σφιχτά μέσα στή γωνία πού ἔχει σχηματισθεῖ καί μέ τή βοήθεια μαλακοῦ σφυριοῦ κάμπτεται τό ἄκρο τοῦ ἐλάσματος ὥστε νά καλύψει τό σύρμα (σχ. 11.6δ). Στή φάση αὐτή τό σύρμα μπορεῖ νά κρατηθεῖ καί μέ τή βοήθεια πένσας.

Μετά τήν ἀρχική διαμόρφωση τοῦ ἐλάσματος χρησιμοποιεῖται σφυρί ὀρθογωνικήσ διατομῆσ γιά τό κλείσιμο τοῦ σύρματος (σχ. 11.6ε) καί

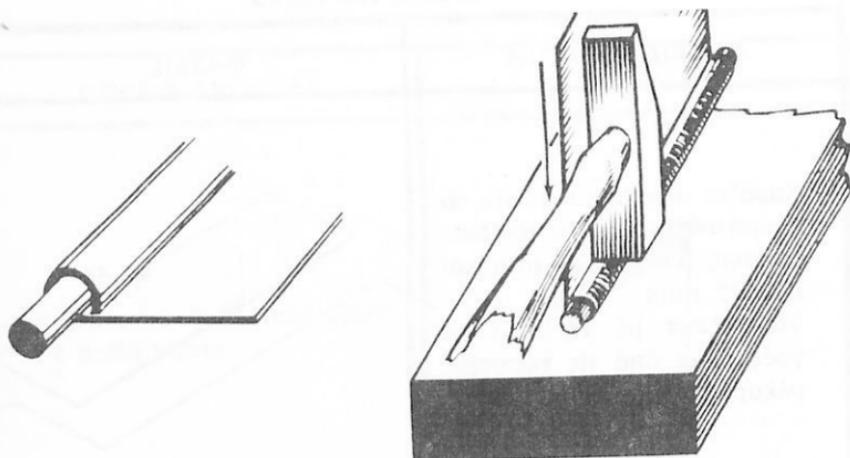

Σχ. 11.6ε.

Κλείσιμο του σύρματος με τη βοήθεια σφυριού ορθογωνικής διατομής.

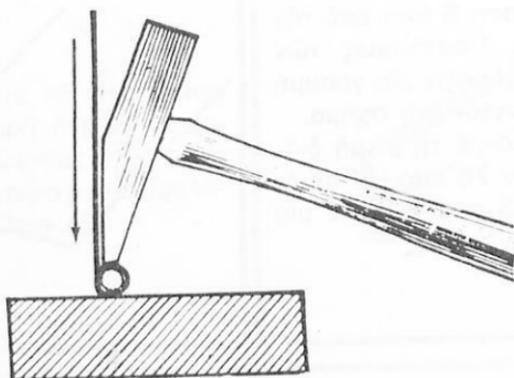




Σχ. 11.6στ.




Τελική διαμόρφωση συρματοενισχύσεως.




τήν τελική διαμόρφωση τής συρματοενισχύσεως (σχ. 11.6στ).




Ἡ ἐργασία τελειώνει με ἑλαφρά κτυπήματα με τήν εὐθύγραμμη πέ-  
να τοῦ σφυριοῦ (σχ. 11.6στ).




## Κατασκευή του έργου

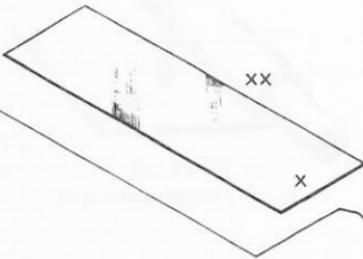
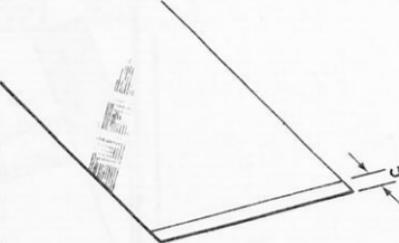
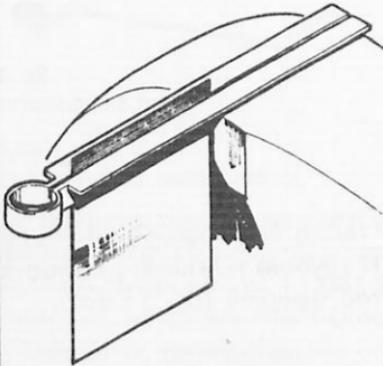
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Χαράξτε σωστά και κόψτε τό κομμάτι στις ακριβείς του διαστάσεις (<math>xx = 250</math> mm και <math>x = 75</math> mm).</li> <li>΄Αφαιρέστε με τή λίμα τά γρέζια και άπό τίς τέσσερις πλευρές.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Σέ άπόσταση 5 mm άπό τήν άκρη τής διαστάσεως τών 250 mm χαράξτε μία γραμμή όπως φαίνεται στό σχήμα. Παράλληλα με τή μικρή διάσταση τών 75 mm και σε άπόσταση 5 mm χαράξτε μία γραμμή.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Σφίξτε τό κομμάτι πάνω στή γραμμή ανάμεσα στό έργαλειό κάμψεως ώστε νά έξέχει λωρίδα 5 mm.</li> </ul>	

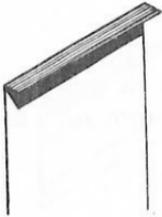
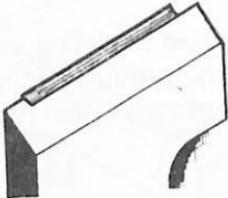
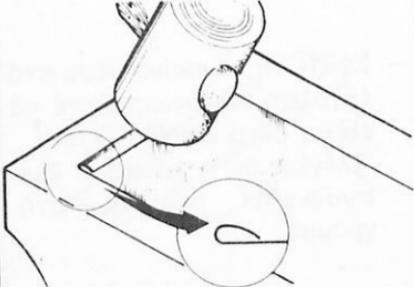
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Κάμψτε τό άκρο πού έξέχει σέ όρθή γωνία.</p>	
<p>— Τοποθετήστε τό άκρο πάνω στήν αίχμηρή άκμή του καλουπιού κάμψεως καί κάμψτε το περισσότερο μέ σφυρηλάτηση σέ γωνία 45°.</p>	
<p>— Πιέστε προσεκτικά τήν άκρη του έλάσματος κτυπώντας έλαφρά μέ πλαστικό (ή ξύλινο ή έλαστικό) σφυρί καί διαμορφώστε την όπως φαίνεται στο σχήμα.</p>	

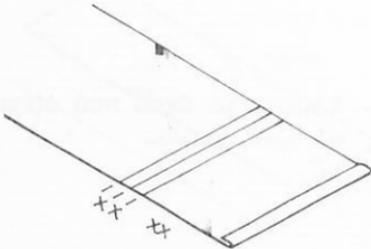
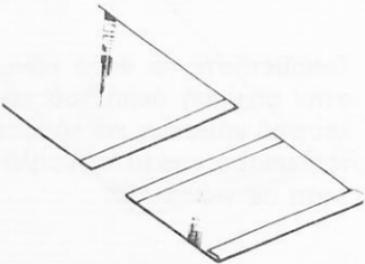
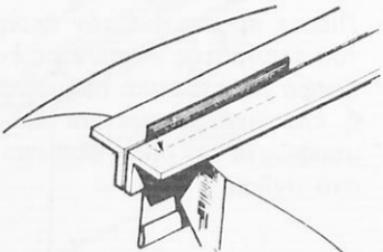
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χαράξτε τις διαστάσεις <math>xx = 46 \text{ mm}</math> και <math>x = 6 \text{ mm}</math>.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Κόψτε τή λαμαρίνα κατά μήκος τής μεσαίας γραμμής. Αφαιρέστε μέ λίμα τά γρέζια.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σφίξτε τή λαμαρίνα μέσα στό έργαλειό κάμψεως, ώστε νά έξέχει μόνο λωρίδα 6 mm. Έλέγξτε αν ή λαμαρίνα έχει συσφιχθει άκριβώς στή γραμμή.</li> </ul>	

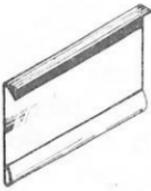
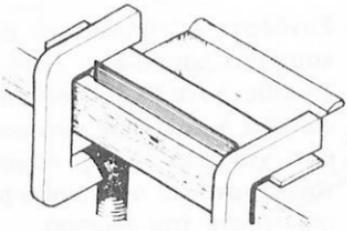
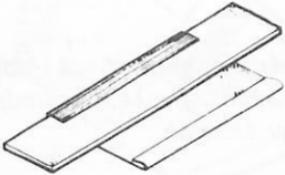
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κάμψτε τό προεκτεινόμενο μέρος σε όρθή γωνία.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Στερεώστε τό κομμάτι στό τραπέζι έργασίας μέ τή βοήθεια μιās λάμας πάχους 2 ως 3 mm καί δύο σφιγκτήρων.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Διπλώστε τή γωνιασμένη άκρη τής λαμαρίνας κτυπώντας την μέ πλαστικό σφυρί έπάνω στή λάμα, ώστε νά σχηματισθεϊ άγκιστρο.</li> </ul>	

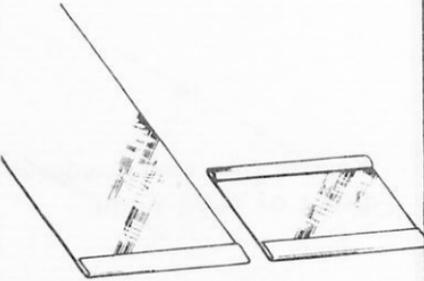
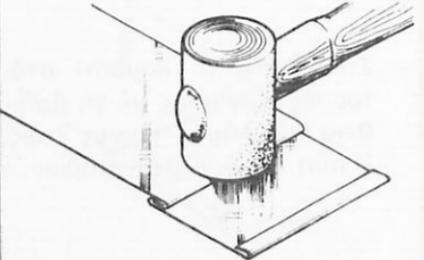
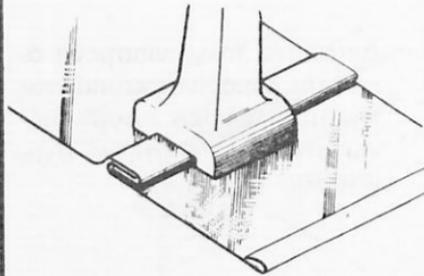
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Σχηματίστε άγκιστρο καί στήν άκρη του άλλου κομματιού τής λαμαρίνας.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνδέστε μέ θηλειά τά δύο κομμάτια λαμαρίνας. Τοποθετήστε τή σύνδεση πάνω στό άμόνι ή σέ ένα κομμάτι χοντρής λάμας, πάχους τουλάχιστον 8 mm, καί σφουρηλατήστε την έλαφρά.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε τή ραφή μέ διαμορφωτικό έργαλείο κτυπώντας την έλαφρά.</li> </ul>	

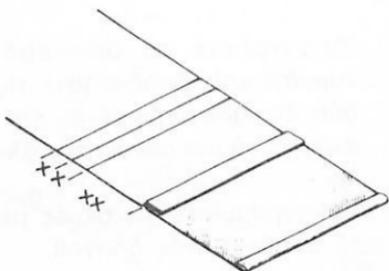
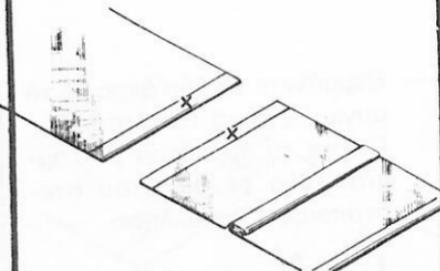
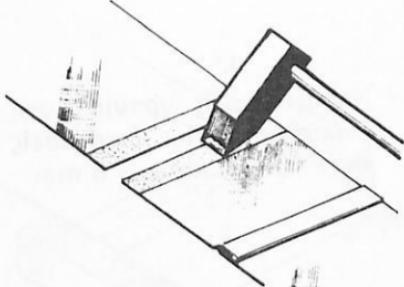
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Χαράξτε στη λαμαρίνα τις διαστάσεις <math>x \times x = 40 \text{ mm}</math> και <math>x = 7 \text{ mm}</math> όπως φαίνεται στο σχήμα.</p>	
<p>— Κόψτε τη λαμαρίνα κατά μήκος της μεσαίας γραμμής. Αφαιρέστε τα γρέζια. Λιμάρετε ελαφρά και τις δύο επιφάνειες που είναι σημειωμένες με x.</p>	
<p>— Έπαλειψτε με κασσίτερο και τις δύο επιφάνειες.</p>	

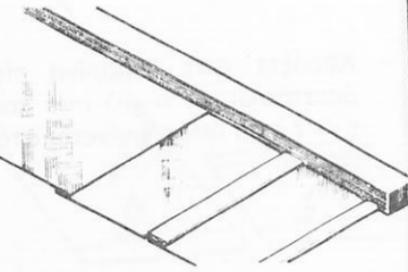
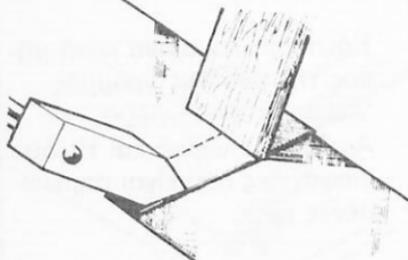
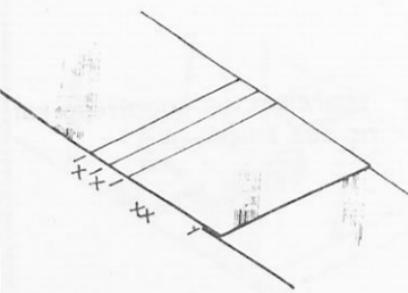
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Άναστρέψτε τὸ ἄριστερό κομμάτι καὶ τοποθετήστε τὶς δύο ἐπικασσιτερωμένες ἐπιφάνειες τῆ μίας πάνω στὴν ἄλλη.</p> <p>Εὐθυγραμμίστε τὶς ἄκμές μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς ὁδηγοῦ.</p>	
<p>— Θερμάνετε τὰ δύο ἄκρα μὲ τὸ συγκολλητῆρα (κολλητῆρι).</p> <p>Πιέστε τὰ δύο ἄκρα μὲ κομμάτι ξύλο μέχρις ὅτου στερεοποιηθεῖ ἡ κόλληση.</p>	
<p>— Χαράξτε τρεῖς γραμμὲς στὴ λαμαρίνα, στὶς διαστάσεις <math>xx = 40 \text{ mm}</math> καὶ <math>x = 8 \text{ mm}</math>.</p>	

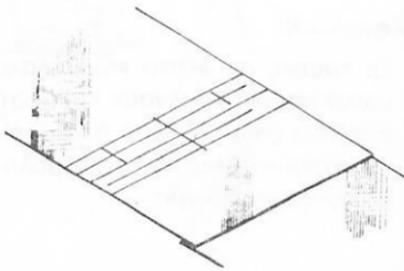
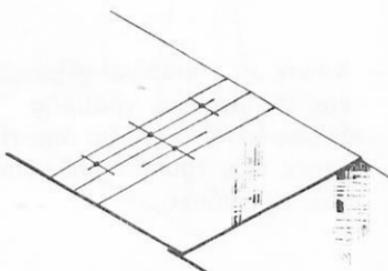
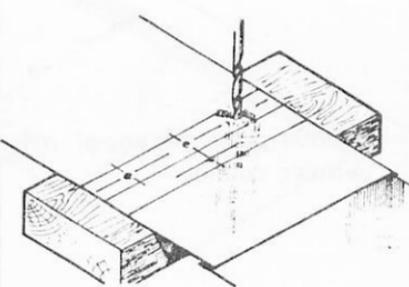
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Χαράξτε τὰ κέντρα τεσσάρων ὀπῶν γιά καρφιά σύμφωνα μέ τό σχέδιο.</p>	
<p>— Ποντάρτετε τὰ κέντρα τῶν ὀπῶν.</p>	
<p>— Κατά τό τρύπημα στηρίξτε τή λαμαρίνα πάνω σέ ἕνα κομμάτι ξύλο καί τρυπήστε τίς τέσσερις τρύπες μέ τρυπάνι 2,5 mm.</p>	

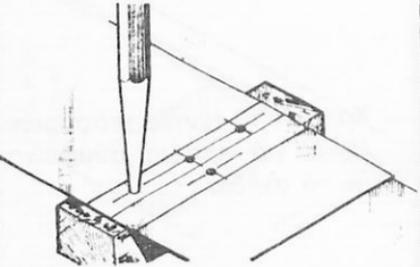
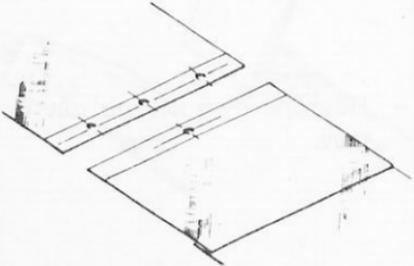
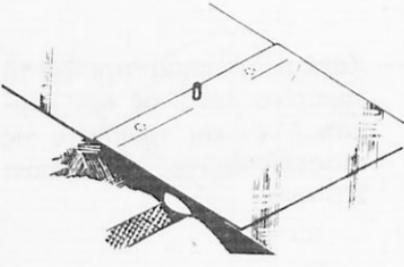
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p><b>Σημείωση:</b> Οι τρύπες σε λεπτά και μαλακά υλικά μπορεί να γίνουν και με τη βοήθεια ζουμπά. Τότε η λαμαρίνα τοποθετείται πάνω σε μολύβδινο ύποστήριγμα.</p>	
<p>— Κόψτε τη λαμαρίνα κατά μήκος της μεσαίας γραμμής. Αφαιρέστε τα γρέζια από τις άκρες των τρυπών και μέσα από τις τρύπες.</p>	
<p>— Τοποθετήστε το καρφί στις μεσαίες τρύπες.</p>	

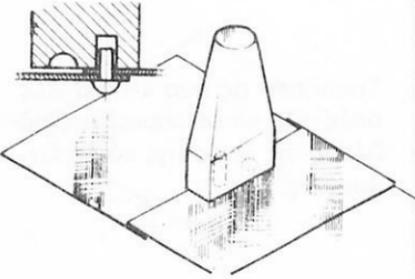
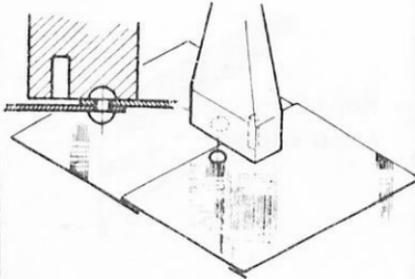
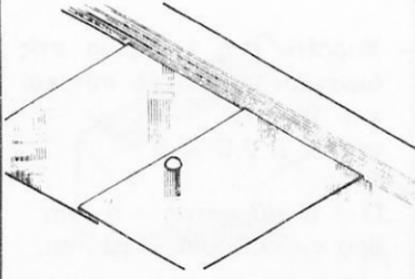
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε τὰ κομμάτια μέ τή βοήθεια τῆς τρύπας τοῦ καρφολάτη, προσέχοντας συγχρόνως ὥστε τὰ δύο κομμάτια νά μή φύγουν πολύ ἀπό τή θέση τους.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Καρφώστε τό κεφάλι τοῦ καρφιοῦ μέ τή βοήθεια τοῦ καρφολάτη.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Εὐθυγραμμίστε τὰ κομμάτια μέ τή βοήθεια ὁδηγοῦ στή σωστή τους θέση.</li> </ul>	

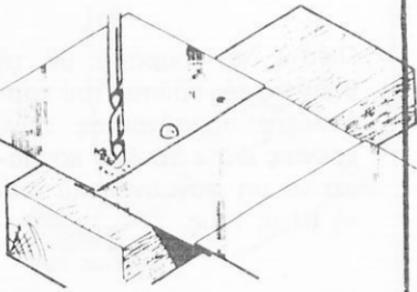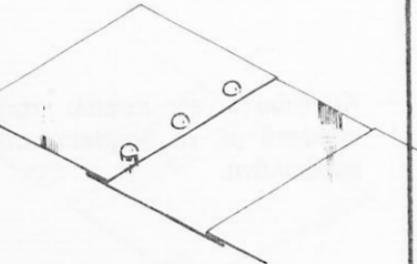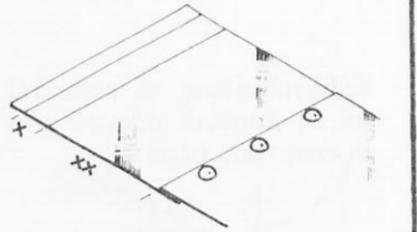ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Τρυπήστε τις δύο εξωτερικές όπες της κάτω λαμαρίνας με οδηγό τις όπες της πάνω λαμαρίνας.</p>	
<p>— Καρφώστε και τα δύο υπόλοιπα καρφιά.</p>	
<p>— Χαράξτε στη λαμαρίνα στίς διαστάσεις <math>xx = 45 \text{ mm}</math> και <math>x = 10 \text{ mm}</math> γιατί <math>x = 2,5 \times D</math> όπου: <math>D = \varnothing</math> σύρματος = 4 mm Άρα <math>x = 2,5 \times 4 = 10 \text{ mm}</math>.</p>	

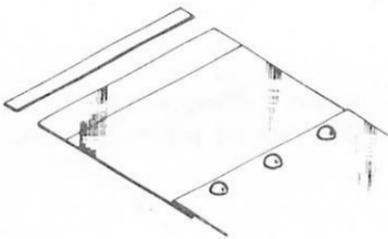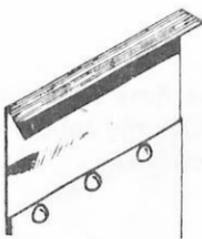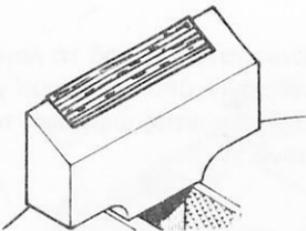ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Κόψτε τό ύλικό πού περισσεύει. Άφαιρέστε τά γρέζια.</p>	
<p>— Κάμψτε τή λαμαρίνα σέ όρθή γωνία κατά μήκος τής χαραγμένης γραμμής μέ τό έργαλείο κάμψεως. Προσέξτε ώστε ή κατεύθυνση τής κάμψεως νά μή γίνει άνάποδα.</p>	
<p>— Συνεχίστε λίγο άκόμη τήν κάμψη τής γωνίας μέ τή βοήθεια καλουπιού κάμψεως.</p>	

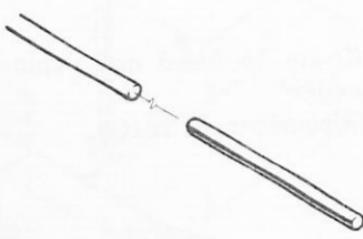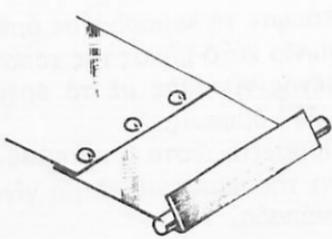
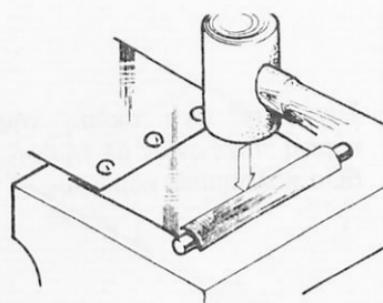
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κόψτε ένα κομμάτι σύρματος <math>\varnothing</math> 4 mm σέ μήκος 80 mm.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε τό σύρμα μέσα στό άκρο τής λαμαρίνας πού έχει καμφθεϊ.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κτυπήστε έλαφρά τή λαμαρίνα πάνω από τό σύρμα χρησιμοποιώντας ως βάση τό άμόνι.</li> </ul>	

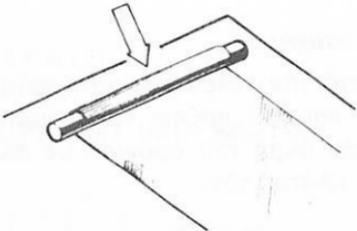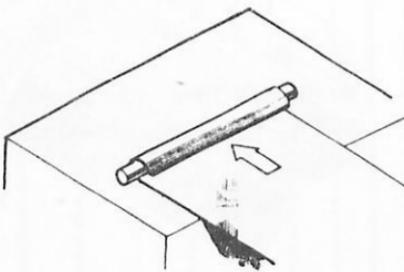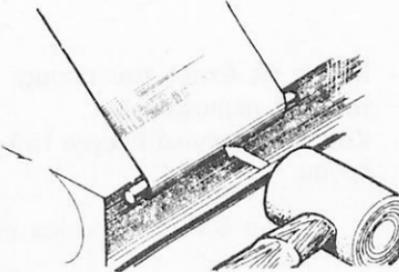ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Άν αποδειχθεΐ ότι ή λαμαρίνα δέ φθάνει νά καλύψει τό σύρμα, δώστε μερικά κτυπήματα κατά τήν κατεύθυνση πού δείχνει τό βέλος στό σχήμα.</p>	
<p>— Άν αποδειχθεΐ ότι τό άκρο τής λαμαρίνας καλύπτει τό σύρμα καΐ περισσεΐει, τότε δώστε μερικά κτυπήματα κατά τήν κατεύθυνση πού δείχνει τό βέλος στό σχήμα μέ τήν πένα του σφυριου ή μέ λάμα.</p>	
<p>— Τοποθετήστε τό κομμάτι στην άκμή του άμονιου καΐ σφυρηλατήστε το προς τήν κατεύθυνση του βέλους.</p>	

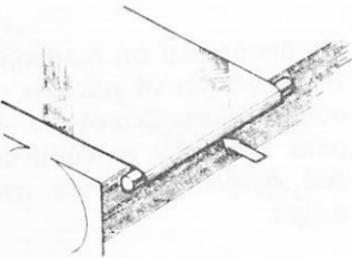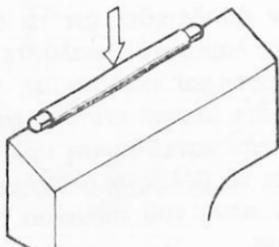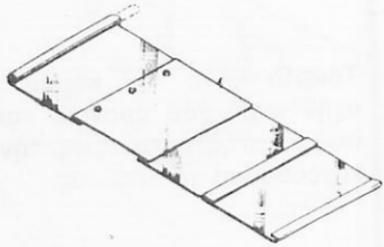ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p><b>Προσοχή:</b> Κατά την τελευταία αυτή φάση τό κομμάτι πρέπει να άκουμπά στην άκμή του άμονιού με όλο τό πλάτος του.</p>	
<p>— Άποπερατώστε τή διαμόρφωση τής συρματοενισχύσεως.</p>	
<p>— Κόψτε τίσ άκρες του σύρματος πού περισσεύουν. Κάντε ένα γενικό έλεγχο του έργου.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΟΥ (ΜΠΡΑΚΕΤΟ)

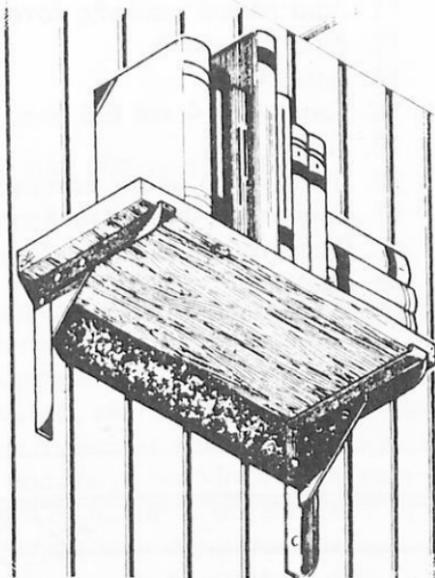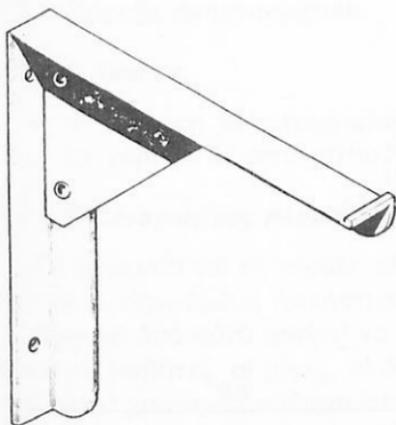

#### **Πράξεις.**


- Κοπή μέ ψαλίδι ευθείας κοπής.
- Κάμψη μέ εργαλεία χεριού.
- Κάρφωμα (ήλωση).
- Χάραξη άναπτυγμάτων.

#### **Άπαιτούμενα υλικά.**

- Σιδηρογωνιά 25 × 25 × 3 mm καί μήκους 420 mm.
  - Λαμαρίνα 115 × 115 × 3 mm.
  - Καρφιά βυθισμένης κεφαλής (φρεζάτα) Ø 4 × 10 mm.
- Όλα τά παραπάνω υλικά είναι άπό μαλακό χάλυβα (St 37).

**Απαιτούμενα εργαλεία.**

1. Σύνθετο χειροκίνητο ψαλίδι.
2. Μεταλλικός κανόνας (ρίγα).
3. Χαράκτης (σημαδευτήρι).
4. Όρθογωνιά.
5. Μεταλλοπρίονο χεριού.
6. Μέγγενη έφαρμοστή.
7. Γωνία 45°.
8. Κέντρο χαράξεως (πόντα).
9. Σφυρί 250 g.
10. Διαβήτη χαράξεως.
11. Λίμα πλατιά χονδρής κατεργασίας.
12. Λίμα τριγωνική.
13. Δράπανο.
14. Τρυπάνι  $\varnothing$  4 καί 6,5 mm.
15. Σφυρί 1 kg.
16. Λίμα πλατιά μέσης κατεργασίας.
17. Σφιγκτήρας-φουρκέτα δραπάνου.
18. Φρεζοτρίπανο για φρεζάρισμα όπών.
19. Άμόνι.
20. Καρφολάτης.

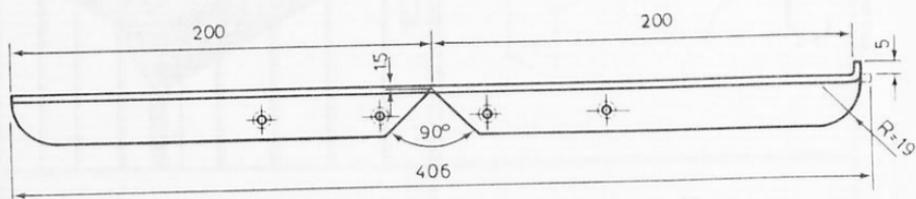

Γενική άνοχή  $\pm 1$

## 12.1 Χάραξη άναπτυγμάτων.

### 12.1.1 Σκοπός.

- 'Η μάθηση τών έργαλείων καί τών μέσων χαράξεως.
- 'Η χάραξη άναπτυγμάτων.

### 12.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες.

Τά έργαλεία γιά τή χάραξη σέ λαμαρίνες εΐναι τά ΐδια πού άναφέρονται σέ προηγούμενη άσκηση τουΐ Μηχανολογικού Έργαστηρίου.


Μερικά άπό αυτά μπορεί νά εΐναι μεγαλύτερα σέ μέγεθος όπως π.χ. εΐναι οί διαβήτες, οί ρίγες, οί όρθογωνιές κλπ. γιατί συνήθως τά άναπτύγματα χρησιμοποιούνται σέ σχετικά μεγάλες κατασκευές. Σέ μεγάλες σύγχρονες βιομηχανίες καί γιά παραγωγή πολλών όμοίων κομματιών, π.χ. μεταλλικών έλασμάτων τουΐ άμαξώματος αυτοκινήτων, τμημάτων δομικών μηχανών, δεξαμενών διαφόρων σχημάτων κλπ. χρησιμοποιούνται συχνά ήμιαυτόματες καί αυτόματες μέθοδοι κοπής τών άνοιγμάτων μέ όδήγηση τών μηχανών άπευθείας άπό τό σχέδιο.

### 12.1.3 Πορεία.

'Η χάραξη τών λαμαρινών γίνεται πάνω σέ μεταλλικούς πάγκους ή πάνω σέ κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο.


Γιά τή χάραξη μεγάλων εύθειών χρησιμοποιεΐται μεταλλικός κανόνας (ρίγα) μεγάλου μήκους ή σπάγκος έμποτισμένος μέ κιμωλία (σχ. 12.1α). Γιά τή χάραξη καμπύλων γραμμών χρησιμοποιούνται καί καμπυλόγραμμα (σχ. 12.1β).

Κατά τή χάραξη όρθογωνίων παραλληλογράμμων ή τετραγώνων έλέγχομε τήν ακρίβεια τής χαράξεως μετρώντας τίς διαγώνιές τους (σχ. 12.1γ).

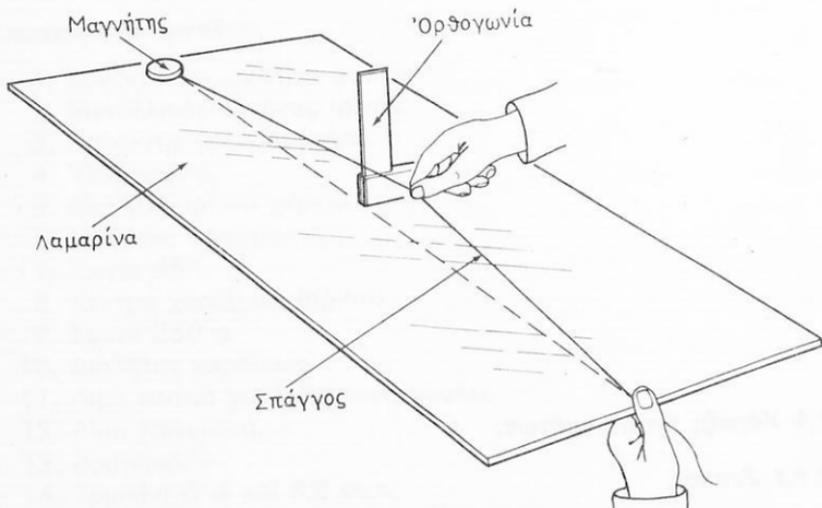


Σχ. 12.1α.

Χάραξη εϋθείας γραμμής με σπάγκο ποτισμένο με σκόνη κιμωλίας.

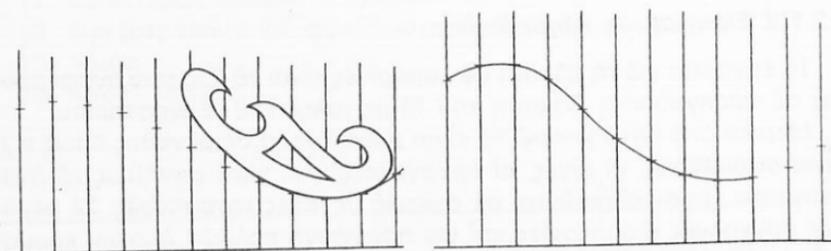

Σχ. 12.1β.

Χάραξη καμπύλης γραμμής με καμπυλόγραμμο.

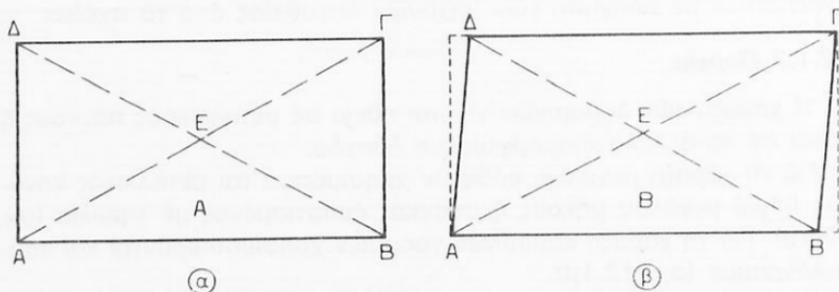


Σχ. 12.1γ.

α) Σωστή χάραξη όρθογωνίου παραλληλογράμμου.  
β) Λανθασμένη χάραξη όρθογωνίου παραλληλογράμμου.

Τά αναπτύγματα γιά τήν κατασκευή πρισματικῶν ἀντικειμένων ἢ ἀεραγωγῶν ἀπό λαμαρίνα τά χαράζομε ἀπευθείας πάνω στή λαμαρίνα καί στίς πραγματικές τους διαστάσεις.

Όταν πρόκειται νά χαραχθοῦν πολλά ὁμοία κομμάτια, τότε χρησιμοποιοῦνται πρότυπα (μοντέλα).


Τό πρότυπο εἶναι ἓνα ὁμοιο κομμάτι, μέ προσοχή καί ἀκρίβεια κατασκευασμένο, τό ὁποῖο τοποθετεῖται καί συγκρατεῖται κατάλληλα πάνω στή λαμαρίνα μέ σφιγκτήρες [σχ. 12.1δ(α)(β)] καί μέ τή βοήθεια χαράκτη χαράζεται (σχ. 12.1ε) καί ὕστερα ποντάρεται τό περίγραμμά του.

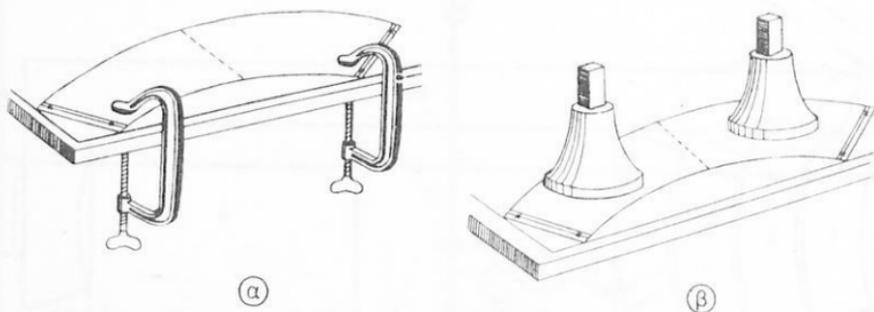

Σχ. 12.16.


Συγκράτηση τοῦ προτύπου πάνω στή λαμαρίνα.

α) Μέ σφιγκτήρες. β) Μέ βάρη.

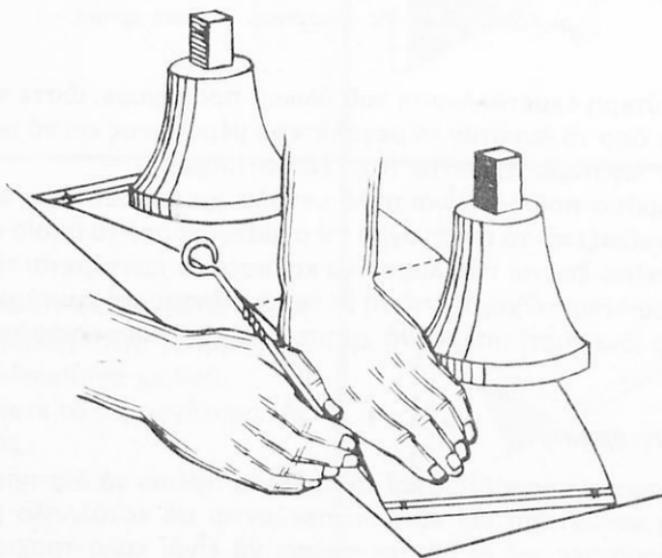


Σχ. 12.1ε.

Χάραξη αναπτύγματος μέ τή βοήθεια τοῦ προτύπου.

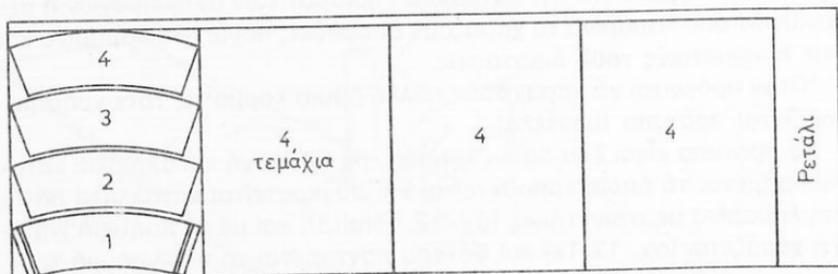

α)

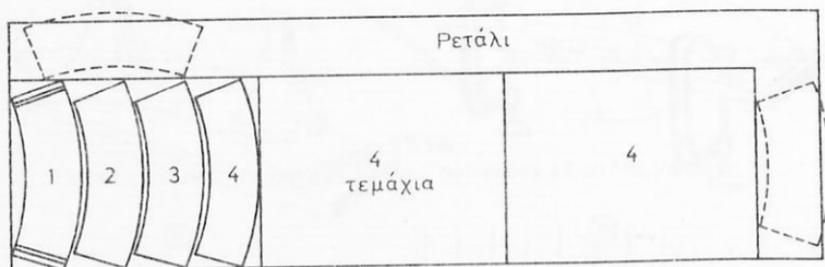

β)

Σχ. 12.1στ.

α) Καλή χρήση της λαμαρίνας. β) Κακή χρήση.

Γιά καλύτερη έκμετάλλευση του υλικού προσέχομε, ώστε να χρησιμοποιούμε όσο τό δυνατόν τό μεγαλύτερο μέρος τους και να μείνει όσο τό δυνατό λιγότερο άχρηστο [σχ. 12.1στ(α)(β)].

Γιά κομμάτια πού δέν είναι πολύ μεγάλα, χρησιμοποιείται και ό εξής τρόπος: Σχεδιάζεται τό ανάπτυγμα σέ στρατσόχαρτο τό όποιο κολλιέται ή συγκρατείται έπάνω στή λαμαρίνα και κατόπιν ποντάρεται τό σχέδιο. Δηλαδή τρυπιέται τό χαρτί από τή μύτη τής πόντας και ποντάρεται ή λαμαρίνα. Τό ίδιο χαρτί μπορεί νά χρησιμοποιηθεί και περισσότερες φορές.


#### 12.1.4 Συντήρηση.

- Τά έργαλεϊα χαράξεως και τά πρότυπα πρέπει νά διατηροϋνται σέ καλή κατάσταση και νά άποθηκεϋνται σέ κατάλληλο μέρος.
- Οί χαράκτες και οί πόντες πρέπει νά είναι καλά τροχισμένοι.


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Κόψτε ένα κομμάτι μήκους 414 mm από σιδηρογωνιά 25 x 25 x 3 mm.



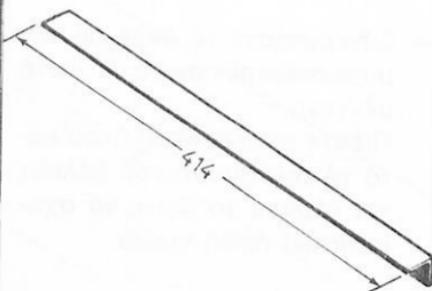


- Χαράξτε μία γραμμή από την άκρη του κομματιού σε απόσταση 6,5 mm όπως φαίνεται στο σχήμα.

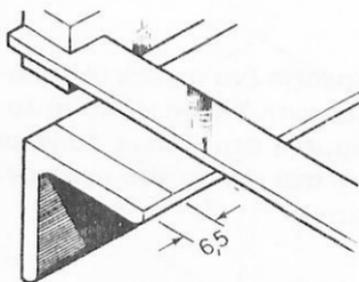

- Κόψτε τη γωνία κατά μήκος της χαραγμένης γραμμής με μεταλλοπρίονο χεριού. Λιμάρετε τό στρογγύλεμα της γωνίας.

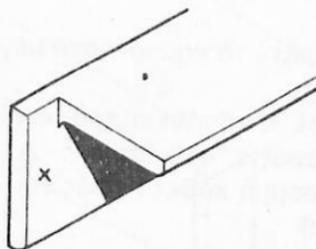


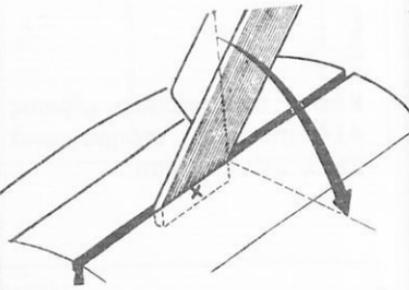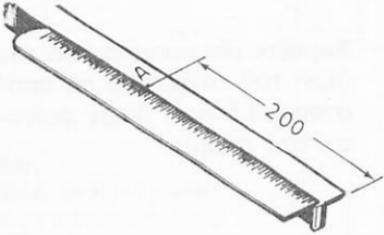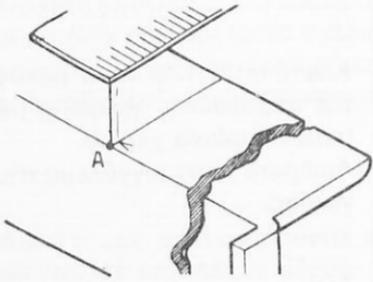ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Συγκρατήστε τό άκρο (x) τής μορφοσιδερένιας γωνίασ στή μέγγενη. Πιέστε τό έλεύθερο άκρο κατά τή διεύθυνση του βέλουσ καί κάμψτε το ώστε νά σχηματισθεϊ όρθή γωνία.</p>	
<p>— Χαράξτε ένα σημάδι (A) σε άπόσταση 200 mm από τό λυγισμένο άκρο, όπως φαίνεται καί στο σχέδιο του αναπτύγματος.</p>	
<p>— Σφίξτε τό κομμάτι στή μέγγενη. Μέ τή βοήθεια του κανόνα, χαράξτε στο σημείο A μία γραμμή κάθετη προς τήν άκμή.</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Χαράξτε ένα σημάδι πάνω στή γραμμή σε απόσταση 1,5 mm από τό άκρο.  
Από τό σημείο αυτό χαράξτε δύο γραμμές μέ κλίση 45° όπως φαίνεται στό σχήμα.



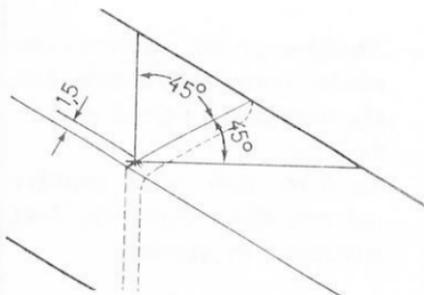




- Χαράξτε μία γραμμή σε απόσταση 19 mm από τό άκρο πού έχει καμφθεί όπως φαίνεται στό σχήμα.  
Σ' αυτή τή γραμμή κάντε ένα σημάδι σε απόσταση 19 mm από τό άκρο τής πλευράς τής γωνίας.



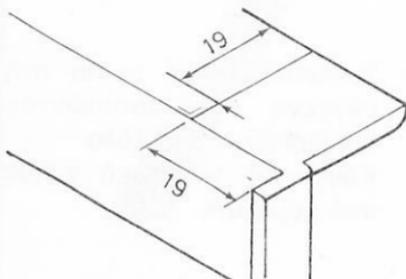





- Ποντάρτε τό σημείο πού χαράξατε.

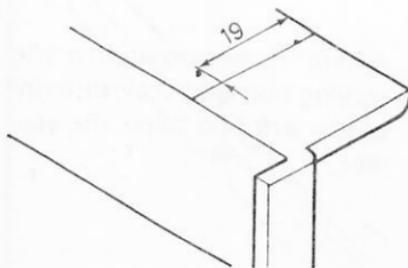


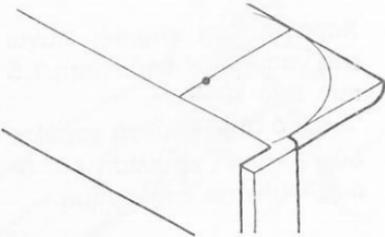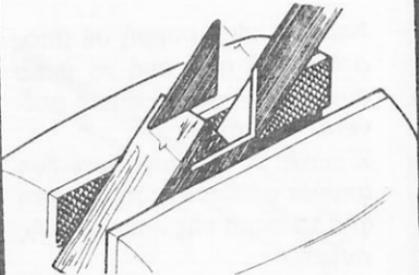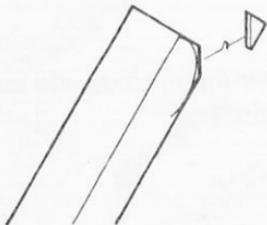ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Χαράξτε με τό διαβήτη έναν κύκλο έφαπτόμενο στις δύο έξωτερικές άκμές του κομματιού.</p> <p>Κατά τόν ίδιο τρόπο χαράξτε καί στό άλλο άκρο τής ίδιας πλευράς τής γωνίας.</p>	
<p>— Συγκρατήστε τή γωνία στή μέγγενη χρησιμοποιώντας παρέμβασμα από ξύλο.</p> <p>Κόψτε τό τριγωνικό τμήμα πού χαράξατε.</p>	
<p>— Κόψτε τά περισσεύματα τής γωνίας πού έφάπτονται στόν κύκλο στά δύο άκρα τής γωνίας.</p>	

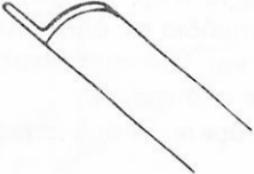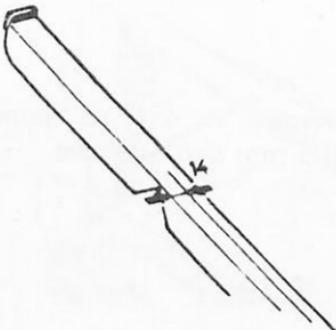ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Λιμάρετε στρογγυλά στους χαραγμένους κύκλους τὰ ἄκρα τῆς γωνίας.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Λιμάρετε τὴ γωνία καί τίς πλευρές πού ἔχουν κοπεῖ μέχρι τίς χαραγμένες γραμμές.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Χαράξτε μία γραμμὴ σέ ἀπόσταση 14 mm ἀπὸ τὴν ἀκμὴ τῆς γωνίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀξονική γραμμὴ τῶν ὀπῶν τοῦ στηρίγματος γιὰ τὴ στερέωση τοῦ ραφιοῦ.</li> </ul>	

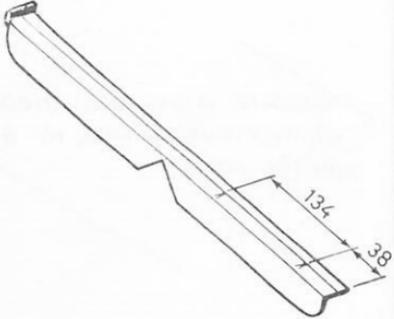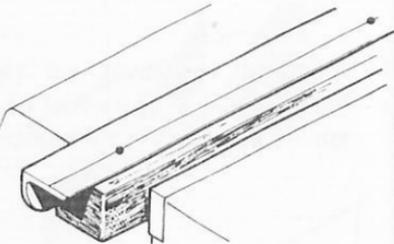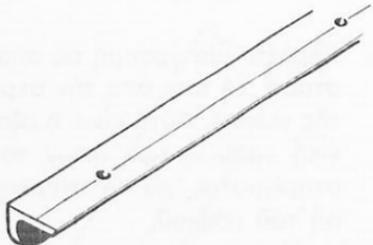ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χαραξίτε στην άξονική γραμμή σημάδια σε απόσταση 38 mm και 134 mm όπως φαίνεται στο σχήμα.</li> <li>- Ποντάρετε τα δύο σημάδια.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σφίξτε τη σιδηρογωνιά μαζί με ένα κομμάτι ξύλο πάχους 25 mm ως παρέμβαση στη μέγγενη του δραπάνου όπως φαίνεται στο σχήμα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Άνοιξτε τις όπες με τρυπάνι 6,5 mm στο δράπανο.</li> </ul>	

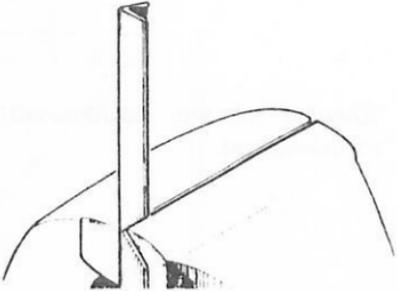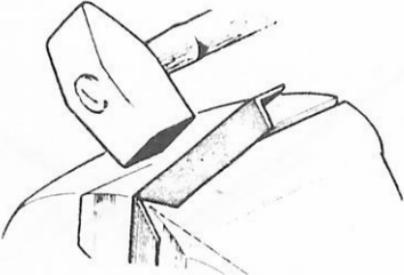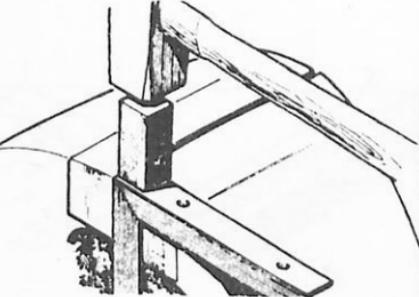
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Σφίξτε τή σιδηρογωνιά στή μέγγενη ὅπως φαίνεται στό σχῆμα. Ἡ κορυφή τῆς ἐγκοπῆς τῶν γωνίας πρέπει νά εἶναι στήν ἴδια γραμμή μέ τήν ἐπάνω ἀκμή τοῦ μάγουλου τῆς μέγγενης.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Λυγίστε τή σιδηρογωνιά μέ ἐλαφριές κρούσεις μέ τό σφυρί.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ἀποτελειῶστε τό γώνιασμα κτυπώντας προσεκτικά μέ τό σφυρί μέσω ἑνός τετραγωνικοῦ κομματιοῦ 25 x 25 mm.</li> </ul>	

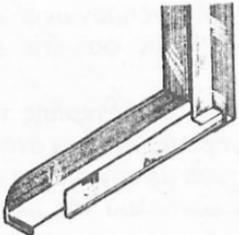ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p data-bbox="163 346 557 409">— Έλέγξτε με την όρθογωνιά το γώνιασμα.</p>	


## Κατασκευή ένισχυτικού ελάσματος

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΦΑΣΕΙΣ



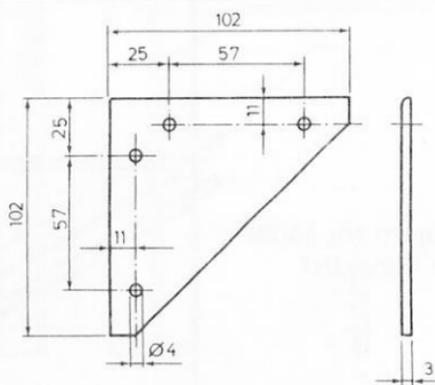
Γενική άνοχη  $\pm 1$ 

- Πάρτε ως βάση για τή χάραξη τήν πλευρά που έχει κοπεί ἴσια μέ ψαλίδι. Χαράξτε κατά μήκος τής άλλης πλευράς μία γραμμή κάθετη κοντά στην ἄκρη της.

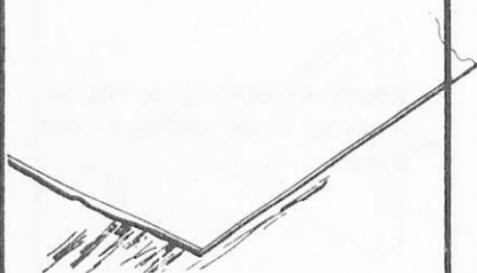


- Χαράξτε τό κομμάτι σύμφωνα μέ τό παραπάνω σχέδιο.

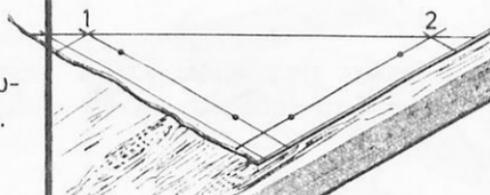

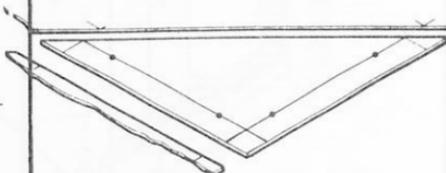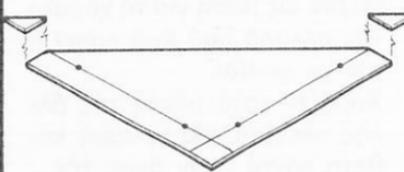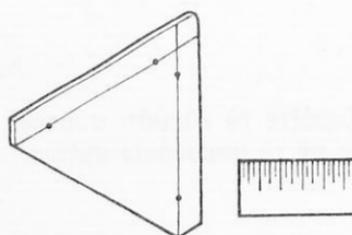
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κόψτε τό κομμάτι τής λαμαρίνας πού έχει χαραχθεϊ.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κόψτε τίς δύο μύτες τής λαμαρίνας ὅπως φαίνεται στό σχήμα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Λιμάρετε τίς πλευρές γιά νά φύγουν τά γρέζια.</li> </ul>	

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


## ΦΑΣΕΙΣ



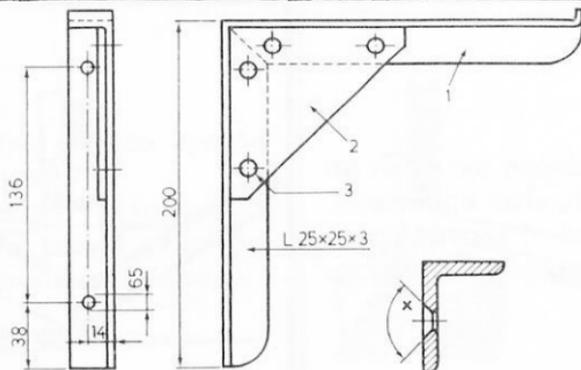
Γενική άνοχη  $\pm 1$ 




- Λιμάρετε τις δύο κάθετες πλευρές του τριγωνικού ελάσματος κυκλικά ώστε να εφαρμόζουν στο έσωτερικό στρογγύλεμα της γωνίας.

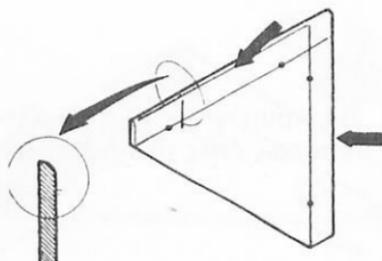


- Στερεώστε τα δύο κομμάτια (γωνιά και ενισχυτικό έλασμα) πάνω σε κομμάτι ξύλου στο τραπέζι του δραπάνου.

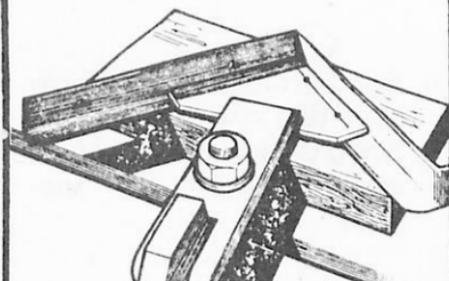

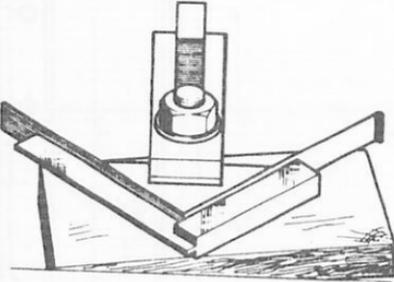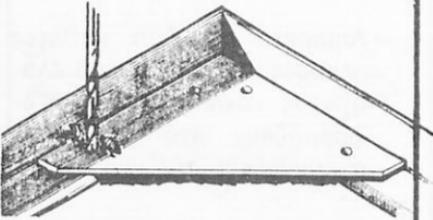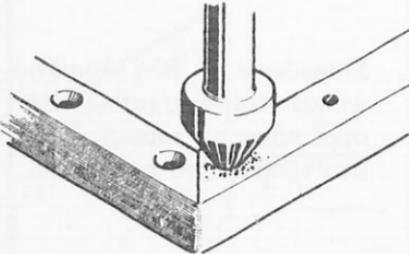ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Έλεγξτε ακόμη μία φορά ότι οι πλευρές είναι ορθογωνιασμένες και τό έλασμα έφαρμόζει σωστά μέσα στή γωνία.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Μέ τρυπάνι 4 mm ανοίξτε τέσσερις όπές στο δράπανο.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Φρεζάρετε τίς όπές από τήν έξωτερική πλευρά, ώστε να βυθίζεται και να έφαρμόζει ή φρεζάτη κεφαλή τών καρφιών.</li> </ul>	

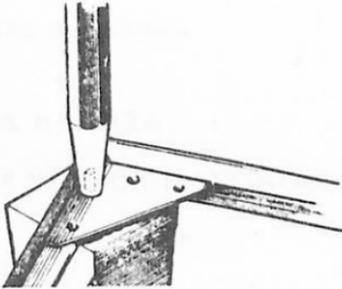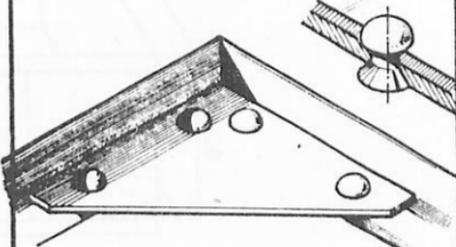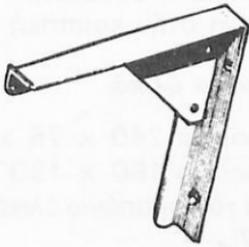ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Σφίξτε ένα επίπεδο άμονάκι στη μέγγενη. Τοποθετήστε τὰ καρφιά και καρφώστε τα για νά συνδεθεί ή γωνία μέ τό έλασμα.</p>	
<p>— Διαμορφώστε τίσ κεφαλές μέ διαμορφωτικό έργαλείο (καρφολάτης) όπως φαίνεται στό σχήμα.</p>	
<p>— Τό άριστερό ύποστήριγμα κατασκευάζεται κατά τόν ίδιο τρόπο. Προσέξτε μόνο σέ ποιό σκέλος τής γωνίας θά συνδεθεί τό ένισχυτικό έλασμα γιατί τά δύο κομμάτια πρέπει νά αποτελοϋν ζευγάρι όπως τά δύο χέρια μας.</p>	

ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΜΕ ΘΗΛΕΙΑΣΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

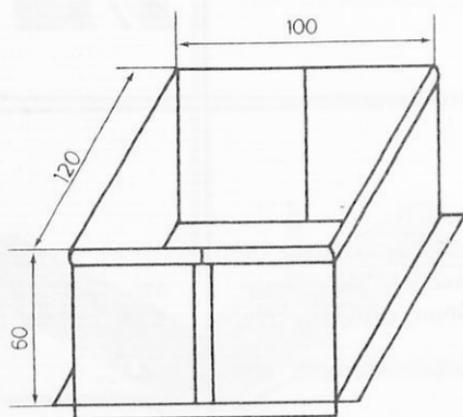

**Πράξεις.**

- Χάραξη άναπτυγμάτων.
- Κοπή με ψαλίδια εϋθείας κοπής.
- Θηλειαστή σύνδεση.
- Κάμψη στην καμπική μηχανή (στράντζα).

**Άπαιτούμενα υλικά.**

- Λαμαρίνα  $240 \times 75 \times 0,5$  mm (κομμάτια 2).
- Λαμαρίνα  $150 \times 130 \times 0,5$  mm.
- Όλα τά παραπάνω υλικά είναι κατασκευασμένα από μαλακό χάλυβα (St 37).

**Άπαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας.

2. Χαράκτης (σημαδευτήρι).
3. Όρθογωνιά.
4. Μηχανικό ψαλίδι.
5. Ψαλίδια χεριού εύθείας κοπής.
6. Καμπική μηχανή (στράντζα).
7. Έργαλείο διαμορφωτικό θηλειαστής συνδέσεως.
8. Σφυρί.

## 13.1 Κάμψη στήν καμπτική μηχανή.

### 13.1.1 Σκοπός.

- Αναγνώριση καί όνοματολογία καμπτικής μηχανής (στράντζας).
- Κάμψη στήν καμπτική μηχανή.
- Συντήρηση καμπτικών μηχανών.

### 13.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Οι καμπτικές μηχανές χωρίζονται σέ δύο κατηγορίες:


- α) Μηχανές πού κάμπτουν τό έλασμα σέ εύθεια γραμμή άναδιπλώνοντάς το βαθμιαία μέ τήν περιστροφή τής κινητής σιαγόνας. Αύτές όνομάζονται καί στράντζες.
- β) Μηχανές πού κάμπτουν τό έλασμα σέ εύθεια γραμμή διαμορφώνοντάς το μέσα σέ ένα καλούπι μορφής συνήθως V μέ τήν ταχεία καί κατακόρυφη κίνηση τής κινητής σιαγόνας. Οι μηχανές αυτές λειτουργοῦν όπως οι πρέσες καί όνομάζονται πρεσοστράντζες.

#### α) Στράντζες.

Οι στράντζες κατασκευάζονται σέ διάφορα μεγέθη καί είναι ήλεκτροκίνητες (σχ. 13.1α) ή χειροκίνητες (σχ. 13.1β). Κάθε καμπτική μηχανή (στράντζα) χαρακτηρίζεται από τήν Ικανότητά της, δηλαδή τό μέγιστο μήκος καί πάχος έλάσματος πού μπορεί νά κάμψει, π.χ. 1 m x 2 mm. Η Ικανότητα κάμψεως αναφέρεται συνήθως σέ λαμαρίνα από μαλακό χάλυβα.


Η χειροκίνητη καμπτική μηχανή (στράντζα) αποτελείται από τά εξής κύρια μέρη (σχ. 13.1β).

- Από τή σταθερή όριζόντια πλάκα πάνω στήν όποία τοποθετείται τό έλασμα.
- Από τήν επάνω σιαγόνα πού κινείται κατακόρυφα, πιέζει καί συγκρατεί τό έλασμα.
- Από τήν κάτω σιαγόνα πού κινείται περιστροφικά καί κάμπτει τό

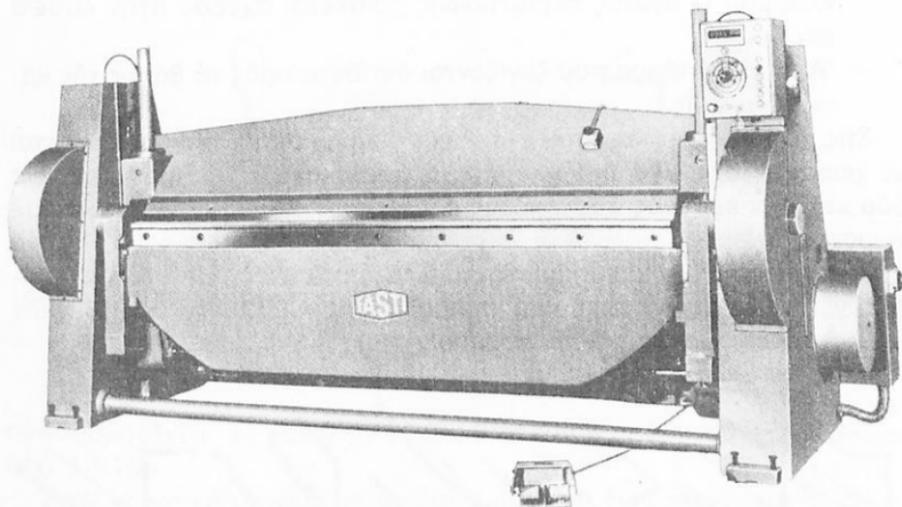

**Σχ. 13.1α.**


Ήλεκτροκίνητη καμπική μηχανή (στράντζα).

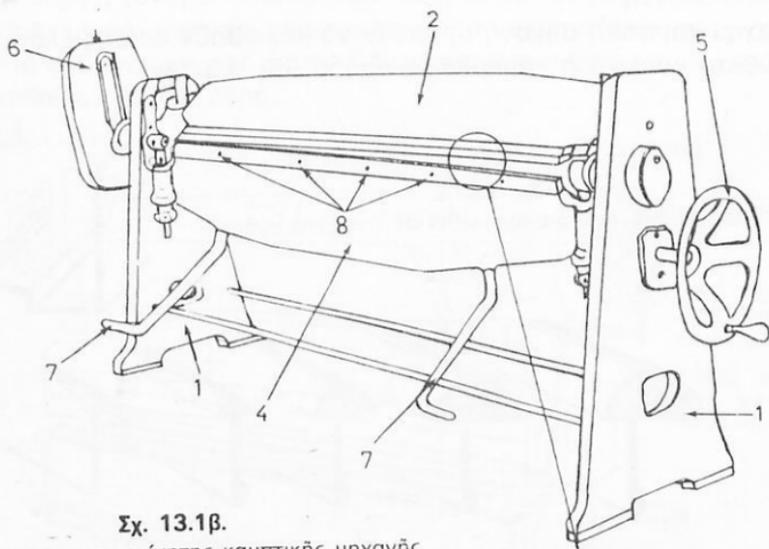

**Σχ. 13.1β.**

Σχεδιάγραμμα χειροκίνητης καμπικής μηχανής (στράντζας).

- 1) Βάσεις, 2) Έπάνω σιαγόνα, 3) Κάτω σιαγόνα.
- 4) Κινητή σιαγόνα, 5) Χειροτροχός συσφίξεως έπάνω σιαγόνας, 6) Αντίβαρο, 7) Μοχλοί άνυψώσεως τής κινητής σιαγόνας, 8) Ύποδοχές για τήν προσαρμογή καλουπιών, 9) Σταθερή όριζόντια πλάκα.

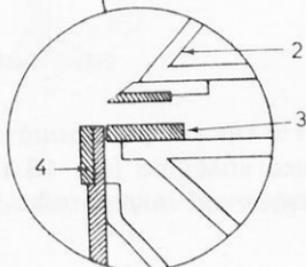

έλασμα. Ο άξονας περιστροφής βρίσκεται σχεδόν στην ευθεία κάμψης.

- Από τα αντίβαρα που ζυγίζονται αντίθετα προς το βάρος της κάτω σιαγόνας.

Στις χειροκίνητες καμπικές μηχανές ή κάτω σιαγόνα περιστρέφεται με χειρομοχλό, ενώ η επάνω σιαγόνα ανεβοκατεβαίνει με τη βοήθεια δύο κοχλιών και ενός συστήματος όδοντωτών τροχών κινουμένων με χείροτροχό.

Στην καμπική μηχανή κάμπονται έλάσματα σε όρθή ή άλλης μορφής γωνία όπως φαίνεται στο σχήμα 13.1γ. Οι κόγχες των γωνιών μπορεί να είναι αιχμηρές ή στρογγυλεμένες.





Σχ. 13.1γ.

Μορφές ελασμάτων που έχουν καμφθεί σε καμπική μηχανή.

Στην καμπική μηχανή μπορούν να καμφθούν επίσης έλάσματα σε σύνθετο κυκλικό ή καμπυλωτό σχήμα (σχ. 13.1δ).

Σχ. 13.1δ.

Έλασμα που έχει διαμορφωθεί σε σύνθετο σχήμα.

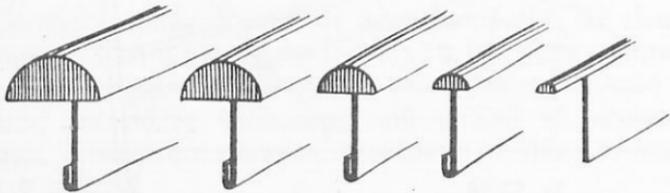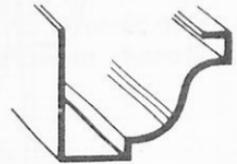

Σχ. 13.1ε.


Ειδικά καλούπια για την καμπική μηχανή.

Για την κάμψη ελασμάτων σε κάμπυλωτά σχήματα χρησιμοποιούμε ειδικά καλούπια (σχ. 13.1ε) που προσαρμόζονται πάνω στην κινητή σιαγόνα και συγκρατούνται με βίδες ή σφιγκτήρες (σχ. 13.1στ) που



Σχ. 13.1στ.

Σφιγκτήρας συγκρατήσεως καλουπιών στην καμπτική μηχανή.

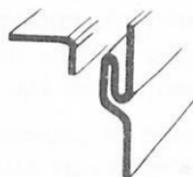

Σχ. 13.1ζ.


Άκρα ελασμάτων διαμορφωμένα για θηλειαστή σύνδεση αμερικανικού τύπου.

προσαρμόζονται σε κατάλληλες υποδοχές που υπάρχουν στη σιαγόνα (σχ. 13.1β).

Στήν καμπτική μηχανή μπορούμε επίσης να διαμορφώσουμε τα άκρα των ελασμάτων που θα συνδεθούν θηλικωτά (σχ. 13.1ζ).

### β) Στραντζόπρεσσες.

Για την κάμψη χονδρών ελασμάτων και ελασμάτων με μεγάλο μήκος ή για παραγωγική εργασία χρησιμοποιούνται στραντζόπρεσσες (σχ. 13.3η). Για κάθε κάμψη στη στραντζόπρεσσα χρησιμοποιείται καλούπι που αποτελείται από 2 μέρη.

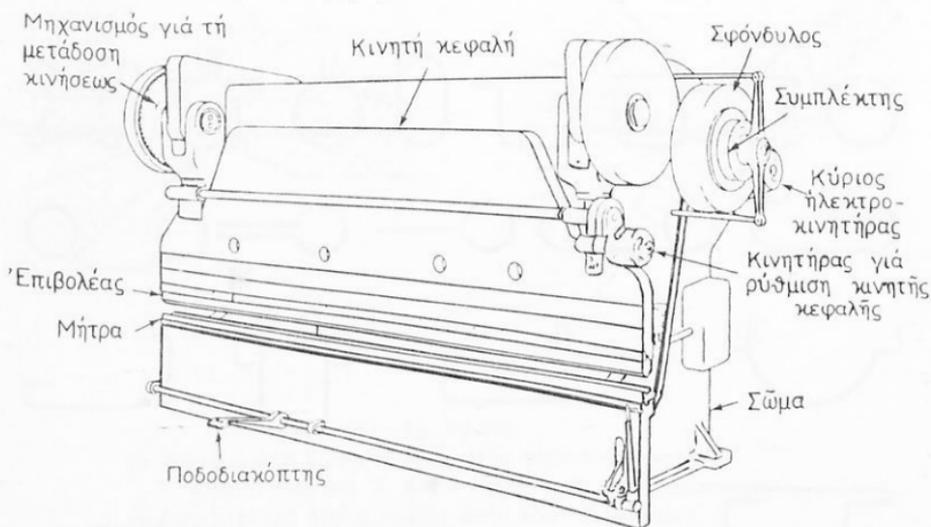


Σχ. 13.1η.

Στραντζόπρεσσα.

Τό κάτω μέρος του καλουπιού (μήτρα) προσαρμόζεται στο σταθερό τραπέζι της πρέσσας.


Τό επάνω μέρος του καλουπιού (έπιβολέας) προσαρμόζεται στην κινητή κεφαλή τής πρέσσας.

Υπάρχουν πολλών ειδών καλούπια ανάλογα με τό σχήμα πού θέλομε νά δώσομε στό έλασμα (σχ. 13.10).

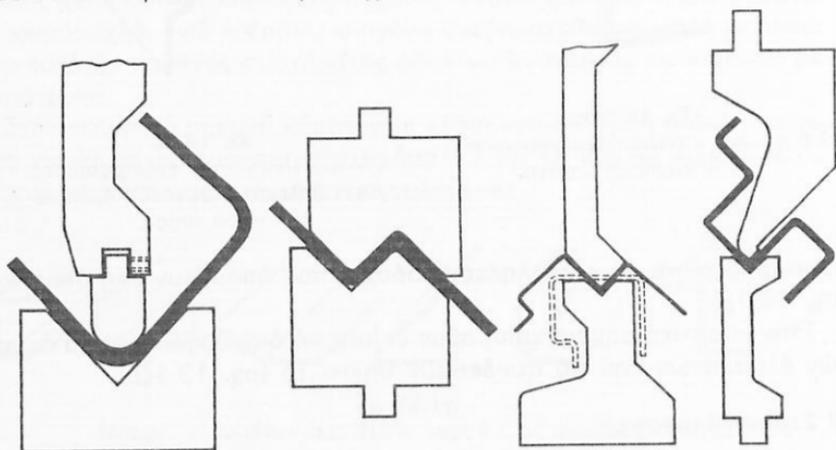

Σχ. 13.10.

Μορφές καλουπιών ανάλογα με τήν έπιθυμητή διαμόρφωση του έλασματος.

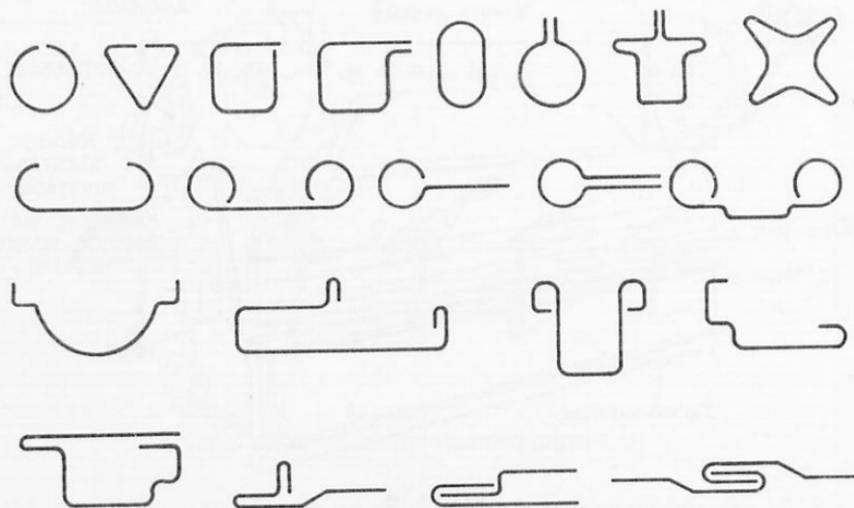

Σχ. 13.11.

Τυπικές μορφές κάμψεως έλασμάτων στή στραντζόπρεσσα.

Στή σπραντζόπρεσσα μπορούμε νά κάνομε γωνιακές, καμπυλωτές κάμψεις ή ακόμα καί κυλινδρικές (σχ. 13.1ι).


### 13.1.3 Μέτρα ασφάλειας.

Κατά τή χρησιμοποίηση τῶν καμπικῶν μηχανῶν, τά δάκτυλα τῶν χεριῶν πρέπει νά κρατοῦνται μακριά ἀπό τά χεῖλη τῶν σιαγόνων. Ἐπίσης δέν πρέπει νά στέκεται κανεῖς πίσω ἀπό τά ἀντίβαρα τῆς καμπικῆς μηχανῆς γιατί ὑπάρχει κίνδυνος ἀτυχήματος.

### 13.1.4 Πορεία.

Γιά νά διαμορφωθοῦν ἐλάσματα σέ γωνία στήν καμπική μηχανή, [σχ. 13.1α(α)(β)] ἀκολουθεῖται ἡ παρακάτω διαδικασία:

- Χαράζεται τό ἔλασμα στό σημεῖο πού πρέπει νά καμφθεῖ.
- Τοποθετεῖται (τό ἔλασμα) μεταξύ τῆς κάτω καί τῆς ἐπάνω σιαγόνας μέ τή χαραγμένη γραμμή στό ἄκρο τῆς ἐπάνω σιαγόνας.
- Συσφίγγεται τό ἔλασμα μέ τό κατέβασμα τῆς ἐπάνω σιαγόνας.
- Ἄνουψώνεται ὁμαλά ἡ κινητή σιαγόνα μέχρις ὅτου τό ἔλασμα λυγίσει στήν ἐπιθυμητή γωνία.

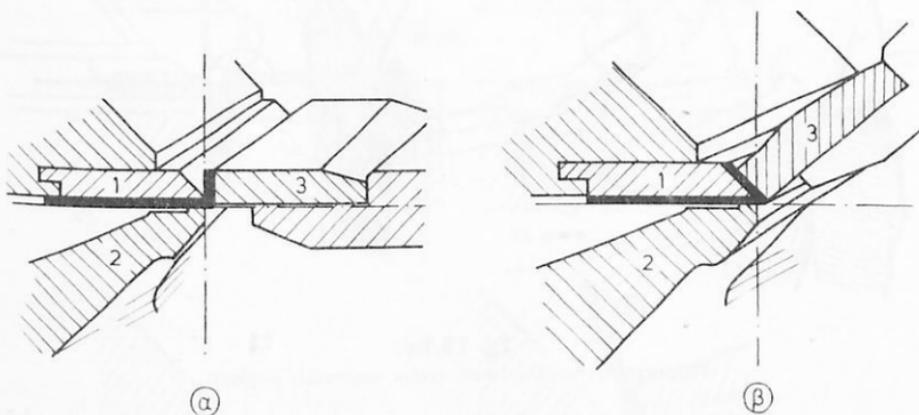

Σχ. 13.1α.

- α) Διαμόρφωση ὀρθῆς γωνίας στήν καμπική μηχανή.  
1. Ἐπάνω σιαγόνα. 2. Κάτω σιαγόνα. 3. Κινητή σιαγόνα.
- β) Διαμόρφωση ὀξείας γωνίας στήν καμπική μηχανή.  
1. Ἐπάνω σιαγόνα 2. Κάτω σιαγόνα 3. Κινητή σιαγόνα.

### Σημείωση.

Πολλές φορές εἶναι ἀναγκαῖο ἡ κινητή σιαγόνα νά ἀνουψώνεται μερικῆς μοῖρες περισσότερο ἀπό τήν ἀπαιτούμενη γωνία, γιατί λόγω τῆς ἐ-


λαστικότητας του υλικού ή γωνία μας μετά την απομάκρυνση της λαμρίνας θα ανοίξει λίγο.

– Στρέφεται ή κινητή σιαγόνα σε αντίθετη διεύθυνση μέχρι να επαναφερθεί στην αρχική της θέση.


– Άνυψώνεται ή επάνω σιαγόνα και αφαιρείται το έλασμα.

Για τη διαμόρφωση στην καμπική μηχανή του ελάσματος που φαίνεται στο σχήμα 13.1β ακολουθείται η πιά κάτω διαδικασία:

– Κάμπεται το έλασμα στο σημείο Β σε όρθη γωνία.

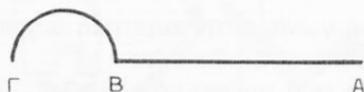

Σχ. 13.1β.

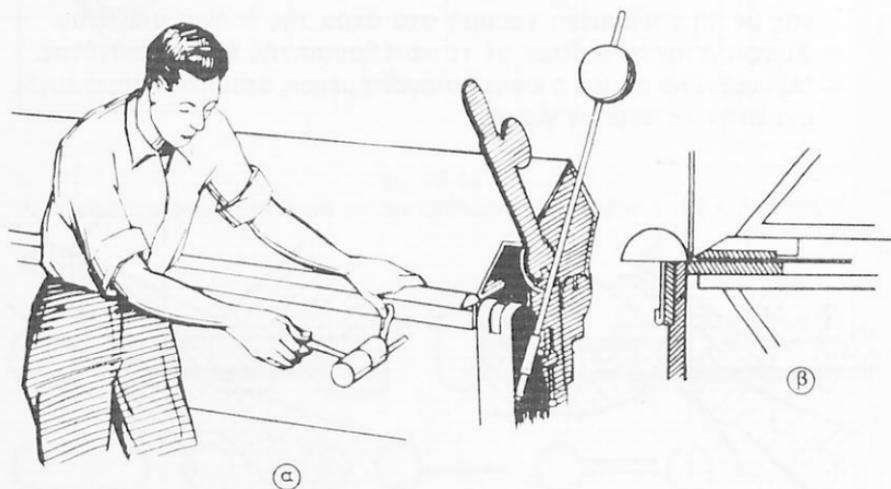

Σχ. 13.1γ.

Προσαρμογή καλούπι στην καμπική μηχανή.


– Προσαρμόζεται ήμικυκλικό καλούπι στην κινητή σιαγόνα (σχ. 13.1γ).

– Συγκρατείται το κομμάτι σφιχτά στην καμπική μηχανή (σχ. 13.1δ).

– Πιέζεται το έλασμα με το χέρι ή με τη βοήθεια πλαστικού σφυριού για να άγκαλιάσει το καλούπι (σχ. 13.1ε).


### Σημείωση.

Έκλέγεται καλούπι ανάλογο με το άνοιγμα της καμπύλης που θα διαμορφωθεί.

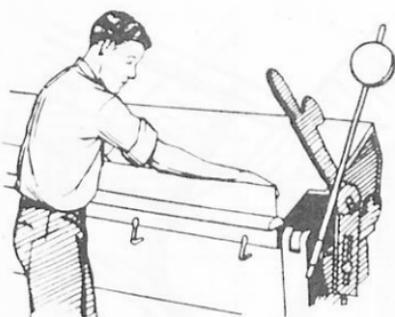

Σχ. 13.1δ.


Συγκράτηση του κομματιού  
στήν καμπτική μηχανή.

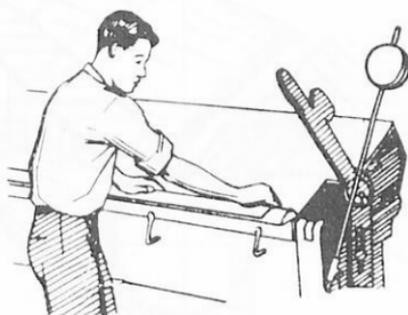

Σχ. 13.1ε.


Κάμψη του κομματιού πάνω στο καλούπι.

Στό σχήμα 13.1ιστ(α),(β) φαίνεται η διαδικασία διαμορφώσεως κυλίνδρου σε καμπτική μηχανή (στράντζα).

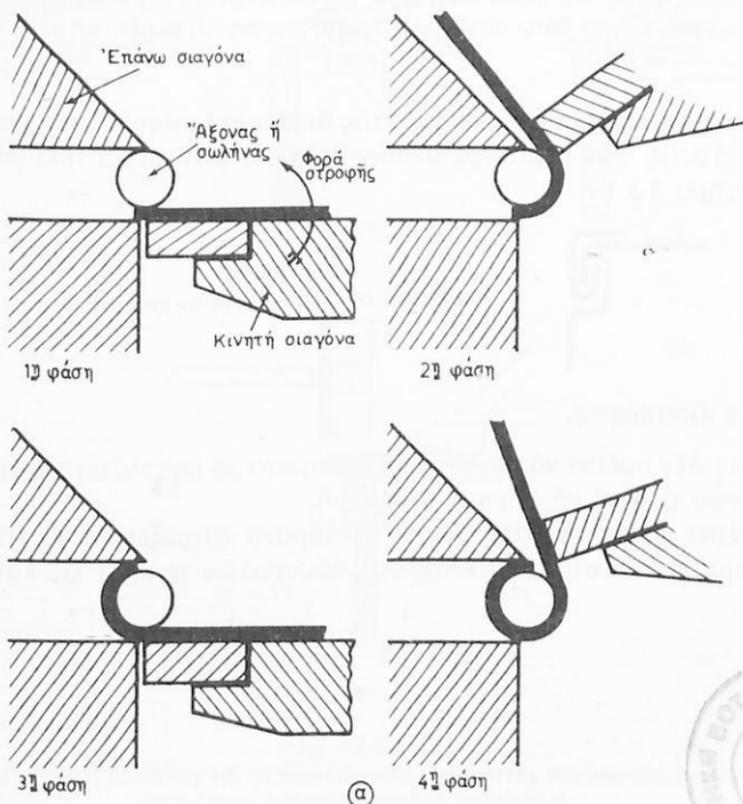

Σχ. 13.1ιστ(α).

α) Διαδοχικές φάσεις για τη διαμόρφωση κυλίνδρου στο άκρο λαμαρίνας.

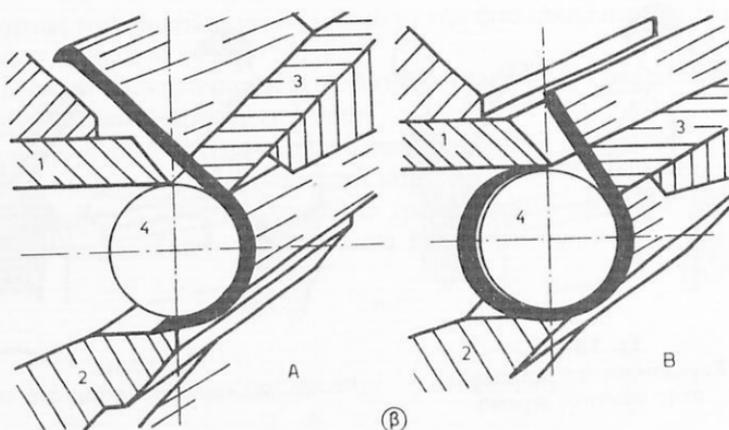


**Σχ. 13.11στ(β)**

Διαμόρφωση κυλίνδρου.

- A) Διαμόρφωση του μισού κυλίνδρου. B) Όλοκλήρωση της κυλινδρώσεως.  
 1) Έπάνω σιαγόνα. 2) Κάτω σιαγόνα. 3) Κινητή σιαγόνα. 4) Βοηθητική ράβδος ή σωλήνας.

Για τη διαμόρφωση του άκρου της θηλειαστής συνδέσεως του σχήματος 13.11ζ στη στράντζα ακολουθείται η διαδικασία που φαίνεται στο σχήμα 13.11η.

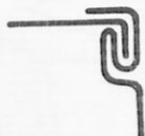


**Σχ. 13.11ζ.**

Θηλειαστή σύνδεση αμερικανικού τύπου.

### 13.1.5 Συντήρηση.




Ποτέ δέν πρέπει νά κάμπτονται ελάσματα μέ μεγαλύτερο πάχος από αυτό που μπορεί νά κάμψει ή μηχανή.

Πρέπει νά λιπαίνονται συχνά τά έδρανα στηρίξεως του έπιπέδου κάμψεως καί τό σύστημα κινήσεως όδοντωτών τροχών καί κοχλιών.

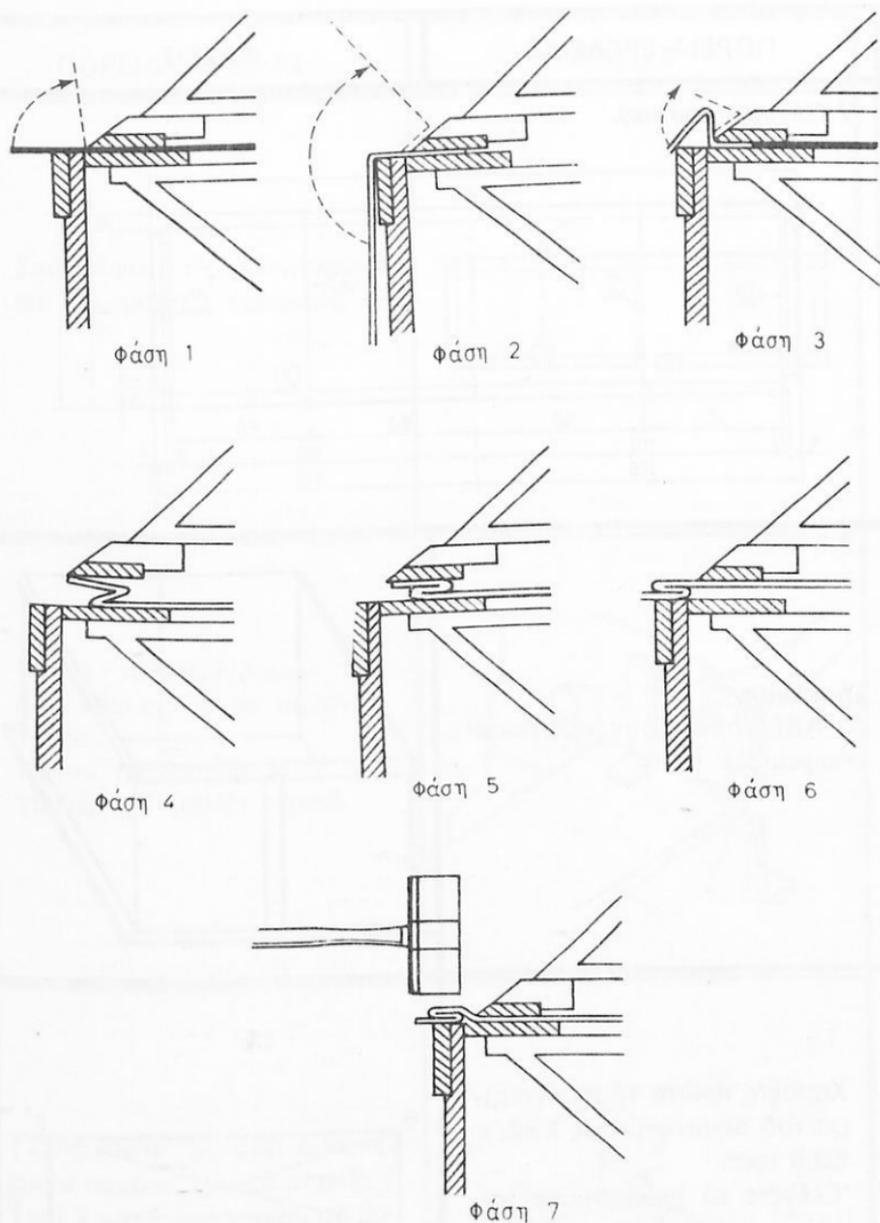

Σχ. 13.1η.


Διαδοχικές φάσεις έργασίας για τή διαμόρφωση θηλειαστής συνδέσεως άμερικανικού τύπου στήν καμπική μηχανή (στράντζα).

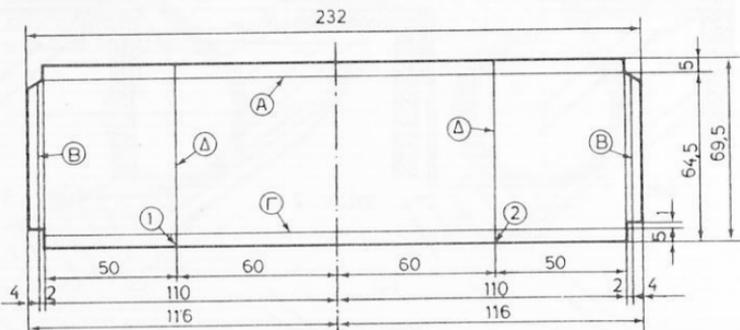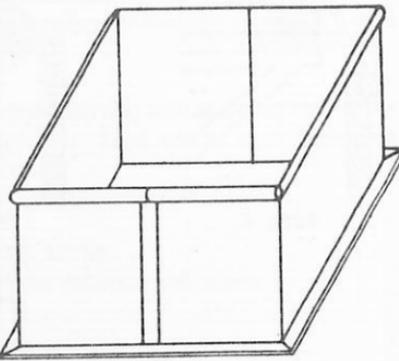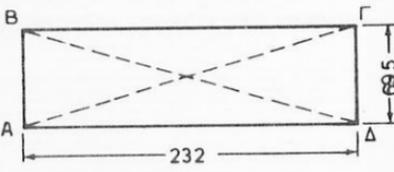ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p><b>1) Πλευρά κουτιού.</b></p> 	
<p><b>Σημείωση.</b> Τά ΑΒΓ καθορίζουν τίσ γραμμές κάμψεως.</p>	
<p>— Χαράξτε πρώτα τό περίγραμμο του άναπτύγματος 232 x 69,5 mm. Έλέγξτε τά γωνιάσματα μετρώντας τίσ δύο διαγώνιες ΑΓ καί ΒΔ οί όποίες πρέπει νά είναι ίσες.</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Σημαδέψτε τις γωνιοκοπές και τις γραμμές κάμψεως.


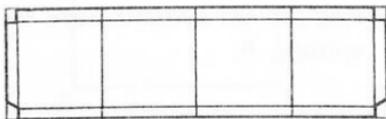





- Κόψτε τό περίγραμμα τῶν δύο κομματιῶν μέ μηχανικό ψαλίδι.  
Κόψτε τίς λεπτομέρειες τῶν γωνιῶν μέ ψαλίδι χεριοῦ.

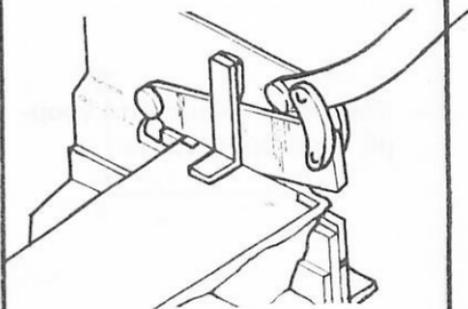


- Σχηματίστε τίς δύο ἐγκοπές τῶν κομματιῶν στά σημεῖα 1 καί 2 μέ ψαλίδι χεριοῦ σέ βάθος 5 mm.

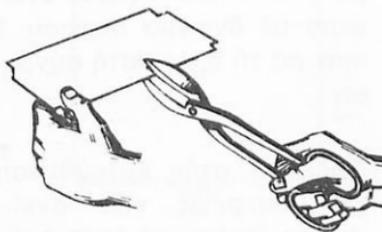

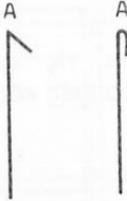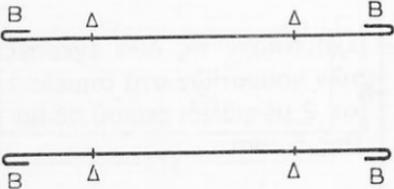ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Κάμψτε και αναδιπλώστε στη γραμμή Α.</p>	
<p>— Κάμψτε τὰ πλευρά στη γραμμή Γ σέ ὀρθή γωνία.</p>	
<p>— Κάμψτε τὰ πλευρά στη γραμμή Β καί δημιουργήστε ἄγκιστρα μέ ἄνοιγμα περίπου 1 mm γιά τή θηλειαστή σύνδεση.</p> <p><b>Προσοχή</b> στήν κατεύθυνση τῆς κάμψεως τῶν ἄγκιστρων. Πρέπει νά ἀποτελοῦν ζευγάρι.</p>	

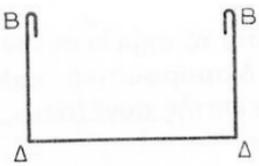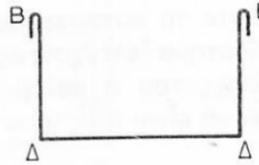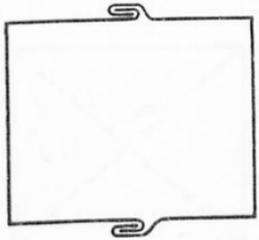
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Κάμψτε τό ένα κομμάτι πάνω στή γραμμή Δ ὅπως φαίνεται στό σχῆμα.</p>	
<p>— Κάμψτε τό δεύτερο κομμάτι πάνω στή γραμμή Δ ὅπως φαίνεται στό σχῆμα.</p>	
<p>— Βάλτε τά ἄγκιστρα τῶν πλευρῶν σέ θέση συνδέσεως. Κτυπήστε ἑλαφρά τή σύνδεση μέ μαλακό σφυρί πάνω σέ κατάλληλο ὑποστήριγμα.</p>	

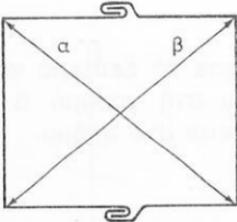ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Πιέστε τά σημεία συνδέσεως με διαμορφωτικό καλούπι θηλειαστής συνδέσεως.</p>	 <p>Υποστήριγμα</p>
<p>— Γωνιάστε τό κατασκευασμένο εξάρτημα έλέγχοντας τίς διαγωνιές του α καί β πού πρέπει νά είναι ίσες (<math>\alpha = \beta</math>).</p>	


ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ




ΦΑΣΕΙΣ


## 2) Πυθμένας κουτιού.

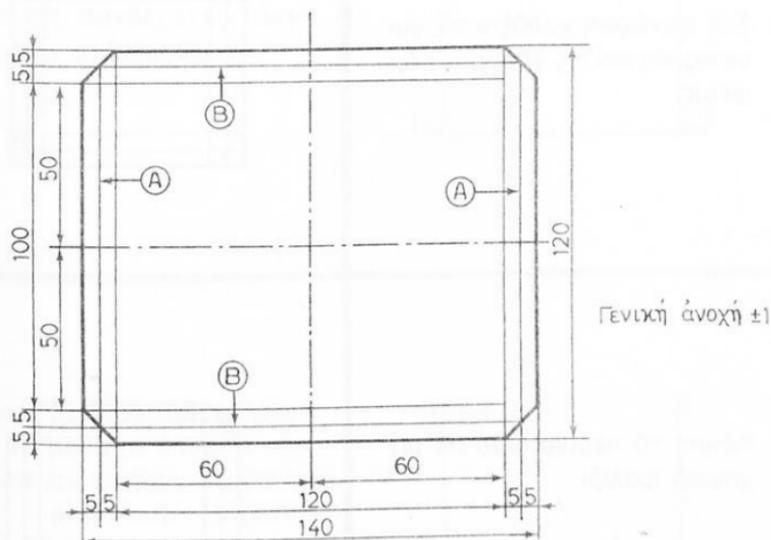

- Χαράξτε πρώτα τό περίγραμμα του αναπτύγματος 140 × 120 mm.  
Έλέγξτε τά γωνιάσματα καί έπαληθεύστε τα μετρώντας τίς δύο διαγώνιες, οί όποίες πρέπει νά είναι ίσες.

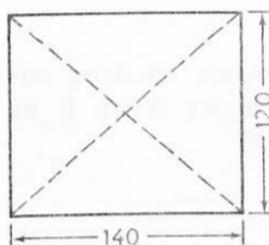

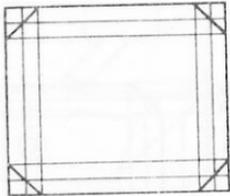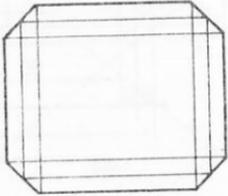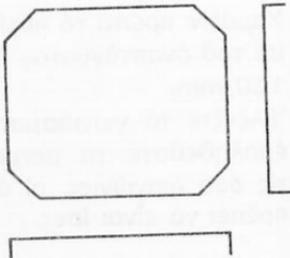ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Στή συνέχεια χαράζτε τις γωνιοκοπές και τις γραμμές κάμψης.</p>	
<p>— Κόψτε τό περίγραμμα σέ μηχανικό ψαλίδι.</p>	
<p>— Κάμψτε τά άκρα πάνω στις γραμμές Α και Β σέ γωνία 90°.</p>	

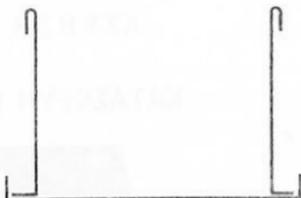ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Βάλτε τις συνδεδεμένες πλευρές μέσα στον πυθμένα.</p>	
<p>— Κάμψτε τὰ ἄκρα τοῦ πυθμένα πρὸς τὰ μέσα μέ ἐλαφρά κτυπήματα καί κατόπιν σφίξτε τὰ στήν καμπτική μηχανή (στράντζα).</p>	

ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ



**Πράξεις.**

- Χάραξη άναπτυγμάτων.
- Κοπή με ψαλίδια εϋθείας κοπής.
- Κάμψη με έργαλεία χεριού.
- Κάμψη στην καμπτική μηχανή (στράντζα).
- Συρματοενίσχυση.
- Θηλειαστή σύνδεση.
- Καρφωτή σύνδεση (ήλωση).
- Κυλίνδρωση.
- Κοπή με ψαλίδι κυκλικής κοπής.

**Άπαιτούμενα υλικά.**

- Λαμαρίνα 410 × 165 × 0,5 mm.

- Σύρμα  $\varnothing 4 \times 405$  mm.
  - Λαμαρίνα  $150 \times 150 \times 0,5$  mm.
  - Λαμαρίνα  $50 \times 18 \times 1$  mm (κομμάτια 2).
- "Όλα τὰ παραπάνω ὕλικά εἶναι ἀπὸ μαλακό χάλυβα (St 37).

### **Ἀπαιτούμενα ἐργαλεῖα.**

1. Μεταλλικός κανόνας (ρίγα).
2. Χαράκτης (σημαδευτήρι).
3. Ψαλίδι χεριοῦ εὐθείας κοπῆς.
4. Μηχανικό ψαλίδι.
5. Καμπτική μηχανή (στράντζα).
6. Μαλακό σφυρί.
7. Σφυρί πένας.
8. Μηχανή κυλινδρώσεως (ρόλος).
9. Λίμα πλατιά λεπτῆς κατεργασίας.
10. Πένσα.
11. Διαμορφωτικό ἐργαλεῖο θηλειαστῆς συνδέσεως.
12. Κέντρο χαράξεως (πόντα).
13. Διαβήτη χαράξεως.
14. Ψαλίδι κυκλικῆς κοπῆς.
15. Ἄμονάκι.
16. Μέγγενη ἐφαρμοστῆ.
17. Δράπανο.
18. Τρυπάνια  $\varnothing 3$  καὶ  $\varnothing 5$  mm.
19. Καρφολάτης.


## 14.1 Κυλίνδρωση.

### 14.1.1 Σκοπός.

- Αναγνώριση καί όνοματολογία μηχανής κυλινδρώσεως (κύλινδρος καμπυλώσεως).
- Κυλίνδρωση έλασμάτων.

### 14.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Οι μηχανές κυλινδρώσεως (ρόλοι) χρησιμοποιούνται για τήν κατασκευή μικρών καί μεγάλων σωληνώσεων σέ όλα τά πάχη καί για τήν κατασκευή του κύριου σώματος των λεβήτων. Συναντώνται σέ διάφορα μεγέθη καί είναι χειροκίνητες (σχ. 14.1α) ή ηλεκτροκίνητες. Η ίκα-

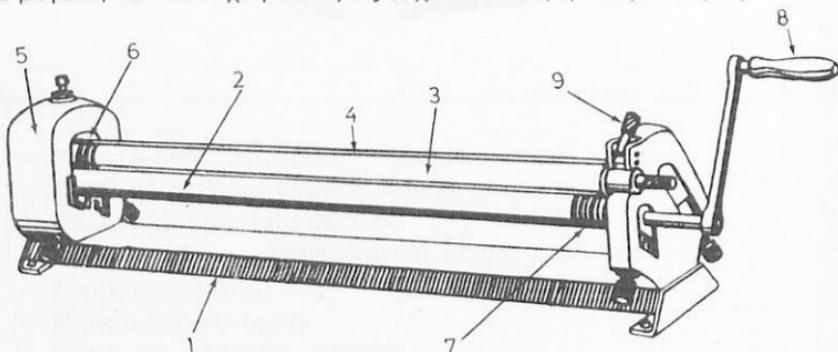

Σχ. 14.1α.

Χειροκίνητη μηχανή κυλινδρώσεως.

1. Βάση.
2. Κάτω κύλινδρος.
3. Έπάνω κύλινδρος.
4. Πίσω κύλινδρος.
5. Κέλυφος.
6. Περιφερειακές έγκοπές έπάνω κυλίνδρου.
7. Περιφερειακές έγκοπές κάτω καί πίσω κυλίνδρου.
8. Χειρολαβή περιστροφής κυλίνδρων.
9. Χειρολαβή άπελευθερώσεως.

νότητα κυλινδρώσεως χαρακτηρίζεται από τό μέγιστο μήκος καί πάχος έλάσματος καμπυλώσεως καθώς καί από τή μικρότερη δυνατή διάμετρο κυλινδρώσεως.

Υπάρχουν δύο γενικά τύποι αυτών των μηχανημάτων.

Ό ένας τύπος έχει κυλίνδρους των οποίων τά άκραϊα κουζινέτα δέν άπομακρύνονται από τά άκρα των κυλίνδρων καί χρησιμοποιείται για τήν κάμψη άνοικτών καμπυλών. Χρησιμοποιείται συνήθως για κυλίνδρωση χονδρών έλασμάτων. Ό άλλος τύπος έχει στό άκρο του έπάνω κυλίνδρου έδραση πού του επιτρέπει νά στρέφεται μακριά καί νά μπορεί έτσι νά αφαιρεϊται τό κυλινδρικά διαμορφωμένο έλασμα. Σ' αυτόν τόν τύπο μπορούμε νά κάμψομε κυλίνδρους σέ πλήρη κύκλο.


### 14.1.3 Μέτρα ασφάλειας.

Προσοχή, άκόμα καί στίς χειροκίνητες μηχανές κυλινδρώσεως, νά μήν παρασυρθοϋν τά δάκτυλα του χεριου ανάμεσα από τούς περιστρεφόμενους κυλίνδρους.

### 14.1.4 Πορεία.

Γιά νά διαμορφωθεί ένα έλασμα σέ κυλινδρική μορφή άκολουθεϊται ή πιό κάτω διαδικασία:


- Άνεβάζομε ή κατεβάζομε τόν μπροστινό κάτω κύλινδρο καί αφήνομε τέτοιο άνοιγμα, ώστε νά τοποθετηθεϊ τό έλασμα.
- Ρυθμίζομε τόν πίσω κύλινδρο.
- Τοποθετοϋμε τό έλασμα ανάμεσα στούς κυλίνδρους από τό μπροστινό μέρος τής μηχανής (σχ. 14.1β).

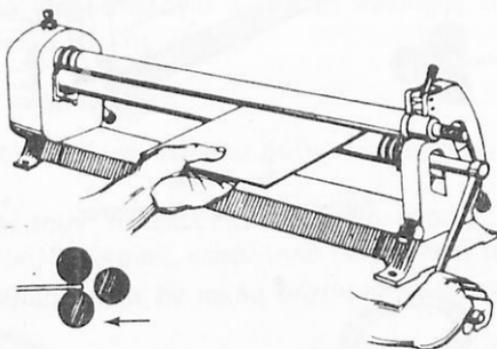

Σχ. 14.1β.


Είσαγωγή καί σύσφιγξη του έλάσματος ανάμεσα στον έπάνω καί κάτω κύλινδρο.

- Κινοῦμε τὸ ἔλασμα ἀνάμεσα στοὺς κυλίνδρους στρέφοντας τὸ χειρομοχλὸ λειτουργίας.
- Κρατᾶμε τὸ χειρομοχλὸ σταθερὰ μὲ τὸ δεξιὸ χέρι καὶ σηκώνομε τὸ ἔλασμα μὲ τὸ ἀριστερὸ γιὰ νὰ σχηματισθεῖ ἡ ἀκμὴ ἐκκινήσεως (σχ. 14.1γ).

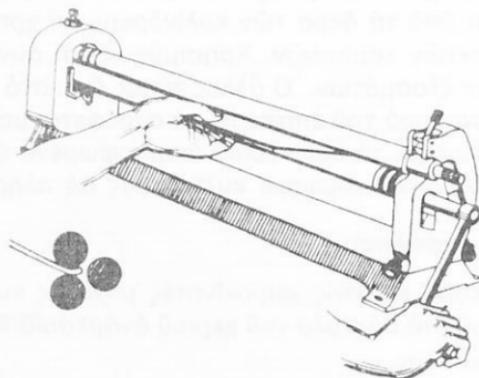

Σχ. 14.1γ.

Δημιουργία ἀκμῆς ἐκκινήσεως γιὰ τὴν κυλίνδρωση τοῦ ἐλάσματος.

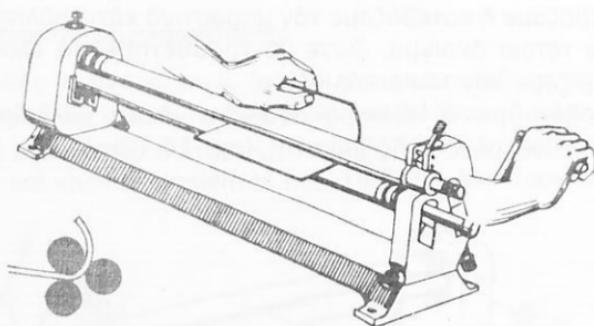


Σχ. 14.1δ.

Κυλίνδρωση τοῦ ἐλάσματος.

- Στρέφουμε τὸ χειρομοχλὸ μέχρι νὰ κυλινδρωθεῖ ὅλο τὸ ἔλασμα (σχ. 14.1δ).

Στὴ συνέχεια ἀπελευθερώνεται ὁ μπροστινὸς ἐπάνω κύλινδρος (σχ. 14.1ε) καὶ ἀφαιρεῖται τὸ ἔλασμα πού ἔχει κυλινδρωθεῖ. Τὸ σημεῖο τῆς συρματοενισχύσεως, ὅταν πρόκειται νὰ κυλινδρωθεῖ ἔλασμα πού τὸ ἄκρο του πρέπει νὰ ἔχει συρματοενισχυθεῖ, τοποθετεῖται στὶς περιφερειακὲς ἐγκοπὲς τῶν κυλίνδρων.

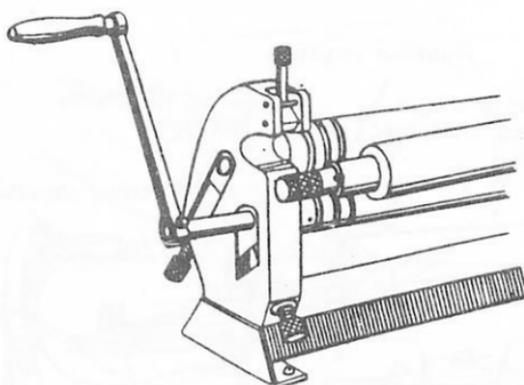

Σχ. 14.1ε.

Άπελευθέρωση του επάνω κυλίνδρου.

#### 14.1.5 Συντήρηση.

- Ποτέ δέν πρέπει νά κυλινδρώνονται ελάσματα μέ μεγαλύτερο πάχος από αυτό πού μπορεί νά κυλινδροποιήσει ή μηχανή.
- Πρέπει νά λιπαίνονται συχνά τά έδρανα στηρίξεως τών κυλίνδρων καθώς και τό σύστημα μεταδόσεως τής κινήσεως μέ όδοντωτούς τροχούς και κοχλίες.

### 14.2 Κοπή μέ ψαλίδια κυκλικής κοπής.


#### 14.2.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση και όνοματολογία ψαλιδιών κυκλικής κοπής.
- Κοπή μέ ψαλίδια κυκλικής κοπής.

#### 14.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.


Γενικές πληροφορίες γιά τά ψαλίδια δόθηκαν σέ προηγούμενη άσκηση.

Έδω μās ενδιαφέρουν τά ψαλίδια κυκλικής κοπής. Στο σχήμα 14.2α παριστάνεται ψαλίδι χεριού, κατάλληλο γιά κυκλική κοπή και στο

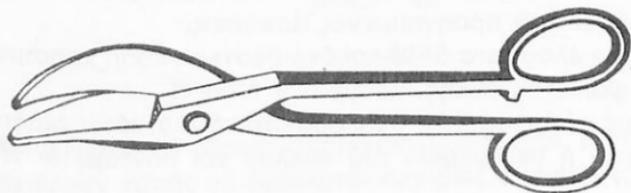

Σχ. 14.2α.

Κυκλικό ψαλίδι χεριού.

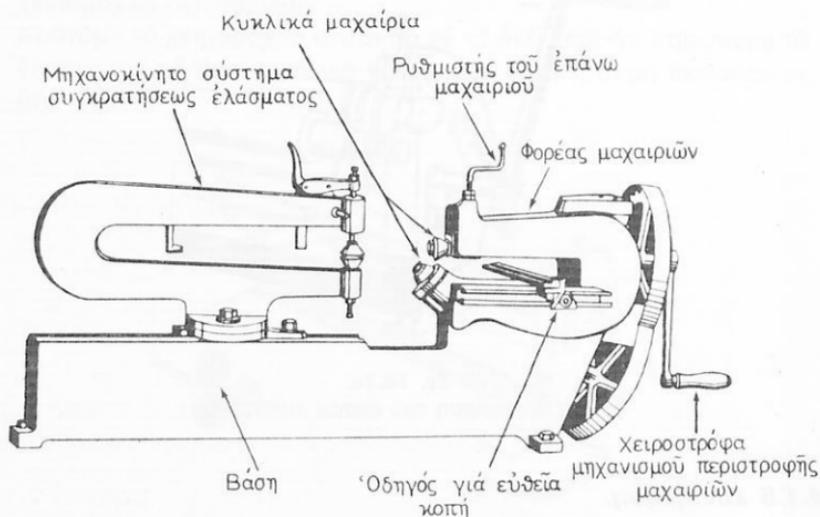

Σχ. 14.2β.

Χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι κυκλικής κοπής.

σχήμα 14.2β μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι κατάλληλο καί αυτό γιά κυκλική κοπή.

Η κυκλική κοπή τού ελάσματος γιά κατασκευή δίσκων εφαρμόζεται σέ παχιά ελάσματα (κατασκευή πυθμένων λεβήτων κλπ.) αλλά καί, μάλιστα σέ πολύ μεγαλύτερη έκταση, σέ λεπτά (κατασκευή διαφόρων συσκευών).

### 14.2.3 Μέτρα ασφάλειας.

Προσοχή νά μή παρασυρθοῦν τά δάκτυλα κοντά στά μαχαίρια.

### 14.2.4 Πορεία.

Γιά νά κοπεῖ κυκλικά μία λεπτή λαμαρίνα, χρησιμοποιεῖται ψαλίδι χειροῦ (σχ. 14.2γ).


Φυσικά πρῖν ἀπό τήν κοπή σημαδεύεται ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου ὅπως ἔχομε μάθει ἀπό προηγούμενες ἀσκήσεις.

Γιά παχύτερα ελάσματα ἀλλά καί ἀκριβέστερη κοπή χρησιμοποιεῖται τό μηχανικό ψαλίδι κυκλικής κοπής.

Γιά κοπή μέ τέτοιο ψαλίδι ἀκολουθεῖται ἡ πρῶτη κάτω διαδικασία:


- Χαράζεται ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου καί ποντάρεται τό κέντρο του.
- Συγκρατεῖται ἡ λαμαρίνα στό πονταρισμένον κέντρο τοῦ κύκλου (σχ. 14.2δ).

Ψηφιοποιήθηκε ἀπό το Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

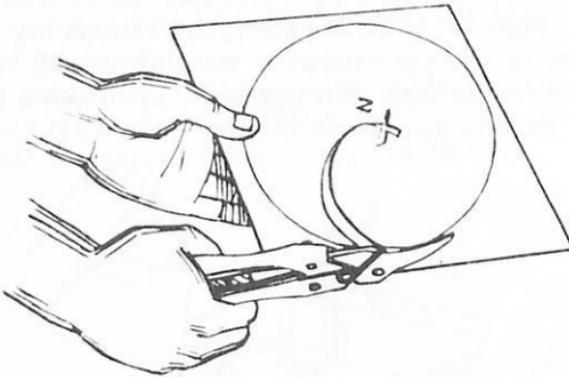


Σχ. 14.2γ.

Κυκλική κοπή λεπτής λαμαρίνας με κυκλικό ψαλίδι χεριού.

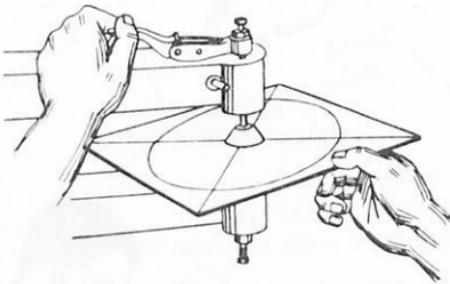

Σχ. 14.2δ.

Συγκράτηση λαμαρίνας.

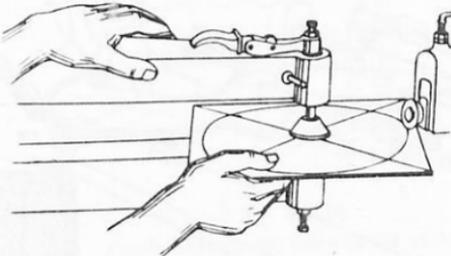


Σχ. 14.2ε.


Ρύθμιση άκτινας κοπής των μαχαιριών.

- Μετακινείται τό σύστημα συγκράτησεως έτσι, ώστε ή κόψη των μαχαιριών κοπής νά βρίσκεται ακριβώς επάνω στην περιφέρεια του κύκλου (σχ. 14.2ε).

- Πιέζεται μέ τό χειρομοχλό μετακινήσεώς του τό έπάνω μαχαίρι μέχρι νά καθορισθεῖ τό βάθος κοπής στό έλασμα (σχ. 14.2στ).
- Περιστρέφεται τό χειροστρόφαλο τοῦ μηχανισμοῦ τῶν μαχαιριῶν. Μέ τήν περιστροφή τῶν μαχαιριῶν μετακινεῖται (περιστρέφεται) καί κόβεται κυκλικά τό έλασμα (σχ. 14.2ζ).

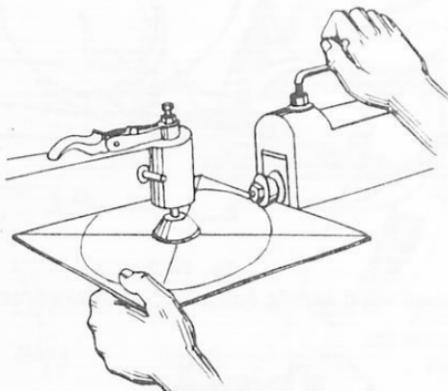


Σχ. 14.2στ.  
Ρύθμιση βάθους κοπής.

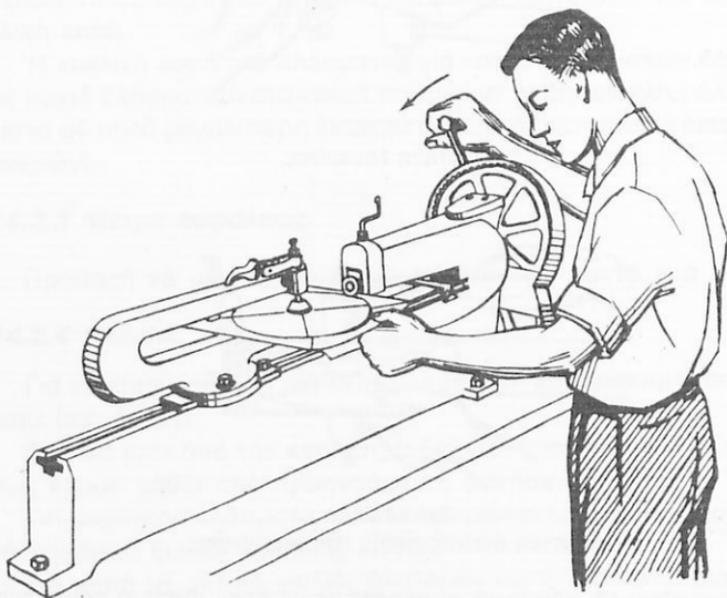

Σχ. 14.2ζ.  
Κυκλική κοπή τοῦ έλάσματος.


Μέ τό ψαλίδι αυτό μπορεῖ νά κοπεῖ πάνω σέ ἔλασμα ὄχι μόνο κύκλος ἀλλά καί καμπύλη (σχ. 14.2η), ὀδηγώντας τό ἔλασμα κατάλληλα καί προσεκτικά μέ τό χέρι.

Ἄκόμα μπορεῖ νά κοπεῖ ἔλασμα σέ εὐθεία γραμμή, τοποθετώντας κατάλληλα τόν εἰδικό ὀδηγὸ εὐθείας κοπῆς, γιὰ νά μετακινεῖται τό ἔλασμα παράλληλα καί εὐθύγραμμα (σχ. 14.2θ).

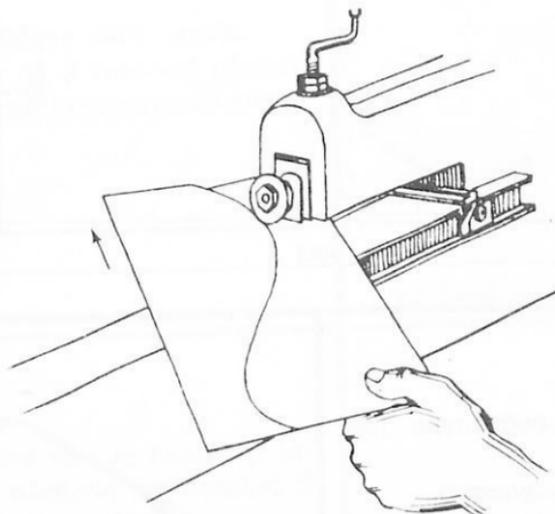

Σχ. 14.2η.

Κοπή καμπύλης πάνω σέ ἔλασμα.

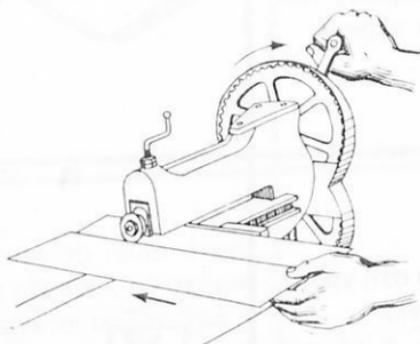




Σχ. 14.2θ.




Κοπή ἐλάσματος σέ εὐθεία γραμμή.




#### 14.2.5 Συντήρηση.




- Τά μαχαίρια τῶν ψαλιδιῶν πρέπει νά διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση καί νά εἶναι καλά τροχισμένα.
- Οἱ ὀδοντωτοὶ τροχοὶ κινήσεως τῶν μηχανικῶν κυκλικῶν ψαλιδιῶν πρέπει νά λιπαίνονται.

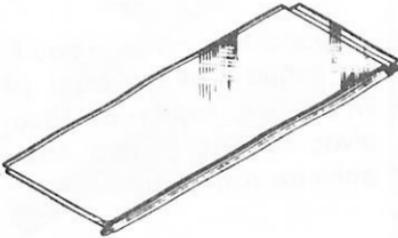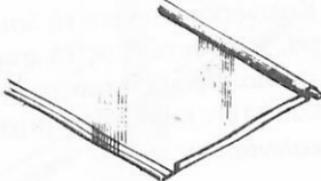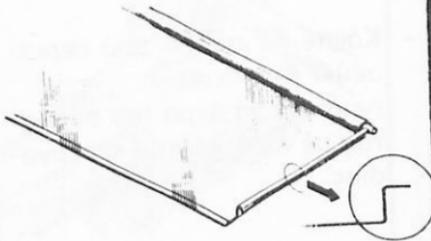





ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Προσθέστε στη γωνία σύρμα <math>\varnothing</math> 3 mm καί μήκους 400 mm (συρματοενίσχυση).</p>	
<p>— Κάμψτε τό ένα άκρο τής μικρής πλευράς στη γραμμή Β σε όρθή γωνία. Προσέξτε τή σωστή κατεύθυνση τής κάμψεως.</p>	
<p>— Διαμορφώστε τό άλλο άκρο τής μικρής πλευράς σε σχήμα Ζ όπως φαίνεται στό σχήμα. Γιά τό σκοπό αυτό: Κάμψτε πρώτα τό άκρο στην απόσταση των 11 mm σε όρθή γωνία. Κάμψτε τό ίδιο άκρο σε απόσταση 5 mm σε όρθή γωνία.</p>	

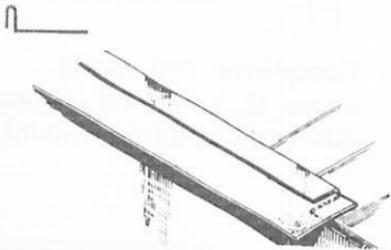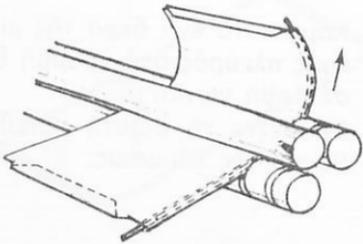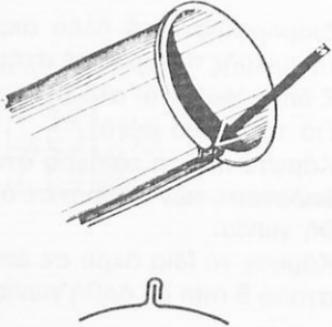
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Διαμορφώστε τό άκρο πού έχει σχήμα Z σέ άγκιστρο, μέ τή βοήθεια κομματιού λαμαρίνας πάχους 1 mm όπως φαίνεται στό σχήμα.</p>	
<p>— Κυλινδροποιήσετε τή λαμαρίνα, τοποθετώντας τό συρματοενισχυμένο άκρο στήν έγκοπή τών κυλίνδρων μηχανής κυλινδρώσεως.</p>	
<p>— Κόψτε τό σύρμα πού περισσεύει στά άκρα. Λειάνετε τά άκρα του σύρματος μέ λίμα λεπτής κατεργασίας.</p>	

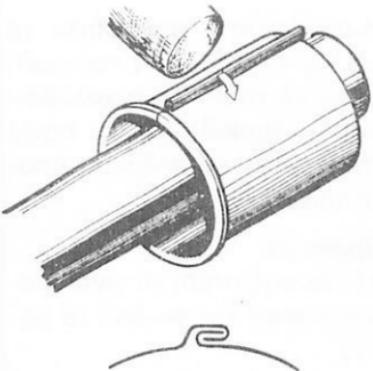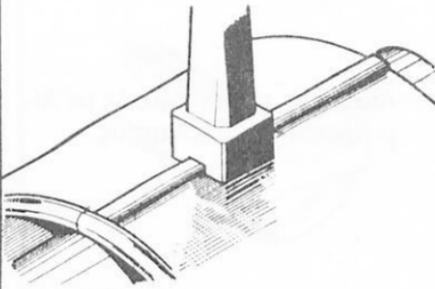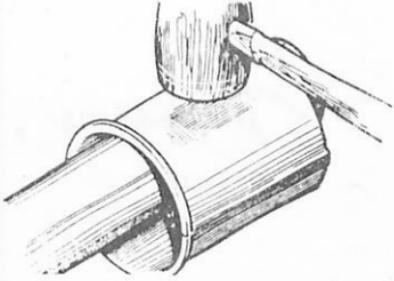ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Άγκιστρῶστε τὰ λυγισμένα ἄκρα καί πιέστε τα μέ πένσα. Τοποθετήστε τή ραφή τοῦ κυλίνδρου πάνω σέ κυλινδρική ράβδο.</li> <li>Κτυπήστε τή ραφή πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ βέλους μέ μαλακό σφυρί μέχρις ὅτου διπλωθεῖ ἡ ραφή πάνω στὸν κύλινδρο.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ἀποτελειῶστε τή ραφή τῆς συνδέσεως πιέζοντάς την μέ διαμορφωτικό ἔργαλειο.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Διορθῶστε τίς τυχόν ἀνωμαλίες τῆς κυλινδρικής ἐπιφάνειας ὥσπου νά ἀποκτήσει τὸ ἀκριβές κυλινδρικό σχῆμα.</li> </ul>	

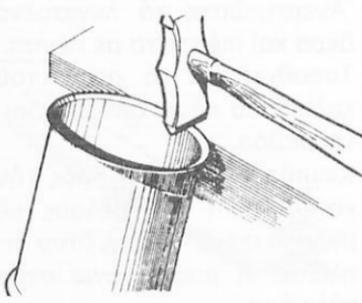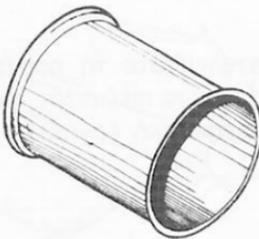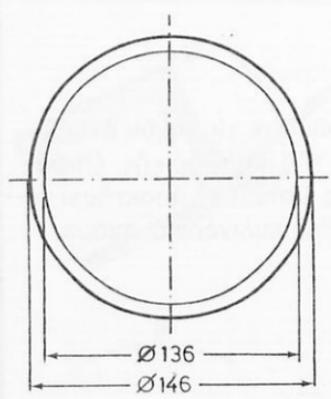ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Διαμορφώστε κατάλληλα τό χείλος για τή ραφή του πυθμένα με τή βοήθεια χαλύβδινου σφυριού πένας πάνω στην άκμή κατάλληλου υποστηρίγματος.</p> <p><b>Προσοχή.</b>          'Η σφυρηλάτηση νά γίνεται ομοιόμορφα καί σε όλο τό μήκος.</p>	
<p>— Λιμάρετε τίς προεξοχές με λίμα λεπτής κατεργασίας.</p>	
<p><b>2) Κατασκευή πυθμένα.</b></p> <p>Γενική άνοχή <math>\pm 0,5</math></p>	

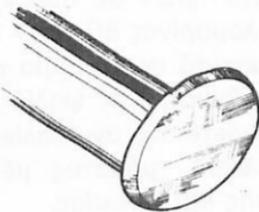
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χαράζετε τόν κυκλικό δίσκο του πυθμένα στή λαμαρίνα (150 × 150 × 0,5 mm). Κόψτε τό περίγραμμα του πυθμένα μέ ψαλίδι κυκλικής κοπής.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Λιμάρετε τά άκρα του γυρίσματος, ώστε ή κάμψη νά εί- ναι όμοιόμορφη σέ όλη τήν περιφέρεια.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Λυγίστε τό άκρο του πυθμένα σέ βάθος 5 mm σφυρηλατώντας το μέ σφυρί πένας γύρω από μία στρογγυλή ράβδο.</li> </ul>	

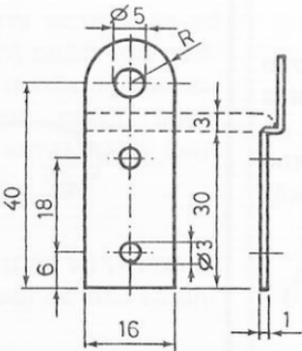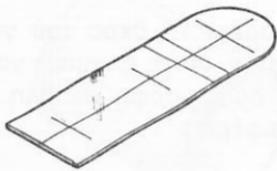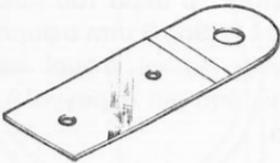ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p><b>3) Συνδετήρες.</b></p>  <p>Γενική άνοχή <math>\pm 1</math></p>	
<p>— Χαράξτε τό ανάπτυγμα τῶν συνδετήρων σέ δύο κομμάτια λαμαρίνας <math>50 \times 18 \times 1</math> mm. Κόψτε τό περίγραμμα τοῦ ἀναπτύγματος μέ ψαλίδι. Λιμάρετε τίς ἀνωμαλίες τοῦ κυκλικοῦ τμήματος μέ λίμα μέσης κατεργασίας.</p>	
<p>— Τρυπήστε στό δράπανο τίς τρύπες <math>\varnothing 3</math> mm καί <math>\varnothing 5</math> mm.</p> <p><b>Προσοχή.</b> Κατά τό τρύπημα, συγκρατήστε τά κομμάτια ὄχι μέ τό χέρι ἀλλά μέ μία πένσα καί στηρίξτε τα πάνω σέ ἕνα κομμάτι ξύλο, γιατί τό τρυπάνι μπορεῖ νά «ἀρπάξει».</p>	

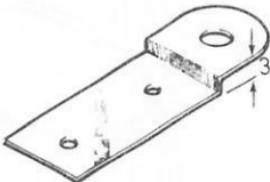
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Κάμψτε τούς συνδετήρες στη μέγγενη, όπως φαίνεται στο σχήμα, σέ γονατιά 3 mm.</p>	 <p>The drawing shows a long, thin metal strip with three small circular holes along its length. At one end, the strip is bent into a semi-circular shape. A vertical dimension line with arrows at both ends is positioned to the right of the bent section, with the number '3' next to it, indicating a 3 mm bend. The bent part has a circular hole at its tip.</p>




ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ




ΦΑΣΕΙΣ


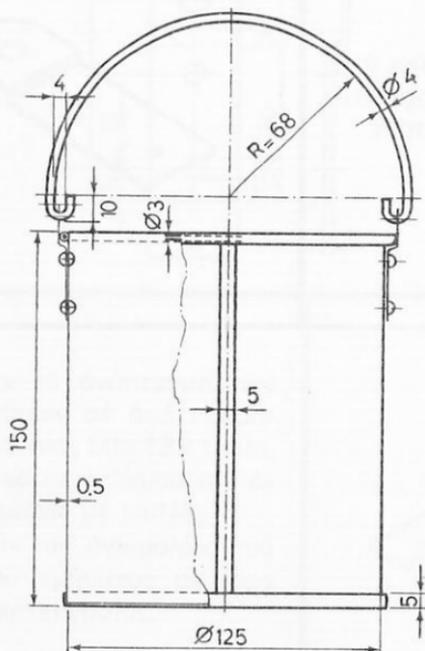
4) *Συναρμολόγηση δοχείου.*Γενική ανοχή  $\pm 1\text{mm}$ 

- Τοποθετήστε τόν κύλινδρο μέσα στον πυθμένα.


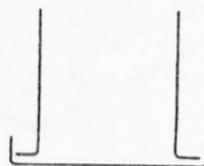


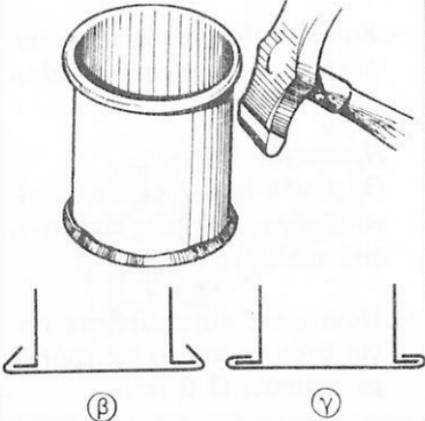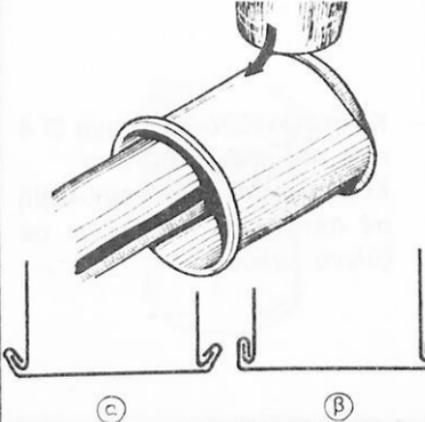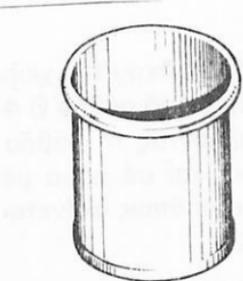ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κτυπήστε με τό σφυρί όμοιόμορφα μέχρι νά γίνει μία άπλή άναδιπλωμένη ραφή.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κάμψτε καί κλείστε τή ραφή γύρω-γύρω από τόν κύλινδρο μέ περιφερειακή σφυρηλάτηση όπως φαίνεται στό σχήμα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Έπιμεληθήτε τή σύνδεση κυλίνδρου καί πυθμένα βελτιώνοντας τίς μικροανωμαλίεσ.</li> </ul>	

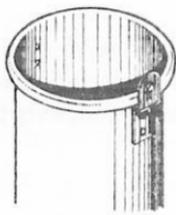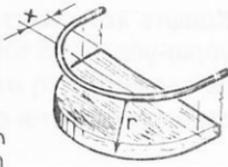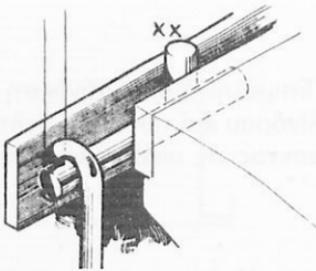ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Χαράζετε τίς τρύπες τῶν συνδετήρων πάνω στόν κύλινδρο.</li> </ul> <p><b>Προσοχή:</b> Οἱ συνδετήρες πρέπει νά εἶναι ὁ ἕνας ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τόν ἄλλο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ποντάρετε καί τρυπήστε πάνω στόν κύλινδρο τίς τρύπες μέ τρυπάνι <math>\varnothing</math> 3 mm.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Κόψτε χαλύβδινο σύρμα <math>\varnothing</math> 4 mm σέ μήκος 260 mm. Καμπυλώστε τή χειρολαβή σέ ἀκτίνα 68 mm πάνω σέ ξύλινο καλούπι.</li> </ul>	 <p><math>r = 68 \text{ mm}</math> <math>x = 20 \text{ mm}</math></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Κάμψτε τά ἄκρα τῆς χειρολαβῆς γύρω ἀπό ράβδο <math>\varnothing</math> 4 mm στερεώνοντας τή ράβδο στή μέγγενη καί σέ λάμα μέ πάχος 5 mm ὅπως φαίνεται στό σχῆμα.</li> </ul>	

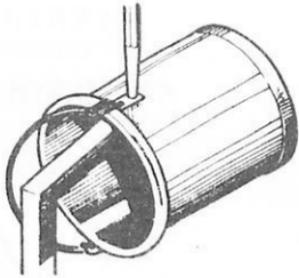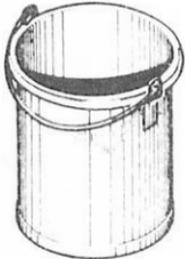ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Περάστε τὰ ἄκρα τῆς χειρολαβῆς μέσα στους συνδετήρες. Καρφώστε τούς συνδετήρες με καρφιά <math>\varnothing</math> 3 mm στὸν κύλινδρο.</p>	 A technical drawing showing a cylindrical container with a handle. The handle is being inserted into a frame structure. A vertical rod is also shown passing through the top of the cylinder.
<p>— Ἐλέγξτε τὸ δοχεῖο.</p>	 A technical drawing of a cylindrical container with a handle, shown from a perspective view.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

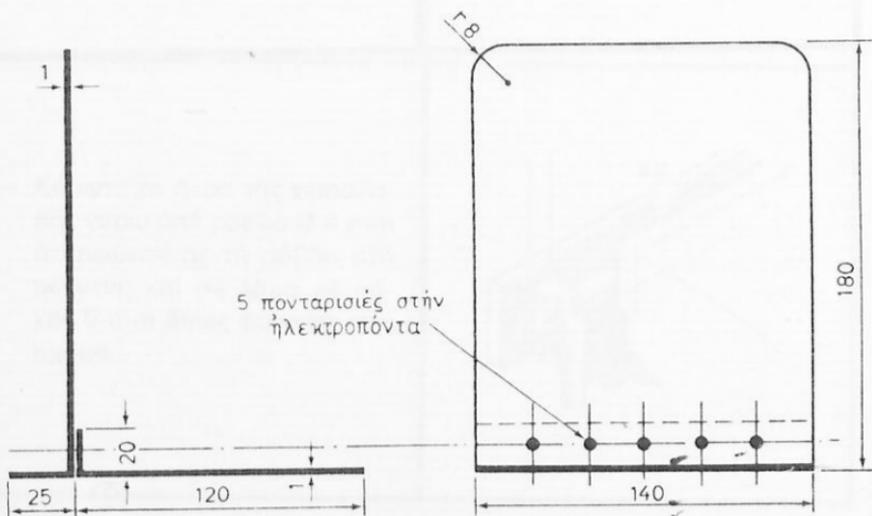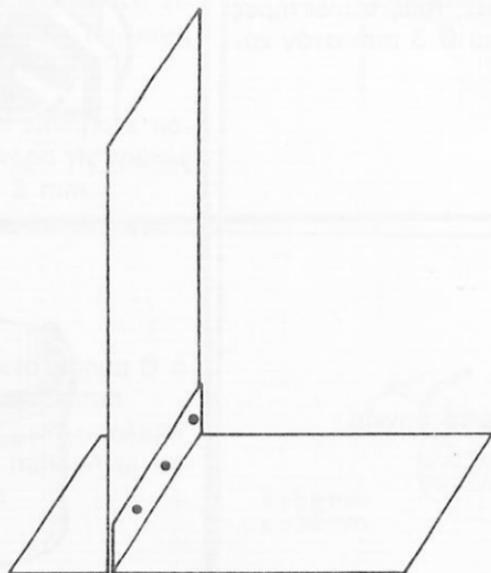

**Πράξεις.**

- Χάραξη άναπτυγμάτων.
- Κοπή μέ ψαλίδια εύθείας κοπής.
- Κάμψη στή στράντζα.
- Συγκόλληση κατά σημεία στήν ήλεκτροπόντα.

**Άπαιτούμενα ύλικά.**

- Λαμαρίνα από κοινό χάλυβα (St 37) 210 × 145 × 1 mm.
- Λαμαρίνα από κοινό χάλυβα (St 37) 145 × 145 × 1 mm.

**Άπαιτούμενα έργαλεία.**

1. Όρθογωνιά.
2. Χαράκτης.
3. Μεταλλικός κανόνας.
4. Μηχανικό ψαλίδι.
5. Λίμα μέσης κατεργασίας.
6. Μέγγενη έφαρμοστή.
7. Πλαστικό σφυρί.
8. Πάγκος έργασίας.
9. Καμπική μηχανή (στράντζα).
10. Όλεκτροπόντα.

## **15.1 Συγκόλληση κατά σημεία στην ήλεκτροπόντα.**

### **15.1.1 Σκοπός.**

- Γνώση μεθόδων συγκολλήσεως με αντίσταση.
- Αναγνώριση και ονοματολογία ήλεκτροπόντας.
- Συγκόλληση κατά σημεία.

### **15.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.**


Η συγκόλληση με αντίσταση είναι μία διαδικασία αυτόγενοῦς συγκολλήσεως χωρίς δηλαδή πρόσθεση συγκολλητικοῦ ὕλικου. Στηρίζεται στην ἀρχή ὅτι δύο κομμάτια χάλυβα ὅταν θερμανθοῦν σέ ὕψηλὴ θερμοκρασία καί συμπιεστοῦν, συγκολλοῦνται. Κατὰ τὴ μέθοδο αὐτὴ τὰ μέταλλα πού θὰ συγκολληθοῦν, θερμαίνονται μέ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καί στή συνέχεια πιέζονται μέ τὰ ἠλεκτρόδια καί συγκολλοῦνται.

Ἡ συγκόλληση με ἀντίσταση γίνεται μέ διάφορους τρόπους. Μία πολὺ διαδομένη μέθοδος εἶναι ἡ μέθοδος συγκολλήσεως κατὰ σημεία (πόντες) (σχ. 15.1α). Ἡ πιὸ κατάλληλη μηχανή γιὰ τὴ συγκόλληση κατὰ σημεία εἶναι ἡ ήλεκτροπόντα (σχ. 15.1β).

Ἄλλοι τρόποι συγκολλήσεως με ἀντίσταση εἶναι ἡ συνεχῆς συγκόλληση ἢ συγκόλληση ραφῆς (σχ. 15.1γ) καί ἡ συγκόλληση ἄκρων ἢ κατὰ μέτωπο (σχ. 15.1δ).

Οἱ μέθοδοι συγκολλήσεως με ἀντίσταση, εἰδικότερα μέ ραφή ἢ κατὰ σημεία, ἐφαρμόζονται, σέ μεγάλη ἔκταση, σέ συγκολλήσεις κατασκευῶν ἀπό κοινὰ χαλυβδόφυλλα. Κυρίως ἔχουν μεγάλη ἐφαρμογὴ στίς κατασκευές ἀμαξωμάτων αὐτοκινήτων, στά μεταλλικά ἐπιπλα, στήν κατασκευὴ οἰκιακῶν συσκευῶν κλπ.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεθόδων συγκολλήσεως με ἀντίσταση σέ ἄλλα μέταλλα, κυρίως χαλκό, ὀρείχαλκο, ἀλουμίνιο καί στά κράματά του, παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες.

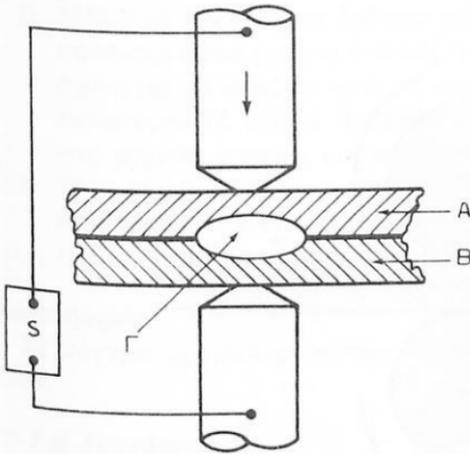


Σχ. 15.1α.

Συγκόλληση κατά σημεία.

S = Πηγή ρεύματος. Α,Β) Λαμαρίνες.


Γ) Σημείο συγκολλήσεως.

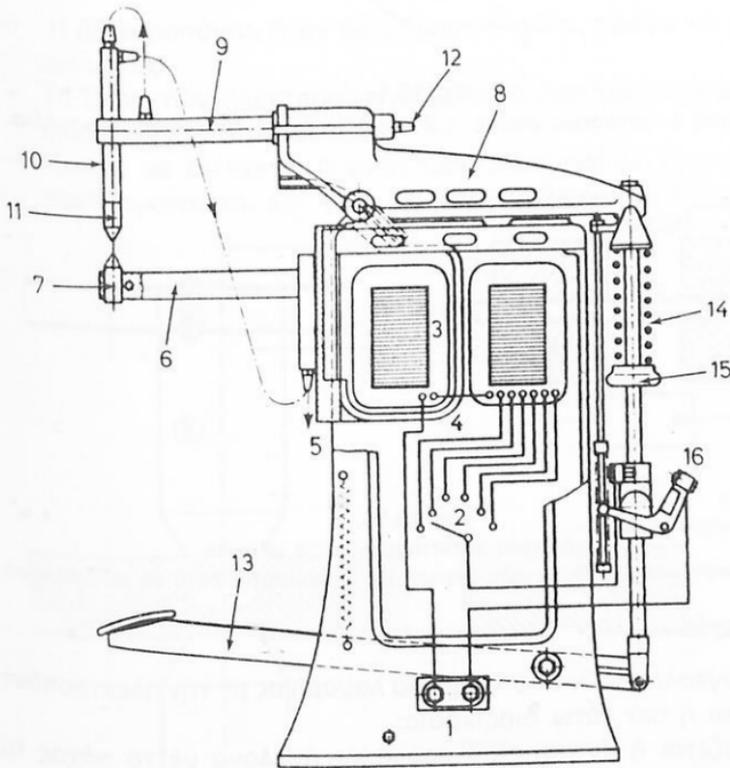

Σχ. 15.1β.


Μηχανή συγκολλήσεως κατά σημεία (ηλεκτροπόντα).

1. Πρωτεύων Μ/Τ. 2. Δευτερεύων Μ/Τ. 3. Μετωπική πλάκα. 4. Κάτω βραχίονας. 5. Κάτω ηλεκτρόδιο. 6. Φορέας επάνω βραχίονα. 7. Έπάνω βραχίονας. 8. Συγκρατητής πόντας 9. Έπάνω ηλεκτρόδιο. 10. Είσοδος νερού ψύξεως ηλεκτροδίων. 11. Ποδομοχλός. 12. Έλατήριο πίεσης. 13. Δακτύλιος ρυθμίσεως τής πίεσης. 14. Διακόπτης ρεύματος.

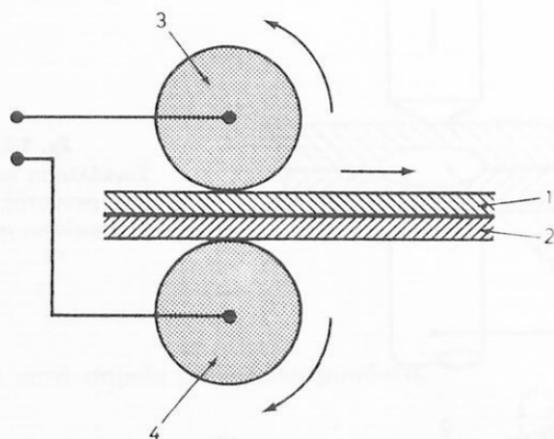

Σχ. 15.1γ.

Συγκόλληση αντίστασης ραφής. 1,2 Λαμαρίνες. 3,4 Δισκοειδή ηλεκτρόδια.

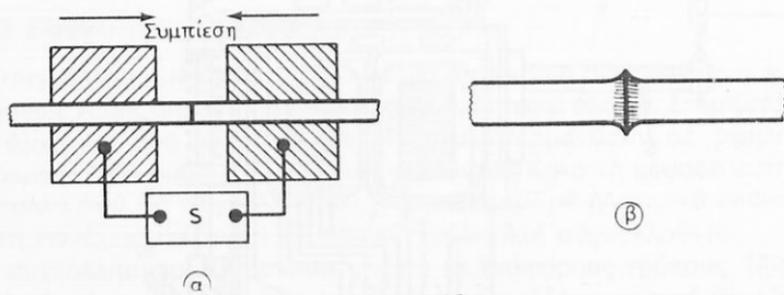

Σχ. 15.16.

Συγκόλληση αντίστασης κατά μέτωπο.

α) Θέρμανση και συμπίεση των άκρων. β) Τά κομμάτια μετά τη συγκόλληση.

### 15.1.3 Πορεία.

Γιά νά συγκολληθοῦν δύο κομμάτια λαμαρίνας μέ τήν ηλεκτροπόντα, ἀκολουθεῖται ἡ πῶ κάτω διαδικασία:

- α) Ρυθμίζεται ἡ ἔνταση τοῦ ρεύματος ἀνάλογα μέ τό πάχος τῶν κομματιῶν πού θά συγκολληθοῦν.
- β) Ἐλέγχεται ἡ ὁμαλή λειτουργία τοῦ συστήματος ψύξεως τῶν ηλεκτροδίων.
- γ) Τοποθετοῦνται τά κομμάτια πού θά συγκολληθοῦν ἀνάμεσα στά δύο ηλεκτρόδια.
- δ) Πιέζεται ὁ ποδομοχλός τῆς ηλεκτροπόντας καί τά ηλεκτρόδια συγκρατοῦν τά δύο κομμάτια.


- ε) Μόλις τὰ ηλεκτρόδια ἔρθουν σέ ἐπαφή μέ τά κομμάτια καί ἐξασφαλισθεῖ στό σημεῖο ἐπαφῆς ἡ πίεση πού ἔχομε ρυθμίσει, τότε ἀφήνεται νά περάσει ἀπό τά κομμάτια ηλεκτρικό ρεῦμα μεγάλης ἐντάσεως. Τό ρεῦμα θερμαίνει τά κομμάτια τῆς λαμαρίνας πού στό σημεῖο ἐπαφῆς κοκκινίζουν.
- στ) Τότε ἀκριβῶς πιέζεται περισσότερο ὁ ποδομοχλός, μέ ἀποτέλεσμα νά διακόπτεται ἡ διέλευση τοῦ ρεύματος. Τά κοκκινισμένα σημεῖα τῶν δύο κομματιῶν πιεζόμενα συγκολλοῦνται (σχ. 15.1ε).

### Παρατήρηση.

Σέ σύγχρονες ηλεκτροπόντες ἡ παραπάνω διαδικασία γίνεται αὐτόματα.

### 5.1.4 Συντήρηση.




- Ἡ ηλεκτροπόντα, ὅταν δέ χρησιμοποιεῖται, πρέπει νά εἶναι ἐκτός ρεύματος.
- Τά ἄκρα τῶν ηλεκτροδίων πρέπει νά διατηροῦνται καθαρά καί χωρίς ψύγματα μετάλλου.
- Πρέπει νά ἐλέγχεται ἡ ψύξη τῶν ηλεκτροδίων, ὥστε νά μήν ὑπερθερμαίνονται καί κατά συνέπεια φθείρονται πιό γρήγορα.

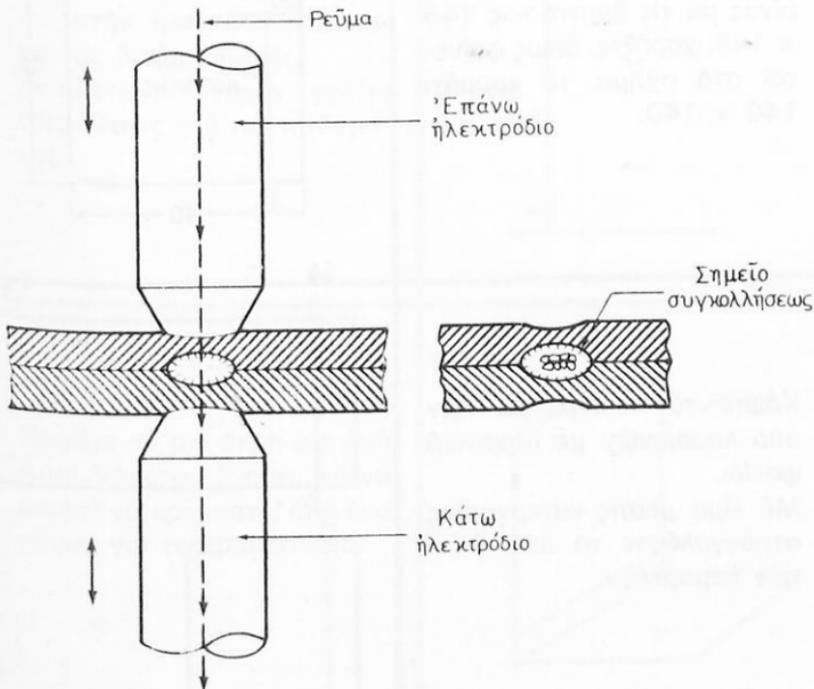

Σχ. 15.1ε.

Συγκόλληση δύο κομματιῶν στήν ηλεκτροπόντα.


## Κατασκευή του ξργου

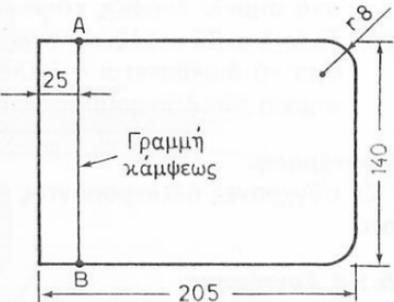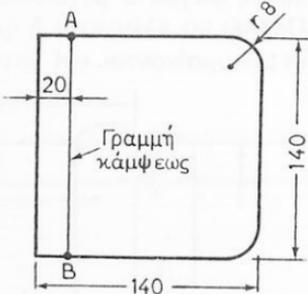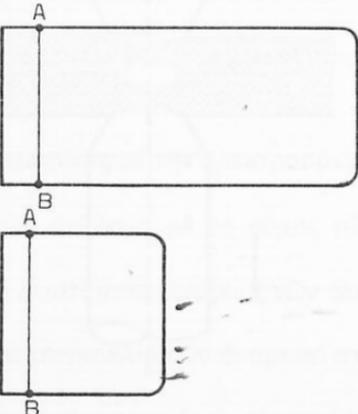ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Από τό άρχικό κομμάτι λαμαρίνας μέ διαστάσεις 210 × 145, χαράξτε, όπως φαίνεται στό σχήμα, τό 205 × 140.</p>	
<p>— Από τό άρχικό κομμάτι λαμαρίνας μέ τίς διαστάσεις 145 × 145, χαράξτε, όπως φαίνεται στό σχήμα, τό κομμάτι 140 × 140.</p>	
<p>— Κόψτε τό περίγραμμα τών δύο λαμαρινών μέ μηχανικό ψαλίδι. Μέ λίμα μέσης κατεργασίας στρογγυλέψτε τά δύο άκρα τών λαμαρινών.</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Κάμψτε τὰ δύο κομμάτια στή στράντζα σέ ὀρθή γωνία (γραμμὴ κάμψεως ἢ A-B).

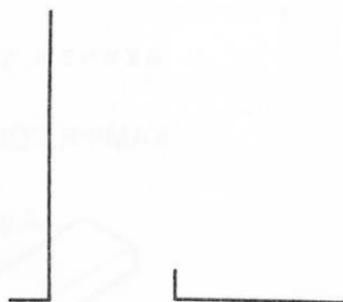

- Συγκολλήστε τὰ δύο κομμάτια στήν ἠλεκτροπόντα κáνοντας 5 πονταρισιές. Λιμάρετε τὰ τυχόν γρέζια στίς θέσεις τοῦ πονταρίσματος.

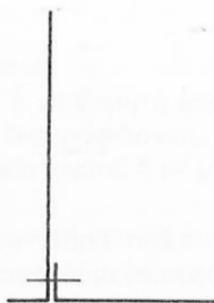


- Ἀνοίξτε σέ μιά ἄκρη μιά ὀπή A μέ διάμετρο 3 mm, γιά νά μπορεῖ νά κρεμαστεῖ ἀπό ἓνα σύρμα γιά τό χρωμάτισμα.

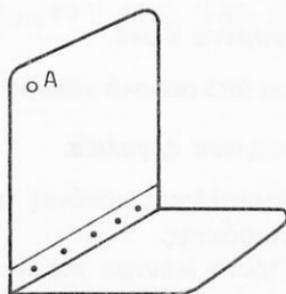

## ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ

### ΚΑΜΨΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

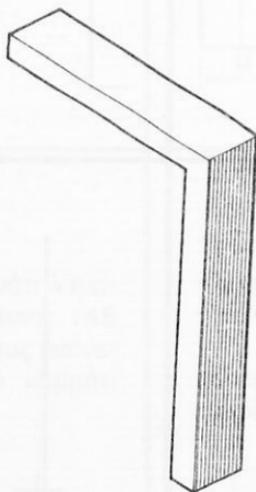

#### **Πράξη.**

Κάμψη με σφυρηλάτηση.

#### **Απαιτούμενα υλικά.**

Λάμα από μαλακό χάλυβα (St 37) 25 × 12 mm καί μήκους 250 mm.

#### **Απαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας (ρίγα).
2. Χαράκτης.
3. Πόντα (κέντρο χαράξεως).
4. Άρόνι.
5. Τσιμπίδα.
6. Σφυρί πένας 2 kg.

## 16.1 Κάμψη μέ σφυρηλάτηση έν θερμῶ.

### 16.1.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση καί όνοματολογία συσκευῶν θερμάνσεως τῶν μετάλλων καί εργαλείων σφυρηλατήσεως.
- Κάμψη μέ σφυρηλάτηση.

### 16.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

#### α) Γενικά γιά τίς κατεργασίες διαμορφώσεως.

Οί έργασίες πού γίνονται γιά νά δοθεῖ ἡ έπιθυμητή μορφή σέ ένα μεταλλικό κομμάτι, λέγονται κατεργασίες διαμορφώσεως.

Οί κατεργασίες αὐτές γίνονται μέ εργαλεῖα χεριοῦ ἢ μέ μηχανικά μέσα.

Οί κατεργασίες διαμορφώσεως διαφέρουν σημαντικά από τίς κατεργασίες κοπῆς γιά τίς όποῖες μιλήσαμε σέ προηγούμενα κεφάλαια (κοπί-δισμα, λιμάρισμα, πριόνισμα, τρυπάνισμα κλπ.).

Γίνονται χωρίς, πρακτικά, νά αφαιρεῖται ὕλικό.


Μέ κριτήριο τῆ θερμοκρασία τοῦ κατεργαζόμενου κομματιοῦ, οί κατεργασίες διαμορφώσεως διακρίνονται σέ κατεργασίες διαμορφώσεως έν θερμῶ καί σέ κατεργασίες διαμορφώσεως έν ψυχρῶ. Ἐδῶ μᾶς ενδιαφέρουν οί πρώτες.

Βασικές κατεργασίες έν θερμῶ εἶναι:

- Ἡ καμίνευση.
  - Ἡ ἔλαση.
  - Ἡ διέλαση καί
  - ἡ ὄγκη (σχ. 16.1α).
- Ἐδῶ μᾶς ενδιαφέρει ἡ καμίνευση.

#### β) Καμίνευση.

Ἡ καμίνευση εφαρμόζεται σέ θερμό μέταλλο μέ εργαλεῖα χεριοῦ ἢ μέ μηχανικά εργαλεῖα (μηχανικά σφυριά). Χρησιμοποιοῦνται επίσης καί

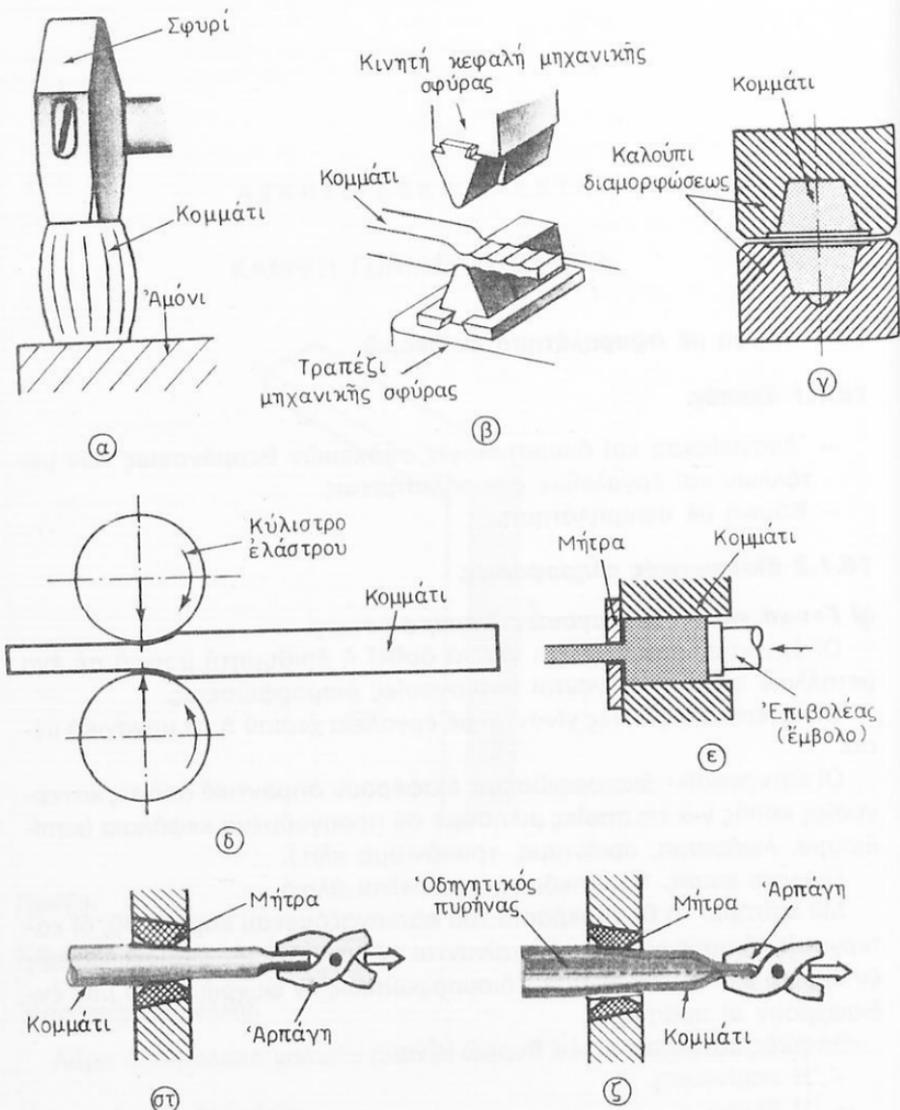

Σχ. 16.1α.

Βασικές κατεργασίες διαμορφώσεως ἐν θερμῷ:

- α) Ἐλεύθερη καμίνευση σὲ ἄμῶνι μὲ σφυρί. β) Ἐλεύθερη καμίνευση σὲ μηχανικὴ σφύρα (ἢ σὲ πρέσσα). γ) Καμίνευση μὲ καλούπι σὲ μηχανικὴ σφύρα (ἢ σὲ πρέσσα). δ) Ἐλαση. ε) Διέλαση. στ) Ὀλκὴ ράβδου. ζ) Ὀλκὴ σωλήνα.

ἐργαλειομηχανές διαμορφώσεως, ὅπως εἶναι οἱ ἀερόσφυρες, πού λειτουργοῦν μὲ πεπιεσμένο ἀέρα, καὶ οἱ πρέσσαι, πού λειτουργοῦν μὲ ὑδραυλικὴ πίεση.

Οι εργαλειομηχανές διαμορφώσεως χρησιμοποιούνται για την καμίνευση πολύ μεγάλων κομματιών (μέχρι 200 τόννων).

Η καμίνευση εκτελείται είτε ελεύθερα, για μικρό αριθμό κομματιών, όποτε η επιτυχία της επηρεάζεται από τις δεξιότητες του καμινευτή, είτε σε καλούπι για γρήγορη κατεργασία μεγάλου αριθμού κομματιών.

Τά μέταλλα που μορφοποιούνται με καμίνευση πρέπει να έχουν καλή ελατότητα.

Ο χυτοσίδηρος π.χ. δέν καμινεύεται ενώ οι μαλακοί χάλυβες καμινεύονται καλύτερα.

Σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία της καμινεύσεως παίζει η θερμοκρασία έναρξεως και πέρατος της εργασίας. Αυτή δίνεται από πίνακες ανάλογα με το είδος του μετάλλου ή κράματος που θα μορφοποιηθεί.

Θερμοκρασία υψηλότερη από την κανονική, μπορεί να προκαλέσει κάψιμο και συνεπώς άχρηστευση του υλικού. Θερμοκρασία χαμηλότερη από την κανονική μπορεί να δυσκολέψει τη διαμόρφωση, να δημιουργήσει στο υλικό ρωγμές ή άκρη και θραύσεις.


Άπλές και βασικές εργασίες καμινεύσεως με εργαλεία χεριού είναι:

Η σμίκρυνση (τράβηγμα) της διατομής ενός κομματιού, ή διόγκωση (μπάσιμο), δηλαδή ή αύξηση της διατομής, και ή κάμψη ενός κομματιού, ώστε να πάρει τη μορφή γωνίας ή καμπύλης.


### **γ) Έργαλεία και μέσα καμινεύσεως.**

Η καμίνευση γίνεται σε τμήμα του μηχανουργείου που ονομάζεται καμινευτήριο. Ο καμινευτής, για να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες του, εκτός από τα γενικά εργαλεία που αναφέρθηκαν, χρησιμοποιεί και ειδικά μέσα και εργαλεία από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι:


- 1) Τό καμίνι (σχ. 16.1β) για τό πύρωμα των κομματιών στη θερμοκρασία έναρξεως της καμινεύσεως. Τό καμίνι χρησιμοποιεί για καύσιμη ύλη γαιάνθρακα ή κώκ. Για τή θέρμανση πολλών ή μεγάλων κομματιών απαιτούνται κλίβανοι καμινεύσεως οι οποίοι είναι κλειστοί και καλά μονωμένοι. Για καύσιμο στους κλιβάνους χρησιμοποιείται πετρέλαιο ή άεριο ή και ηλεκτρική ενέργεια.
- 2) Τό άμόνι (σχ. 16.1γ).
- 3) Διάφορα σφυριά (σχ. 16.1δ).
- 4) Βοηθητικά εργαλεία άμονιού (σχ. 16.1ε).
- 5) Λαβίδες (τσιμπίδες) διαφόρων μορφών (σχ. 16.1στ).
- 6) Μέγγενη σιδηρουργού.
- 7) Άπλά όργανα μετρήσεως του καμινευτή (ρίγα, γωνία, ειδικός έλεγκτήρας (σχ. 16.1ζ).

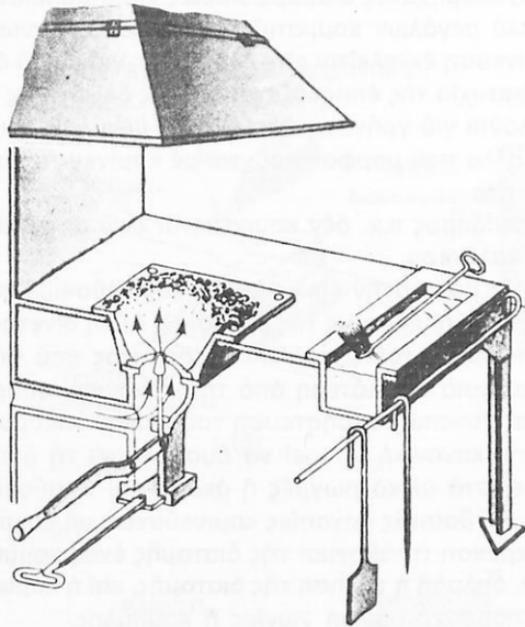


Σχ. 16.1β.  
Τομή καμινιού.

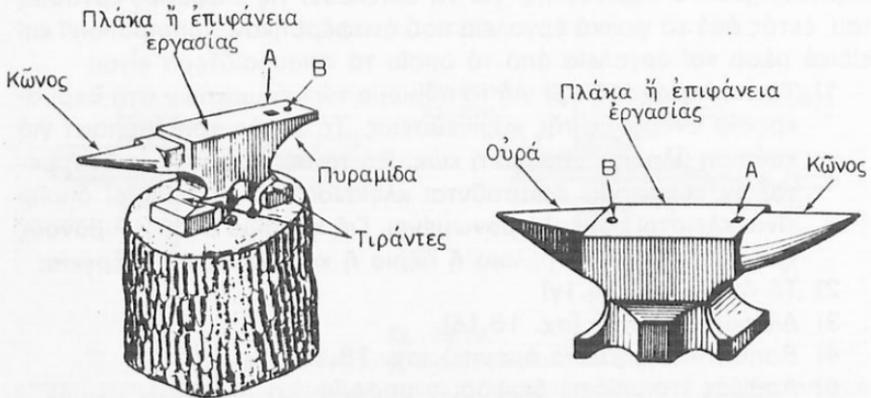


Σχ. 16.1γ.  
Τό άμόνι τοῦ καμινευτή.

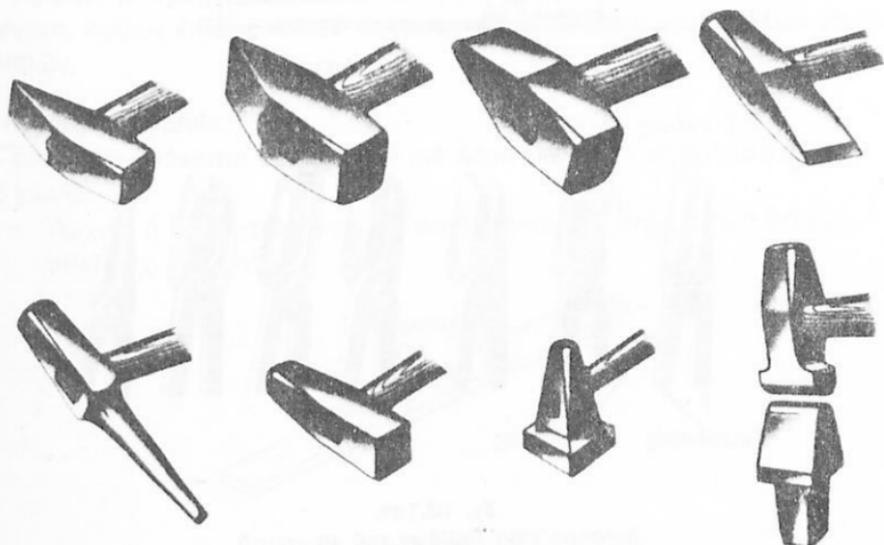


Σχ. 16.16.  
Διάφορα σφυριά καμινευτή.

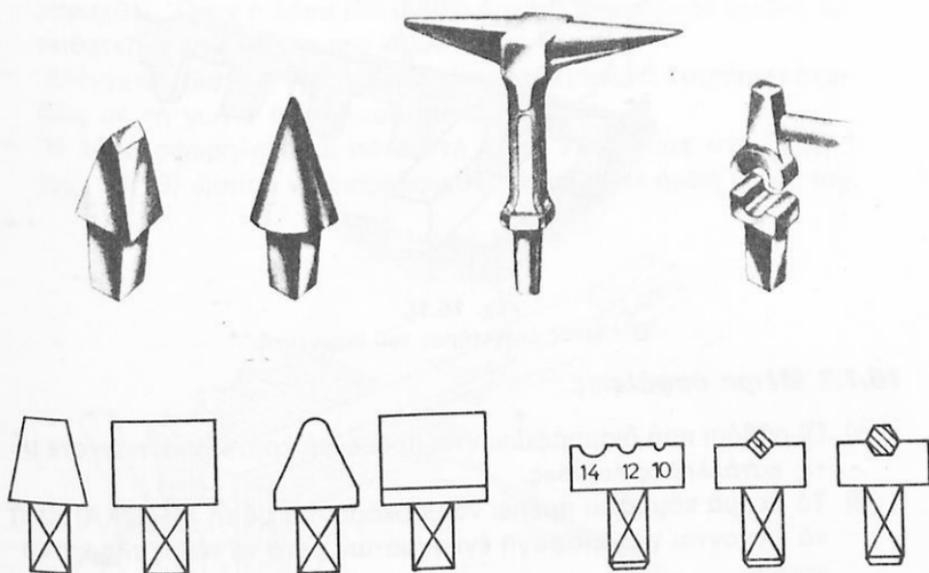

Σχ. 16.1ε.  
Διάφορα βοηθητικά έργαλεία άμονιοϋ.

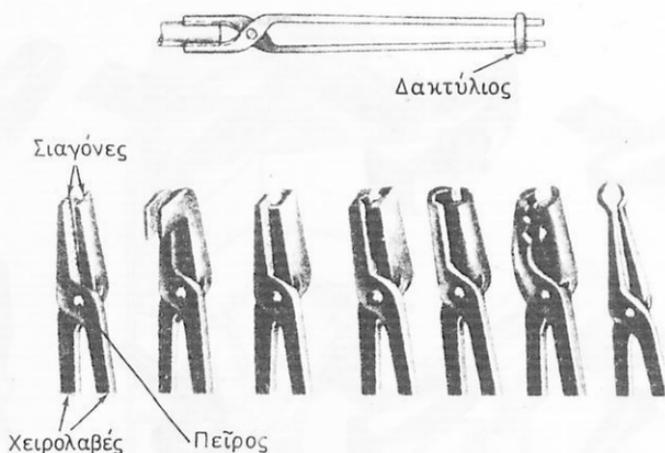

**Σχ. 16.1στ.**  
Διάφορα είδη λαβίδων του καμινευτή

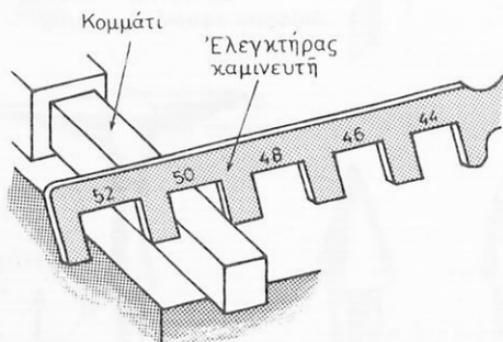

**Σχ. 16.1ζ.**  
Ο ειδικός ελεγκτήρας του καμινευτή.

### 16.1.3 Μέτρα ασφάλειας.

- α) Οι ράβδοι που διαμορφώνονται πρέπει να κρατούνται πάντοτε με τις κατάλληλες λαβίδες.
- β) Τα θερμά κομμάτια πρέπει να μαρκάζονται με τη λέξη «ΚΑΙΕΙ» ή να ψύχονται για άποφυγή έγκαυμάτων μετά το τέλος της κατεργασίας.

### 16.1.4 Πορεία.


Μιά πολύ συνηθισμένη εργασία στο καμινευτήριο είναι η κάμψη σε μορφή γωνίας ή κάποιας καμπύλης.

Κάμψεις μπορούν να γίνουν με εργαλεία χεριού στο άμονι ή στη μέγγενη, καθώς επίσης και σε πρέσες με τη βοήθεια καταλλήλων καλουπιών.

### α) Κάμψη σε γωνία.

Έστω ότι πρόκειται να καμφθεί μία λάμα από μαλακό χάλυβα σε όρθη γωνία:


- Αρχικά η λάμα χαραζεται και ποντάρεται στο σημείο που θα καμφθεί (σχ. 16.1η).

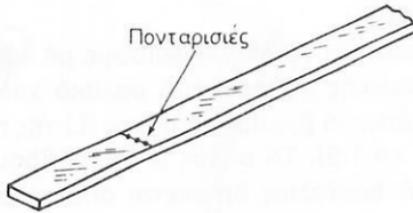

Σχ. 16.1η.


Χάραξη και ποντάρισμα στο σημείο που θα καμφθεί.

- Στη συνέχεια η λάμα θερμαίνεται γύρω από τό σημείο που έχει χαραχθεί. Όταν η λάμα κοκκινίσει αρκετά στο σημείο εκείνο, τοποθετείται στη γωνία του άμονιού.
- Ελέγχεται, ώστε η γραμμή που έχει χαραχθεί να συμπίπτει ακριβώς με τη γωνία (κόχη) του άμονιού.
- Η λάμα σφυρηλατείται τότε στη θέση 2 και πότε στη θέση 1 (σχ. 16.1θ) ώσπου να διαμορφωθεί ακριβώς σε όρθη γωνία (σχ.

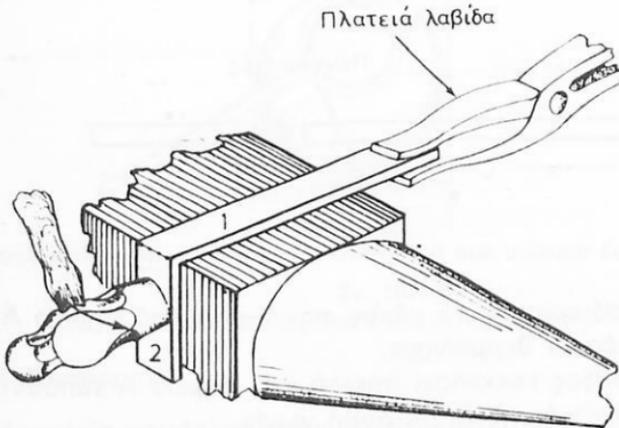

Σχ. 16.1θ.

Διαμόρφωση της γωνίας με σφυρηλάτηση στο άμονι.

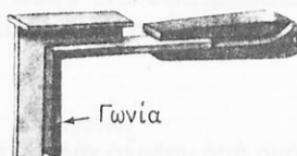

Σχ. 16.1ι.  
Έλεγχος της γωνίας.


16.1ι). Όπως φαίνεται και στο σχήμα κατά τη σφυρηλάτηση τη λάμα την πιάνομε με κατάλληλη πλατιά λαβίδα.

### β) Κάμψη σέ καμπύλη.

- Έστω ότι πρόκειται να διαμορφώσουμε με κάμψη σέ δακτύλιο τό άκρο μιās κυκλικής ράβδου από μαλακό χάλυβα (σχ. 16.1ια).
- Καταρχήν πρέπει να βρούμε τό μήκος (L) της περιφέρειας του δακτυλίου (σχ. 16.1ιβ). Τό μήκος L της ράβδου πού θά χρειασθεί για να γίνει ο δακτύλιος βρίσκεται από τη σχέση:


$$L = \pi \cdot D + 3 d$$

όπου: D ή έσωτερική διάμετρος του δακτυλίου και  
d ή διάμετρος της στρογγυλής ράβδου ή τό πάχος ράβδου άλλης διατομής ή τό πάχος λάμας.

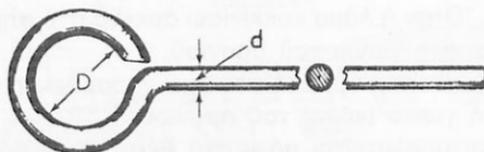

Σχ. 16.1ια.


Ράβδος με δακτυλωτό άκρο διαμορφωμένο με σφυρηλάτηση έν θερμῶ.

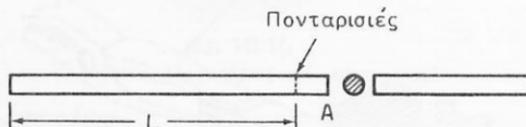

Σχ. 16.1ιβ.

Χάραξη του σημείου πού θά άρχίσει να διαμορφώνεται ο κύλινδρος.

- Άφου προσδιορίσουμε τό μήκος, ποντάρουμε στό σημείο A (σχ. 16.1ιβ) τό όποιο θερμαίνομε.
- Μόλις ή ράβδος κοκκινίσει άρκετά στό σημείο A τοποθετείται στό άμόνι και κάμπεται σέ όρθή γωνία.
- Στή συνέχεια θερμαίνεται τό άκρο της ράβδου και σφυρηλατείται σέ διαδοχικές φάσεις (σχ. 16.1ιγ) μέχρι να πάρει την τελική μορφή του δακτυλίου.



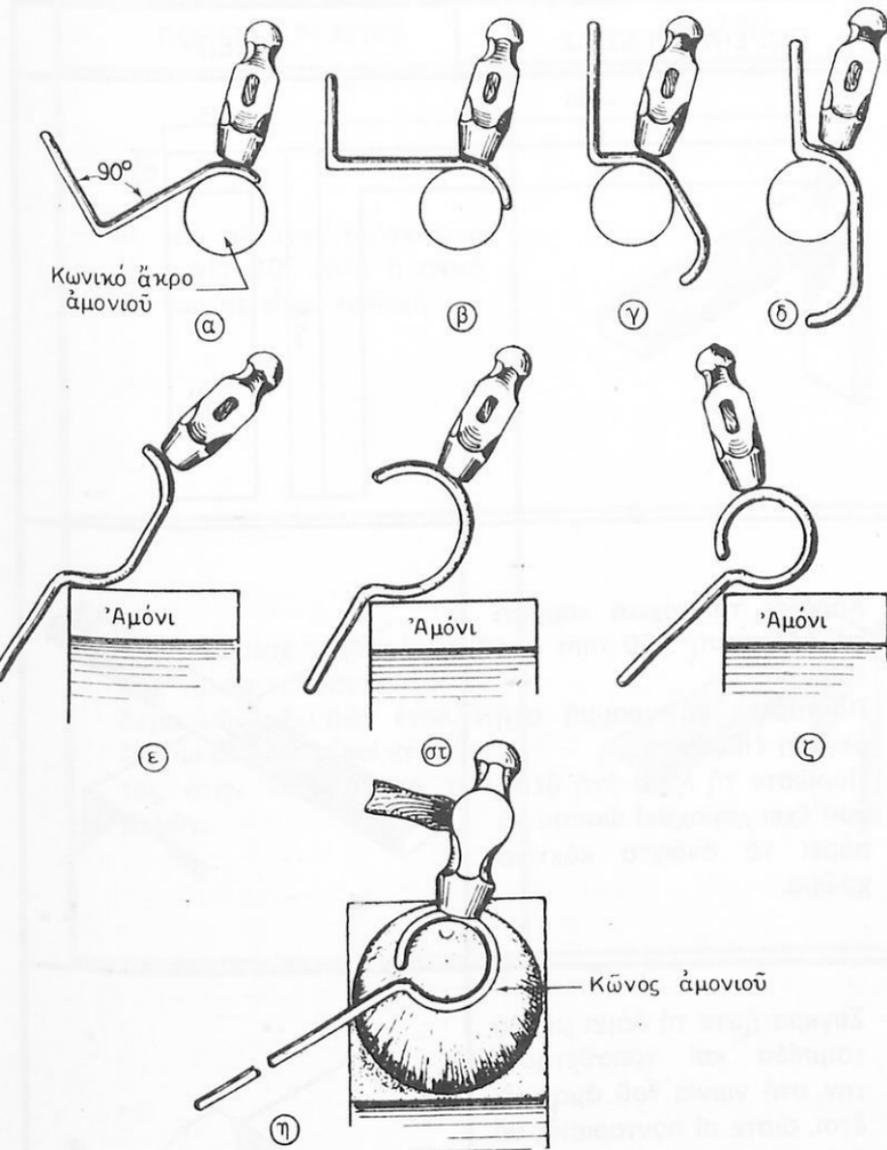




Σχ. 16.1γ.

Φάσεις διαμορφώσεως δακτυλίου με σφυρηλάτηση έν θερμώ.


### 16.1.5 Συντήρηση.

Τά έργαλεία σφυρηλατήσεως πρέπει νά διατηροϋνται σέ καλή κατάσταση καί νά αποθηκεϋνται σέ κατάλληλες θέσεις. Τά κεφαλώματά τους πρέπει νά τροχίζονται τακτικά.

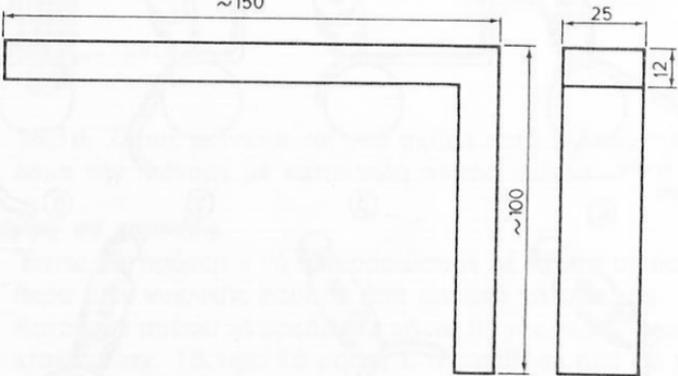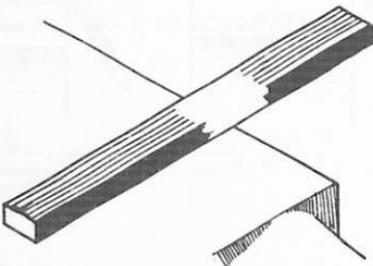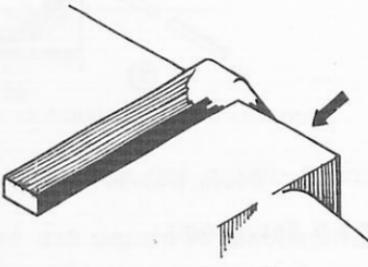ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
	
<p>— Χαράζετε τό άρχικό κομμάτι σέ άπόσταση 150 mm από τό άκρο. Ποντάρτε τή γραμμή στή μεγάλη έπιφάνεια. Πυρῶστε τή λάμα στή θέση πού έχει χαραχθεί ὥσπου νά πάρει τό άνοιχτό κόκκινο χρώμα.</p>	
<p>— Συγκρατήστε τή λάμα μέ μιά τσιμπίδα καί τοποθετήστε την στή γωνία του άμονιοῦ, ἔτσι, ὥστε οι πονταρισίες νά βρίσκονται στήν ἴδια γραμμή μέ τήν άκμή του άμονιοῦ. Κτυπήστε τή λάμα μέ τό σφυρί. Τά κτυπήματα νά δίνονται διαδοχικά, ἕνα στήν ὀριζόντια καί ἕνα στήν κάθετη πλευρά τῆς λάμας.</p>	

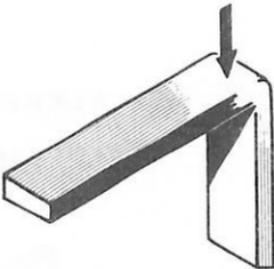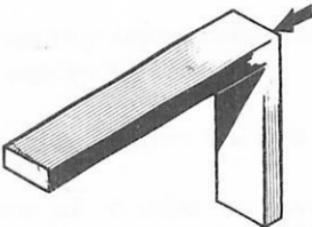ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε γωνία <math>90^\circ</math> αλλά η άκμή της γωνίας είναι κυκλική.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Διαμορφώστε αιχμηρή άκμή στη γωνία τοποθετώντας τα άκρα των πλευρών έναλλάξ επάνω στο άμوني και κτυπώντας στην κατεύθυνση των βελών.</li> </ul>	

ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

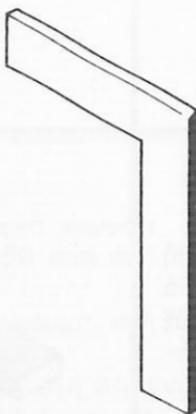

**Πράξεις.**

- Διόγκωση με σφυρηλάτηση.
- Κάμψη με σφυρηλάτηση.

**Άπαιτούμενα υλικά.**

Λάμα από μαλακό χάλυβα 20 × 6 mm με μήκος 270 mm.

**Άπαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας (ρίγα).
2. Χαράκτης.
3. Κέντρο χαράξεως (πόντα).
4. Σφυρί πένας 2 kg.
5. Τσιμπίδα.
6. Άμوني.
7. Σφυρί πένας 1,5 kg.
8. Μηχανικό ψαλίδι μορφοσιδήρων.

## **17.1. Διόγκωση μέ σφυρηλάτηση.**

### **17.1.1 Σκοπός.**

- Προσδιορισμός διαστάσεων άρχικου κομματιού.
- Διόγκωση μέ σφυρηλάτηση.

### **17.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.**

Ή διόγκωση (μπάσιμο) είναι μία άπλή έργασία καμινεύσεως πού γίνεται μέ έργαλεία χεριού καθώς καί μέ μηχανικά μέσα.

Διακρίνεται σέ όλική καί σέ μερική.

Όταν διογκώνεται ένα κομμάτι, αυξάνεται ή διατομή του ένω συγχρόνως έλαττώνεται τό μήκος του.

Ή διόγκωση μέ έργαλεία χεριού γίνεται μέ τά μέσα καί έργαλεία πού αναφέρονται στήν προηγούμενη άσκηση.

Γιά τόν προσδιορισμό του όγκου του άρχικου κομματιού, λαμβάνομε ύπόψη τόν όγκο του έτοιμου κομματιού καί προσθέτομε ένα ποσοστό περίπου 10% πού άντιστοιχει στή φύρα του άρχικου κομματιού. Παρόμοιος προσδιορισμός μπορεί νά γίνει καί για τό βάρος του κομματιού.

### **17.1.3 Μέτρα ασφάλειας.**

Νά έλέγχεται τό καλό σφήνωμα των σφυριών στίς λαβές τους.


### **17.1.4 Πορεία.**

#### **α) Όλική διόγκωση.**

Έστω ότι πρόκειται νά γίνει όλική διόγκωση σέ στρογγυλή ράβδο. Όπως θά δοϋμε στό τέλος τής κατεργασίας, τό κομμάτι θά είναι πάλι κυλινδρικό αλλά μέ μεγαλύτερη διάμετρο καί μικρότερο μήκος (σχ. 17.1α).


Άρχικά τό κομμάτι θερμαίνεται μέχρι τή θερμοκρασία καμινεύσεως.

Στή συνέχεια πάνεται με τή λαβίδα καί τοποθετείται με τή μία βάση του πάνω στό άμόνι, ένω ή άλλη του σφυρηλατείται (σχ. 17.1β). Τό κομμάτι μπορεί νά παραμορφωθεί κατά δύο τρόπους: είτε νά έξογκω-

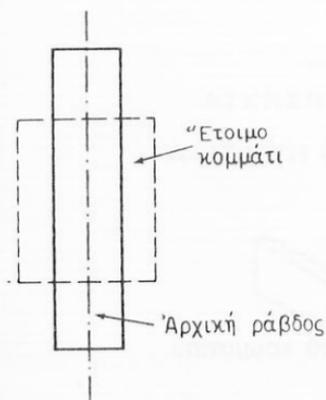

Σχ. 17.1α.

Αρχική τελική διάμετρος του κομματιού.

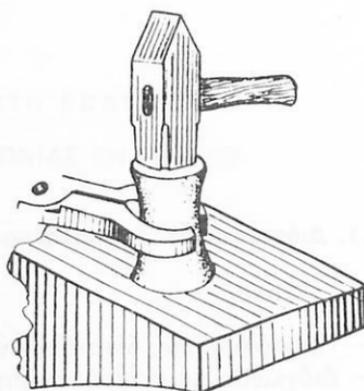


Σχ. 17.1β.

Όλική διόγκωση στό άμόνι.


θεϊ περισσότερο στό άκρα του καί λιγότερο στό μέση (σχ. 17.1β), είτε νά πάρει σχήμα βαρελοειδές (σχ. 17.1γ). Κατά τή σφυρηλάτηση στό άμόνι με τό χέρι τό κομμάτι παίρνει συνήθως τήν πρώτη μορφή. Αυτό γίνεται γιατί κατά τή σφυρηλάτηση με τό χέρι ή πλαστική παραμόρφωση του μετάλλου περιορίζεται σε περιοχές κοντά στό σφυροκοπούμενη επιφάνεια (σχ. 17.1δ), έκτός καί άν τό κομμάτι έχει μικρή σχετικά διατομή καί μικρό μήκος.

Τό κομμάτι μπορεί νά πάρει βαρελοειδή μορφή άν συμπιεσθεί με ύδραυλική πρέσσα, όποτε ή πλαστική παραμόρφωση του μετάλλου επέκτείνεται σε όλη τή μάζα του κομματιού (σχ. 17.1γ). Για νά δοθεί τώρα στό πυρωμένο κομμάτι του σχήματος 17.1β περισσότερο κυλινδρική

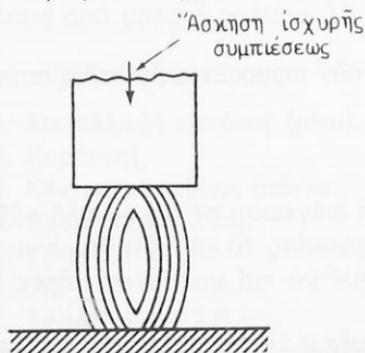

Σχ. 17.1γ.

Παραμόρφωση του μετάλλου κατά τή συμπίεση με ύδραυλική πρέσσα.

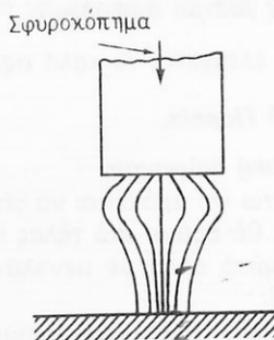

Σχ. 17.1δ.


Παραμόρφωση του μετάλλου κατά τή διόγκωση με σφυρηλάτηση.

μορφή, σφυρηλατείται στα έξογκωμένα άκρα του όπως φαίνεται στο σχήμα 17.1ε.

Στή συνέχεια τό κομμάτι ξαναπυρώνεται, ψύχεται προσεκτικά μόνο στα άκρα του καί σφυρηλατείται άξονικά όπως στην άρχή. Έτσι έπιτυγχάνεται διόγκωση στή μέση του κομματιού. Μετά τό κομμάτι σφυρηλατείται καί πάλι έγκάρσια, ώστε νά άποκτήσει τήν ίδια περίπου διάμετρο σέ όλο τό μήκος του.


### β) Μερική διόγκωση.

Ή μερική διόγκωση μπορεί νά γίνει στό άκρο ή στό μέσο μιās ράβδου (σχ. 17.1στ).

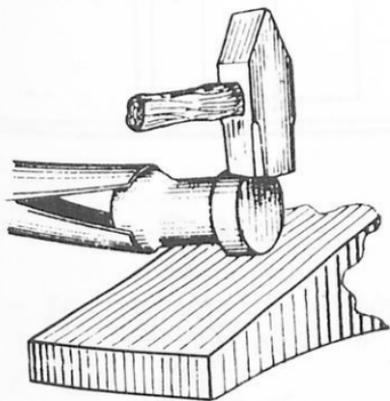


Σχ. 17.1ε.

Διαμόρφωση των έξογκωμένων άκρων σέ κυλινδρική μορφή.

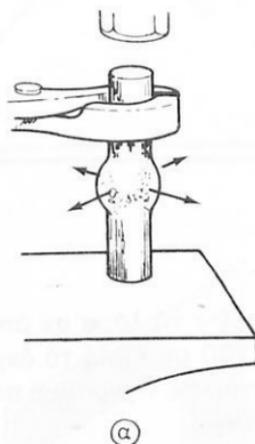

(α)

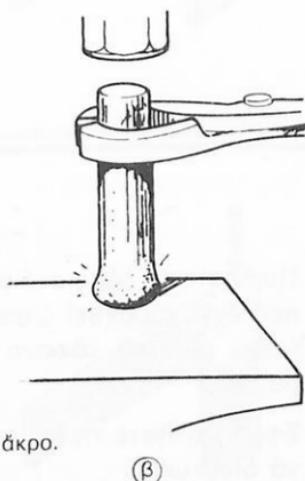



(β)

Σχ. 17.1στ.

Μερική διόγκωση.

α) Διόγκωση στό μέσο. β) Διόγκωση στό άκρο.


Τό πύρωμα γίνεται μόνο στό σημείο πού πρόκειται νά διογκωθεί. Διόγκωση στό ένα άκρο τής ράβδου γίνεται όταν π.χ. πρόκειται νά διαμορφωθεί κεφάλι σέ καρφιά (ήλους), κοχλίες ή σέ άλλα κομμάτια.

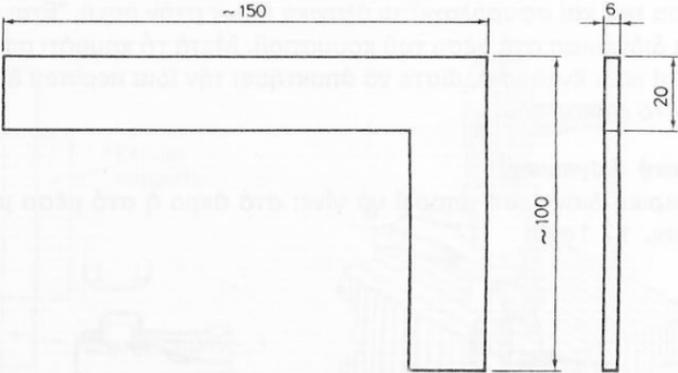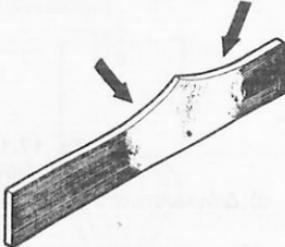ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Χαράξτε τή λάμα σέ απόσταση 160 mm από τό άκρο καί ποντάρετε τή γραμμή πού χαράχθηκε.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Πυρῶστε τή λάμα στό σημείο πού έχει χαραχθεί ὥσπου νά πάρει άνοικτό κόκκινο χρώμα.</li> <li>— Σφυρηλατήστε τή λάμα ὥστε νά διογκωθεί.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Πυρῶστε ξανά τή λάμα στο σημείο πού ἔχει διογκωθεῖ. Συγκρατήστε τή μία πλευρά σταθερά στο ἄκρο τοῦ ἄμο- νιοῦ καί κτυπήστε τήν ἄλλη πλευρά κατά τή διεύθυνση τοῦ βέλους.

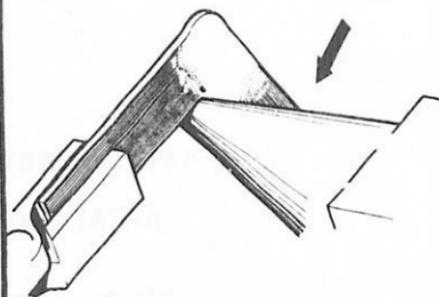

- Σφυρηλατήστε πάλι τή λάμα μέχρι νά πάρει γωνία 90°.

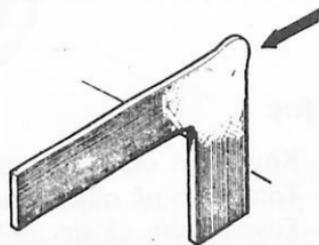


- Δώστε τήν κανονική μορφή στή γωνία σφυρηλατώντας την κατά τή διεύθυνση τῶν βελῶν. Κόψτε τά ἄκρα τῆς ὀρθογωνιάς στίς σωστές διαστάσεις.

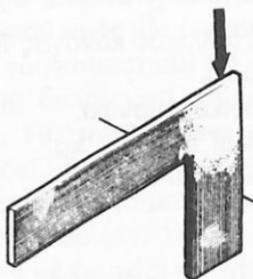

## ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

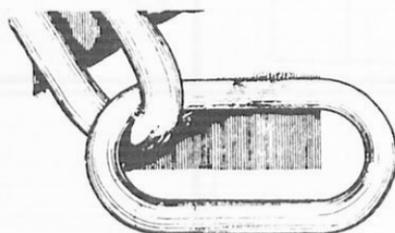

#### **Πράξεις.**

- Κάμψη μέ σφυρηλάτηση.
- Τράβηγμα μέ σφυρηλάτηση.
- Συγκόλληση μέ σφυρηλάτηση.

#### **Άπαιτούμενα υλικά.**

Μαλακός χάλυβας (St 37)  $\varnothing$   $1/2''$  ή 12 mm καί μήκους 365 mm.

#### **Άπαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας (ρίγα).
2. Άμόνι.
3. Κωνικό άμονάκι.
4. Σφυρί πένας 2 kg.
5. Τσιμπίδα.

## 18.1 Τράβηγμα μέ σφυρηλάτηση.

### 18.1.1 Σκοπός.

Γνώσεις πού βοηθοῦν στό:

- Τράβηγμα τετραγωνικῆς πυραμίδας στήν ἄκρη στρογγυλῆς ράβδου.
- Τράβηγμα κώνου στήν ἄκρη στρογγυλῆς ράβδου.
- Τράβηγμα ἄκρου τετραγωνικῆς ράβδου καί διαμόρφωση σέ κυλινδρικό σχῆμα.
- Κατασκευή κοπιδιοῦ.

### 18.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.


#### α) Τράβηγμα.

“Όταν λέμε **τράβηγμα** ἢ **ἐκλέπτυνση** στό καμίνι, ἐννοοῦμε τή σμί-κρυνση τῆς διατομῆς ἐνός κομματιοῦ μέ σφυροκόπημα. Ὁ ὄγκος τοῦ κομματιοῦ πού διαμορφώνομε παραμένει σταθερός (ἀφοῦ, βεβαίως, ἀφαιρεθεῖ ἡ φύρα), ἐνῶ τό μήκος του αὐξάνεται ταυτόχρονα μέ τή μείωση τῆς διατομῆς.

Τό τράβηγμα μπορεῖ νά ἐπεκτείνεται σέ ὄλο τό μήκος τοῦ κομματιοῦ (**ὄλικό τράβηγμα**) ἢ σέ ἓνα μόνο τμήμα του (**μερικό τράβηγμα**).


Γιά νά ἐπιτύχομε ἐκλέπτυνση τοῦ κομματιοῦ πρὸς μία διεύθυνση (ἔ-στω τήν ἀξονική, αὐξάνοντας ἔτσι τό μήκος τοῦ κομματιοῦ) καί γιά νά ἀποφύγομε ἀπλωμά του πρὸς τήν ἐγκάρσια διεύθυνση τοῦ πλάτους, χρησιμοποιοῦμε τό καμπυλωτό πατητό (σχ. 18.1α). Συνήθως χρησιμοποιοῦμε ζευγάρι πατητῶν: τό πατητό σφυριοῦ ἢ βαριᾶς καί τό πατητό ἀμονιοῦ. Μποροῦμε νά τραβήξομε ἓνα κομμάτι χρησιμοποιώντας ἀντί γιά πατητό ἀμονιοῦ, τό κωνικό ἄκρο τοῦ ἀμονιοῦ (σχ. 18.1β). Ἀκόμα, εἶναι δυνατόν μέ πατητό σφυριοῦ ἢ βαριᾶς ἢ μέ ζευγάρι πατητῶν νά ἐπιτύχομε διαπλάτυνση ἐνός κομματιοῦ (σχ. 18.1γ).

Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφέρομε ὅτι ὡς τράβηγμα μποροῦν νά θεωρηθοῦν ἡ ἔλαση, ἡ διέλαση καί ἡ ὀλκή, γιατί καί μ’ αὐτές τίς διεργασίες ἐπιτυγχάνομε σμίκρυνση διατομῆς. Σ’ αὐτές ὅμως τό μέταλλο δέ σφυρο-

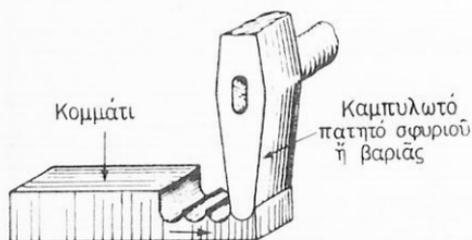


Σχ. 18.1α.

Έκλέπτυνση κομματιού  
πρός τή διεύθυνση του βέλους.

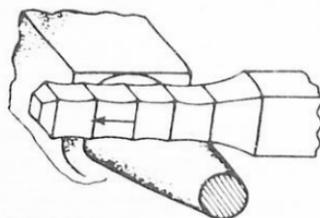

Σχ. 18.1β.

Έκλέπτυνση κομματιού  
στό κωνικό άκρο του άμονιού.

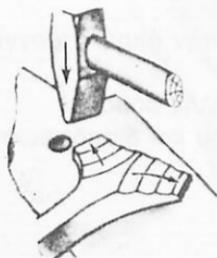

Σχ. 18.1γ.

Διαπλάτυνση κομματιού  
μέ τή βοήθεια πατητού σφυριού ή βαριάς.

κοπεΐται, αλλά όσο αφορά τήν έλαση καΐ τή διέλαση συνθλίβεται σέ κατάλληλες έργαλειομηχανές (έλαστρα καΐ πρέσσες) ή όσο αφορά τήν όλική έφελκύεται στήν τράπεζα όλκής.

### **β) Κατασκευή κοπιδιού.**

Γιά τά κοπίδια διεξοδική περιγραφή έγινε στό Α΄ τεύχος του Μηχανολογικού Έργαστηρίου.

Άνάλογα μέ τή μορφή πού θέλομε νά έχει τό κοπίδι, χρησιμοποιούμε γιά τήν κατασκευή του ράβδο μέ όρθογωνική, πολυγωνική ή έλλειπτική (όβάλ) διατομή.


Μορφοποιούμε τήν κόψη καΐ τό κεφάλι του κοπιδιού μέ καμίνευση καΐ στήν ανάγκη βελτιώνομε τή μορφή του κοπτικού άκρου στον τροχό. Έπειτα έκτελούμε τίς θερμικές κατεργασίες πού χρειάζονται γιά νά άποκτήσει τήν έπιθυμητή σκληρότητα καΐ δυσθραυστότητα.

### **18.1.3 Πορεία.**

#### **α) Τράβηγμα τετραγωνικής πυραμίδας στήν άκρη στρογγυλής ράβδου.**

Τό πυρωμένο άκρο τής στρογγυλής ράβδου σφυροκοπεΐται στό άμόνι άπ΄ όλες τίς μεριές. Κατά τή σφυροκόπηση γέρονομε λίγο τή ράβδο καΐ τό σφυρί ως πρós τήν έπιφάνεια έργασίας του άμονιού.

Άφοῦ τό κομμάτι τραβηχθεῖ λίγο, συνεχίζομε τή σφυρολάτηση στρέφοντας τό κομμάτι κατά τό  $\frac{1}{4}$  τῆς στροφῆς. Ἔτσι διαμορφώνεται χονδρικά ἡ τετραγωνική πυραμίδα πού ἀποτελεῖται (γίνεται τό στρώσιμο) μέ τή βοήθεια τοῦ πατητοῦ σφυριοῦ ἢ βαριάς (σχ. 18.1δ).

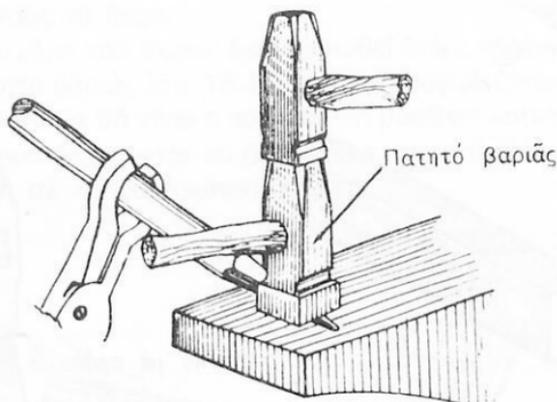

Σχ. 18.1δ.

Στρώσιμο μέ τή βοήθεια τοῦ πατητοῦ βαριάς.

### β) Τράβηγμα κώνου στήν ἄκρη στρογγυλῆς ράβδου.

Ἡ ράβδος διαμορφώνεται ἀρχικά σέ τετραγωνική πυραμίδα, ὕστερα σέ ὀκταγωνική καί τελικά σέ κώνο σφυρηλατώντας ὁμοίμορφα, μετακινώντας καί περιστρέφοντας τήν κατάλληλα (σχ. 18.1ε). Μέχρι νά ὀλοκληρωθεῖ ἡ διαμόρφωση τοῦ κώνου, τό κομμάτι πυρώνεται, ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση, μιά ἢ καί περισσότερες φορές.




Σχ. 18.1ε.

Τράβηγμα κώνου  
στήν ἄκρη στρογγυλῆς ράβδου.

### γ) Τράβηγμα ἄκρου τετραγωνικῆς ράβδου σέ κυλινδρικό σχῆμα.

Ἔστω ὅτι πρόκειται νά δοθεῖ μέ καμίνευση κυλινδρική μορφή στό ἄκρο μιᾶς τετραγωνικῆς ράβδου [σχ. 18.1στ(α)]. Καταρχήν χαράζεται πάνω στή ράβδο καί ποντάρεται μιά γραμμῆ ἀπό τήν ὁποία θά ἀρχίσει τό τράβηγμα [σχ. 18.1στ(β)].

Στή συνέχεια, ἀφοῦ ἡ ράβδος πυρωθεῖ, ἐκλεπύνεται μέ τή βοήθεια

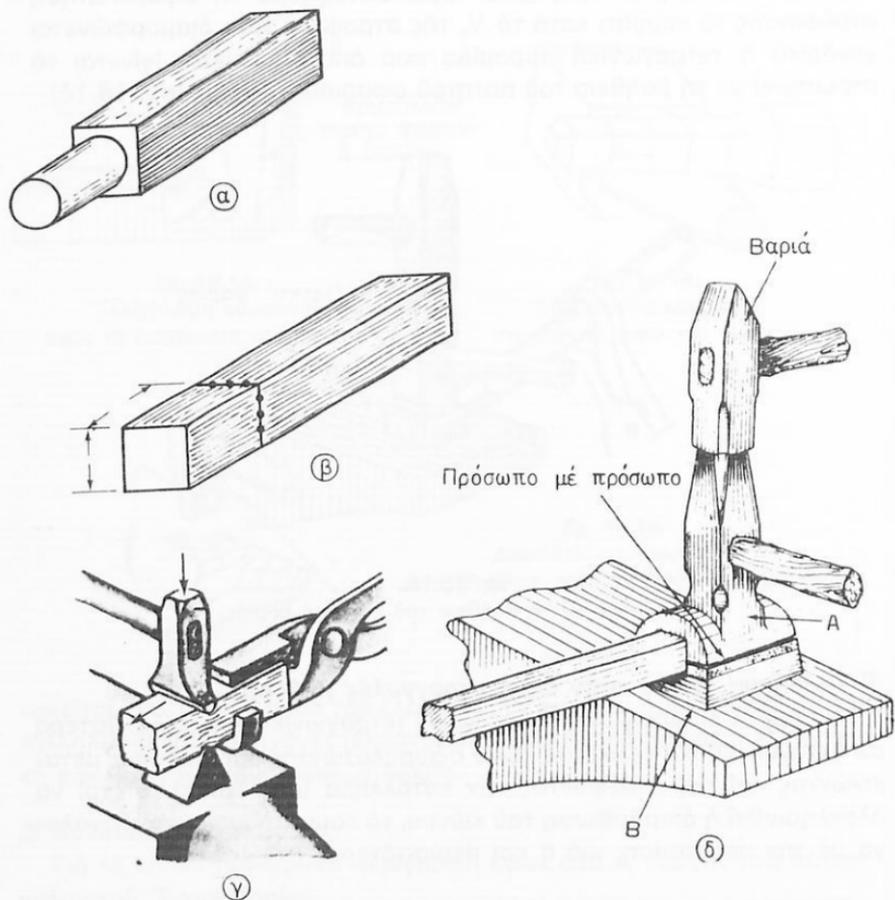

Σχ. 18.1στ.

Φάσεις για τό τράβηγμα έν θερμῶ τοῦ ἑνός ἄκρου μιᾶς τετραγωνικῆς ράβδου σέ κυλινδρική μορφή.

πατητοῦ [σχ. 18.1στ(γ)], ξαναπυρώνεται τό τετραγωνικό ἄκρο καί διαμορφώνεται σέ ὄκταγωνικό καί μετά σέ κυλινδρικό.

Τό τελικό κυλινδρικό σχῆμα δίνεται μέ ζευγάρι ἡμικυκλικῶν πατητῶν A καί B [σχ. 18.1στ(δ)].


#### δ) Κατασκευή κοπίδιου.

Ἔστω ὅτι πρόκειται νά διαμορφωθεῖ κοπίδι ἀπό ὄκταγωνική ράβδο. Οἱ παράλληλες πλευρές του πρέπει νά ἀπέχουν 16 ὡς 20 mm καί τό μήκος νά εἶναι 160 ὡς 180 mm.

α) Πυρώνεται τό ένα άκρο τοϋ κομματιοϋ στο καμίνι ὡσπου νά πάρει χρώμα κόκκινο άνοικτό καί σφυρηλατείται. Κατά τή σφυρηλάτηση κρατοϋμε τό κομμάτι κεκλιμένο, ὅπως φαίνεται στοϋ σχήμα 18.1ζ(α), περιστρέφοντάς το κάθε τόσο κατά τό  $\frac{1}{4}$  στροφής καί κτυπώντας το έτσι, ὡστε νά διαμορφωθεῖ κατά προσέγγιση σέ ὀρθογώνιο μέ πάχος πού ἔλαττώνεται πρὸς τό άκρο.

Άφοϋ τό σχήμα τοϋ άκρου διαμορφωθεῖ ὅπως παραπάνω, στρώνεται μέ τό πατητό βαριάς [σχ. 18.1ζ(β)] καί ὀρθογωνίζεται κανονικά ἡ άκρη του στήν ὀποία θά γίνει ἡ κόψη μέ τή βοήθεια κοπιδιοϋ άμονιοϋ.

Στή συνέχεια πυρώνεται τό άλλο άκρο του καί διαμορφώνεται μέ σφυρηλάτηση σέ κολουροκωνική μορφή.

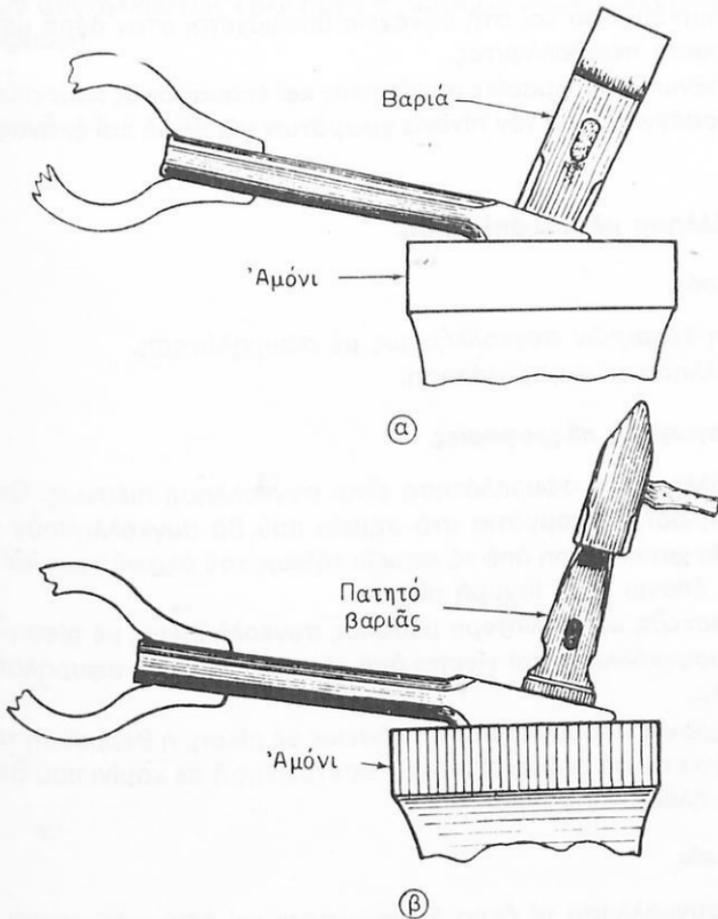

Σχ. 18.1ζ.

Πῶς διαμορφώνομε ἐν θερμῷ τό κοπτικό μέρος ἑνός κοπιδιοϋ.

β) Μετά θερμαίνεται ολόκληρο τό κοπίδι μέχρι να κοκκινίσει (770°C) και στη συνέχεια αποψύχεται άργά μέσα σε στάχτη ή άλλο δυσθερμαγωγό υλικό μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (άνοπτηση).

γ) Έπειτα τροχίζεται ή κόψη του.

δ) Κατόπιν γίνεται βαφή στο κοπτικό άκρο του για να αποκτήσει την απαραίτητη σκληρότητα. (Τό κοπτικό άκρο πυρώνεται σε θερμοκρασία 760°C και στη συνέχεια έμβαπτίζεται κατακόρυφα σε δοχείο με νερό και μετακινείται έτσι, ώστε να σχηματίζει τον αριθμό 8). Μετά τη βαφή τό κοπτικό άκρο έχει γίνει πολύ σκληρό και έπομένως εύθραυστο. Η σκληρότητα του κοπτικού άκρου μειώνεται με έπαναφορά.

ε) Αναθερμαίνεται δηλαδή τό βαμμένο κοπίδι σε θερμοκρασία 260 ως 300°C ομοίμορφα και στη συνέχεια αποψύχεται στον άερα μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω θερμοκρασίες πυρώματος και έπαναφοράς καθορίζονται κατά προσέγγιση από τον πίνακα χρωμάτων για βαφή και έπαναφορά.

## 18.2 Συγκόλληση με σφυρηλάτηση.

### 18.2.1 Σκοπός.

- Γνώση έργασιών συγκολλήσεως με σφυρηλάτηση.
- Συγκόλληση με σφυρηλάτηση.

### 18.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Η συγκόλληση με σφυρηλάτηση είναι συγκόλληση πίεσεως. Θερμαίνονται δηλαδή τά κομμάτια στο σημείο που θά συγκολληθούν σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τό σημείο τήξεως του υλικού τους και έφαρμόζεται έπάνω τους ισχυρή πίεση.

Η απλούστερη και παλιότερη μέθοδος συγκολλήσεως με πίεση είναι ή καμινοσυγκόλληση και γίνεται από τον καμινευτή με σφυρηλάτηση στο άμوني.

Στίς σύγχρονες μεθόδους συγκολλήσεως με πίεση, ή θέρμανση των κομματιών γίνεται με φλόγα δευγόνου-άσετυλίνης ή σε καμίνι που θερμαίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

### 18.2.3 Πορεία.

Πρίν τη συγκόλληση τά άκρα διογκώνονται και διαμορφώνονται όπως φαίνεται στο σχήμα 18.2.

Μετά θερμαίνονται μέχρι να αποκτήσουν την κατάλληλη θερμοκρα-






Σχ. 18.2.

Διαμόρφωση άκρων κομματιών για καμινωσυγκόλληση.

σία καί πλαστικότητα.

Στή συνέχεια σφυρηλατοῦνται μέχρι πού ένώνονται. Αὐτή ἡ διαδικασία συγκολλησεως εἶναι ἀργή γι' αὐτό καί σήμερα ἔχει περιορισμένη ἐφαρμογή.


## Κατασκευή του έργου

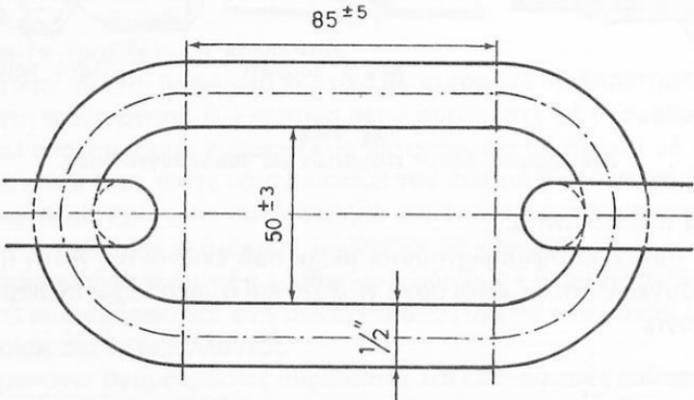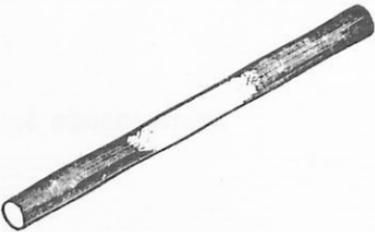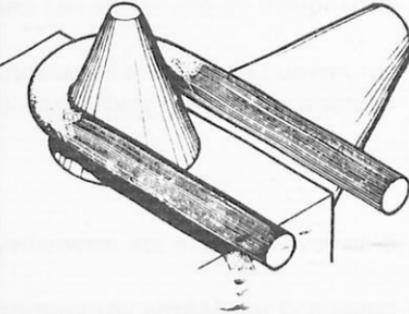ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
	
<p>— Πυρώστε τη ράβδο σε πλάτος 80 mm περίπου στο μέσο.</p>	
<p>— Τοποθετήστε σε υποδοχή του άμονιού μικρό κωνικό άμονάκι.</p> <p>Σφυρηλατήστε τη ράβδο γύρω από τον κώνο μέχρις ότου η περιοχή που πυρακτώθηκε πάρει σχήμα κυκλικό.</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Πυρῶστε τό ἓνα ἄκρο σέ μήκος 40 mm περίπου. Σφυρηλατήστε τό πυρακτωμένο ἄκρο μέχρι νά πάρει τή μορφή πού φαίνεται στό σχήμα.



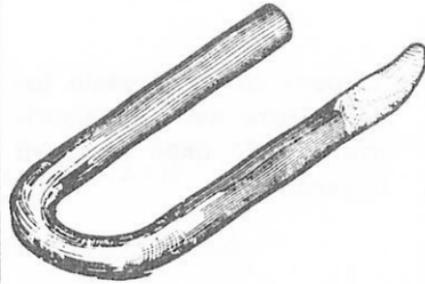


- Πυρῶστε καί τό ἄλλο ἄκρο σέ μήκος 40 mm περίπου. Σφυρηλατήστε το μέχρι νά πάρει τή μορφή πού φαίνεται στό σχήμα.

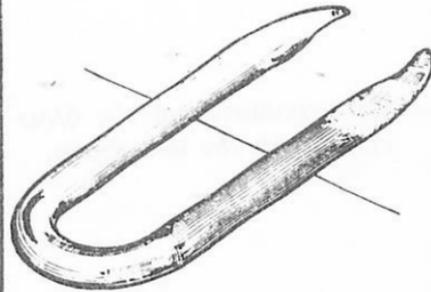


- Πυρῶστε ξανά τά δύο ἄκρα. Σφυρηλατήστε τα γύρω ἀπό τόν κῶνο μέχρι νά πάρουν κυκλική μορφή.

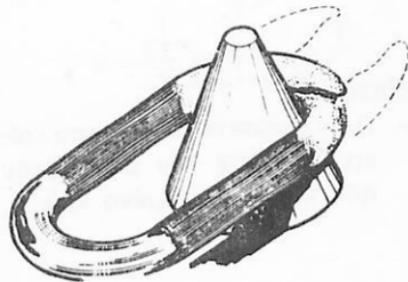

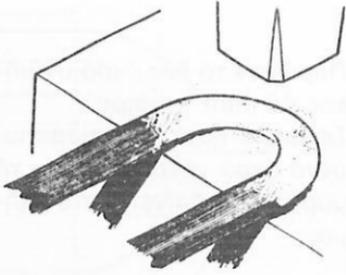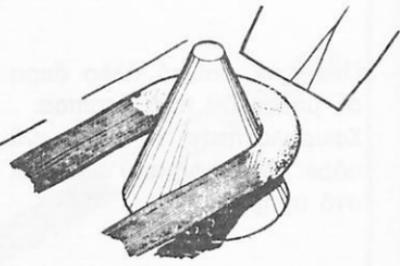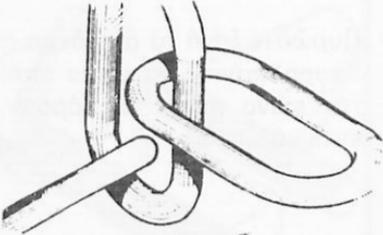ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Έφόσον κριθεῖ ἀναγκαῖο, ξαναπαυρῶστε καί σφυρηλατήστε τὰ δύο ἄκρα μέχρι νά συγκολληθοῦν.</p>	
<p>— Κατασκευάστε καί τόν ἄλλο κρίκο κατὰ τόν ἴδιο τρόπο.</p>	
<p><b>Προσοχή.</b> Πρὶν κλείσετε τὸ δεύτερο κρίκο, περάστε τον μέσα στὸν ἤδη κατασκευασμένο κρίκο.</p>	

ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ

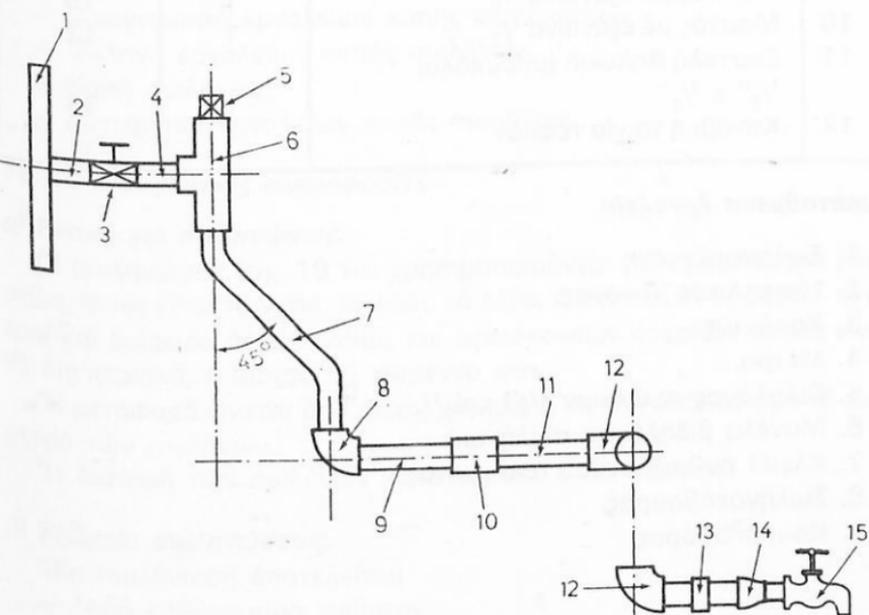

**Πράξεις.**

- Κοπή σωλήνων.
- Κάμψη σωλήνων.
- Συνδέσεις σωλήνων.

**Απαιτούμενα υλικά.**

a/a	Όνομασία υλικού	Τεμάχια	Αρίθμηση στο σχέδιο
1	Σωλήνας $\varnothing \frac{3}{4}$ " μήκους 30 cm	1	2,4
2	Σωλήνας $\varnothing \frac{1}{2}$ " μήκους 85 cm	1	7, 9, 11
3	Φλάντζα κυκλική $\frac{3}{4}$ "	1	1
4	Διακόπτης όρειχάλκινος $\frac{3}{4}$ "	1	3
5	Ταϋ συστολής $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " , $\frac{1}{2}$ "	1	6
6	Τάπα άρσενική $\frac{1}{2}$ "	1	5
7	Γωνία άπλη με έσωτερικό σπείρωμα $\frac{1}{2}$ "	2	8, 12
8	Μούφα άπλη $\frac{1}{2}$ "	1	10
9	Μαστός με έξαγωνο $\frac{3}{8}$ "	1	15
10	Μαστός με έξαγωνο $\frac{1}{2}$ "	1	13
11	Συστολή θηλυκιά (μπουκάλα) $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ "	1	14
12	Κανάβι ή ταινία τεφλόν		

**Απαιτούμενα έργαλειά.**

1. Σωληνομέγγενη.
2. Μεταλλικός κανόνας.
3. Χαράκτης.
4. Μέτρο.
5. Βιδολόγος σωλήνων  $\frac{3}{4}$ " καί  $\frac{1}{2}$ ".
6. Μανέλα βιδολόγου σωλήνων.
7. Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος.
8. Σωληνοκάβουρας.
9. Κουρμπαδόρος.

## 19.1 Κοπή σωλήνων.

### 19.1.1 Σκοπός.

- Αναγνώριση εργαλείων κοπής σωλήνων.
- Έκλογή εργαλείων κοπής σωλήνων.
- Κοπή σωλήνων.
- Συντήρηση εργαλείων κοπής σωλήνων.

### 19.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

#### α) Γενικά για σωληνώσεις.

Οι σωληνώσεις (σχ. 19.1α) χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρευστών, όπως είναι το νερό, το λάδι, τα όξέα, ο πεπιεσμένος αέρας, οι ατμοί και διάφορα αέρια, καθώς και λεπτόκοκκων στερεών, όπως είναι τα δημητριακά, ή άμμος, τό τσιμέντο κλπ.

Η μεταφορά γίνεται υπό πίεση χαμηλή ή ύψηλή ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων.


Η διατομή των σωλήνων κατά κανόνα είναι κυκλική.

#### β) Στοιχεία σωληνώσεως.

Μία σωληνώση αποτελείται:

- Από εύθύγραμμα τμήματα.
- Από καμπύλες.
- Από γωνίες.
- Από διακλαδώσεις ταῦ, σταυρούς κλπ.
- Από αποφρακτικά ὄργανα, δηλαδή δικλειδες, βάννες και κρουνοὺς (σχ. 19.1β).

Χαρακτηριστικό στοιχείο για κάθε σωληνώση είναι η ὀνομαστική διάμετρος, πού αναφέρεται τόσο στο σωλήνα ὅσο και στα ἄλλα στοιχεία τῆς σωληνώσεως, δηλαδή τῖς καμπύλες, τῖς διακλαδώσεις καί τὰ ἀποφρακτικά ὄργανα.

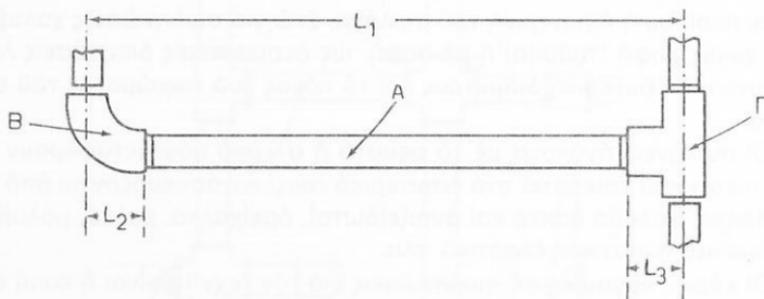

Σχ. 19.1δ.

Στοιχεία για τον υπολογισμό του μήκους σωλήνα.

λήνας Α του σχήματος 19.1δ. Για τό σκοπό αυτό:


- Μετρούμε τήν απόσταση  $L_1$  μεταξύ των άξόνων τής γωνίας Β καί τοῦ Ταῦ Γ.
- Μετρούμε τά μήκη  $L_2$  καί  $L_3$  στή γωνία καί τό ταῦ ἀντίστοιχα.
- Ἐκτιμοῦμε τό μήκος  $L_4$  τοῦ σπειρώματος στό κάθε ἄκρο τοῦ σωλήνα. Τό μήκος αὐτό τό παίρνομε 18-20 mm γιά σωλήνες  $\frac{1}{2}$ " καί  $\frac{3}{4}$ " καί 25 mm γιά σωλήνες 1" ὡς 1 $\frac{1}{2}$ " καί 35-38 mm γιά σωλήνες 2" καί 2 $\frac{1}{2}$ ".

Τό ἀπαιτούμενο μήκος τοῦ σωλήνα θά εἶναι:  $L = L_1 - (L_2 + L_3) + 2L_4$ .

### 19.1.3 Πορεία.

#### α) Κοπή μέ πριόνισμα.

Ἡ κοπή κομματιῶν ἀπό σωλήνες μπορεῖ νά γίνει σέ διαδοχικές φάσεις μέ πριόνισμα (σχ. 19.1ε). Ὁ τρόπος ὁμοῦς αὐτός, ὅπως εἶπαμε, δέν εἶναι ἱκανοποιητικός.

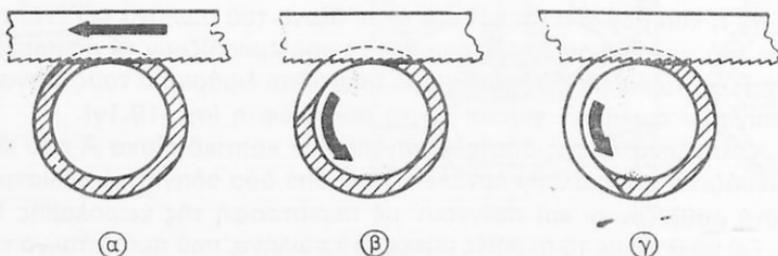


Σφ. 19.1ε.

Πριόνισμα σωλήνων σέ διαδοχικές φάσεις (α), (β), (γ).

### β) Κοπή με σωληνοκόφτες (σχ. 19.1στ).

Γιά νά κοπεῖ ἓνα κομμάτι σωλήνα μέ σωληνοκόφτη, ἀκολουθεῖται ἡ πῶς κάτω διαδικασία:

- Χαράζεται ἢ ἀκόμα καί ποντάρεται τό σημεῖο τοῦ σωλήνα πού θά γίνεи τό κόψιμο.
- Σφίγγεται ὁ σωλήνας στή σωληνομέγγενη. Ἐάν εἶναι χαλκοσωλήνας συνήθως κρατιέται μέ τό χέρι.
- Ἐκλέγεται ὁ κατάλληλος σωληνοκόφτης καί ἀνοίγονται οἱ σιαγόνες του μέ περιστροφή τῆς χειρολαβῆς.
- Τοποθετεῖται ὁ σωληνοκόφτης ἔτσι, ὥστε νά περιβάλλει τό σωλήνα μέ τόν κοπτικό του δίσκο Α καί τά κύλιστρα Β στή θέση ἀκριβῶς πού ἔχει ἤδη χαραχθεῖ ἢ πονταρισθεῖ (σχ. 19.1στ).
- Κλείνονται ἑλαφρά οἱ σιαγόνες τοῦ σωληνοκόφτη περιστρέφοντας δεξιόστροφα τή χειρολαβή Γ κατά τό  $\frac{1}{4}$  τῆς στροφῆς της, ὥστε ὁ κοπτικός δίσκος νά μπεῖ (λίγο) μέσα στό μέταλλο τοῦ σωλήνα.
- Συγκρατεῖται ὁ σωληνοκόφτης στάθερά μέ τό χέρι (σχ. 19.1στ) καί περιστρέφεται κατά μία πλήρη περιστροφή.
- Ἐπειτα περιστρέφεται πάλι δεξιόστροφα ἡ χειρολαβή Γ κατά τό  $\frac{1}{4}$

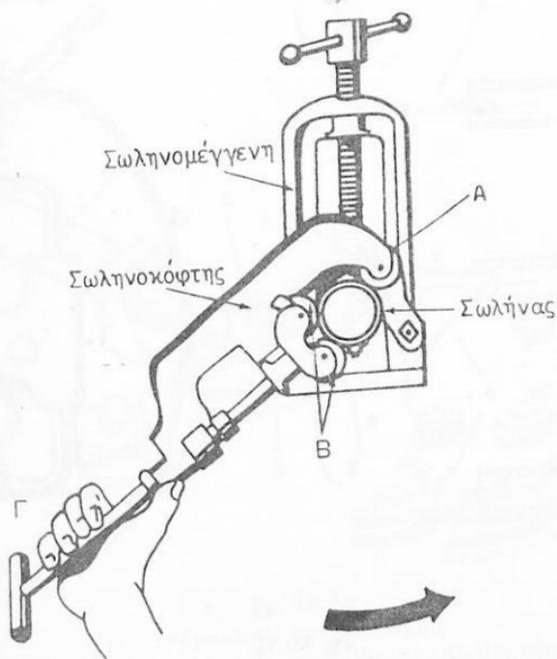

Σχ. 19.1στ.


Πῶς κόβουμε ἓνα κομμάτι σωλήνα μέ τό σωληνοκόφτη.

τῆς στροφῆς καί πιέζεται ἀκόμα περισσότερο ὁ κοπτικός δίσκος μέσα στό σωλήνα.

- Στή συνέχεια, συγκρατεῖται μέ τό χέρι ὁ σωληνοκόφτης καί περιστρέφεται ξανά κατά μία πλήρη περιστροφή γύρω ἀπό τό σωλήνα.
- Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται μέχρι νά κοπεῖ ἐντελῶς ὁ σωλήνας.
- Τά κομμένα ἄκρα τοῦ σωλήνα καθαρίζονται ἐξωτερικά μέ μία λίμα κοινή καί ἐσωτερικά μέ μία λίμα στρογγυλή.

Οἱ μικροί συνήθως σωληνοκόφτες φέρουν ἓνα αἰχμηρό ἄκρο γιά τήν ἀπόξεση τῶν ἐσωτερικῶν χειλιῶν τῶν κομμένων ἄκρων τοῦ σωλήνα (σχ. 19.1ζ).

Οἱ σωλήνες μέ πολύ μεγάλη διατομή κόβονται, συνήθως, μέ ὀξυγοκοπή.

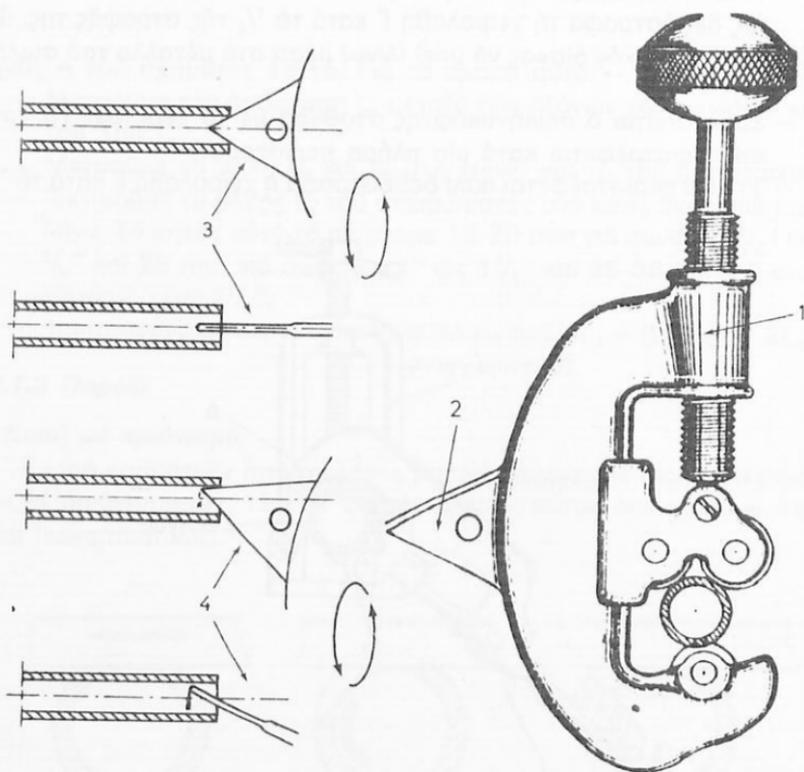

Σχ. 19.1ζ.

Καθαρισμός χειλιῶν τῶν κομμένων σωλήνων μικρῆς διαμέτρου μέ τό αἰχμηρό ἄκρο τοῦ σωληνοκόφτη. 1. Σωληνοκόφτης. 2. Αἰχμηρό ἄκρο. 3. Σωστός τρόπος καθαρίσματος (ἀπόξεσεως). 4. Λανθασμένος τρόπος καθαρίσματος.

### 19.1.4 Συντήρηση.

Οι σωληνοκόφτες χρειάζονται καθαρίσμα καί λίπανση στά περιστρεφόμενα μέρη τους.

## 19.2 Κάμψη σωλήνων.

### 19.2.1 Σκοπός.


- Αναγνώριση εργαλείων κάμψεως σωλήνων.
- Έκλογή τής κατάλληλης μεθόδου κάμψεως.
- Κάμψη τών σωλήνων.

### 19.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Η κάμψη τών χαλυβδίνων σωλήνων γίνεται έν ψυχρῶ ἢ έν θερμῶ. Έν ψυχρῶ γίνεται κανονικά ἡ κάμψη γιά σωλήνες μέχρι 1 1/2", άν είναι χωρίς ραφή, καί μέχρι 1" άν είναι μέ ραφή.

Γιά σωλήνες μέ μεγαλύτερη διάμετρο ἡ κάμψη γίνεται έν θερμῶ.

Η κάμψη έν ψυχρῶ γίνεται μέ συσκευή πού λέγεται κουρμαδόρος (σχ. 19.2α), ένῶ γιά βιομηχανική παραγωγή γίνεται μέ μηχανές κάμψεως σωλήνων.

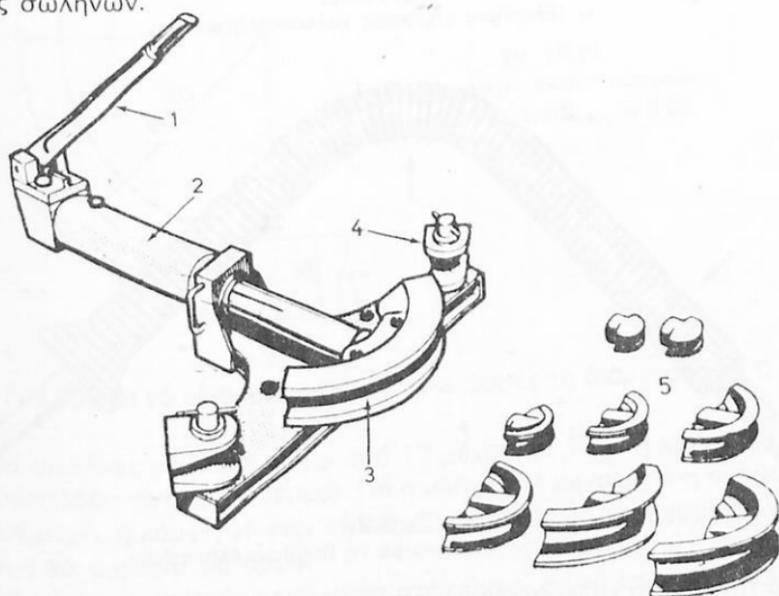

Σχ. 19.2α.

Υδραυλικός κουρμαδόρος.

1. Χειρομοχλός. 2. Κύλινδρος ύδραυλικός. 3. Κινητό καλούπι κάμψεως. 4. Καλούπια αντίστασεως σωλήνα (σταθερά). 5. Άνταλλακτικά καλούπια γιά κάμψη σωλήνων ανάλογα μέ τή διάμετρό τους.

Ἡ κάμψη ἐν θερμῷ καθὼς καὶ ἡ κάμψη σωλῆνων ἀπὸ μαλακότερα μέταλλα, ὅπως π.χ. τῶν χάλκινων σωλῆνων, μπορεῖ νὰ γίνῃ στὴ μέγευνη ἢ μὲ τὴ βοήθεια ὀδηγοῦ καμπυλώσεως (καλίμπρας) ἢ ἐλατηρίων ὅπως περιγράφεται στὴν πορεία ἐργασίας.


### 19.2.3 Μέτρα ἀσφάλειας.

Ἡ ἄμμος πού χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ γέμισμα τῶν σωλῆνων πρέπει νὰ εἶναι στεγνὴ. Γέμισμα μὲ ὑγρὴ ἄμμο μπορεῖ νὰ προξενήσῃ ἀτύχημα, γιατί ὁ ἀτμός πού θὰ δημιουργηθεῖ μπορεῖ νὰ ἐκτινάξῃ τὰ πώματα.


### 19.2.4 Πορεία.

#### α) Κάμψη χαλκοσωλῆνων.

Οἱ χαλκοσωλῆνες κάμπτονται μὲ εἰδικὰ ἐλατήρια (σχῆματα 19.2β καὶ 19.2γ).

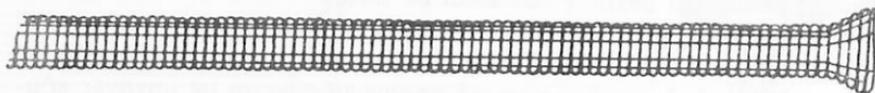

Σχ. 19.2β.  
Ἐλατήριο κάμψεως χαλκοσωλῆνων.

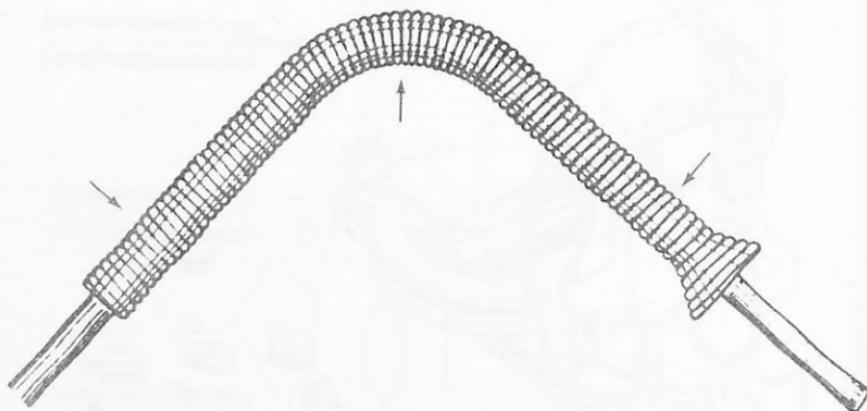


Σχ. 9.2γ.  
Κάμψη χαλκοσωλῆνα μὲ τὴ βοήθεια ἐλατηρίου.

Γιὰ τὴν κάμψη χαλκοσωλῆνων χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης καὶ ἄλλες ἐλαφριές ἰδιοσυσκευές κάμψεως.

#### β) Κάμψη σωλῆνων μὲ ραφή (σχ. 19.2δ).


Ἡ ἀκτίνα καμπυλότητος  $R$  πού ἐπιτρέπεται νὰ καμφθεῖ ἓνας σωλή-

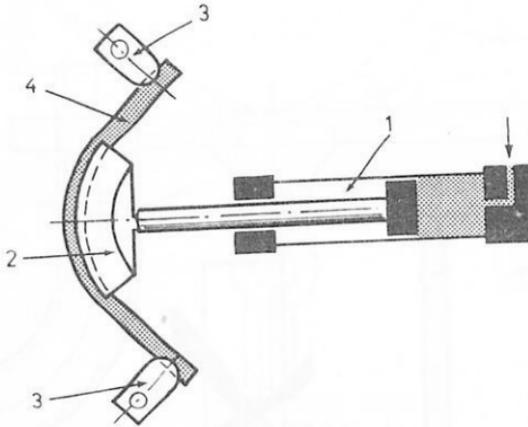

Σχ. 19.2δ.

Κάμψη σωλήνων με ραφή με κουρμαδόρο.

- 1) Κύλινδρος υδραυλικός. 2) Κινητό καλούπι κάμψεως. 3) Σταθερά καλούπια αντίστασης του σωλήνα. 4) Σωλήνας.

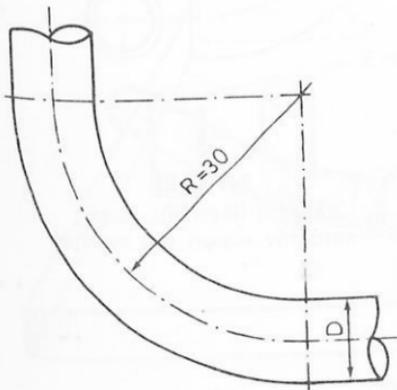

Σχ. 19.2ε.


Μικρότερη ακτίνα κάμψεως του σωλήνα ( $R_{\text{ελάχισ}} = 3 D$ ).

νας, δέν πρέπει νά είναι μικρότερη από 3 φορές τή διάμετρό του  $D$  (σχ. 19.2ε).

Γιά σωλήνες με ραφή πάνω από 1" μέχρι καί 1 1/2" ή κάμψη με τόν κουρμαδόρο γίνεται έν θερμῶ. Γιά σωλήνες με μεγαλύτερη ονομαστική διάμετρο, ή κάμψη γίνεται έν θερμῶ ἀφοῦ ὁμως προηγουμένως γεμίσομε τό σωλήνα με ἄμμο.

Γιά νά ἀποφευχθοῦν κενά μέσα στήν ἄμμο, ἀφοῦ ταπωθεῖ ὁ σωλήνας στό ἓνα ἄκρο του, γεμίζεται σέ κατακόρυφη θέση, καί κτυπιέται με ἔλαφρό σφυρί [σχ. 19.2στ(α)]. Κατόπιν ταπώνεται καί ἀπό τό ἄλλο του ἄκρο [σχ. 19.2στ(β)] καί ἔτσι εἶναι ἔτοιμος γιά κάμψη.

Κατά τήν κάμψη τῶν σωλήνων με ραφή, πρέπει νά δίνεται προσοχή,

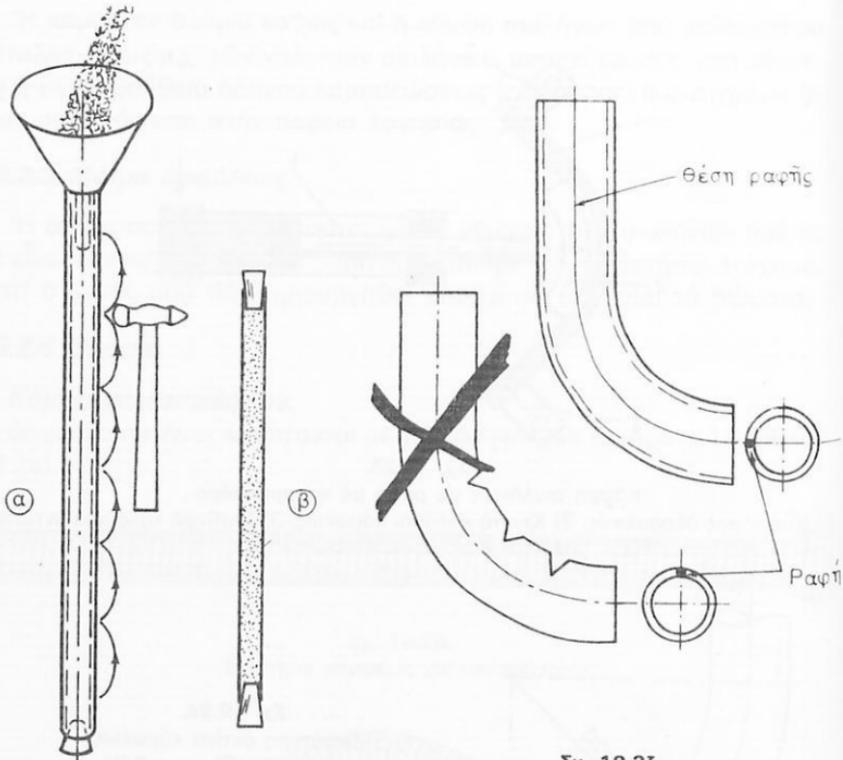

Σχ. 19.2στ.

Γέμισμα σωλήνα με άμμο.

- α) Τάπωμα του κάτω άκρου και  
γέμισμα με άμμο.  
β) Τάπωμα και του πάνω άκρου.

Σχ. 19.2ζ.

Σωστή θέση της ραφής  
κατά την κάμψη του σωλήνα.

ώστε η ραφή νά βρίσκεται στην ουδέτερη ζώνη όπως φαίνεται στο σχήμα 19.2ζ.


Πρίν από την κάμψη ο σωλήνας πυρώνεται στην περιοχή που θα καμφθεί με φλόγα, συνήθως, οξυγόνου-άσετυλίνης.

Η κάμψη έν θερμῶ μπορεί νά γίνει καί στή μέγγενη (σχ. 19.2η) ή πάνω σέ πλάκα μέ είδικά στηρίγματα (σχ. 19.2θ) ή ακόμα καί επάνω σέ ένα οδηγό καμπυλώσεως (σχ. 19.2ι).


#### γ) Κάμψη χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή.

Κάμψη έν ψυχρῶ σέ σωλήνες χωρίς ραφή μπορεί νά γίνει σέ σωλήνες μέ ονομαστική διάμετρο μέχρι 1 1/2".


Η κάμψη γίνεται σέ κourμπαδόρο.

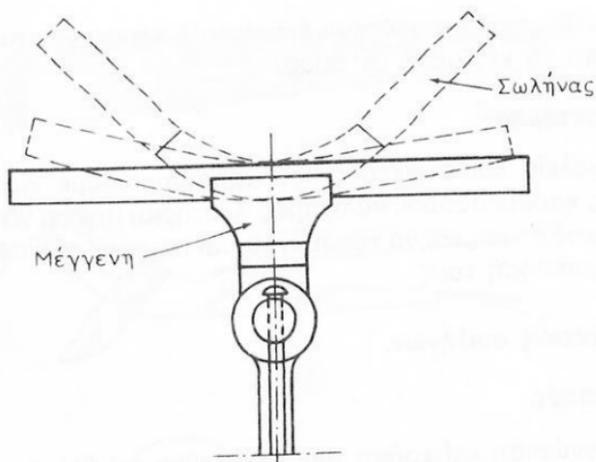

Σχ. 19.2η.  
Κάμψη έν θερμῷ σωλήνα στή μέγγενη.

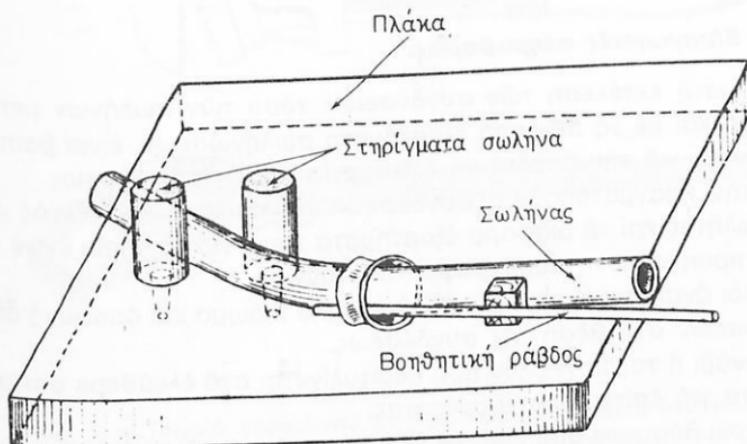

Σχ. 19.2θ,  
Κάμψη σωλήνα έν θερμῷ πάνω σέ πλάκα μέ ειδικά στηρίγματα

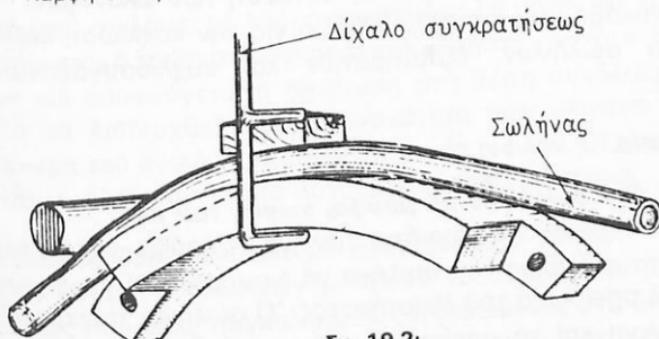

Σχ. 19.2ι.  
Κάμψη σωλήνα έν θερμῷ πάνω σέ ὁδηγό καμπυλῶσεως.

Γιά σωλήνες μέ μεγαλύτερη διάμετρο ή κάμψη γίνεται έν θερμῷ ἀφοῦ πρῶτα τό γεμίσομε μέ ἄμμο.

### **19.2.5 Συντήρηση.**

Τά ἐργαλεῖα καί συσκευές πού χρησιμοποιοῦμε κατά τήν κάμψη (μέγγενες, κουρμπαδόροι, καλίμπρες, ἐλατήρια) πρέπει νά διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση καί νά τοποθετοῦνται πάντοτε στή θέση τους μετά τήν χρησιμοποίησή τους.

## **19.3 Συνδέσεις σωλήνων.**

### **19.3.1 Σκοπός.**

- Ἀναγνώριση καί χρήση τῶν ἐργαλείων καί ἄλλων μέσων γιά τή σύνδεση.
- Ἐκτέλεση συνδέσεως σωλήνων.

### **19.3.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες.**

Ἡ σωστή ἐκτέλεση τῶν συνδέσεων, τόσο τῶν σωλήνων μεταξὺ τους ὅσο καί μέ τά διάφορα ἐξαρτήματα σωληνώσεων, εἶναι βασικός παράγοντας γιά τήν ἀποδοτική λειτουργία κάθε σωληνώσεως.


Γιά τήν πραγματοποίηση συνδέσεων σέ σωληνώσεις, ἐκτός ἀπὸ τοὺς σωλήνες καί τά διάφορα ἐξαρτήματά τους, γιά τά ὅποια ἔγινε λόγος σέ προηγούμενη παράγραφο, ἀπαιτοῦνται:

- Λάδι ἀνακατεμένο μέ μίνιο γιά εὐκόλο βίδωμα καί ἀποφυγή ὀξειδώσεων στή θέση τῆς συνδέσεως.
- Κανάβι ἢ ταινία τεφλόν πού περιτυλίγεται στά ἐλεύθερα σπειρώματα γιά ἐπίτευξη στεγανότητας.
- Παρεμβύσματα ἀπὸ μαλακά ὑλικά (χαρτί, μολύβι, ἀμίαντο) γιά τήν καλύτερη σύνδεση φλαντζῶν.
- Κοχλίες καί περικόχλια γιά τή σύνδεση τῶν φλαντζῶν.
- Σωληνοκάβουρες καί ἄλλα κλειδιά γιά τήν κοχλίωση καί ἀποκοχλίωση σωλήνων, ἐξαρτημάτων καί κοχλιοσυνδέσεων (σχ. 19.3α).


### **19.3.3 Πορεία.**

#### **α) Σύνδεση δύο σωλήνων μέ μούφα, γωνία, ταῦ κλπ.**


Γιά νά συνδεθοῦν δύο κομμάτια σωλήνα μέ μούφα, γωνία, ταῦ κλπ., πρέπει πρῶτα στά ἄκρα τοῦ σωλήνα νά διαμορφωθεῖ σπείρωμα ἀντίστοιχο μέ τό σπείρωμα τοῦ ἐξαρτήματος. Ὁ σωλήνας συγκρατεῖται σέ σωληνομέγγενη καί τό σπείρωμα κόβεται μέ βιδολόγους σωλήνων.

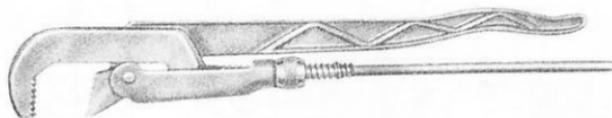


α

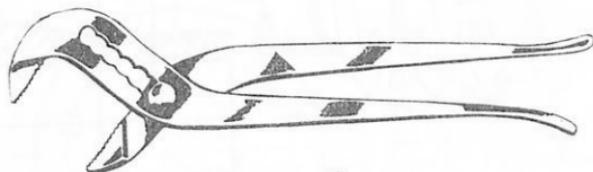

β

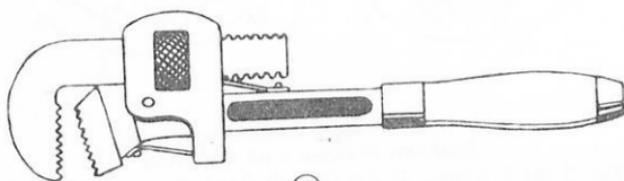

γ

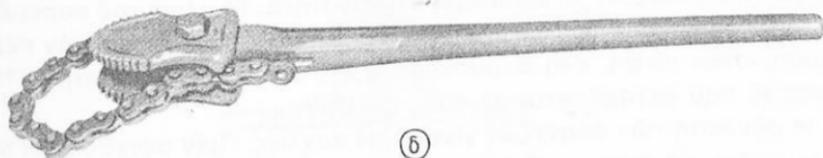

δ

### Σχ. 19.3α.

Κλειδιά σωληνώσεων.


- α) Τσιμπίδι υδραυλικού. β) Πένσα με ρυθμιζόμενο άνοιγμα.  
 γ) Σωληνοκάβουρας. δ) Άλυσσκάβουρας.

Πρίν τό εξάρτημα βιδωθεῖ στό σωλήνα, αλείφεται τό εξωτερικό σπείρωμα (τοῦ σωλήνα) μέ λάδι ἀνακατεμένο μέ μίνιο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐλαττώνεται ἡ τριβή στά συνδεόμενα μέρη καί γίνεται πιό εὐκόλο τό βίδωμα καί ἀποφεύγεται ἡ ὀξειδωση στή θέση συνδέσεως.

Γιά νά ἐπιτευχθεῖ καλή στεγανότητα περιτυλίγεται τό εξωτερικό σπείρωμα τοῦ σωλήνα μέ κανάβι ἢ ταινία τεφλόν. Οἱ συνδέσεις πού γίνονται μ' αὐτό τόν τρόπο λύνονται σχετικὰ δύσκολα.

### β) Σύνδεση δύο σωληνῶν μέ φλάντζες (σχ. 19.3β).

Δύο κομμάτια σωληνῶν μποροῦν νά συνδεθοῦν μεταξύ τους μέ φλάντζες πού εἶναι συγκολλημένες ἢ βιδωμένες στά ἄκρα τους. Ἀνάμεσα στίς δύο φλάντζες τοποθετεῖται ἓνα παρέμβυσμα ἀπό μαλακό ὑλι-

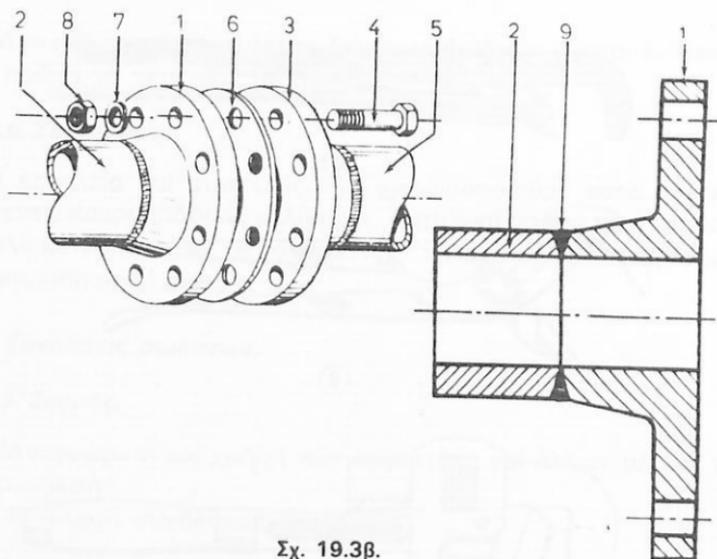


Σχ. 19.3β.

Σύνδεση σωλήνων με φλάντζες.

- 1, 3) Φλάντζες. 2, 5) Σωλήνες. 4) Κοχλίας. 6) Παρέμβασμα. 7) Ροδέλλα γκρόβερ.  
8) Περικόχλιο. 9) Συγκόλληση.


κό, γιά νά έπιτυγχάνεται καλύτερη στεγανότητα. Τό ύλικό τοῦ παρεμβύσματος πρέπει νά εἶναι τέτοιο, ὥστε νά άντέχει, ανάλογα μέ τήν περίπτωση, στήν πίεση, στή θερμοκρασία καί στίς χημικές ιδιότητες τοῦ ρευστοῦ πού μεταφέρεται μέ τούς σωλήνες.

Ἡ σύνδεση τῶν φλαντζῶν γίνεται μέ κοχλίες. Πρίν σφιχθοῦν οἱ κοχλίες πρέπει νά διαπιστωθεῖ, ἂν οἱ φλάντζες ἐφαρμόζουν καλά μεταξύ τους (σχ. 19.3γ).

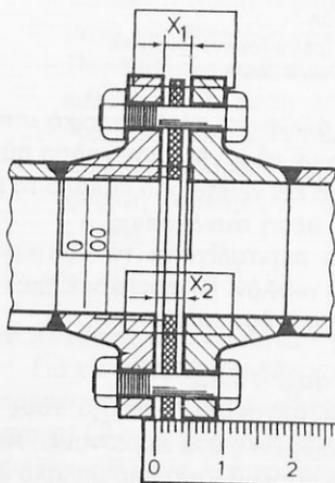


Σχ. 19.3γ.

Έλεγχος παραλληλότητας φλαντζῶν  
( $x_1 = x_2$ ).

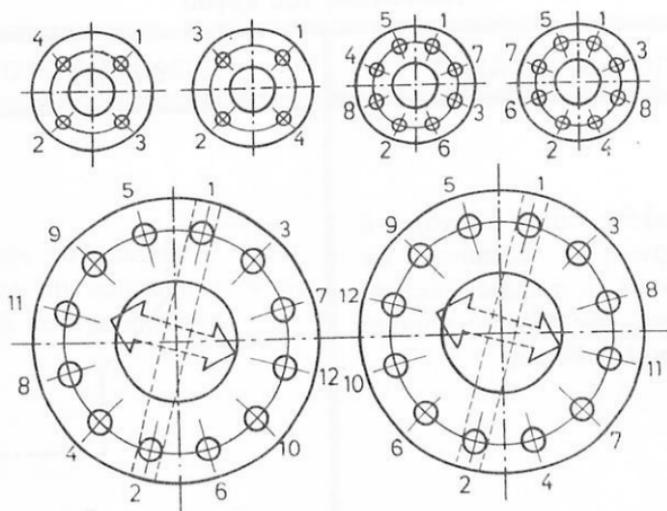

Σχ. 19.36.

Σειρά συσφίξεως κοχλιών φλαντζών.

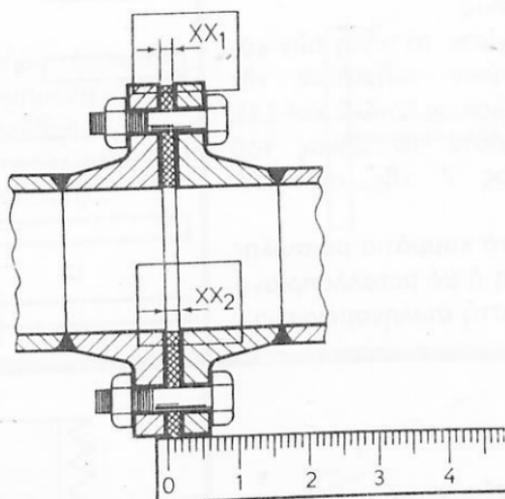




Σχ. 19.3ε.

Έλεγχος παραλληλότητα φλαντζών μετά τη σύσφιξή τους ( $xx_1 = xx_2$ ).

Κατόπιν οι κοχλίες σφίγγονται διαμετρικά καί μέ τή σειρά άριθμήσεως πού φαίνεται στό σχήμα 19.3δ.

Μετά τό σφίξιμο έλέγχομε άν οι φλάντζες έφαρμόζουν καλά μεταξύ τους (σχ. 19.3ε).

## Κατασκευή του έργου

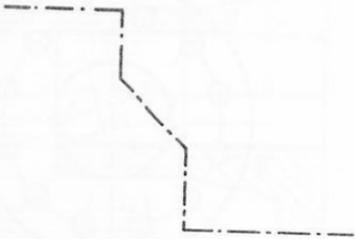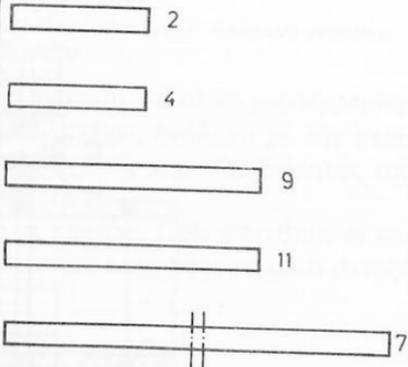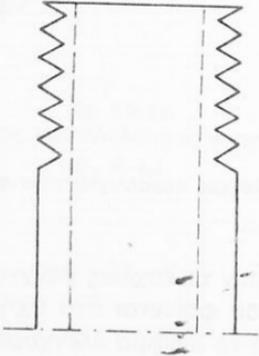ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σχεδιάστε πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι ή σε λαμαρίνα ή σε πάγκο με τις πραγματικές διαστάσεις τήν άξονική γραμμή τής σωληνώσεως.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Παραλάβετε τά ύλικά τής σωληνώσεως.</li> <li>- Υπολογίστε τά μήκη τών εύθυγράμμων τμημάτων τής σωληνώσεως (2-4-9 καί 11).</li> <li>- Υπολογίστε τό μήκος του τμήματος 7 τής σωληνώσεως.</li> <li>- Κόψτε τά κομμάτια μέ σωληνοκόφτη ή μέ μεταλλοπρίονο χεριοῦ στή σωληνομέγγενη.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Κόψτε έξωτερικό σπείρωμα σωλήνα <math>\frac{3}{4}</math>" στά άκρα τών σωλήνων 2 καί 4.</li> <li>- Κόψτε έξωτερικό σπείρωμα σωλήνα <math>\frac{1}{2}</math>" στά άκρα τών σωλήνων 9, 11 καί 7.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Κάμψτε τό σωλήνα 7 έλέγχοντας τήν καμπύλη στήν άξονική πού χαράχθηκε.






- Έπαλειψτε μέ μίνιο τό ένα άπό τά κοχλιοτομημένα άκρα του σωλήνα, τυλίξτε το μέ κανάβι ή ταινία τεφλόν καί βιδώστε το στή φλάντζα.

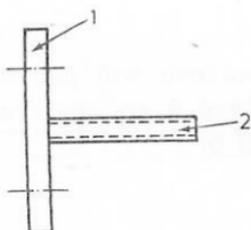

- Βιδώστε μέ τόν ίδιο τρόπο στό άλλο άκρο του σωλήνα τόν όρειχάλκινο διακόπτη.

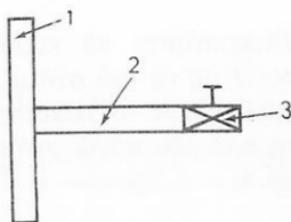

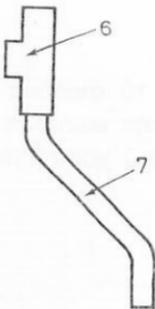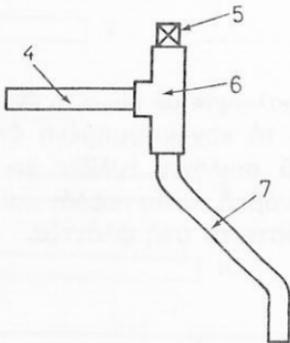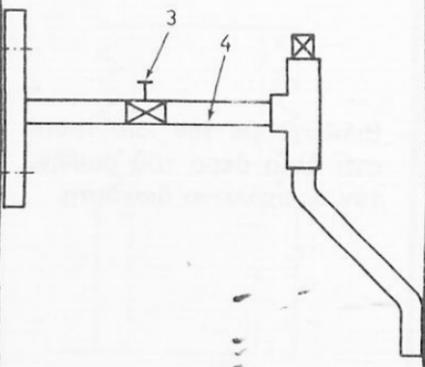ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Στο έπάνω άκρο του σωλήνα 7 βιδώστε με τον ίδιο τρόπο (κανάβι και μίνιο) τό ταῦ συστολής (6).</p>	
<p>— Πάνω στό ταῦ βιδώστε τό σωλήνα 4 καί τήν άρσενική τάπα 5.</p>	
<p>— Συγκρατήστε τό κομμάτι 6 καί 7 μέ τό ταῦ στή μέγγενη καί βιδώστε τό διακόπτη 3 μέ τή φλάντζα πάνω στό σωλήνα 4.</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Στό έλεύθερο άκρο του σωλήνα 7 βιδώστε την άπλή γωνία 8.






- Συναρμολογήστε τα κομμάτια 9 και 11 με μία άπλή μούφα (10). Στο άκρο του σωλήνα 11 βιδώστε μία άπλή γωνία.

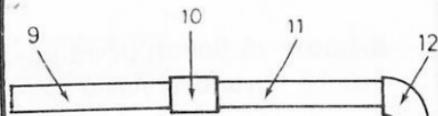


- Βιδώστε τη σωλήνωση 9,10,11 και 12 πάνω στη γωνία 8 που είναι προσαρμοσμένη πάνω στην υπόλοιπη σωλήνωση, έχοντας τό έλεύθερο άκρο της γωνίας 12 σε κάθετη θέση ως προς τό επίπεδο της σωληνώσεως.

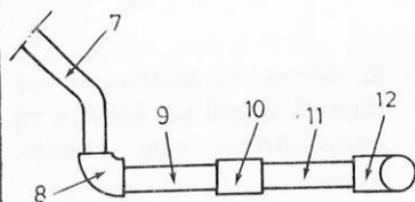

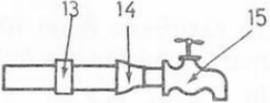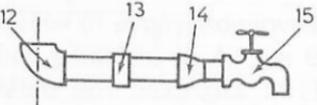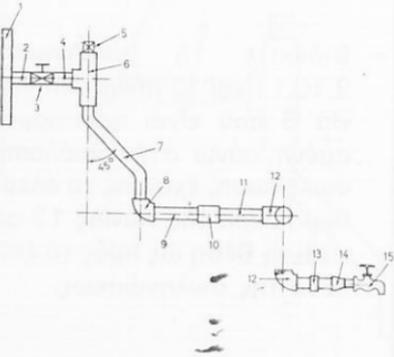ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Πάνω στη βρύση 15 βιδώστε τη συστολή 14 και τό μαστό 13.</p>	
<p>— Βιδώστε τη βρύση με τό μαστό 13 πάνω στη γωνία 12.</p>	
<p>— Συνδέστε τη σωλήνωση σε παροχή νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα τών συνδέσεων.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ

### ΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΦΛΟΓΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

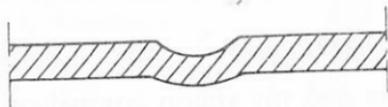

#### **Πράξεις.**

Ρύθμιση συσκευής όξυγόνου-άσετυλίνης καί άναμμα καί ρύθμιση φλόγας όξυγονοκολλήσεως.

#### **Άπαιτούμενα ύλικά.**

Λαμαρίνα από μαλακό χάλυβα (St. 37) 150×125×1,5 mm.

#### **Άπαιτούμενα έργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας.
2. Όρθογωνιά.
3. Χαράκτης.
4. Συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης.
5. Άκροφύσιο παροχής 150 l/h.
6. Άναπήρας.
7. Ματογυάλια όξυγονοκολλητή.
8. Λαβίδα συγκρατήσεως.

## 20.1 Ρύθμιση συσκευής όξυγόνου-άσετυλίνης και άναμμα φλόγας όξυγονοκολλήσεως.

### 20.1.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση καί όνοματολογία συσκευής όξυγόνου-άσετυλίνης.
- Συναρμολόγηση συσκευής όξυγονοσυγκολλήσεως.
- Ρύθμιση τής πίεσεως τών αερίων.
- Άναμμα καί ρύθμιση τής φλόγας.

### 20.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες.

Ή φλόγα παράγεται άπό τήν καύση άσετυλίνης καί όξυγόνου πού παίρνομε άπό κατάλληλες χαλύβδινες φιάλες όξυγόνου καί άσετυλίνης όπως φαίνεται στή συσκευή του σχήματος 20.1α.

Οί φιάλες τής συσκευής συνήθως συγκρατούνται μέ στηρίγματα στόν τοίχο (σχ. 20.1α) ή τοποθετούνται σέ ειδικό φορείο (σχ. 20.1β) γιά νά μετακινούνται εύκολα.



Τό **όξυγόνο** είναι άέριο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο καί όχι δηλητηριώδες. Τό ίδιο δέν καίγεται αλλά συντελεϊ στήν καύση. Στο έμποριο βρίσκεται σέ χαλύβδινες φιάλες (σχ. 20.1γ) διαφόρων μεγεθών καί πιέσεων (μέχρι 200 άτμόσφαιρες). Οί φιάλες έξωτερικά είναι βαμμένες μέ χρώμα μπλέ. Τό όξυγόνο πού πωλϊται στό έμποριο μετρίεται μέ τό περιεχόμενό του σέ m<sup>3</sup>.

Ή **άσετυλίη** είναι χημική ένωση πού σχηματίζεται άπό 2 μέρη άνθρακα καί δύο μέρη ύδρογόνου (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>). Μυρίζει λίγο όπως τό σκόρδο.

Στό έμποριο βρίσκεται σέ χαλύβδινες φιάλες (σχ. 20.1δ) μέ πίεση μέχρι 18 άτμόσφαιρες. Ήπειδή ή άσετυλίη καί σέ χαμηλές άκόμα πιέσεις εκρήγνυται, δέν περιέχεται στίς φιάλες ως έλεύθερο άέριο, αλλά διαλυμένη σέ άσετόνη. Κάθε φορά πού άνοίγει ό διακόπτης του κλειστρου αρχίζει νά πέφτει ή πίεση στή φιάλη καί νά άπέλευθερώνεται άσετυλίη. Οί φιάλες είναι έξωτερικά βαμμένες μέ τό χαρακτηριστικό κί-


Σχ. 20.1α.

Συσκευή οξυγόνου-άσετυλίνης.  
 1) Φιάλη οξυγόνου. 2) Φιάλη άσετυλίνης. 3) Μανοεκτονωτής οξυγόνου. 4) Μανοεκτονωτής άσετυλίνης. 5) Έλαστικοί σωλήνες. 6) Καυστήρας. 7) Χειρολαβή. 8) Διακόπτης ροής άσετυλίνης. 9) Διακόπτης ροής οξυγόνου. 10) Αύλος. 11) Άκροφύσιο (μπέκ).

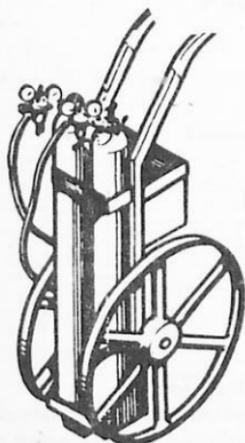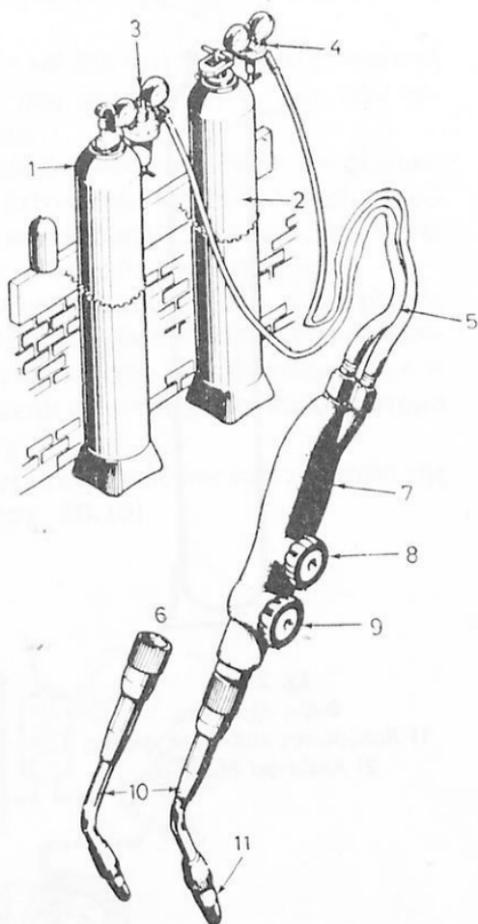

Σχ. 20.1β.


Φορείο για τή μεταφορά  
 τής συσκευής οξυγόνου-άσετυλίνης.

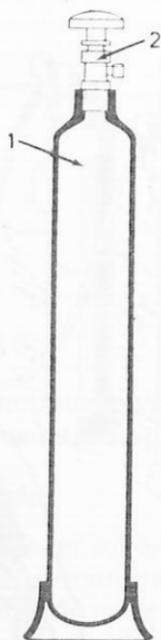

Σχ. 20.1γ.

Φιάλη όξυγόνου.


- 1) Χαλύβδινος κύλινδρος φιάλης.
- 2) Κλείστρο όξυγόνου.

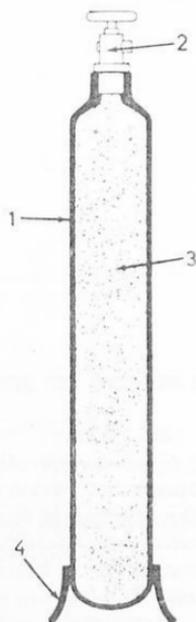

Σχ. 20.1δ.

Φιάλη άσσετυλίνης.

- 1) Χαλύβδινο τοίχωμα.
- 2) Κλείστρο άσσετυλίνης.
- 3) Πορώδης μάζα. 4) Βάση τής φιάλης.

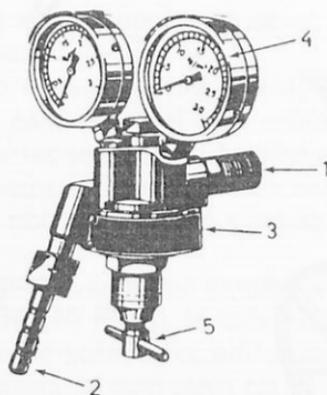

Σχ. 20.1ε.

Μανοεκτονωτής άερίου.

- 1) Είσοδος άερίου. 2) Έξοδος άερίου. 3) Έκτονωτής. 4) Μανόμετρο ύψηλής πίεσης.
- 5) Ρυθμιστικός κοχλίας (πεταλούδα).

τρινο χρώμα. Η άσετυλίνη πού πωλῆται στό ἔμπόριο μετριέται μέ τό περιεχόμενό της σέ kg.


Οἱ **μανοεκτονωτές** (σχήματα 20.1ε καί 20.1στ) προσαρμόζονται στά κλείστρα τῶν φιαλῶν. Εἶναι ὄργανα πού μειώνουν τήν πίεση τῶν ἀερίων, γι' αὐτό λέγονται καί μειωτήρες.

Τά μανόμετρα εἶναι ὄργανα πού μᾶς δείχνουν τήν πίεση τῶν ἀερίων.

Τό μανόμετρο ὑψηλῆς πίεσεως δείχνει τήν πίεση τοῦ ἀερίου πού βρίσκεται μέσα στή φιάλη. Τό μανόμετρο χαμηλῆς πίεσεως μᾶς δείχνει τήν πίεση τοῦ ἀερίου πού κατευθύνεται πρὸς τόν καυστήρα.

Ὁ **μανοεκτονωτής τοῦ ὀξυγόνου** προσαρμόζεται στό κλείστρο τῆς φιάλης μέ τή βοήθεια μαστοῦ (σχ. 20.1ζ). Πρὶν προσαρμοσθεῖ καθαρίζεται καλά τό στόμιο τοῦ κλείστρου ἀπό τυχόν ξένα ἀντικείμενα μέ ἰσχυρό ρεῦμα ὀξυγόνου πού ἐκτοξεύεται μέ ἀπότομο καί πολύ σύντομο ἀνοιγμα-κλείσιμο τοῦ κλείστρου (σχ. 20.1η).


Ὁ **μανοεκτονωτής τῆς άσετυλίνης** προσαρμόζεται στό κλείστρο τῆς φιάλης μέ τή βοήθεια καβαλέτου (σχ. 20.1θ).

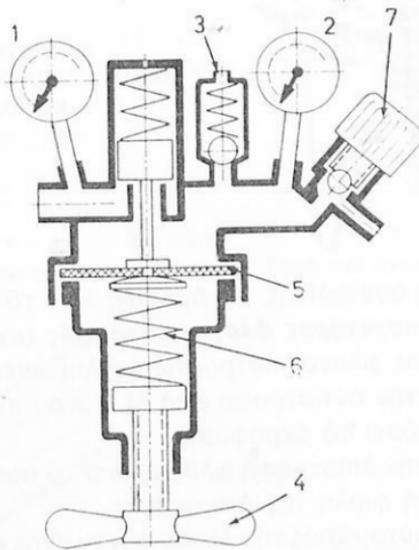

**Σχ. 20.1στ.**

Σχηματική παράσταση μανοεκτονωτῆ.


- 1) Μανόμετρο ὑψηλῆς πίεσεως (φιάλης). 2) Μανόμετρο χαμηλῆς πίεσεως (λειτουργίας). 3) Βαλβίδα ἀσφαλείας. 4) Ρυθμιστικός κοχλίας πίεσεως μέ πεταλούδα (M). 5) Μεμβράνη. 6) Ἐλατήριο ρυθμίσεως τῆς πίεσεως. 7) Διακόπτης ροῆς.

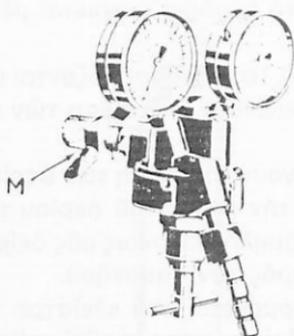

Σχ. 20.1ζ.  
Μανοεκτονωτής όξυγόνου.  
Μ = Μαστός.



Σχ. 20.1η.  
Καθάρισμα στομίου  
τού κλείστρου όξυγόνου.

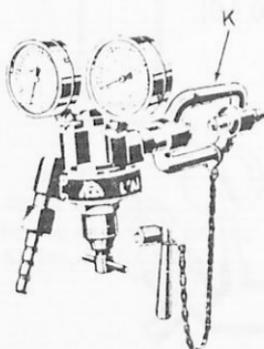


Σχ. 20.1θ.  
Μανοεκτονωτής άσετυλίνης.  
Κ = Καβαλέτο.

Σέ κάθε φιάλη άσετυλίνης, καί άμέσως μετά τό μανοεκτονωτή, προσαρμόζεται ό **άνασχετήρας φλογοεπιστροφής** (σχ. 20.1ι).

Ό άνασχετήρας φλογοεπιστροφής έκπληρώνει τρεις σκοπούς:


- Εμποδίζει τήν αντίστροφη ροή όξυγόνου πού μπορεί νά συμβεί όταν βουλώσει τό άκροφύσιο.
- Διακόπτει τήν έπιστροφή φλόγας από τό σωλήνα πρós τόν έκτονωτή καί τή φιάλη τής άσετυλίνης.
- Διακόπτει αύτομάτως τήν έξοδο άσετυλίνης από τόν έκτονωτή όταν πρόκειται νά έκδηλωθει φλογοεπιστροφή.

Οι **άγωγοί τών άερίων** (σχ. 20.1ια) είναι έλαστικοί, εύκαμπτοι καί ένισχυμένοι για νά έχουν μεγαλύτερη άντοχή στις ύψηλές πιέσεις καί στή φθορά. Υπάρχουν σε δύο μεγέθη. Για καυστήρες μέχρι 200 l/h (λίτρα ανά ώρα) χρησιμοποιείται ή διατομή μέ διαμέτρους 9×16 mm. Για μεγαλύτερους καυστήρες, χρησιμοποιείται ή διατομή μέ διαμέτρους 6×11 mm.

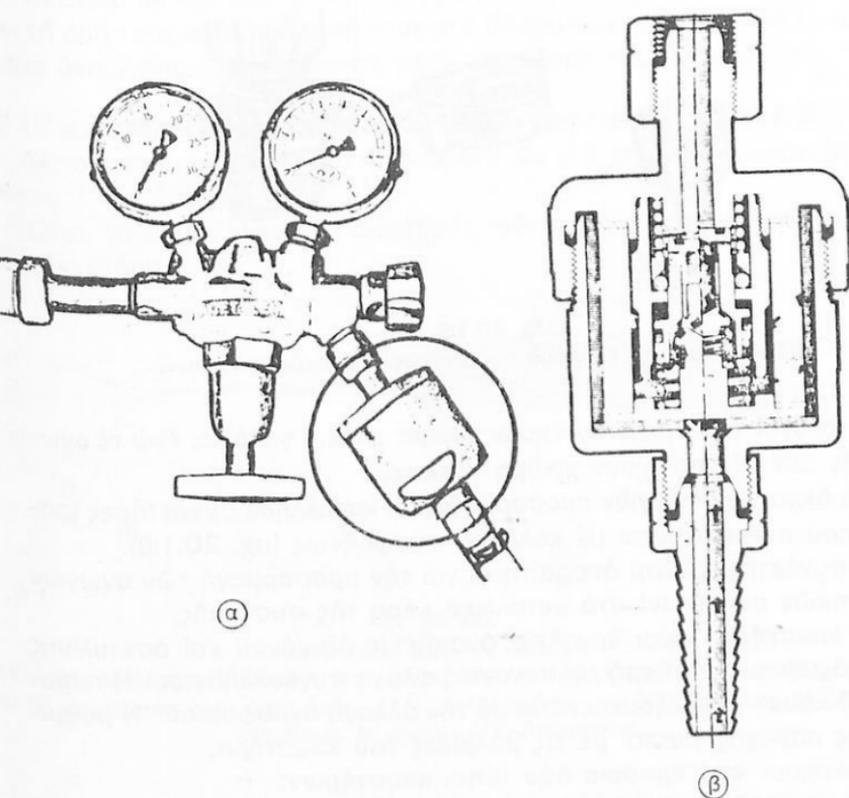


Σχ. 20.1.

α) Άνασχετήρας φλογοεπιστροφής. β) Τομή του άνασχετήρα.

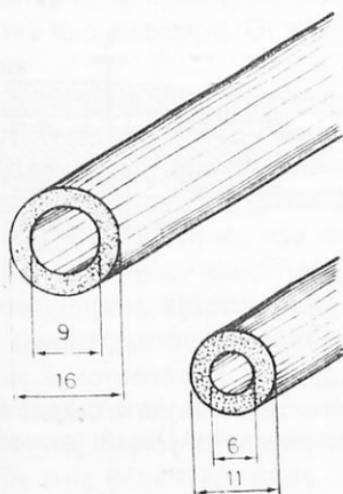

Σχ. 20.1α.

Έλαστικοί σωλήνες (άγωγοί).

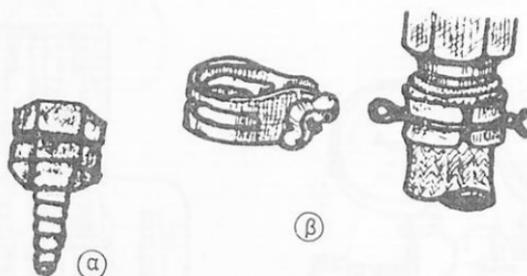

Σχ. 20.1β.

α) Συνδετήρες, β) Κολάρα συσφίξεως ελαστικών σωλήνων.

Οι άγωγοί του όξυγόνου έχουν χρώμα μπλέ ή γαλάζιο, ενώ οι άγωγοί της άσετυλίνης έχουν χρώμα κόκκινο.

Στά άκρα των άγωγών προσαρμόζονται κατάλληλα συνδετήρες (ρακόρ) που στερεώνονται με κολάρα συσφίξεως (σχ. 20.1β).


Οι συνδετήρες είναι απαραίτητοι για την προσαρμογή των άγωγών (έλαστικών σωλήνων) στα μεταλλικά μέρη της συσκευής.

Οι **καυστήρες** είναι έργαλεία άναμίξεως όξυγόνου καί άσετυλίνης που μās δίνουν σταθερή καί κανονική φλόγα συγκολλησεως. Η παροχή του καυστήρα αύξομειώνεται με την άλλαγή άκροφυσίου. Η ρύθμιση της παροχής γίνεται με τίς βαλβίδες του καυστήρα.

Υπάρχουν στό έμπόριο δύο τύποι καυστήρων:

#### α) Καυστήρες ύψηλης πίεσεως (σχ. 20.1γ).

Όνομάζονται καί Ισόθλιπτοι γιατί λειτουργοϋν με ίση πίεση όξυγόνου καί άσετυλίνης (0,2 ως 0,7 atü).

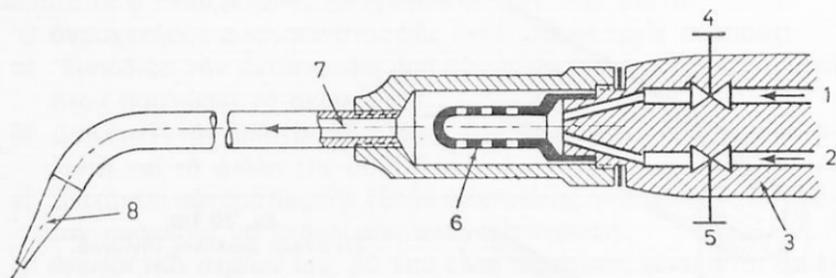

Σχ. 20.1γ.

Καυστήρας ύψηλης πίεσεως.


1) Είσοδος όξυγόνου. 2) Είσοδος άσετυλίνης. 3) Χειρολαβή καυστήρα. 4) Βαλβίδα όξυγόνου. 5) Βαλβίδα παροχής άσετυλίνης. 6) Χώρος άναμίξεως. 7) Άϋλός. 8) Άκροφύσιο.

Τά αέρια με τήν ἴδια πίεση περνοῦν ἀπό ἓνα προφύσιο πού ἐπιταχύνει τήν ροή τους καί τήν ἔνωσή τους στό θάλαμο ἀναμίξεως. Ἀπό τό θάλαμο ἀναμίξεως κατευθύνονται πρὸς τήν ἐξοδο τοῦ ἀκροφυσίου.

### β) Οἱ καυστήρες χαμηλῆς πίεσεως (ἀναρροφήσεως) (σχ. 20.1ιδ).

Λειτουργοῦν μέ πίεση ἀσετυλίνης 0,2 ὡς 0,6 ατῦ καί μέ πίεση ὀξυγόνου 1 ὡς 2,5 ατῦ.

Ὅταν τά αέρια ἔχουν διαφορετικές πιέσεις, φεύγουν ἀπό τό ἄκρο τοῦ ἐγχυτήρα.

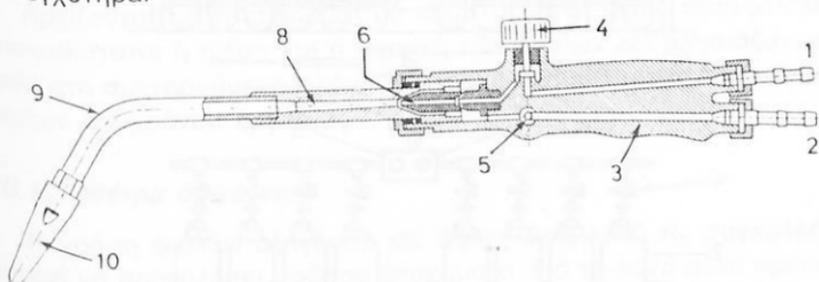

Σχ. 20.1ιδ.

Καυστήρας χαμηλῆς πίεσεως.

1) Εἰσοδος ὀξυγόνου. 2) Εἰσοδος ἀσετυλίνης. 3) Χειρολαβή καυστήρα. 4) Βαλβίδα ὀξυγόνου. 5) Βαλβίδα παροχῆς ἀσετυλίνης. 6) Κωνική διαμόρφωση. 7) Ἐγχυτήρας. 8) Θάλαμος ἀναμίξεως. 9) Αὐλός. 10) Ἄκροφύσιο.

Ἡ κεντρική διαρροή τοῦ ὀξυγόνου μέ ὑψηλή πίεση παρασύρει τήν ἀσετυλίνη πού βρίσκεται σέ χαμηλή πίεση καί ἐπιταχύνει τήν παροχή της.

Ἐξωτερικά οἱ καυστήρες χαμηλῆς καί ὑψηλῆς πίεσεως μπορεῖ νά ἔχουν τήν ἴδια ἐμφάνιση. Οἱ χαμηλῆς πίεσεως χρησιμοποιοῦνται περισσότερο.


Οἱ καυστήρες κατατάσσονται ἀνάλογα μέ τή δυνατότητα παροχῆς ἀερίων.

Τά ἀκροφύσια χαρακτηρίζονται ἀπό ἓνα ἀριθμό πού δείχνει τήν κατανάλωση τῆς ἀσετυλίνης σέ λίτρα ἀνά ὥρα (l/h).

Ἐπὶ τῶν καυστήρων πού ἀντικαθιστοῦμε μόνο τά ἀκροφύσια.


Ἐπίσης ὑπάρχουν καυστήρες πού ὁ αὐλός καί τό ἀκροφύσιό τους εἶναι μονοκόμματο ἐξάρτημα καί ἀντικαθίσταται ὅλο μαζί.

Σέ ἐργαστήρια συγκολλήσεων ἢ σέ μεγάλες βιομηχανίες ὑπάρχουν μόνιμες ἐγκαταστάσεις παροχῆς ἀερίων (ὀξυγόνου καί ἀσετυλίνης ἢ προπανίου). Τά αέρια στήν περίπτωση αὕτη φθάνουν μέ σωληνώσεις σέ ὅλες τίς θέσεις ἐργασίας, καί ἔτσι ἀποφεύγεται ἡ μεταφορά τῶν φιαλῶν στίς θέσεις ἐργασίας.

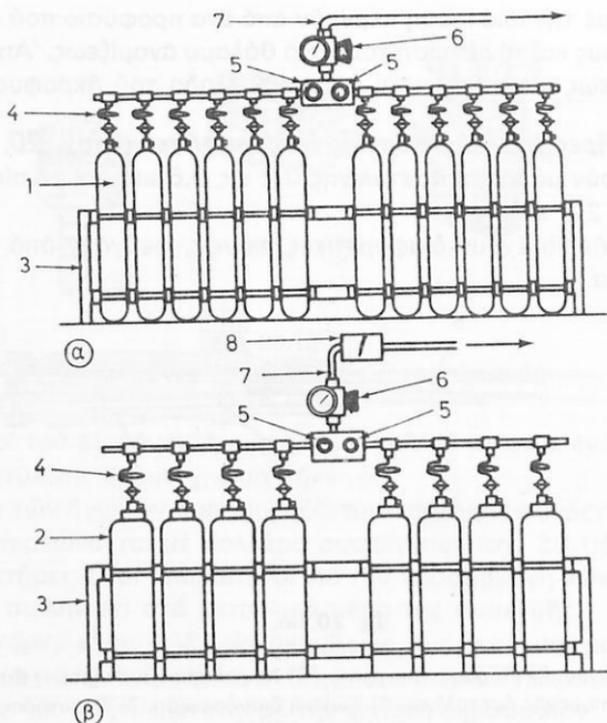

Σχ. 20.1ιε.

Μόνιμη έγκατάσταση παροχής αερίων.

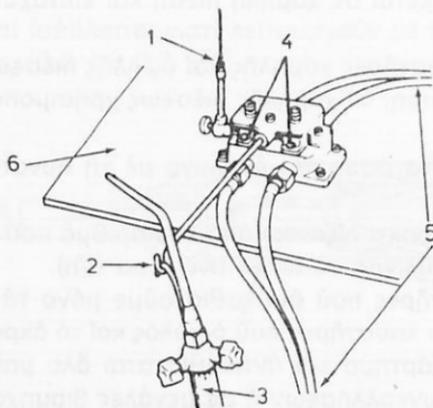

Σχ. 20.1ιστ.

Έξοικονομητής αερίων.

- 1) Φλόγα εξοικονομητήρα.
- 2) Μοχλός διακοπής της παροχής των αερίων στον καυστήρα.
- 3) Καυστήρας.
- 4) Βαλβίδες για κάθε παροχή.
- 5) Έλαστικοί σωλήνες.
- 6) Τραπέζι εργασίας.

Σέ κάθε μόνιμη έγκατάσταση ύπάρχει κέντρο παροχής αερίων (σχ. 20.1ιε) μέ αριθμό φιαλών ανάλογο μέ τήν κατανάλωση στό δίκτυο. Έπίσης σέ κάθε μόνιμη θέση έργασίας ύπάρχει έξοικονομητής αερίων (σχ. 20.1ιστ), βοηθητική συσκευή μέ τήν όποία έπιτυγχάνουμε οίκονομία αερίων.


Ό έξοικονομητής διακόπτει τήν παροχή τών αερίων όταν κρεμοϋμε τόν καυστήρα στό μοχλό (1), ένω στό άκροφύσιο (2) συντηρεΐται πάντα μιά πολύ μικρή φλόγα μέ άσήμαντη κατανάλωση.

Άρχίζοντας μέ τό σήκωμα τοϋ καυστήρα νέα φάση συγκολλήσεως άποκαθίσταται ή πίεση καί ή παροχή τών αερίων καί πλησιάζοντας τό μπέκ στή συντηρούμενη φλόγα γίνεται τό άναμμα χωρίς άλλη άπώλεια αερίων καί χρόνου έργασίας.

### 20.1.3 Μέτρα ασφάλειας.

Ή χρήση φιαλών όξυγόνου καί άσετυλίνης κατά τίς συγκολλήσεις μπορεΐ νά προκαλέσει σοβαρά άτυχήματα. Γιά τό λόγο αυτό πρέπει νά δοθεΐ μεγάλη σημασία τόσο στά παρακάτω μέτρα ασφάλειας όσο καί στά μέτρα συντηρήσεως.

- Κατά τή μεταφορά τών φιαλών πάνω σέ όχήματα πρέπει νά άσφαλίζονται οι φιάλες, ώστε νά μήν έχουν φόβο νά μετατοπισθοϋν από τή θέση τους.
- Πρίν από τή μεταφορά τους οι φιάλες πρέπει νά έλέγχονται άν τά κλειστρα τους εΐναι κλειστά, καί νά βιδώνονται τά προστατευτικά τους καπάκια.
- Οι φιάλες δέν πρέπει νά μεταφέρονται μέ γεραμούς πού πιάνουν τά φορτία μέ μαγνήτη ή μέ άλυσίδες (σχ. 20.1κβ) ή μέ συρματόσχοινα (σαμπάνια).
- Οι φιάλες τής άσετυλίνης δέν πρέπει νά άποθηκεϋνται μαζί μέ εϋφλεκτα υλικά. Δέν πρέπει έπίσης νά εΐναι έκτεθειμένες γιά πολύ χρόνο στόν καυτό ήλιο.
- Δέν πρέπει ποτέ νά τοποθετοϋνται οι γεμάτες φιάλες άσετυλίνης κοντά σέ άλλες πηγές θερμότητας, π.χ. θερμάστρες, φούρνους, άνοιχτές φωτιές κλπ. Σέ περίπτωση πού δέν εΐναι δυνατόν νά γίνει άλλιώς, μεταξύ τών φιαλών καί τών πηγών θερμότητας πρέπει νά τοποθετοϋνται προστατευτικά δυσθερμαγωγά τοιχώματα (χωρίσματα).
- Κατά τή χρήση τους οι φιάλες τής άσετυλίνης πρέπει νά εΐναι όρθιες ή νά βρίσκονται σέ τέτοια κλίση, ώστε τό κλειστρο νά εΐναι τουλάχιστον 40 cm πιό ψηλά από τή βάση τής φιάλης. Άν ή φιάλη τής άσετυλίνης κατά τή χρήση της εΐναι πλαγιασμένη στό δάπεδο, τότε τό διαλυτικό υγρό (άσετόνη) βγαΐνει από τή φιάλη καί

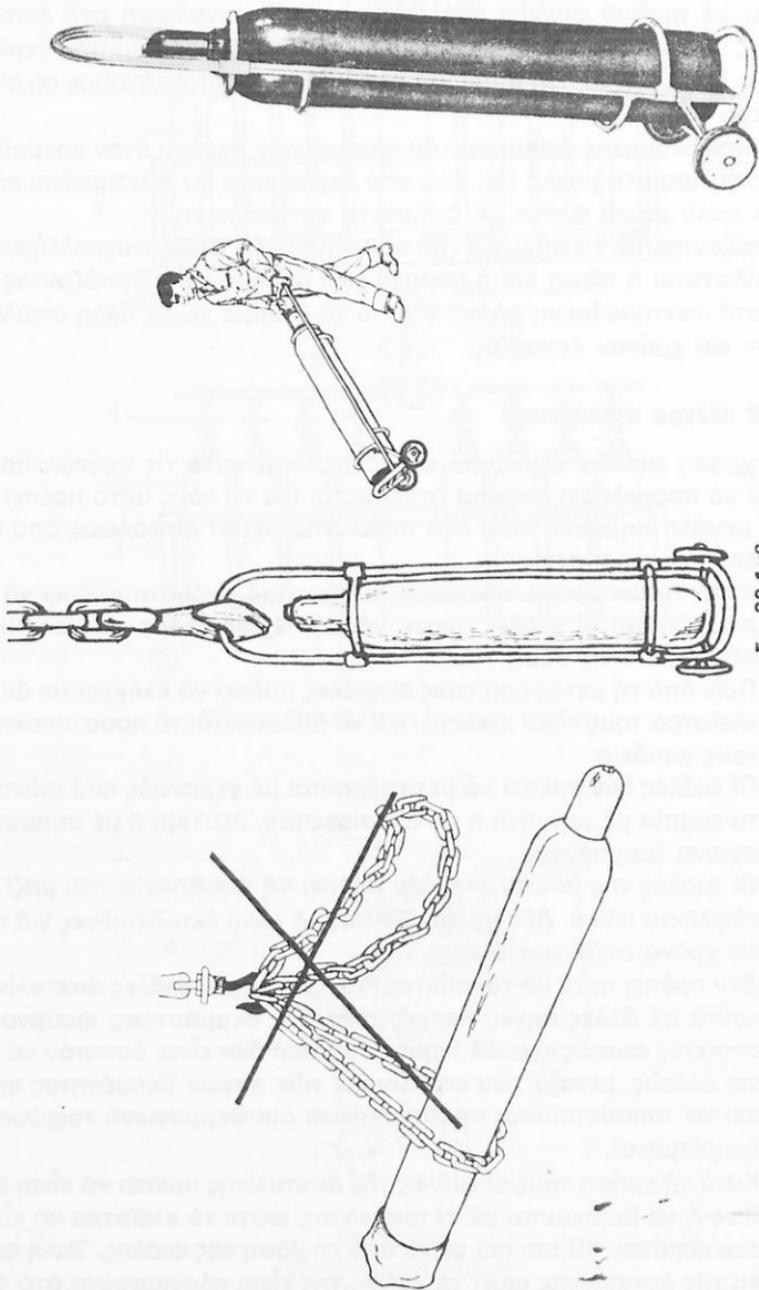


Σχ. 20.1 κβ.

Μεταφορά φιαλών.

α) Λανθασμένος τρόπος, β) Σωστός τρόπος.

κατευθύνεται προς τόν καυστήρα μέ κίνδυνο άτυχήματος.

- Στίς θέσεις έργασίας πρέπει νά υπάρχουν μόνο οι άπαραίτητες γιά χρήση φιάλες.
- Δέν έπιτρέπεται ή χρησιμοποίηση χαλκού ώς ύλικού κατασκευής γιά τά όργανα τής συσκευής καί ιδιαίτερα ή τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα γιά τή σύνδεση κομμένων έλαστικών σωλήνων τής άσετυλίνης, γιάτί υπάρχει κίνδυνος έκρήξεως άπό χημικές ένώσεις πού δημιουργούνται άπό τήν έπαφή χαλκού καί άσετυλίνης.
- Δέν έπιτρέπεται τό κρέμασμα τών έλαστικών σωλήνων άπό τούς μανοεκτονωτές.
- 'Η φλόγα ποτέ δέν πρέπει νά έρθεί σέ έπαφή μέ τίς φιάλες (σχ. 20.1κγ).

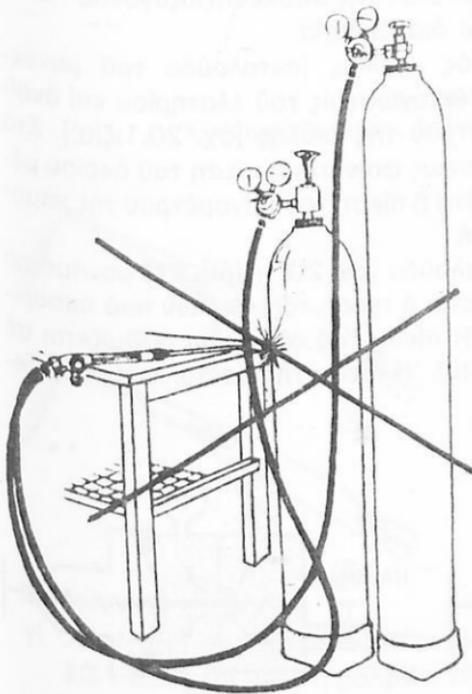

Σχ. 20.1κγ.

Η φλόγα ποτέ δέν πρέπει νά έρχεται σέ έπαφή μέ τίς φιάλες.

- Άν εκδηλωθεί πυρκαϊά στή φιάλη τής άσετυλίνης, ό χειριστής τής συσκευής δέν πρέπει νά χάσει τήν ψυχραιμία του:
  - α) Πρῶτα πρέπει νά διακόψει τήν παροχή του άερίου άπό τό κλειστό τής φιάλης.
  - β) Σέ περίπτωση πού δέν μπορεϊ νά κλείσει τό κλειστό, τότε, γιά λίγα μόνο λεπτά τής ώρας μετά τήν εκδήλωση τής πυρκαϊάς, μπορεϊ νά χρησιμοποιήσει πυροσβεστήρα άφρου (άνθρακικού όξέος). Άν όμως έχει περάσει άρκετός χρόνος καί στό έσωτερικό τής φιάλης έχει άρχίσει ή διάσπαση τής άσετυλί-


νης, πρέπει από πολύ μεγάλη απόσταση να ψύξει τις φιάλες με συνεχή εκτόξευση μεγάλης ποσότητας νερού (μέ λαστιχένιο σωλήνα) για να αποφευχθεί ή έκρηξη. Φιάλες που εκρήγνυνται μπορούν να έκτιναχθούν εκατοντάδες μέτρα μακριά.

- Δέν πρέπει να λαδώνονται ή να γρασσάρονται ποτέ τά εξαρτήματα τής συσκευής οξυγόνου-άσετυλίνης.
- Δέν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολλή ώρα ή συσκευή οξυγόνου-άσετυλίνης σε μικρούς κλειστούς χώρους γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από έλλειψη οξυγόνου.

#### 20.1.4 Πορεία.

Γιά να ρυθμιστεί ή πίεση τών αερίων τής συσκευής οξυγόνου - άσετυλίνης ακολουθείται ή πιό κάτω διαδικασία:

- α) Ξεβιδώνεται ό ρυθμιστικός κοχλίας (πεταλούδα του μανοεκτονωτή) μέχρι τό σημείο έκτονώσεως του έλατηρίου καί άνοίγεται ή βαλβίδα του κλείστρου τής φιάλης [σχ. 20.1ιζ(α)]. Στο μανόμετρο τής ύψηλης πίεσεως φαίνεται ή πίεση του αερίου μέσα στή φιάλη. Τή στιγμή αυτή ή πίεση του μανομέτρου τής χαμηλής πίεσεως είναι μηδενική.
- β) Βιδώνεται σιγά-σιγά ή πεταλούδα [σχ. 20.1ιζ(β)]. Στο μανόμετρο τής χαμηλής πίεσεως φαίνεται ή πίεση τών αερίων που προορίζονται για τόν καυστήρα. Η πίεση του οξυγόνου ρυθμίζεται σε 1,5 ως 2,5 άτμόσφαιρες (atü). Η πίεση τής άσετυλίνης ρυθμίζεται σε 0,2 ως 2,5 atü.

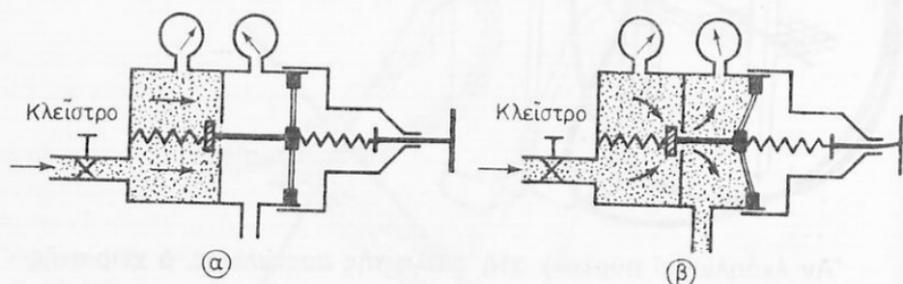

Σχ. 20.1ιζ.


Φάσεις ρυθμίσεως μανοεκτονωτή.

- α) Ξεβίδωμα πεταλούδας-άνοιγμα κλείστρου. β) Βίδωμα πεταλούδας-ρύθμιση χαμηλής πίεσεως για τήν κατανάλωση.

#### Προσοχή:


Σέ όρισμένες φιάλες άσετυλίνης χρησιμοποιείται ειδικό κλειδί για τό άνοιγμα του κλείστρου (σχ. 20.1ιη). Τό κλειδί αυτό πρέπει να μένει

πάντα πάνω στο στέλεχος τῆς βαλβίδας γιά νά εἶναι εὐκόλο τό κλείσιμο τῆς βαλβίδας σέ περίπτωση κινδύνου.

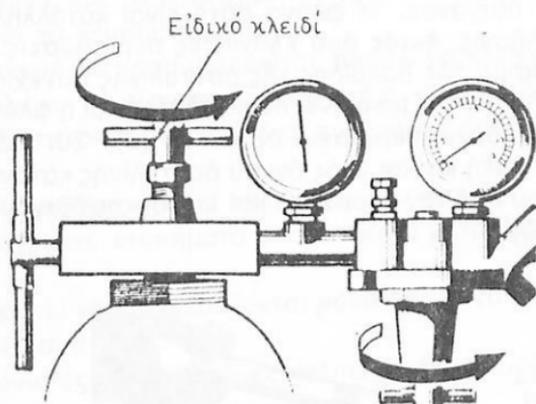

Σχ. 20.1η.

Κλειστόρο τῆς φιάλης ἀσετυλίνης μέ εἰδικό κλειδί.

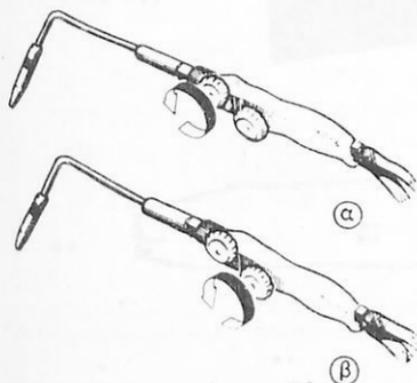

Σχ. 20.1θ.

Ρύθμιση τῶν ἀερίων στόν καυστήρα.


- α) Ἀνοίγμα βαλβίδας ὀξυγόνου.  
β) Ἀνοίγμα βαλβίδας ἀσετυλίνης.

- γ) Ἀνοίγεται πρῶτα ἡ βαλβίδα τοῦ ὀξυγόνου τοῦ καυστήρα [σχ. 20.1ιθ(α)] καί μετά ἡ βαλβίδα τῆς ἀσετυλίνης [σχ. 20.1ιθ(β)] καί ἔτσι δημιουργεῖται τό μίγμα.  
δ) Ὁ χειριστής τῆς συσκευῆς φοράει μαῦρα ἀπορροφητικά γυαλιά καί μέ κατάλληλο ἀναπτήρα (σχ. 20.1κ) ἀνάβει τό μίγμα.  
ε) Στή συνέχεια ρυθμίζεται ἡ παροχή τοῦ ὀξυγόνου ἔτσι, ὥστε νά μὴν ἀκούγεται σφύριγμα.  
στ) Ἡ παροχή τῆς ἀσετυλίνης ρυθμίζεται ἔτσι, ὥστε ἡ φλόγα νά εἶναι ἀνθρακωτική [σχ. 20.1κα(β)].  
ζ) Στή συνέχεια κλείνεται ἡ βαλβίδα τῆς ἀσετυλίνης σιγά-σιγά μέχρις ἄτου οἱ δύο διαφορετικοῦ χρώματος πυρῆνες τῆς φλόγας

συμπέσουν (ταυτιστούν). Αύτη είναι ή κανονική φλόγα [σχ. 20.1-κα(β)] γιατί ή άσετυλίη καίγεται κανονικά χωρίς νά ύπάρχει περίσσεια όξυγόνου. Ή φλόγα αύτη είναι κατάλληλη γιά όλες τίς συγκολλησεις, έκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.

Ήν τό κλείσιμο τής βαλβίδας τής άσετυλίης συνεχιστεί, τότε ό μικρός κώνος τής φλόγας μικραίνει περισσότερο καί ή φλόγα γίνεται όξειδωτική, γιατί ύπάρχει περίσσεια όξυγόνου [σχ. 20.1κα(γ)].

Γιά τήν κανονική καύση ενός όγκου άσετυλίης καταναλίσκεται ένας όγκος όξυγόνου από τόν καυστήρα καί  $1\frac{1}{2}$  όγκος όξυγόνου από τόν περιβάλλοντα χώρο.

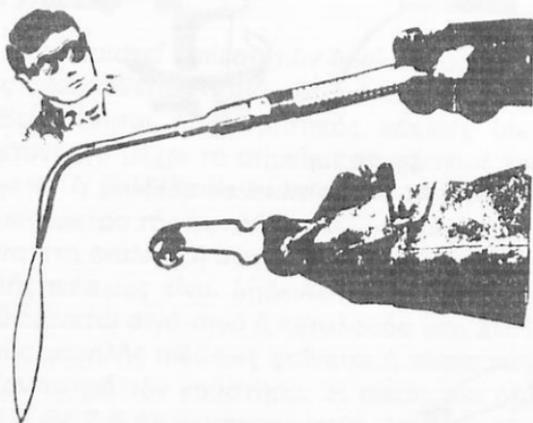

Σχ. 20.1κ.  
Ήναμμα φλόγας.



(α)



(β)



(γ)

Σχ. 20.1κα.

Ρύθμιση φλόγας. α) Ήνθρακωτική (άναγωγική).

β) Κανονική (ούδέτερη). γ) Ήξειδωτική.

### 20.1.5 Συντήρηση.



Γενικά οι φιάλες και τα εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να προστατεύονται από τα κτυπήματα.

Όταν η συσκευή δέχεται χρησιμοποίηση, πρέπει να κλείνονται τα κλείστρα των φιαλών και να **ρίχνεται** η πίεση στη συσκευή για να μην καταπονούνται οι ελαστικοί σωλήνες και τα εύαισθητα όργανα των μανοεκτωνωτών.

Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να προστατεύονται από φθορά (πάτημά τους από όχήματα, κτυπήματα από πτώσεις μεταλλικών αντικειμένων κλπ.).


Οι φιάλες πρέπει να επισκευάζονται **μόνο** στο έργοστάσιο που αναλαμβάνει τό γέμισμά τους.

Οι μανοεκτωνωτές και καυστήρες πρέπει να επισκευάζονται **μόνο** από ειδικευμένα εργαστήρια συντηρήσεως.

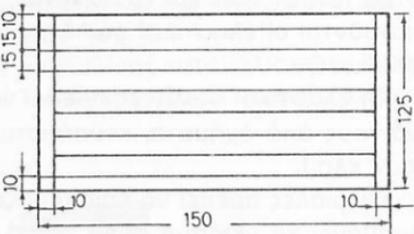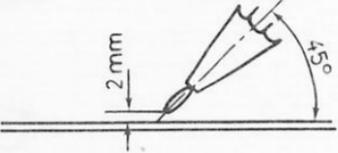ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Χαράξτε τή λαμαρίνα όπως φαίνεται στο σχέδιο.</p>	
<p>— Άνάψτε και ρυθμίστε ουδέτερη φλόγα.</p>	
<p>— Κρατήστε τό ακροφύσιο σε κλίση 45° και διατηρήστε τόν πυρήνα σε απόσταση 2 mm από τή λαμαρίνα.</p>	

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


- Προσέξτε τό κεκλιμένο άκροφύσιο νά βρίσκειται πάντα στό κατακόρυφο επίπεδο πού περνά από τήν εύθεια γραμμή τήξεως.

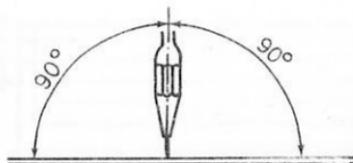

- Κρατήστε σταθερό τό έργαλειό μέχρι τήν πλήρη τήξη του μετάλλου. Μετακινήστε τό άκροφύσιο σταθερά και ίσια άριστερά δημιουργώντας γραμμή τήξεως.




- Σχηματίστε και τίς υπόλοιπες γραμμές τήξεως πού έχουν χαραχθεί στό κομμάτι τής λαμαρίνας.

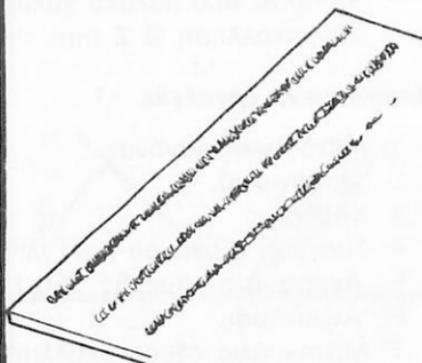

## ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΞΕΩΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

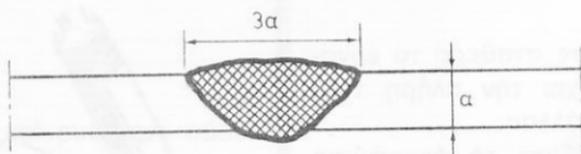

### Πράξη.

Ρύθμιση συσκευής θξυγόνου-άσετυλίνης καί άναμμα καί ρύθμιση φλόγας θξυγονοκόλλησεως.

### Άπαιτούμενα υλικά.

- Λαμαρίνα από μαλακό χάλυβα (St 37) 150 × 125 × 1,5 mm.
- Σιδηροκόλληση  $\varnothing$  2 mm.


### Άπαιτούμενα έργαλεία.

1. Μεταλλικός κανόνας.
2. Όρθογωνιά.
3. Χαράκτης.
4. Σύσκευή θξυγόνου-άσετυλίνης.
5. Άκροφύσιο παροχής 150 l/h.
6. Άναπήρας.
7. Ματογυάλια θξυγονοκολλητή.
8. Λαβίδα συγκρατήσεως.


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Χαράξτε τή λαμαρίνα όπως φαίνεται στο σχήμα.


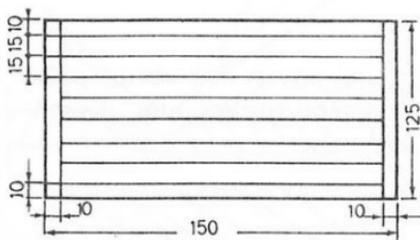


- 'Ανάψτε καί ρυθμίστε κανονική (ουδέτερη) φλόγα.

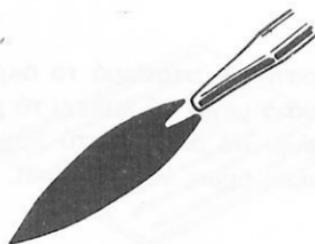

- Κρατήστε τό άκροφύσιο σε κλίση 45°...

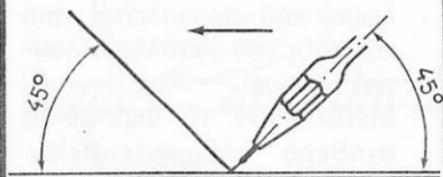


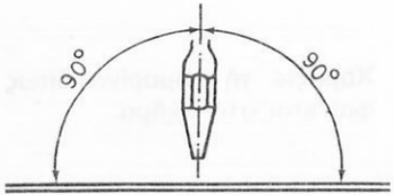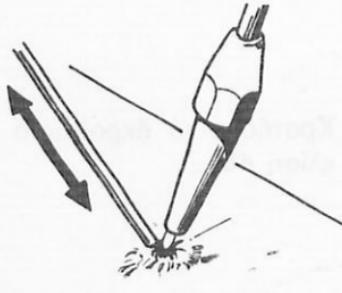ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>...καί πάντα στό κατακόρυφο επίπεδο τής γραμμής συγκολλησεως.</p>	
<p>— Κρατήστε σταθερό τό άκροφύσιο μέχρι νά λιώσει τό μέταλλο σέ όλο του τό πάχος, χωρίς όμως νά τρυπήσει.</p>	
<p>— Πλησιάστε τήν κόλληση (συγκολλητικό υλικό) στό κούλωμα πού προκαλείται από τήν τήξη του μετάλλου (λουτρό τήξεως). Μετακινήστε τό άκροφύσιο σταθερά καί κατευθείαν μπροστά δημιουργώντας ραφή.</p>	

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Προσέξτε, ώστε τό άκρο τής κολλήσεως νά έμβαπίζεται (άνεβοκατεβαίνοντας) στό λουτρό τήξεως.



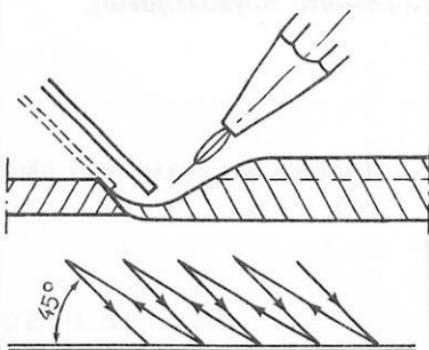


- Μέ τόν ίδιο τρόπο κάντε όλες τές ραφές στή λαμαρίνα.




- Σέ περίπτωση πού ή λαμαρίνα τρυπήσει, γεμίστε την μέ κόλληση αρχίζοντας από τήν περιφέρειά της μέ τήν κόλληση σχεδόν κάθετη.

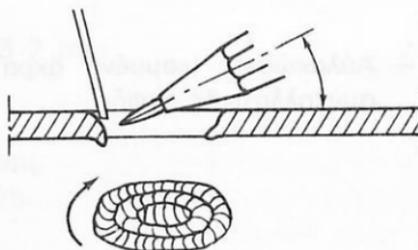

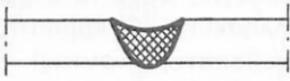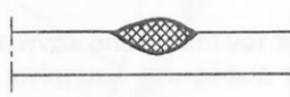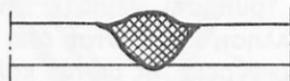ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p><b>Σφάλματα συγκολλήσεως.</b></p> <p>— Έλλειψη συγκολλητικού υλικού.</p>	
<p>— Άτελής διείσδυση.</p>	
<p>— Αύλακώσεις (καμμένα άκρα συγκολλητικής ραφής).</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

### ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

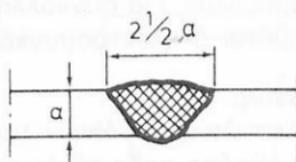

#### **Πράξη.**

- Ρύθμιση τής πίεσεως τῶν ἀερίων συσκευῆς ὀξυγόνου - ἀσετυλίνης καί ἀνάμμα καί ρύθμιση φλόγας ὀξυγονοκολλήσεως.
- Ὄξυγονοκόλληση.

#### **Ἀπαιτούμενα ὑλικά.**

- Λαμαρίνα ἀπό μαλακό χάλυβα (St 37) 150 × 30 × 1 mm (κομμάτια 2).
- Βέργες σιδηροκολλήσεως  $\varnothing$  2 mm.

#### **Ἀπαιτούμενα ἐργαλεῖα.**

1. Συσκευή ὀξυγόνου-ἀσετυλίνης.
2. Ἀκροφύσιο παροχῆς 100 l/h.
3. Ἀναπήρας.
4. Ματογυάλια ὀξυγονοκολλητῆ.
5. Λαβίδα συγκρατήσεως.

## 22.1 Όξυγονοκόλληση ελασμάτων.

### 22.1.1 Σκοπός.

- Μέθοδοι όξυγονοκολλήσεως.
- Διαμόρφωση τῶν ἄκρων πού θά συγκολληθοῦν.
- Ἐκλογή συγκολλητικοῦ ὑλικοῦ.
- Ἐκλογή μεγέθους ἀκροφυσίου.
- Όξυγονοκόλληση λεπτῶν χαλυβδίνων ελασμάτων.

### 22.1.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες.

Στήν πράξη ἡ όξυγονοκόλληση χρησιμοποιεῖται περισσότερο γιά τή συγκόλληση λεπτῶν λαμαρινῶν. Γιά συγκόλληση λαμαρινῶν μέ πάχος πάνω ἀπό 2 mm προτιμᾶται ἡ ἠλεκτροσυγκόλληση τόξου.

#### α) Μέθοδοι συγκολλήσεως.

Γιά τή συγκόλληση λεπτῶν χαλυβδίνων λαμαρινῶν μέ πάχος μέχρι 4 mm ἐφαρμόζεται ἡ μέθοδος **πρός τά ἀριστερά** (σχ. 22.1α).

Κατά τή μέθοδο αὐτή ὁ καυστήρας κινεῖται ἀπό δεξιά πρὸς τά ἀριστερά καί τό συγκολλητικό ὑλικό (κόλληση) τοποθετεῖται πρὶν χρησιμοποιήσουμε τόν καυστήρα.

Ἡ μέθοδος **πρὸς τά δεξιά** (σχ. 22.1β) εἶναι κατάλληλη γιά τή συγκόλληση χαλυβδίνων λαμαρινῶν πάχους πάνω ἀπό 4 mm, καθὼς καί γιά τή συγκόλληση λαμαρινῶν σέ κατακόρυφη θέση (σχ. 22.1γ) ἀπό κάτω πρὸς τά πάνω (ἀνεβατό).

Κατά τή μέθοδο αὐτή ὁ καυστήρας χρησιμοποιεῖται πρὶν ἀπό τήν τοποθέτηση τῆς κολλήσεως.


#### β) Διαμόρφωση τῶν ἄκρων.

Τά ἄκρα τῶν μετάλλων διαμορφώνονται γιά ὄξυγονοκόλληση μέ διάφορους τρόπους, ἀνάλογα μέ τό πάχος τους (σχ. 22.1δ).

Ἄνασηκωμένα διαμορφώνονται τά ἄκρα σέ λεπτές λαμαρίνες, μέ πάχος μέχρι 1,5 mm. Τά ἄκρα κάμπτονται σέ ὕψος διπλάσιο ἀπὸ τό πάχος α τῆς λαμαρίνας.


Ἴσια διαμορφώνονται τά ἄκρα σέ λαμαρίνες μέ πάχος ἀπὸ 0,8 ὠς 4 mm. Τό ἄνοιγμα τῆς ρίζας (ἀπόσταση τῶν ἄκρων) πρέπει νά εἶναι ἴσο μέ τό μισό τοῦ πάχους τῶν λαμαρινῶν.

Λοξοτομημένα (φρεζαρισμένα) σέ σχήμα V διαμορφώνονται τὰ ἄκρα σέ λαμαρίνες πού ἔχουν πάχος 4 mm καί πάνω. Ἡ λοξοτομή ἔχει γωνία ἀνοίγματος περίπου  $70^\circ$ . Κατά τή διαμόρφωση τῶν ἄκρων σέ σχήμα V τό ἀνοίγμα τῆς ρίζας εἶναι 2 ὡς καί 3 mm.

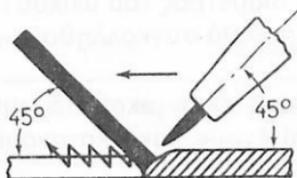


Σχ. 22.1α.

Συγκόλληση πρὸς τὰ ἀριστερά.


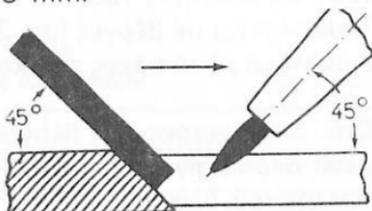


Σχ. 22.1β.

Συγκόλληση πρὸς τὰ δεξιά.

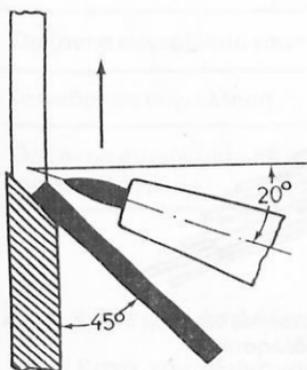

Σχ. 22.1γ.  
Κατακόρυφη  
συγκόλληση.

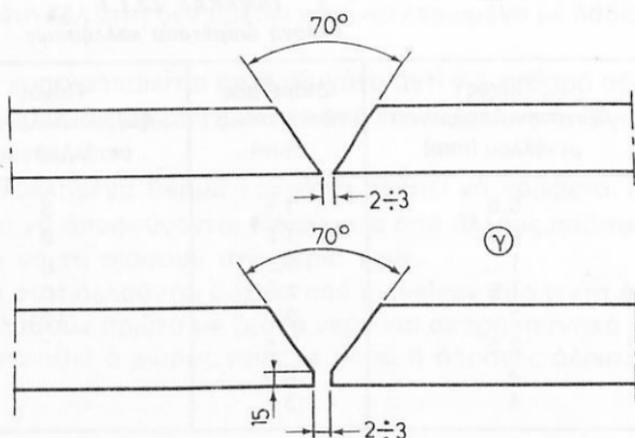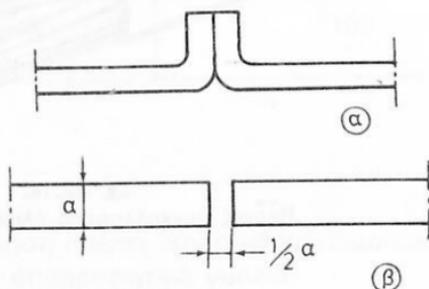

Σχ. 22.16.

Διαμόρφωση ἄκρων γιά ὀξυγονοκόλληση.

α) Ἀνασηκωμένα ἄκρα. β) ἴσια ἄκρα. γ) Λοξοτομημένα (τύπου V).




**γ) Έκλογή συγκολλητικού υλικού.**

Τό συγκολλητικό υλικό πρέπει να έχει την ίδια σύνθεση με τα μέταλλα που θα συγκολληθούν. Πολλές φορές περιέχει προσμίξεις που βελτιώνουν τις ιδιότητές του.

Προσφέρεται σε βέργες (σχ. 22.1ε). Η διάμετρος του υλικού αυτού είναι ανάλογη με τό πάχος των κομματιών που θα συγκολληθούν (πίνακας 22.1.1).

Όταν η διάμετρος της βέργας κολλήσεως είναι μικρή, τα συγκολλούμενα άκρα καίγονται, όξειδώνονται καί έχομε κακή κατανομή του συγκολλητικού υλικού.

Όταν η διάμετρος της βέργας κολλήσεως είναι μεγάλη, προκαλείται επιβράδυνση της συγκολλήσεως, κακή τήξη των συγκολλουμένων άκρων καί κακή εμφάνιση της συγκολλήσεως.

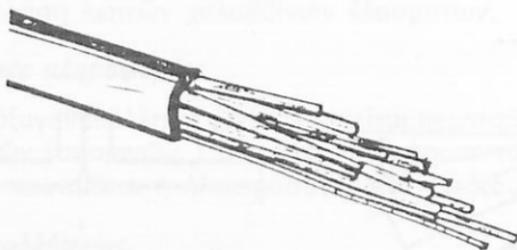**Σχ. 22.1ε.**

Βέργες συγκολλητικού υλικού (κόλληση).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 22.1.1****Έκλογή διαμέτρου κολλήσεως**

Πάχος όξυγονοκολλούμενου μετάλλου (mm)	Διάμετρος κολλήσεως (mm)	Πάχος όξυγονοκολλούμενου μετάλλου (mm)	Διάμετρος κολλήσεως
0,5	1,5	5	3
0,8	1,5	6	3
1	1,5	8	4
1,5	2	10	5
2	2	12	6
2,5	2,5		
3	2,5		
4	3		

**δ) Έκλογή μεγέθους άκροφυσίου.**

Τό μέγεθος του άκροφυσίου είναι σχετικό με τό πάχος των συγκολλούμενων μετάλλων, τή θέση καί τή μέθοδο συγκολλήσεως. Ό πίνα-

κας 22.1.2 πού ακολουθεῖ, δίνει ἐνδεικτικά μέτρα γιά τό μέγεθος τοῦ ἀκροφυσίου ἀνά mm πάχους τοῦ συγκολλούμενου ἐλάσματος.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 22.1.2**  
**Ἐκλογή μεγέθους ἀκροφυσίου**


Μέθοδος ἢ θέση συγκολλήσεως	Παροχή ἀκροφυσίου σέ l/h καί mm πάχους μετάλλου
Συγκόλληση σέ ὀριζόντιο ἐπίπεδο πρὸς τὰ ἀριστερά μέ ἢ χωρὶς συγκολλητικό ὑλικό	100
ἽΟριζόντια συγκόλληση ἐξωτερικῆς γωνίας	70
ἽΟριζόντια συγκόλληση ἐσωτερικῆς γωνίας	125
Κατακόρυφη συγκόλληση	70
ἽΟριζόντια συγκόλληση σέ κατακόρυφο ἐπίπεδο ἐλασμάτων	100

### 22.1.3 Μέτρα ἀσφάλειας.

- Κατά τήν ὀξυγονοκόλληση πρέπει πάντα νά χρησιμοποιοῦνται ἀπό τό χειριστή μαῦρα ἀπορροφητικά γυαλιά.
- Τά ροῦχα τοῦ συγκολλητῆ δέν πρέπει νά εἶναι λερωμένα μέ λάδια ἢ γράσσα.
- Δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖται **ποτέ** ὀξυγόνο ἀντί γιά καθαρό ἀέρα γιά τόν καθαρισμό τῶν ρούχων του ἀπό τό συγκολλητή. Εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο.
- Πάνω σέ συγκολλημένα θερμά κομμάτια πρέπει νά γράφεται ἡ λέξη **ΚΑΙΕΙ**, γιά νά ἀποφεύγονται ἐγκαύματα ἀπό ἄλλους πού τυχόν θελήσουν νά τά πιάσουν στά χέρια τους.
- Δέν πρέπει νά συγκολλοῦνται δοχεῖα πού περιεῖχαν εὐφλεκτα ὑλικά, ἂν δέν πλυθοῦν πρῶτα μέ ζεστό νερό καί ἀπορρυπαντικά ἢ δέν οὐδετεροποιηθεῖ ὁ χῶρος τους μέ νερό ἢ ἀδρανές ἀέριο.


### 22.1.4 Πορεία.

- α) Κατά τή συγκόλληση τό ἀκροφύσιο κρατιέται σέ γωνία 45° ὡς πρὸς τό ὀριζόντιο ἐλάσμα (σχ. 22.1στ) καί σέ θέση, ὥστε ὁ πυρήνας τῆς φλόγας νά ἀπέχει 2 mm ἀπό τή λαμαρίνα. Στή θέση

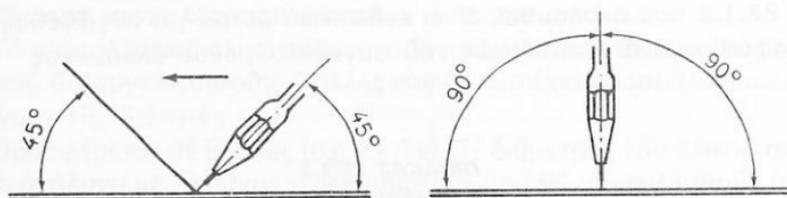


Σχ. 22.1στ.

Σωστή θέση ακροφυσίου κατά τήν όξυγονοκόλληση.

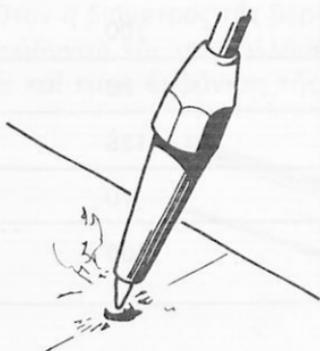


Σχ. 22.1ζ.

Λιώσιμο τού μετάλλου.

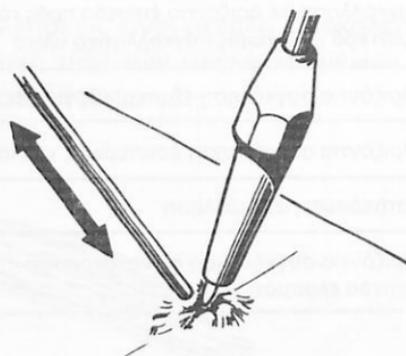

Σχ. 22.1η.

Λιώσιμο τής κολλήσεως (πονταρισιά).

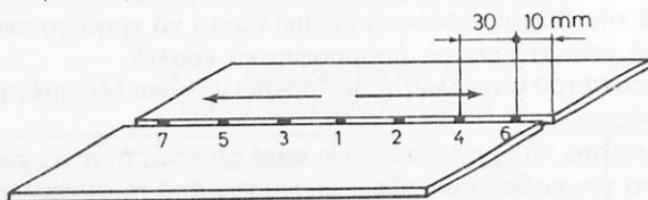

Σχ. 22.1θ.


Ποντάρισμα κομματιών μέ ίσια άκρα.

αυτή παραμένει σταθερό μέχρι τό μέταλλο νά λιώσει καλά (σχ. 22.1ζ).

- β) Στη συνέχεια, στό κοίλωμα πού προκαλείται άπό τό λιώσιμο τού μετάλλου, προσεγγίζεται ή κόλληση, πού λιώνει καί δημιουργείται έτσι μία μικρή συγκόλληση (πονταρισιά) (σχ. 22.1η).
- γ) Πρίν συγκολληθοϋν δύο κομμάτια μετάλλου, πρέπει πρώτα νά συγκρατηθοϋν προσωρινά μέ πονταρισιές κολλήσεων. Αν τά άκρα τών κομματιών είναι διαμορφωμένα ίσια, τότε τό ποντάρισμα άρχίζει άπό τό μέσο καί συνεχίζεται πρός τά άκρα (σχ. 22.1θ).
- δ) Στη συνέχεια γίνεται άρχή συγκολλήσεως, όπως φαίνεται στο


σχήμα 22.1ι(α), αρχίζοντας 2 ως 3 cm από τό άκρο τής ραφής καί μέ κατεύθυνση πού δείχνει τό βέλος. Περιστρέφοντας τά έλάσματα αρχίζει ή συγκόλληση 1 cm μέσα από τήν άρχή συγκόλλησεως [σχ. 22.1ι(β)].

- ε) Τό άκρο τοϋ σύρματος τής κολλησεως πρέπει νά έμβαπτιζεται στό λιωμένο μέταλλο (νά άνεβοκατεβαίνει). Τό άκροφύσιο πρέπει νά κινείται σταθερά καί σέ εϋθεία γραμμή (σχ. 22.1α). Γιά τήν έπιτυχία τής συγκολλητικής ραφής, κρατήστε στίς σωστές θέσεις τό άκροφύσιο καί τήν κόλληση [σχ. 22.1ι(β)].

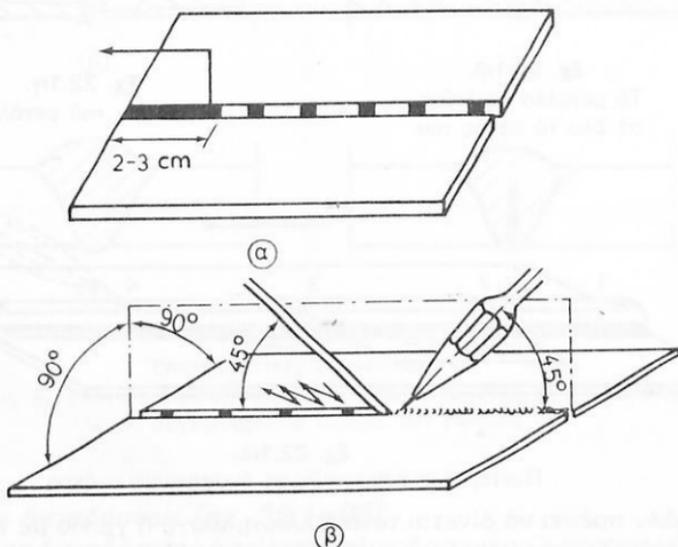

Σχ. 22.1ι.

α) Άρχή συγκολλησεως. β) Όλοκλήρωση ραφής.

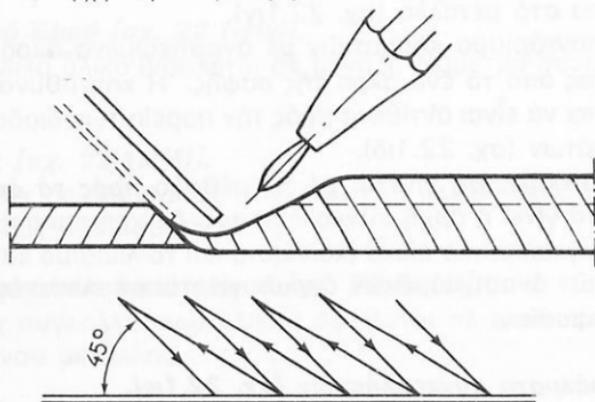


Σχ. 22.1ια.


Άνεβοκατέβασμα τής κολλησεως μέσα στό λουτρό τήξεως.

**Προσοχή:**


- Δέν πρέπει νά δίνεται τέτοια κλίση, ὥστε ἡ γωνία μέ τό ὀριζόντιο ἐπίπεδο νά γίνεται μικρότερη ἀπό  $45^\circ$  στό ἀκροφύσιο. Ἐπίσης τό ὕψος τοῦ πυρήνα τῆς φλόγας ἀπό τή λαμαρίνα δέν πρέπει νά εἶναι μικρότερο ἀπό 2 mm, γιατί δέν λιώνει τό μέταλλο σέ ὄλο τό πάχος του (σχ. 22.1ιβ).

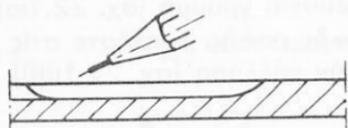

**Σχ. 22.1ιβ.**  
Τό μέταλλο δέ λιώνει  
σέ ὄλο τό πάχος του.

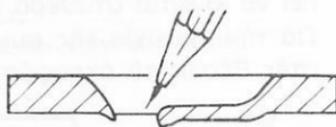

**Σχ. 22.1ιγ.**  
Τρύπημα τοῦ μετάλλου.

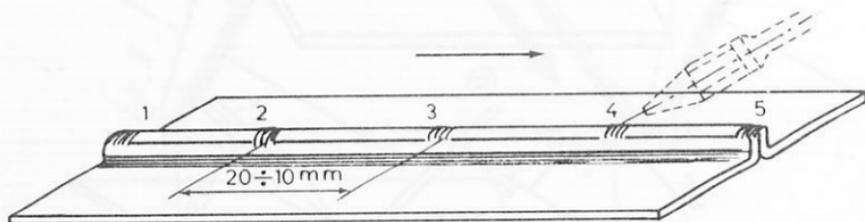


**Σχ. 22.1ιδ.**  
Ποντάρισμα κομματιῶν μέ ἀνασηκωμένα ἄκρα.

- Δέν πρέπει νά δίνεται τέτοια κλίση, ὥστε ἡ γωνία μέ τό ὀριζόντιο ἐπίπεδο νά γίνεται μεγαλύτερη ἀπό  $45^\circ$  στό ἀκροφύσιο καί τό ὕψος πυρήνα τῆς φλόγας μικρότερο ἀπό 2 mm, γιατί θά ἀνοιχτεῖ τρύπα στό μέταλλο (σχ. 22.1ιγ).
- Τό ποντάρισμα κομματιῶν μέ ἀνασηκωμένα ἄκρα γίνεται ἀρχίζοντας ἀπό τό ἓνα ἄκρο τῆς ραφῆς. Ἡ κατεύθυνση τῆς φλόγας πρέπει νά εἶναι ἀντίθετη πρὸς τήν πορεία τῶν διαδοχικῶν πονταρισμάτων (σχ. 22.1ιδ).
- Ἡ συγκόλληση γίνεται μέ τή μέθοδο **πρὸς τά ἀριστερά** ἀφοῦ πρῶτα γίνει ἡ ἀρχή συγκολλήσεως. Δέ χρησιμοποιεῖται πρόσθετο συγκολλητικό ὑλικό (κόλληση) καί τό λιώσιμο καί ἡ συγκόλληση τῶν ἀνασηκωμένων ἄκρων γίνεται μέ κυκλικές κινήσεις τοῦ ἀκροφυσίου.

### 22.1.5 Σφάλματα συγκολλήσεων (σχ. 22.1ιε).

#### α) Αὐλακώσεις [σχ. 22.1ιε(α)].

Ὁφείλονται σέ χρήση μεγάλου ἀκροφυσίου.

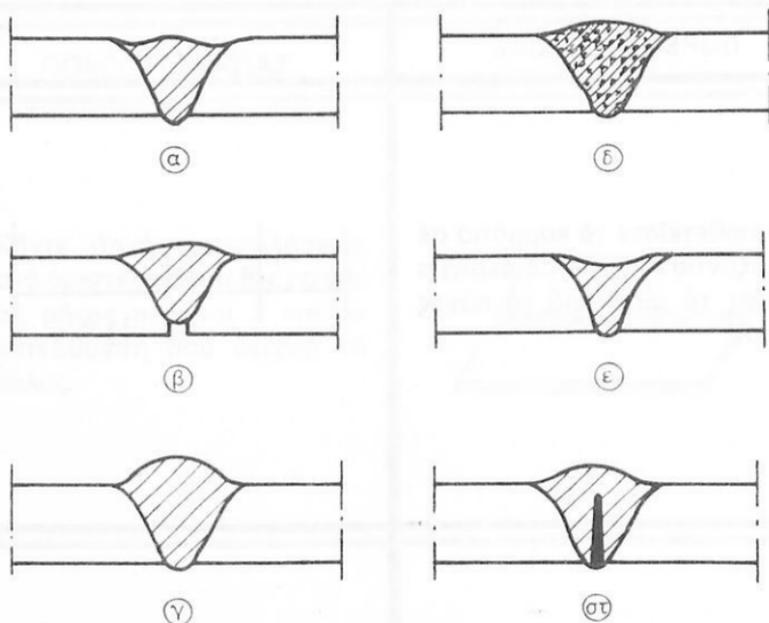

Σχ. 22.1ε.

Έλαττωματικές συγκολλήσεις.

α) Αύλακώσεις, β) Έλλειψη διεισδύσεως, γ) Υπερβολικό υλικό, δ) Φυσαλίδες, ε) Έλλειψη συγκολλητικού υλικού, στ) Ρωγμές.

### β) Έλλειψη διεισδύσεως [σχ. 22.1ε(β)].

Η έλλειψη διεισδύσεως οφείλεται σε χρήση μικρού άκροφυσίου, σε πυρήνα πολύ άπομακρυσμένο ή σε πολύ γρήγορη συγκόλληση.

### γ) Υπερβολικό υλικό [σχ. 22.1ε(γ)].

Τό υπερβολικό υλικό οφείλεται σε μεγάλη διάμετρο συγκολλητικού υλικού.

### δ) Φυσαλίδες [σχ. 22.1ε(δ)].



Οι φυσαλίδες οφείλονται σε συγκολλητικό υλικό κακής ποιότητας ή σε φλόγα κακώς ρυθμισμένη.




### ε) Έλλειψη συγκολλητικού υλικού [σχ. 22.1ε(ε)].




Η έλλειψη συγκολλητικού υλικού οφείλεται σε κακή ποιότητα του συγκολλούμενου μετάλλου.




### στ) Ρωγμές [σχ. 22.1ε(στ)].

Οφείλονται σε κακή ποιότητα του συγκολλούμενου μετάλλου ή σε έλλειψη άρχις συγκολλήσεως.

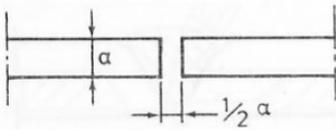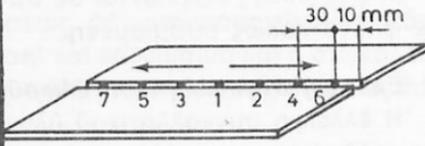ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετείστε τά κομμάτια σε οριζόντιο επίπεδο με άνοιγμα ρίζας τό μισό από τό πάχος τους.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Άνάψτε καί ρυθμίστε κανονική φλόγα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κάντε πονταρισίες (σημεία συγκρατήσεως) αρχίζοντας από τή μέση πρὸς τά ἄκρα.</li> </ul>	

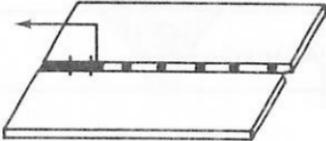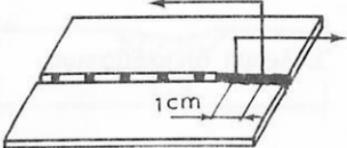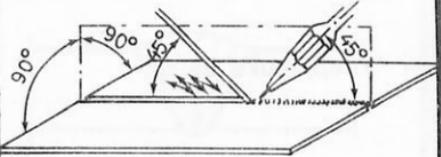
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κάντε άρχή συγκολλήσεως στο άριστερό άκρο τής ραφής σέ μήκος περίπου 2 cm μέ κατεύθυνση πού δείχνει τό βέλος.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Περιστρέψτε τά κομμάτια καί άρχίστε τή συγκόλληση 1 cm μέσα από τήν άρχή συγκολλήσεως.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Γιά τήν έπιτυχία τής συγκολλητικής ραφής, κρατήστε κατά τή συγκόλληση στίς σωστές θέσεις καί κλίσεις τό άκροφύσιο καί τήν κόλληση.</li> </ul>	

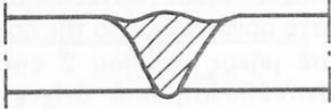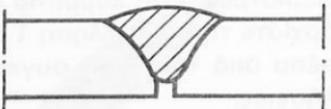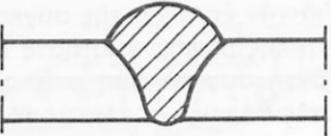ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p><b>Σφάλματα συγκολλήσεως.</b></p> <p>— Αύλακώσεις</p>	
<p>— Έλλειψη διεισδύσεως.</p>	
<p>— Ύπερβολικό υλικό.</p>	

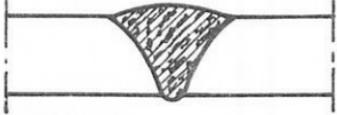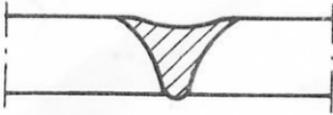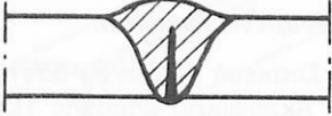ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Φυσαλίδες στη ραφή.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Έλλειψη συγκολλητικού υλικού.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ρωγμές στη ραφή.</li> </ul>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ

### ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

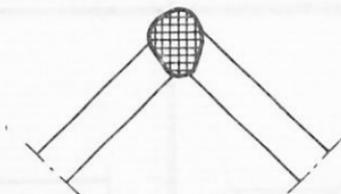

#### **Πράξη.**




- Ρύθμιση τῆς πιέσεως τῶν ἀερίων συσκευῆς ὀξυγόνου-ἀσετυλίνης.
- Ἐναμμα καί ρύθμιση φλόγας ὀξυγονοκολλήσεως.
- Ὀξυγονοκόλληση ἐλασμάτων.



#### **Ἀπαιτούμενα ὕλικά.**




- Λαμαρίνα ἀπό μαλακό χάλυβα (St 37) 150 × 30 × 1,5 mm (κομμάτια 2).
- Βέργες σιδηροκολλήσεως  $\varnothing$  2 mm.

#### **Ἀπαιτούμενα ἐργαλεῖα.**

1. Συσκευή ὀξυγόνου-ἀσετυλίνης.
2. Ἀκροφύσιο παροχῆς 100 l/h.
3. Ἀναπήρας.
4. Ματογυάλια ὀξυγονοκολλητῆ.
5. Λαβίδα συγκρατήσεως.

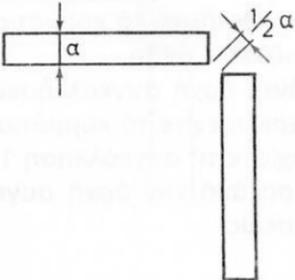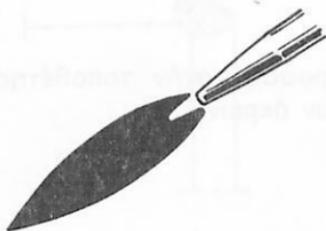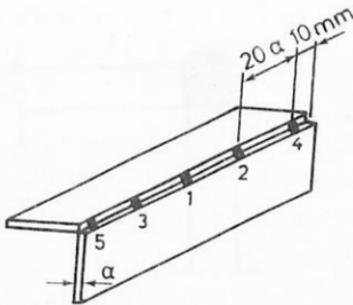
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε τα άκρα των κομματιών με άνοιγμα ρίζας τό μισό από τό πάχος τους.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Άνάψτε καί ρυθμίστε κανονική φλόγα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Κάντε πονταρίσματα αρχίζοντας από τό μέσο καί προχωρώντας πρὸς τά ἄκρα.</li> </ul>	

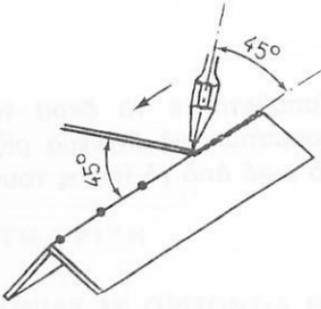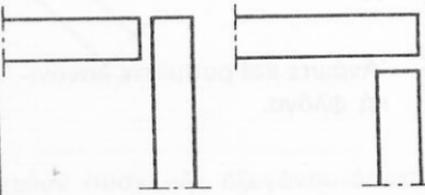ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Τοποθετήστε τά κομμάτια σε όριζόντια θέση. Κάντε άρχή συγκολλήσεως. Περιστρέψτε τά κομμάτια και άρχίστε τή συγκόλληση 1 cm μέσα από τήν άρχή συγκολλήσεως.</p>	
<p>— Προσοχή στην τοποθέτηση τών άκρων.</p>	

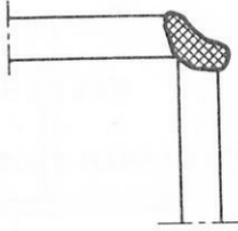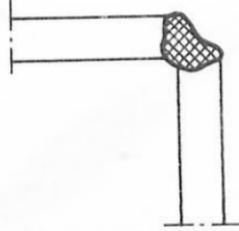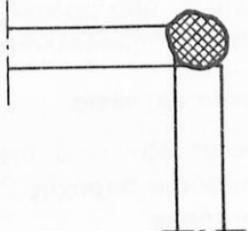ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>Σφάλματα συγκολλήσεως.</p> <p>— Ροή συγκολλητικού υλικού.</p>	
<p>— Έλλειψη συγκολλητικού υλικού.</p>	
<p>— Έλλειψής διείσδυση.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

### ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

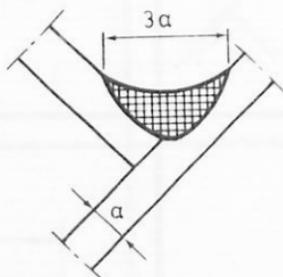

#### **Τό Έργο.**

#### **Πράξεις.**

- Ρύθμιση συσκευής όξυγόνου-άσετυλίνης καί άναμμα καί ρύθμιση φλόγας όξυγονοκολλήσεως.
- Όξυγονοκόλληση λαμαρινών.

#### **Άπαιτούμενα ύλικά.**

- Λαμαρίνα από μαλακό χάλυβα (St 37) 750×50×1,5 mm.
- Λαμαρίνα από μαλακό χάλυβα (St 37) 150×30×1,5 mm.
- Βέργες σιδηροκολλήσεως  $\varnothing$  2 mm.

#### **Άπαιτούμενα έργαλεία.**


1. Συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης.
2. Άκροφύσιο παροχής 200 l/h.
3. Άναπήρας.
4. Ματογυάλια όξυγονοκολλητή.
5. Λαβίδα συγκρατήσεως.

## Κατασκευή του έργου.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


— Τοποθετήστε τά κομμάτια όπως φαίνεται στο σχήμα.


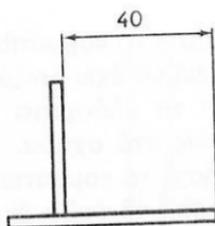


— Ανάψτε και ρυθμίστε κανονική φλόγα.



— Ποντάρτε τά κομμάτια αρχίζοντας από τό μέσο και προχωρώντας προς τά άκρα.

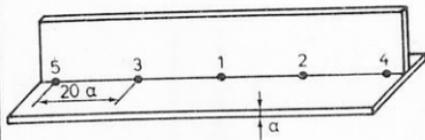

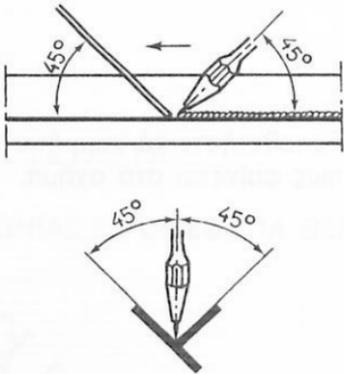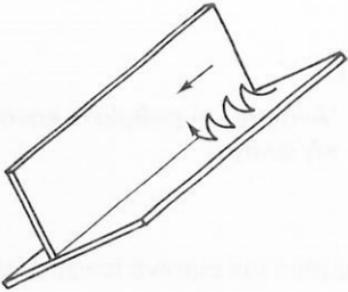
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Τοποθετήστε τὰ κομμάτια, ὥστε ἡ ραφή νά ἔχει ὀριζόντια θέση καί τὰ ἐλάσματα ὑπό κλίση ὅπως στό σχῆμα. Συγκολλήστε τὰ κομμάτια ἀρχίζοντας ἀπό τό δεξιό ἄκρο.</p>	
<p>— Γιά ἴση κατανομή τοῦ συγκολλητικοῦ ὑλικοῦ ἡ βέργα τῆς κολλήσεως πρέπει νά κινεῖται ἡμικυκλικά, ἐνῶ τό ἄκροφύσιο νά μετατοπίζεται εὐθύγραμμα.</p>	

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


## ΦΑΣΕΙΣ

## Σφάλματα συγκολλήσεως.


- Έλλειπής διείσδυση συγκολλητικού υλικού.

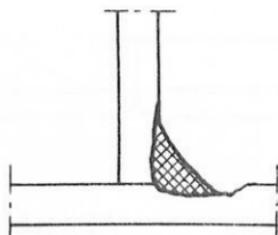

- Υπερβολική τήξη συγκολλητικού υλικού.

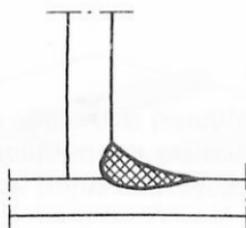

- Κακή κατανομή συγκολλητικού υλικού.

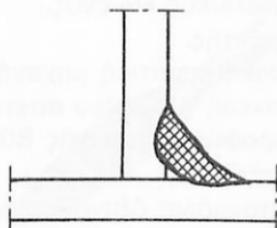

ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ



**Πράξη.**

- Ρύθμιση συσκευής όξυγόνου - άσετυλίνης.
- Άναμμα καί ρύθμιση φλόγας όξυγονοκολλήσεως.
- Όξυγονοκόλληση λαμαρινών.

**Άπαιτούμενα υλικά.**

- Λαμαρίνα από μαλακό χάλυβα (St 37) 150×30×0,8 mm (κομμάτια 2).


**Άπαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας.
2. Χαράκτης.
3. Βασική καμπτική μηχανή.
4. Συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης.
5. Άκροφύσιο παροχής 80 l/h.
6. Άναπτήρας.
7. Ματογυάλια όξυγονοκολλητή.
8. Λαβίδα συγκρατήσεως.


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ

— Κάμψτε τὰ ἄκρα τῶν κομματιῶν σέ πλάτος διπλάσιο ἀπό τό πάχος τους.


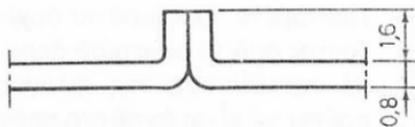


— Τοποθετήστε τὰ κομμάτια ὥστε νά ἀκουμποῦν τὰ ἀνασηκωμένα ἄκρα τους.

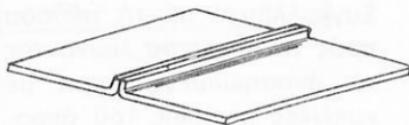


— Ἀνάψτε καί ρυθμίστε κανονική φλόγα.

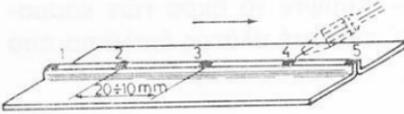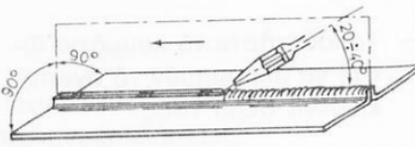

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Ποντάρτετε τὰ κομμάτια ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ ἄκρο. Ἡ κατεύθυνση τῆς φλόγας πρέπει νὰ εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν πορεία τῶν διαδοχικῶν πονταρισμάτων.</p>	
<p>— Κάντε ἀρχὴ συγκολλήσεως. Συγκολλήστε μὲ τὴ μέθοδο πρὸς τὰ ἀριστερά λιώνοντας τὰ ἀνασηκωμένα ἄκρα μὲ κυκλικές κινήσεις τοῦ ἀκροφυσίου.</p>	

ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ  
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

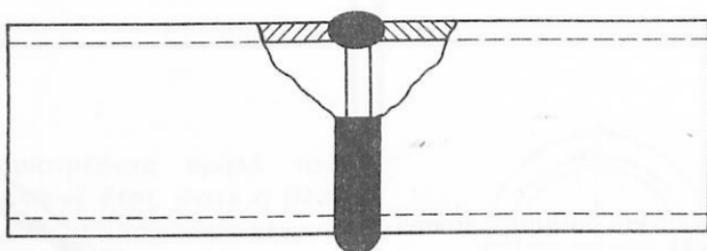

**Πράξη.**



- Ρύθμιση συσκευής όξυγόνου-άσετυλίνης.
- Άναμμα καί ρύθμιση φλόγας όξυγονοκολλήσεως.
- Όξυγονοκόλληση.

**Άπαιτούμενα ύλικά.**

- Σωλήνας από μαλακό χάλυβα (St 37)  $\varnothing$  1", μήκους 60 mm (κομμάτια 2).
- Βέργες σιδηροκολλήσεων  $\varnothing$  2 mm.

**Άπαιτούμενα έργαλεία.**


1. Συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης.
2. Γάντια.
3. Ματογυάλια όξυγονοκολλητή.
4. Άναπτήρας.
6. Άκροφύσιο παροχής 150 l/h.
7. Λαβίδα συγκρατήσεως.

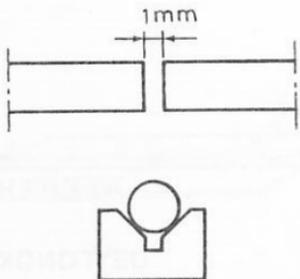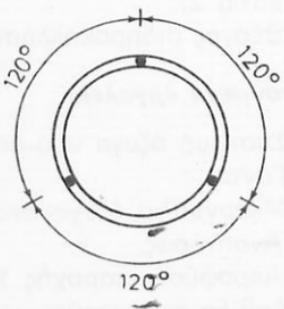ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Έλέγξτε ότι τὰ ἄκρα τῶν σωλῆνων εἶναι σωστά κομμένα. Τοποθετήστε τὰ δύο κομμάτια μέσα σέ βάση τύπου «V» σέ ἀπόσταση 1 mm μεταξύ τους.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ἀνάψτε καί ρυθμίστε κανονική φλόγα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ποντάρτε τούς σωλῆνες σέ τρία σημεία κατὰ 120° περίπου τό καθένα.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ

- Συγκολλήστε τούς σωλήνες στο πάνω μέρος τους.

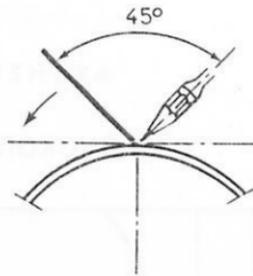

- Περιστρέψτε ομαλά τούς σωλήνες έτσι, ώστε η θέση τήξεως να βρίσκεται πάντοτε στο επάνω σημείο (σέ οριζόντια θέση).

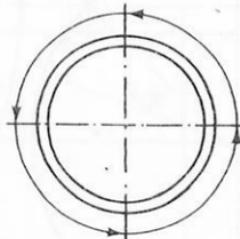



4. Διαβήτης χαράξεως.
5. Συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης.
6. Όξυγονοκόφτης.
7. Ματογυάλια όξυγονοκολλητή.
8. Γάντια.
9. Άναπήρας.
0. Ζεϋγος τροχίσκων όξυγονοκοπής.
1. Όδηγός εύθείας κοπής.
2. Όδηγός άντιγραφής.
3. Διαβήτης όξυγονοκοπής.
4. Λαβίδα συγκρατήσεως.

## 27.1 Ρύθμιση όξυγονοκόφτη-όξυγονοκοπής.

### 27.1.1 Σκοπός.

- Αναγνώριση και ονοματολογία όξυγονοκοφτών.
- Συναρμολόγηση όξυγονοκοφτών.
- Ρύθμιση τής πίεσεως τών αερίων.
- Άναμμα και ρύθμιση τής φλόγας του όξυγονοκόφτη.
- Όξυγονοκοπές χαλυβδίνων έλασμάτων.

### 27.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Μέ τούς όξυγονοκόφτες (σχ. 27.1α) κόβονται χαλύβδινα έλάσματα. Μέ τή φλόγα τής όξυγονοασετυλίνης λευκοπυρώνεται ένα σημείο στο χάλυβα (1350°C). Στή συνέχεια παρέχεται καθαρό όξυγόνο μέ ύψηλή πίεση και μέ τήν όξειδωση του χάλυβα πού συντελείται έπιτυγχάνεται ή άποκοπή του.

Ύπάρχουν δύο τύποι όξυγονοκοφτών.

- α) Όξυγονοκόφτης ύψηλής πίεσεως [σχ. 27.1α(α)]. Ή ανάμιξη τών αερίων γίνεται μέσα στον αύλό.
- β) Όξυγονοκόφτης χαμηλής πίεσεως [σχ. 27.1β(β)]. Ό θάλαμος άναμίξεως τών αερίων βρίσκεται στήν κεφαλή του άκροφυσίου. Τά άέρια οδηγούνται στήν κεφαλή του άκροφυσίου μέ δύο διαφορετικούς άγωγούς.

Ύπάρχουν όξυγονοκόφτες πού προσαρμόζονται στή συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης κατευθείαν στους έλαστικούς σωλήνες. Ύπάρχουν όμως και άλλοι πού προσαρμόζονται στον καυστήρα συγκολλησεως στή θέση άλλαγής τών αυλών.


Άντί για άσετυλίνη κατά τήν όξυγονοκοπή μπορεί νά χρησιμοποιηθεϊ φωταέριο (γκάζι) ή, συνηθέστερα, προπάνιο.

### 27.1.3 Μέτρα ασφάλειας.

Έκτός από τά γενικά μέτρα ασφάλειας πού άναφέρθηκαν σέ προη-

γούμενα κεφάλαια, πρέπει να δοθεί προσοχή και στα εξής:

- "Όταν κόβονται χρωματισμένα ή γαλβανισμένα υλικά, ο τεχνίτης πρέπει να φορά μάσκα με συσκευή καθαρού αέρα.
- Έκτός από τα απορροφητικά γυαλιά, ο τεχνίτης πρέπει να φοράει προστατευτικά δερμάτινα γάντια.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν κοντά στο χώρο εργασίας εύφλεκτα υλικά.

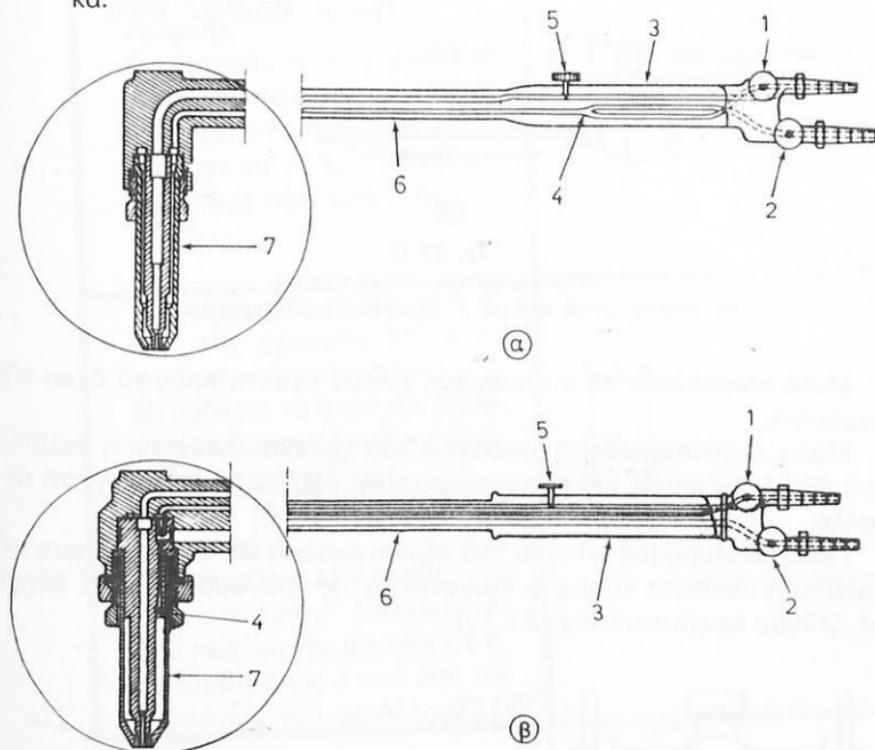


Σχ. 27.1α.  
Όξυγονοκόφτες.

#### 27.1.4 Πορεία.

Καταρχήν ανάβεται και ρυθμίζεται ουδέτερη φλόγα θερμάνσεως.

Στή συνέχεια ανοίγεται η βαλβίδα του όξυγόνου κοπής. "Αν παρατηρηθεί και δεύτερος, μεγαλύτερος από τον πρώτο, πυρήνας, στή φλόγα, πού σημαίνει ότι έχουμε περίσσεια άσετυλίνης [σχ. 27.1β(α)], τότε κλείνεται σιγά-σιγά ή βαλβίδα της άσετυλίνης μέχρις ότου οι δύο πυρήνες ταυτιστούν [σχ. 27.1β(β)]. Μετά κλείνεται η βαλβίδα της ύψηλης πίεσεως του όξυγόνου.

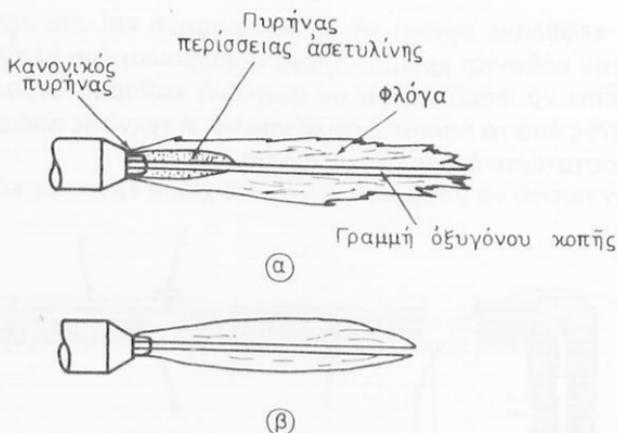

Σχ. 27.1β


Ρύθμιση φλόγας όξυγονοκοπής.

α) Άνθρακωτική φλόγα. β) Κανονική (ούδέτερη) φλόγα.

Μετά πλησιάζομε τή ρυθμισμένη φλόγα κάθετα προς τό άκρο τής λαμαρίνας.



Μόλις λευκοπυρωθεί ή επιφάνεια του χάλυβα, άνοιγεται ή βαλβίδα του όξυγόνου κοπής και πραγματοποιειται όξειδωση και κοπή στο μέταλλο.




Γιά όμαλότερη μετακίνηση του όξυγονοκόφτη και κατ' έπέκταση για καλύτερη ποιότητα κοπής, ό όξυγονοκόφτης προσαρμόζεται σέ όδηγό μέ ζευγος τροχίσκων (σχ. 27.1γ).



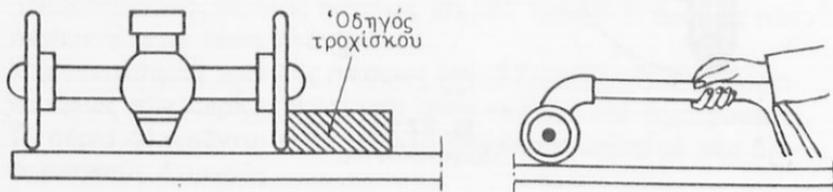


Σχ. 27.1γ.

Όξυγονοκόφτης μέ όδηγό και τροχίσκους.

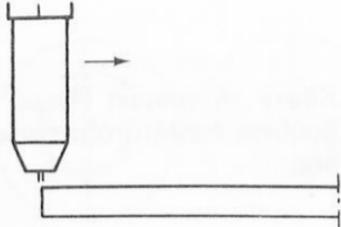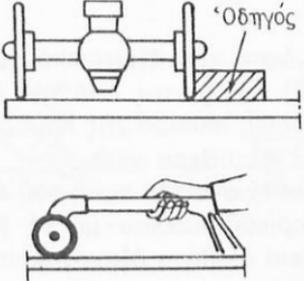
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Χαράξτε τή λαμαρίνα σύμφωνα με τό σχέδιο καί τοποθετήστε την στό τραπέζι όξυγονοκοπής.</p> <p>Προσαρμόστε στή συσκευή όξυγόνου-άσετυλίνης τόν όξυγονοκόφτη.</p> <p>΄Ανάψτε καί ρυθμίστε κανονική φλόγα όξυγονοκοπής.</p>	
<p>— Πλησιάστε τή φλόγα στό άκρο τής γραμμής (1) στήν πλευρά του έλάσματος.</p> <p>Θερμάνετε τό άκρο τής λαμαρίνας μέχρι νά έρυθροπυρωθεί ή έπιφάνειά της.</p> <p>΄Ανοίξτε τή βαλβίδα του όξυγόνου κοπής.</p> <p>Μετατοπίστε ίσοταχώς τόν όξυγονοκόφτη διατηρώντας τόν πυρήνα τής φλόγας σέ άπόσταση 2 ώς 3 mm από τήν έπιφάνεια του μετάλλου.</p>	
<p>— Μέ τήν ίδια προετοιμασία φλόγας κόψτε τή γραμμή 2 αλλά μέ τή βοήθεια ζεύγους τροχίσκων καί οδηγού.</p>	

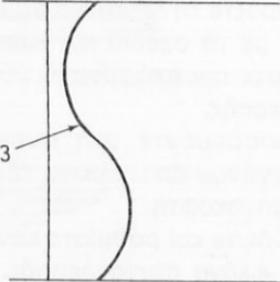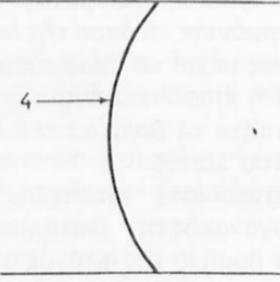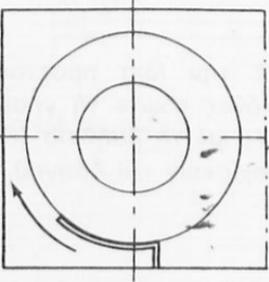ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Κόψτε τή γραμμή (3) μέ έλεύθερο χέρι.</p>	
<p>— Κόψτε τή γραμμή (4) μέ τή βοήθεια διαβήτη όξυγονοκοπής.</p>	
<p>— Κόψτε τόν έξωτερικό κύκλο (5) άρχίζοντας άπό τήν έξωτερική πλευρά τής λαμαρίνας μέ έλεύθερο χέρι. Συνεχίστε τήν κοπή του έξωτερικού κύκλου μέ τή βοήθεια διαβήτη όξυγονοκοπής.</p>	

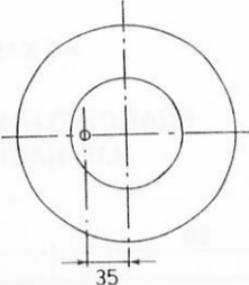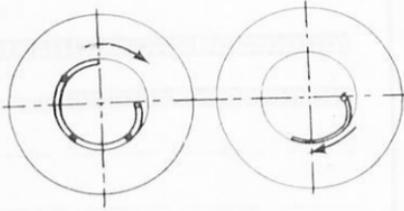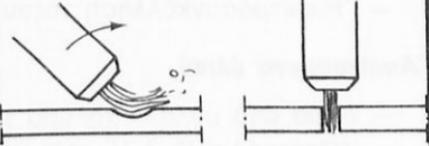ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Άνοιξτε στο δράπανο τρύπα 8-10 mm, όπως φαίνεται στο σχήμα.</p>	
<p>— Κόψτε τόν έσωτερικό κύκλο αρχίζοντας από τήν τρύπα μέ τή βοήθεια διαβήτη όξυγονοκοπής, όπως φαίνεται στο σχήμα.</p>	
<p><b>Σημείωση.</b> Τήν τρύπα έναρξεως τής όξυγονοκοπής, στόν έσωτερικό κύκλο μπορείτε νά επίτύχετε μέ τόν όξυγονοκόφτη, αρχίζοντας τή διάτρηση μέ τό άκροφύσιο σέ κλίση καί φέρνοντας τό άκροφύσιο σταδιακά σέ κάθετη θέση.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΝ

### ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ

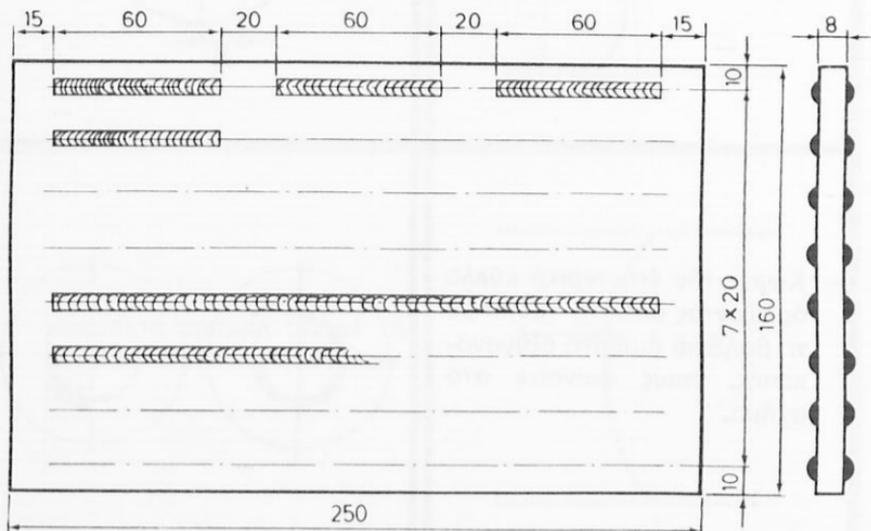

#### **Πράξεις.**

- Ρύθμιση έντασης ρεύματος μηχανής ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
- Ήλεκτροσυγκόλληση τόξου.

#### **Απαιτούμενα υλικά.**

- Λάμα από μαλακό χάλυβα (St 37) 160 x 250 x 8 mm.
- Ήλεκτρόδια  $\varnothing$  3,25 mm μέσης επενδύσεως.

#### **Απαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μεταλλικός κανόνας.
2. Όρθογωνιά.

3. Χαράκτης.
4. Μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
5. Ποδιά.
6. Γάντια.
7. Μάσκα.
8. Ματσακόνι.
9. Συρματόβουρτσα.
10. Λευκά ματογυάλια.

## 28.1 Ρύθμιση τής έντάσεως ρεύματος ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.

### 28.1.1 Σκοπός.

- Άναγνώριση καί όνοματολογία συσκευής ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
- Έκλογή διαμέτρου ήλεκτροδίων.
- Έπιλογή έντάσεως ρεύματος ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.

### 28.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες.

Ή πιό διαδομένη μέθοδος συγκολλήσεως μέ χρήση ήλεκτρικού ρεύματος είναι ή ήλεκτροσυγκόλληση τόξου, Συγκρότημα γιά ήλεκτροσυγκόλληση τόξου φαίνεται στό σχήμα 28.1α.

Κατά τή μέθοδο αυτή τά μέταλλα λιώνουν από τή θερμοκρασία πού αναπτύσσεται όταν δημιουργείται τό ήλεκτρικό τόξο. Ή θερμοκρασία φθάνει τούς 4000°. Γιά νά δημιουργηθεί τό ήλεκτρικό τόξο απαιτείται συνεχής παροχή ήλεκτρικού ρεύματος μέ τά κατάλληλα Άμπέρ καί Βόλτ. Αυτό τό ρεύμα μπορεί νά είναι έναλλασσόμενο ή συνεχές.


Ύπάρχουν πολλοί τύποι μηχανών ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου. Τό έναλλασσόμενο ρεύμα παρέχεται από ειδικούς μετασχηματιστές. Τό συνεχές ρεύμα παράγεται από γεννήτριες (Σ.Ρ.) πού κινούνται μέ ήλεκτροκινητήρες ή Μ.Ε.Κ., είτε παρέχεται από άνορθωτές.

Γιά νά έχει έπιτυχία ή συγκολλητική ραφή, πρέπει νά εκλέξομε τό κατάλληλο ήλεκτρόδιο καί νά ρυθμίσομε τή σωστή ένταση του ρεύματος.

Ό τύπος του ήλεκτροδίου εξαρτάται από τά μέταλλα πού πρόκειται νά συγκολλήσομε, από τή θέση πού θά συγκολληθοϋν καί από τίς μηχανικές ιδιότητες (άντοχή κλπ.) πού απαιτούνται από τή συγκολλητική ραφή.

Επίσης εκτός από τον κατάλληλο τύπο σπουδαία σημασία έχει καί ή εκλογή τής διαμέτρου του ήλεκτροδίου, πού εξαρτάται από τό πάχος καί τό είδος τής ραφής (πίνακας 28.1.1).

Τό ήλεκτρόδιο πρέπει εύκολα νά ανάβει, νά διατηρεί καί νά συντηρεί

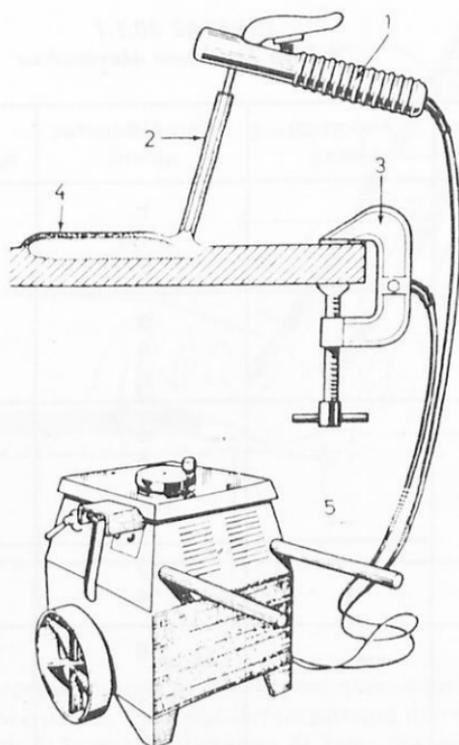

Σχ. 28.1α.

Συγκρότημα για ηλεκτροσυγκόλληση τόξου.

- 1) Λαβίδα ηλεκτροδίου. 2) Ήλεκτρόδιο. 3) Σφιγκτήρας άκροδέκτη. 4) Κρούστα (πάστα) ραφής. 5) Μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.

Τό ηλεκτρικό τόξο, νά στρώνει καλά, νά έχει μικρή απώλεια σέ σπινθήρες καί, τό κυριότερο, ή άντοχή του νά άνταποκρίνεται στήν άντοχή τών συγκολλουμένων κομματιών.




Τά ήλεκτρόδια είναι μεταλλικές βέργες πού έχουν τήν ίδια περίπου σύνθεση, μέ ελάχιστες εξαιρέσεις, μέ τά μέταλλα πού θά συγκολλήσουμε. Είναι επενδυμένα από ύλικό μέ χημική σύνθεση ανάλογη μέ τήν περίπτωση χρησιμοποίησεως του ήλεκτροδίου (σχ. 28.1β).


Τά ήλεκτρόδια συναντώνται μέ τρία κυρίως διαφορετικά πάχη επένδυσεως: λεπτής, μέσης καί χονδρής.

Ή επένδυση του ήλεκτροδίου:

- Διευκολύνει τό λιωμένο μέταλλο νά επικάθηται στό άντικείμενο (σχ. 28.1γ).
- Προκαλεί ίονισμό τής άτμόσφαιρας μεταξύ ήλεκτροδίου καί άντικειμένου καί έτσι διευκολύνει τό άναμμα καί τή διατήρηση στα-

**ΠΙΝΑΚΑΣ 28.1.1**  
**Έκλογή διαμέτρου ηλεκτροδίου**

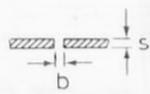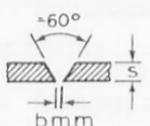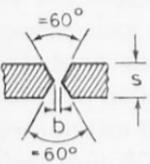
Προετοιμασία των άκρων	Απόσταση b[mm]	Πάχος ελάσματος s[mm]	Διάμετρος ηλεκτροδίου [mm]
	= s	1	2
		1,5	2
		2	2,5
	= s/2	3	3
		4	4
		5	4
	1,5	5	4
		6	4 και 5
		8	4 και 5
		10	4 και 5
	2	12	4 και 5
		14	4,5 και 6
	1,5	16	4,5 και 6
		12	4 και 5
		14	4 και 5
		16	4 και 5
		18	4,5 και 6
		20	4,5 και 6
		25	4,5 και 6

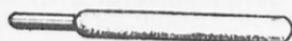

**Σχ. 28.1β.**  
 Έπενδυμένο ηλεκτρόδιο.

θεροῦ τόξου. Αὐτή ἡ ἰδιότητα ἐπέτρεψε τὴ χρησιμοποίηση ἐναλ-  
 λασσόμενου ρεύματος στὶς ηλεκτροσυγκολλήσεις.

- Δημιουργεῖ νέφος ἀερίων τὴ στιγμὴ τῆς συγκολλήσεως καὶ πά-  
 στα μετὰ στὴν ἐπιφάνεια τῆς συγκολλητικῆς ραφῆς, προφυλάσ-  
 σοντας ἔτσι τὴ ρευστὴ κόλληση ἀπὸ τὴν ὀξείδωση.
- Ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ λιωμένο μέταλλο τυχόν ἀκαθαρσίες ἢ ὀξείδια καὶ  
 ἔτσι δὲ δημιουργοῦνται φυσαλίδες πού μειώνουν τὴν ἀντοχὴ τῆς  
 ραφῆς.

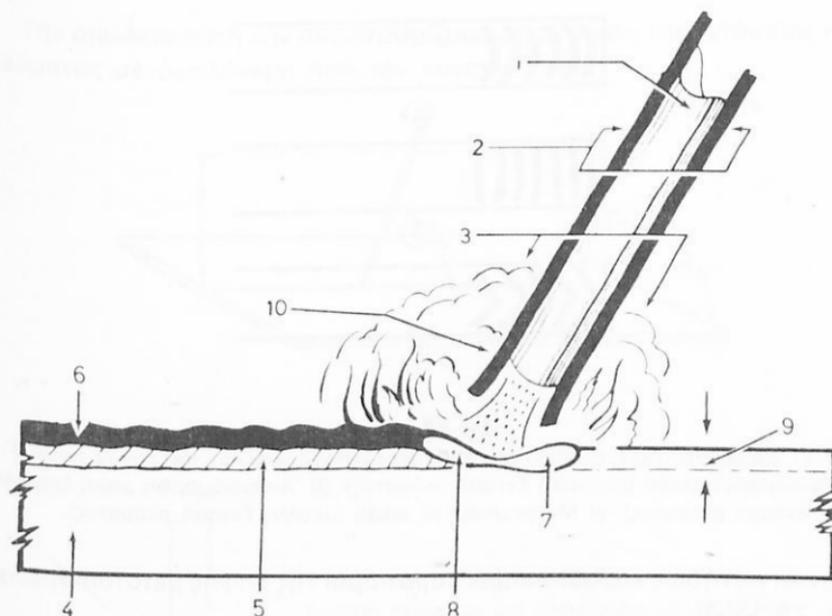

Σχ. 28.1γ.

Ήλεκτροσυγκόλληση με επενδύμενο ηλεκτρόδιο.

1) Σύρμα (πυρήνας) ηλεκτροδίου. 2) Ήπένδυση (περίβλημα) ηλεκτροδίου. 3) Ήτμόσφαιρα άδρανούς άερίου. 4) Συγκολλούμενο ύλικό. 5) Ήναποτιθέμενο μέταλλο (κόλληση). 6) Σκουριά (πάστα ή κρούστα). 7) Κρατήρας 8) Περιοχή λιωμένου μετάλλου (λουτρό τήξεως). 9) Βάθος διεισδύσεως ηλεκτροδίου. 10) Προεξέχουσα επένδυση ηλεκτροδίου.

### 28.1.3 Πορεία.


Ή επιλογή τής έντάσεως του ρεύματος είναι τό πίο σημαντικό άπό τά στοιχεΐα πού ένδιαφέρουν για ήλεκτροσυγκόλληση τόξου. Εύκολα μπορεί κανείς νά κάνει λάθος μέ άποτέλεσμα τήν κακή συγκόλληση.

Κατά κανόνα είναι προτιμότερο νά χρησιμοποιει κανείς ύψηλότερο ρεύμα παρά χαμηλότερο.

Ήν έχομε χαμηλό ρεύμα, ή τήξη του μετάλλου είναι άτελής, ή ραφή γίνεται άνομοίμορφη [σχ. 28.1δ(β)] και έμφανίζει πόρους. Ήπίσης ή σκουριά άνακατεύεται πολύ εύκολα μέ τήν κόλληση.

Ήν έχομε κανονική ένταση ρεύματος, τό λιωμένο μέταλλο άκολουθει μία φυσική ροή [σχ. 28.1δ(α)] και ή σκουριά άπό τό μέταλλο παραμένει έξω άπό τή συγκολλητική ραφή.

Ήν τό ρεύμα είναι πολύ ύψηλό, τά πλευρά τής συγκολλήσεως έμφα-

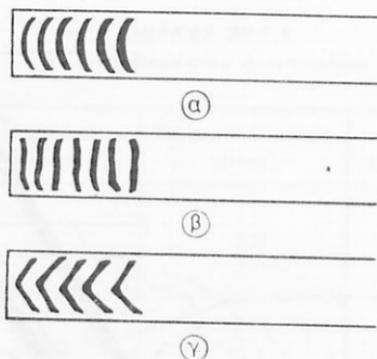

Σχ. 28.16.

Ἐπίδραση τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος στὴν ἐμφάνιση τῆς ραφῆς.  
 α) Ὁμοιόμορφη ραφή (κανονικὴ ἐνταση ρεύματος). β) Ἀνομοιόμορφη ραφή (χαμηλὴ ἐνταση ρεύματος). γ) Μετατοπισμένη ραφή (μεγάλῃ ἐνταση ρεύματος).

νίζονται συνήθως καμμένα καὶ οἱ κυματισμοὶ τῆς ραφῆς μετατοπισμένοι [σχ. 28.1δ(γ)].

Ἡ ἐνταση τοῦ ρεύματος αὐξάνεται ἀνάλογα μὲ τὴ διάμετρο τοῦ ἠλεκτροδίου (πίνακας 28.1.2) καὶ ἐξαρτᾶται ἀκόμη ἀπὸ τὴν ποιότητά του καὶ τὸ εἶδος ἢ τὴ θέση τῆς ραφῆς συγκολλήσεως τῶν μετάλλων (σχήματα 28.1ε ὡς 28.1θ).


ΠΙΝΑΚΑΣ 28.1.2

Ἐνταση ρεύματος σύμφωνα μὲ τὴ διάμετρο τοῦ ἠλεκτροδίου  
 (ὁ πίνακας αὐτός βρίσκεται πάντοτε πάνω στὴ συσκευασία τῶν ἠλεκτροδίων)

Τύπος ἠ- λεκτρο- δίου	Διάμετρος	Μήκος	Ampere
	mm	mm	A
DIN 1913 E Ti Vllm	2,0	300	40- 60
	2,5	350	60- 90
	3,25	350	90-140
	4,0	350	120-180
	5,0	350	160-240
	6,0	450	220-280


Ἄν χρησιμοποιήσουμε ἀγωγούς ρεύματος μὲ μεγάλο μήκος, θὰ ἔχομε πάντοτε μικρὲς ἀπώλειες ρεύματος ποὺ φθάνουν μέχρι 30 A περίπου γιὰ 100 m μήκος ἀγωγῶν.

Τήν απώλεια αυτή τήν αντίσταθμίζομε μέ ρύθμιση τῆς έντάσεως τοῦ ρεύματος σέ ύψηλότερη από τήν κανονική τιμή.

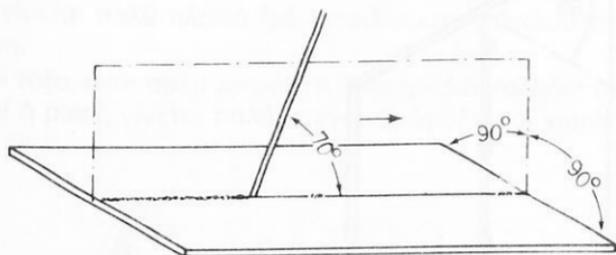


Σχ. 28.1ε.

Ένταση ρεύματος γιά ηλεκτρόδιο  $\emptyset$  σέ 3,25 σέ όριζόντια θέση, περίπου 120 A.

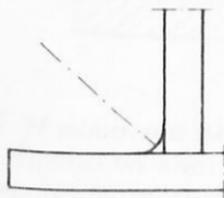


Σχ. 28.1στ.

Ένταση ρεύματος γιά ηλεκτρόδιο  $\emptyset$  σέ 3,25 σέ όριζόντια θέση, περίπου 135 A.

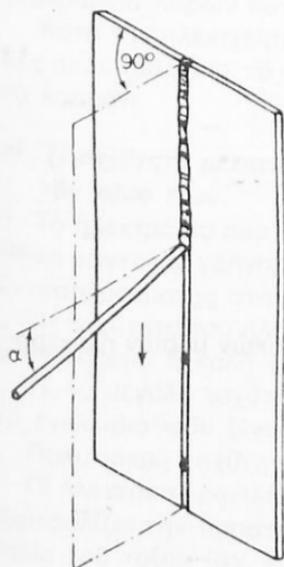


Σχ. 28.1ζ.

Ένταση ρεύματος γιά ηλεκτρόδιο  $\emptyset$  3,25 σέ θέση κατακόρυφη (κατεβατό), περίπου 140 A.

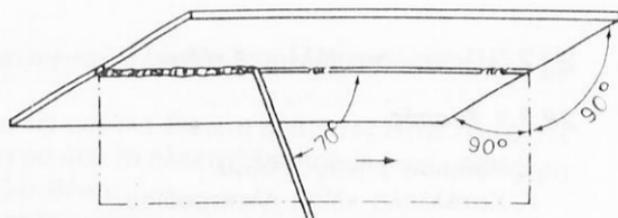

Σχ. 28.1η.

Ένταση ρεύματος γιά ηλεκτρόδιο  $\emptyset$  3,25, σέ θέση «ούρανός», περίπου 110 A.

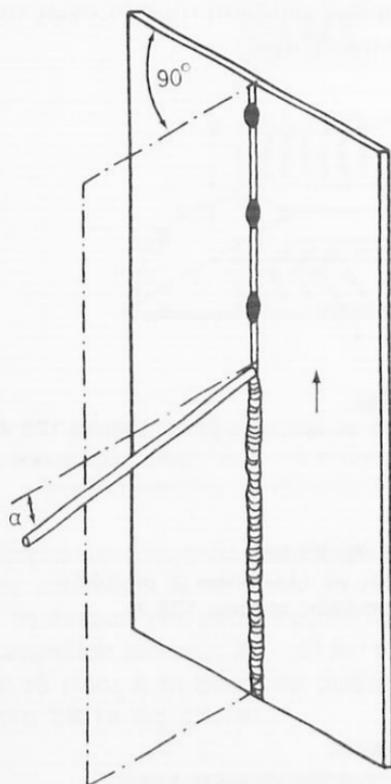

Σχ. 28.1ε.

Ένταση ρεύματος για ηλεκτρόδιο  $\varnothing$  3,25, σέ θέση κατακόρυφη (άνεβατό), περίπου 90 A.

## 28.2 Ήλεκτροσυγκόλληση τόξου.

### 28.2.1 Σκοπός.

- Ρύθμιση μήκους τόξου.
- Κατάλληλη κλίση ηλεκτροδίου.
- Άναγνώριση και όνοματολογία προστατευτικῶν μέσων ήλεκτροσυγκολλητῆ.
- Διαμόρφωση ἄκρων.
- Όριζόντια συγκόλληση T, I, V, X.
- Κατακόρυφη συγκόλληση.
- Σφάλματα ήλεκτροσυγκολλήσεως.


### 28.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Οἱ παράγοντες πού καθορίζουν τήν ποιότητα τῆς συγκολλητικῆς ραφῆς εἶναι:

### α) Τό μήκος τόξου.

Σέ ιδανική περίπτωση πρέπει νά εἶναι ἴσο μέ τή διάμετρο τοῦ χρησιμοποιούμενου ἠλεκτροδίου (σχ. 28.2α). Ἄν τό τόξο εἶναι πολύ μεγάλο, ἡ ραφή γίνεται πολύ πλατιά (μέ πιτσιλίσματα), ἀνώμαλη καί μέ μικρή διείσδυση.

Ἄν τό τόξο εἶναι πολύ μικρό, τό ἠλεκτρόδιο κολλάει συχνά στό μέταλλο καί ἡ ραφή γίνεται πολύ στενή, ἀνώμαλη καί χωρίς διείσδυση.

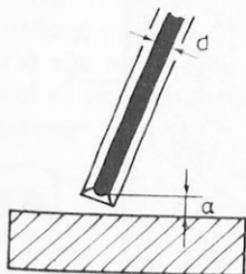

Σχ. 28.2α.

Μήκος τόξου  $\alpha = d$ .

### β) Ἡ κλίση τοῦ ἠλεκτροδίου.

Πρέπει νά εἶναι ἡ κανονική σέ κάθε θέση συγκολλήσεως. Ἐτσι ἡ σκουριά διατηρεῖται μακριά ἀπό τό λιωμένο μέταλλο καί ἀποφεύγεται ἡ δημιουργία πόρων κατά τή συγκόλληση.

Κατά τήν ἠλεκτροσυγκόλληση ἀλουμινίου, ἐκτός ἀπό τίς ἄλλες ειδικές προϋποθέσεις, τό ἠλεκτρόδιο πρέπει νά εἶναι σχεδόν κάθετο πρὸς τό κομμάτι.

### γ) Ἡ ταχύτητα μετατοπίσεως τοῦ ἠλεκτροδίου ρυθμίζεται ἀνάλογα μέ τόν τύπο του.

Τό ἠλεκτρόδιο πού ἀπαιτεῖ μεγάλη ἔνταση ρεύματος στήν ὀριζόντια θέση συγκολλᾷ γρηγορότερα ἀπό τό ἠλεκτρόδιο πού ἀπαιτεῖ μικρότερη ἔνταση ρεύματος στήν ἴδια θέση.


Ἡ ταχύτητα τοῦ ἠλεκτροδίου πρέπει νά ρυθμίζεται ἔτσι, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ καλή τήξη τοῦ ὑλικοῦ.

Πολύ μεγάλη ταχύτητα δημιουργεῖ πόρους στούς ὁποίους μπορούν νά ἐγκλωβισθοῦν ξένα σωματίδια.

Πολύ μικρή ταχύτητα δημιουργεῖ χονδροειδή συγκόλληση.

Οἱ ἠλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει νά γίνονται μέσα σέ εὐρύ χωρὸ πού ἐξασφαλίζει τήν προστασία τῶν ἄλλων ἐργαζομένων ἀπό τήν ἀκτινοβολία τοῦ τόξου (σχ. 28.2β).

Γιά τόν καθαρισμό τῆς ραφῆς ἀπό τήν κρούστα χρησιμοποιοῦμε εἰδικό σφυρί μέ αἰχμηρά ἄκρα (ματσακόνη) (σχ. 28.2γ).

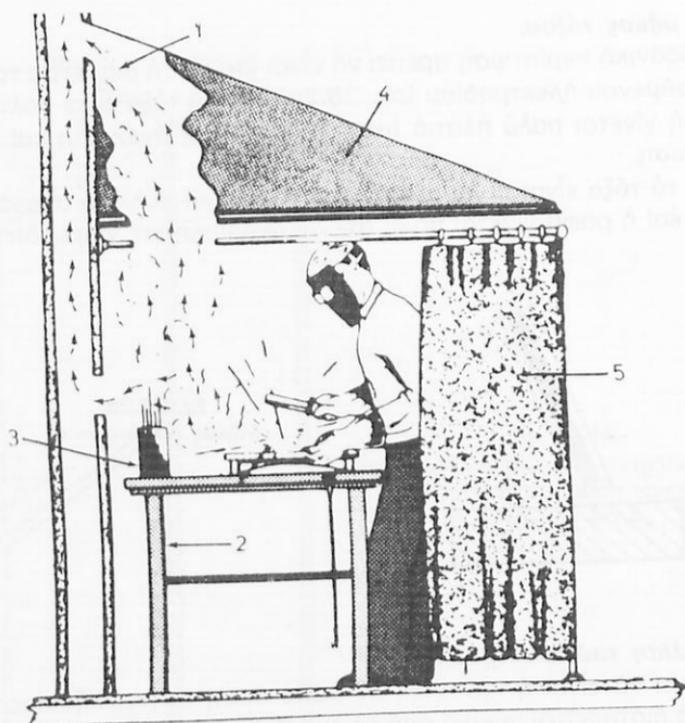

Σχ. 28.2β.

Χώρος ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.




Σχ. 28.2γ.

Ειδικό σφυρί (ματσακόνι).



Σχ. 28.2δ.

Συρμάτινη βούρτσα.

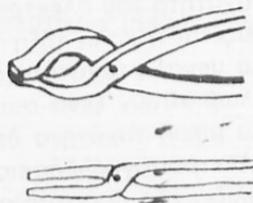Σχ. 28.2ε.  
Φυσερό.

Σχ. 28.2στ.


Λαβίδες για τή συγκράτηση  
των θερμών κομματιών.

Γιά τόν καθαρισμό τῶν ἐπιφανειῶν ἀπό σκουριές, χρώματα καί ὑπολείμματα κρούστας χρησιμοποιοῦμε συρματοβουρτσα (σχ. 28.2δ). Γιά τήν ἀπομάκρυνση ὑπολειμμάτων καί σκόνης ἀπό τή συγκολλητική ραφή χρησιμοποιοῦμε πεπιεσμένο ἀέρα ἢ μικρό φυσερό (σχ. 28.2ε).

Οἱ λαβίδες (σχ. 28.2στ) εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή συγκράτηση καί μετακίνηση τῶν συγκολλημένων τεμαχίων.



### 28.2.3 Μέτρα ἀσφάλειας.

- 1) Κατά τή διάρκεια τῆς συγκολλήσεως πρέπει νά χρησιμοποιεῖται πλήρης προστατευτική ἐνδυμασία (σχ. 28.2ζ).
- 2) Γιά τήν προστασία τῶν ματιῶν καί τοῦ προσώπου ἀπό τό τόξο καί τά πιτσιλίσματα τοῦ ἠλεκτροδίου πρέπει νά χρησιμοποιεῖται μάσκα\*.

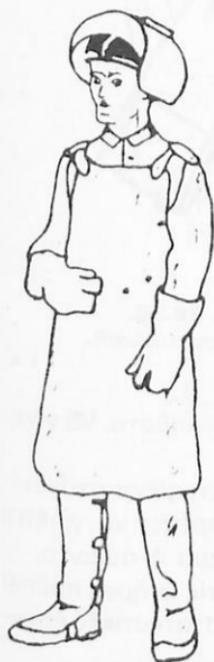

Σχ. 28.2ζ.

Συγκολλητής μέ πλήρη προστατευτική ἐνδυμασία.

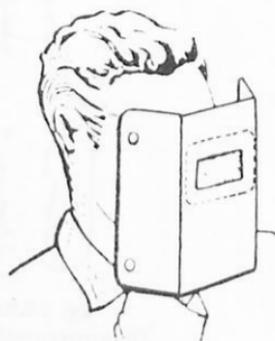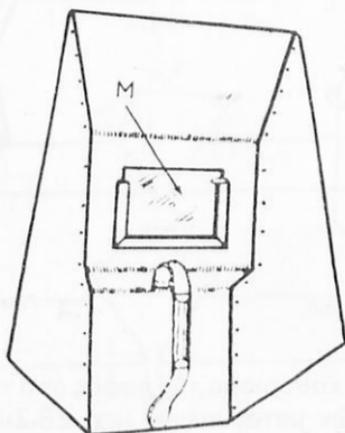


Σχ. 28.2η.

Φορητή μάσκα (ἀσπίδα).

M = Μαῦρο γυαλί.

Υπάρχουν δύο εἰδῶν μάσκες: οἱ φορητές (σχ. 28.2η) πού κρατιοῦνται μέ τό ἓνα χέρι καί οἱ μάσκες κεφαλῆς (σχ. 28.2θ) πού στηρίζονται στό κεφάλι χωρίς τή βοήθεια τοῦ χεριοῦ.


Πάνω στή μάσκα στερεώνεται εἰδικό σκοῦρο γυαλί γιά τήν προστασία τῶν ματιῶν καί μπροστά ἀπό αὐτό τό γυαλί ἐφαρμόζεται ἓνα κοινό γυαλί γιά νά μήν καταστρέφεται τό ἀκριβότερο γυαλί (σχ. 28.2η).

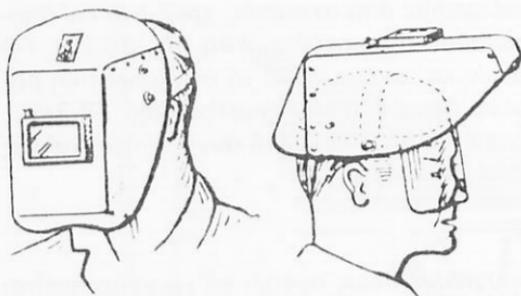

Σχ. 28.2θ.  
Μάσκα κεφαλής.



Σχ. 28.2ι.  
Λευκά ματογυάλια.

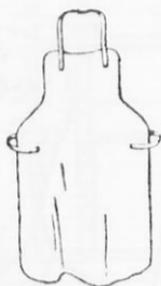

Σχ. 28.2ια.  
Προστατευτική ποδιά.




Σχ. 28.2ιβ.  
Γάντια συγκολλητή.

- 3) Πρέπει κατά τον καθαρισμό της ραφής από την κρούστα, να γίνεται χρήση λευκών ματογυαλιών (σχ. 28.2ι).
- 4) Για την προστασία του σώματος από τα πυρακτωμένα σταγονίδια που έκτοξεύονται κατά τη συγκόλληση, πρέπει να γίνεται χρήση ολόσωμης ποδιάς (σχ. 28.2ια) από δέρμα ή άμιαντο.
- 5) Για την αποφυγή έγκαυμάτων στα χέρια και στις κνήμες πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα γάντια και προστατευτικές επενδύσεις (σχήματα 28.2ιβ και 28.2ιγ).


#### 28.2.4 Πορεία εργασίας.

Τά άκρα των ελασμάτων διαμορφώνονται συνήθως σε τύπο V, και σε τύπο X περίπου όπως και στην όξυγονοκόλληση (σχ. 28.2ιδ). Τη συγκόλληση λεπτών λαμαρινών την κάνουμε με μία ή με δύο ραφές (μία από κάθε πλευρά).

Τά χονδρότερα κομμάτια τά συγκολλούμε με περισσότερα κορδόνια, κατά προτίμηση στενά.

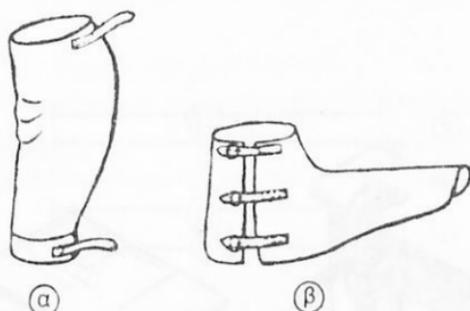


**Σχ. 28.2ιγ.**  
Προστατευτική επένδυση.  
α) Χεριών. β) Κνημών.

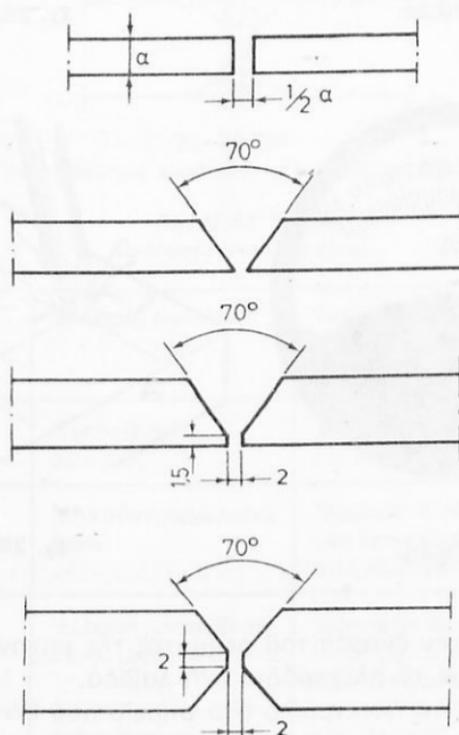


**Σχ. 28.2ιδ.**  
Διαμόρφωση των προς συγκόλληση άκρων.

Γιά νά ανάψομε τόξο:


- α) Στερεώνομε τό σφιγκτήρα του άκροδέτη τής μηχανής πάνω στό τραπέζι εργασίας (σχ. 28.2ιε).
- β) Τοποθετούμε πάνω στό τραπέζι τό κομμάτι πού θά συγκολληθεϊ (σχ. 28.2ιστ).

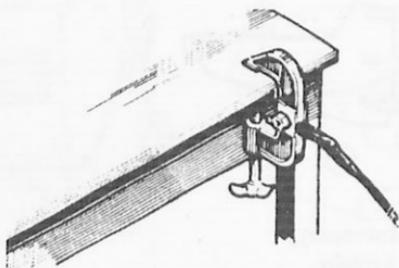


Σχ. 28.2ιε.

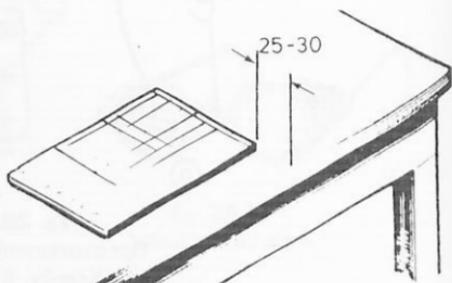

Σχ. 28.2ιστ.

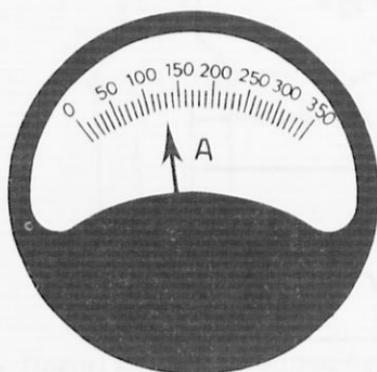

Σχ. 28.2ιζ.

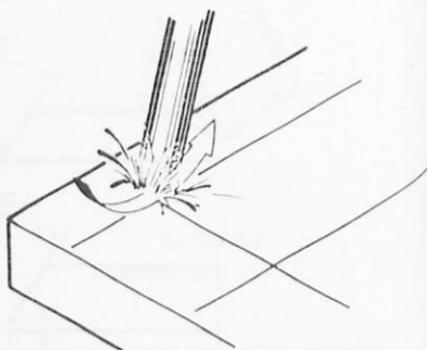


Σχ. 28.2ιη.

- γ) Ρυθμίζομε τήν ένταση τοῦ ρεύματος τῆς μηχανῆς (σχ. 28.2ιζ).  
 δ) Συγκρατοῦμε τό ἠλεκτρόδιο στή λαβίδα.  
 ε) Πλησιάζομε τό ἠλεκτρόδιο στό σημεῖο πού θά ἀρχίσομε τή ραφή.  
 στ) Ἀνάβομε τό τόξο κτυπώντας τό ἠλεκτρόδιο πάνω στό βασικό μέταλλο (σχ. 28.2η).  
 Ὅταν ἡ διατομή τῆς ραφῆς εἶναι σχετικὰ μεγάλη, προτιμᾶται νά γεμίσει μέ πολλά κορδόνια (σχ. 28.2ιθ).

### 28.2.5 Σφάλματα συγκολλήσεως.

Τά πύο συνηθισμένα σφάλματα ἠλεκτροσυγκολλήσεως τόξου φαίνονται στόν πίνακα 28.2.1.

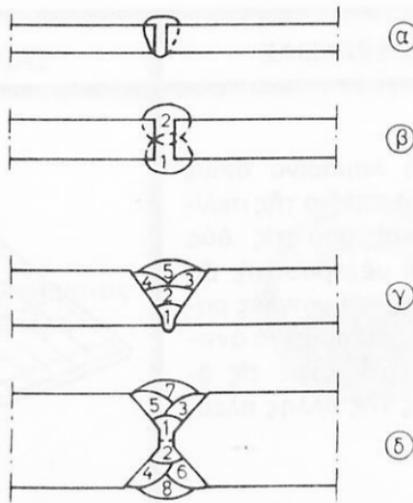




Σχ. 28.210.



Σειρά έναποθέσεως κορδονιών με ηλεκτροσυγκόλληση.




### ΠΙΝΑΚΑΣ 28.2.1

#### Σφάλματα συγκολλήσεως

	Έλλειψής διείδυση	Όφείλεται σε πολύ μικρή απόσταση των άκρων σε πολύ μικρή ένταση.
	Έγκλωβισμός σκουριιάς	Όφείλεται σε κακό καθαρισμό των προηγούμενων κορδονιών.
	Μή εύθυγραμμισμένα άκρα	Όφείλονται σε κακή κατάσταση των άκρων ή σε παραμόρφωση κατά τη συγκόλληση.
	Έλλειψής έναπόθεση συγκολλητικού υλικού	Όφείλεται σε υπερβολική ένταση ή σε μεγάλη ταχύτητα του ηλεκτροδίου.
	Σκάψιμο των πλευρών της συγκολλητικής ραφής	Όφείλεται σε κακό χειρισμό του ηλεκτροδίου ή σε μεγάλη ένταση του ρεύματος.
	Φυσαλίδες	Όφείλονται σε κακή ποιότητα του συγκολλούμενου μετάλλου ή σε ηλεκτρόδια υγρά.
	Ύπερβολική διείδυση	Όφείλεται σε μεγάλη ένταση του ρεύματος ή σε μεγάλη απόσταση των άκρων.

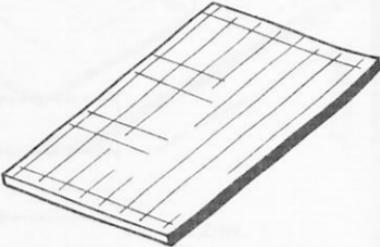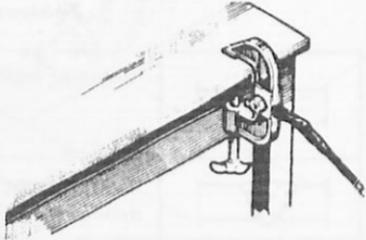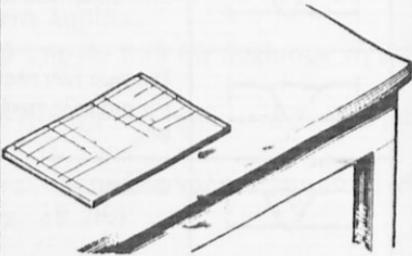ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Χαράζετε τή λαμαρίνα όπως φαίνεται στο σχέδιο τής σελίδας 240 και από τīs δύο πλευρές και μέ προσοχή, ώστε οί κοντές και μακριές ραφές τής μιās πλευράς νά αντιστοιχοῦν ακριβῶς μέ τīs ὅμοιες ραφές τής άλλης πλευράς.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Στερεώστε τό σφιγκτήρα τοῦ ἀκροδέκτη στό τραπέζι ἤλεκτροσυγκολλήσεως.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Τοποθετήστε πάνω στό τραπέζι τή λαμαρίνα πού χαράξατε.</li> </ul>	

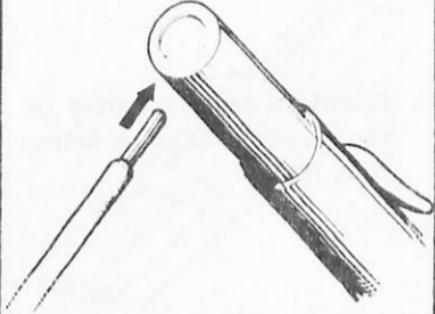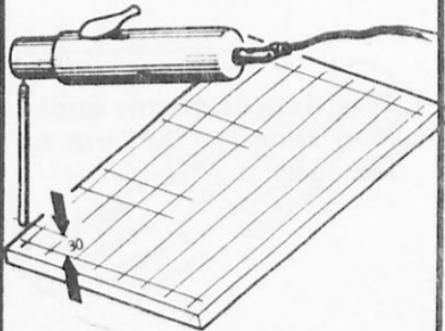
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Ρυθμίστε ένταση ρεύματος μηχανής 120 A (άμπέρ).</p>	
<p>— Συγκρατήστε τό ηλεκτρόδιο στη λαβίδα.</p>	
<p>— Πλησιάστε τό ηλεκτρόδιο στο σημείο πού θά άρχίσει ή ραφή.</p>	

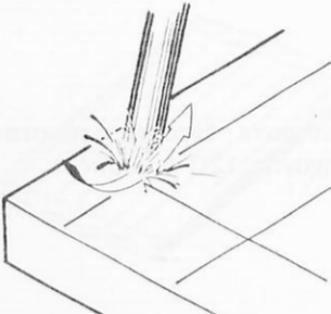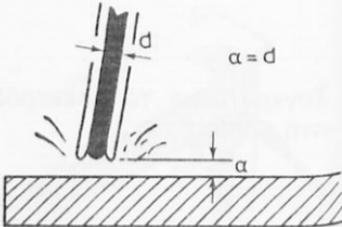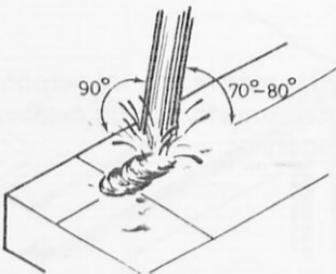ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Άνάψτε τό τόξο κτυπώντας τό ηλεκτρόδιο στήν επιφάνεια τής λαμαρίνας.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Κρατήστε τό ηλεκτρόδιο σέ τόσο ύψος όσο καί ή διάμετρός του.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Συγχρόνως δώστε τήν κατάλληλη κλίση (70-80°) στό ηλεκτρόδιο...</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

... και προωθήσετέ το με σταθερή ταχύτητα, διατηρώντας συνέχεια τό ίδιο μήκος τόξου.



## ΦΑΣΕΙΣ



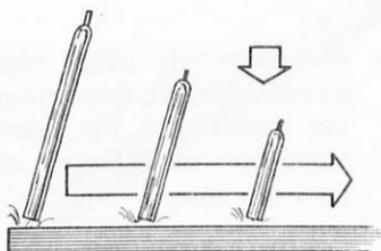


Έναποθέστε και τά τρία κορδόνια στήν ίδια γραμμή.

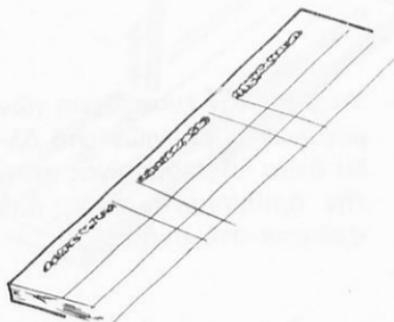

Συνεχίστε τήν έναπόθεση των διακοπτομένων κορδονιών κατά τήν αριθμημένη σειρά ὅπως φαίνεται στό σχήμα.

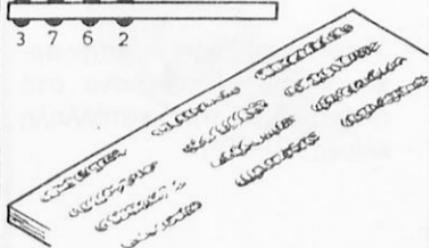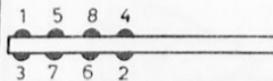


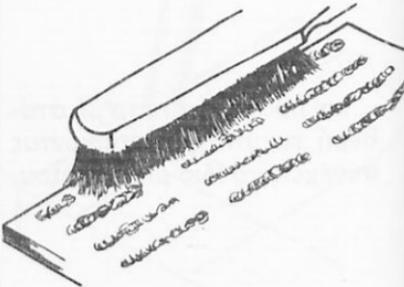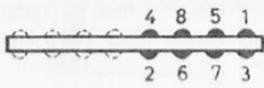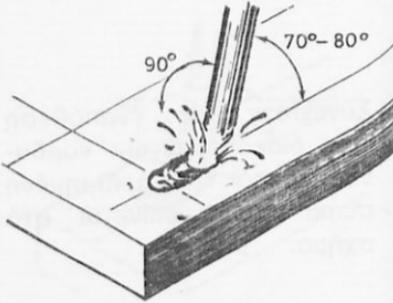ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Καθαρίστε τής μέχρι τώρα συγκολληθεϊσες διακοπόμενες ραφές από τήν πάστα (κρούστα) καί έλέγξτε τήν ποιότητά τους.</p>	
<p>— Άρχίστε τήν έναπόθεση τῶν μεγάλων κορδονιῶν στό άλλο άκρο τής λαμαρίνας κατά τήν άριθμημένη σειρά πού φαίνεται στό σχήμα.</p>	
<p>— Άρχίστε τή ραφή από τήν αρχή, δίνοντας σύγχρονα στό ήλεκτρόδιο τήν κατάλληλη κλίση (70-80°).</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


— Τελειώστε τή ραφή.


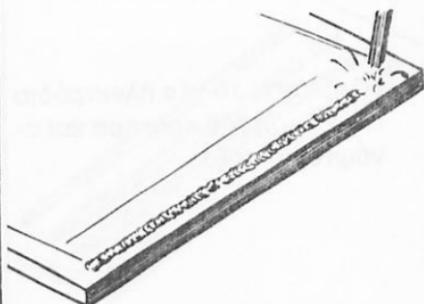



— Όταν τό ηλεκτρόδιο λιώνοντας φθάσει περίπου τά 5 cm, διακόψτε τό τόξο καί τοποθετήστε στή λαβίδα νέο ήλεκτρόδιο.

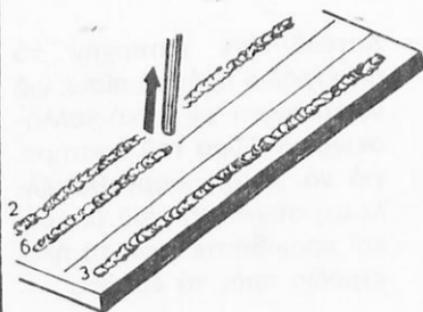


— Καθαρίστε τήν πάστα από τή ραφή κοντά στόν κρατήρα.

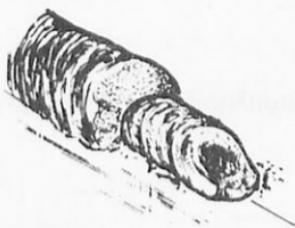

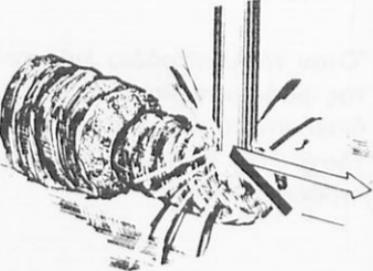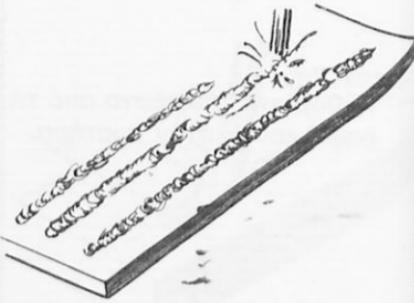ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Πλησιάστε τό νέο ήλεκτρόδιο στην άκρη του κρατήρα καί άνάψτε τό τόξο.</p>	
<p>— Κατευθύνετε καταρχήν τό ήλεκτρόδιο πρός τά πίσω, γιά νά καλύψετε μέ ύλικό κολλήσεως τό χῶρο του κρατήρα, γιά νά μή δημιουργηθεϊ έλλειψη συγκολλητικού ύλικου, καί προωθήστε ξανά τό ήλεκτρόδιο πρός τά έμπρός.</p>	
<p>— Συμπληρώστε τά κορδόνια.</p>	

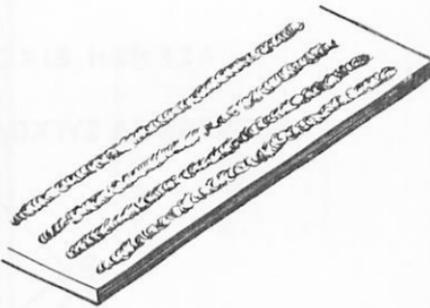ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Καθαρίστε καλά τις ραφές και έλέγξτε την ποιότητά τους.</p>	

ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ

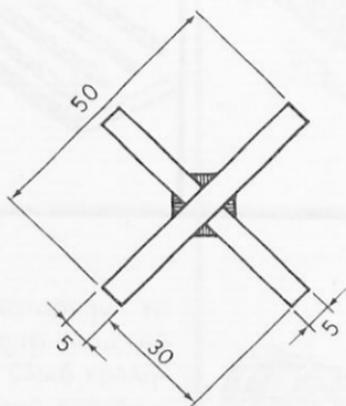

**Πράξεις.**

- Ρύθμιση τής έντάσεως ρεύματος τής μηχανής.
- Ήλεκτροσυγκόλληση τόξου.

**Άπαιτούμενα υλικά.**

- Λάμα από μαλακό χάλυβα 50×5×160 mm.
- Λάμα από μαλακό χάλυβα 30×5×160 mm (κομμάτια 2).
- Ήλεκτρόδια  $\varnothing$  3,25 χονδρής επενδύσεως.


**Άπαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μηχανή ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
2. Μάσκα.
3. Ποδιά.
4. Γάντια.
5. Λαβίδα συγκρατήσεως.
6. Ματσακόνι.
7. Συρματόβουρτσα.
8. Λευκά ματογυάλια.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Ποντάρτετε τὰ κομμάτια σε μορφή σταυρού.



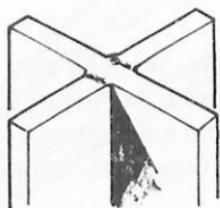


- Ρυθμίστε ένταση του ρεύματος 140 Α.



- Τοποθετήστε τή ραφή σε όριζόντια επίπεδη θέση και πλησιάστε τό ήλεκτρόδιο στην άρχή τής ραφής.

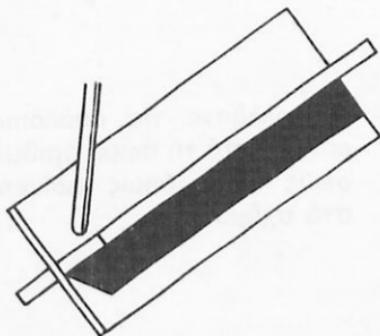


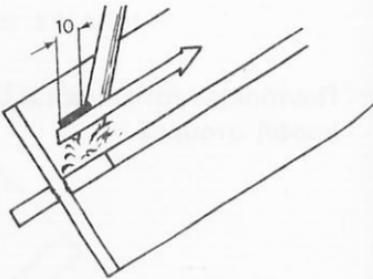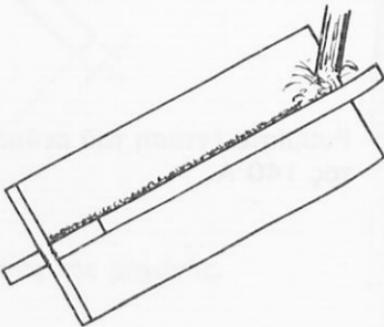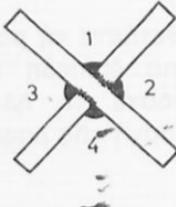ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Άναψτε τό τόξο καί κάνετε άρχή συγκολλήσεως μέ κίνηση πίσω καί στή συνέχεια έμπρός, όπως στό σχήμα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Τελειώστε τήν πρώτη συγκολλητική ραφή.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Συγκολλήστε τίς υπόλοιπες ραφές κατά τή σειρά άριθμησεώς τους, όπως φαίνεται στό σχήμα.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ

- Καθαρίστε καλά τις ραφές με τό ματσακόνι καί τή βούρτσα.

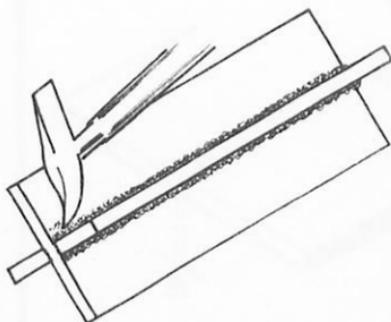

- Έλέγξτε τήν ποιότητα τῶν ραφῶν.

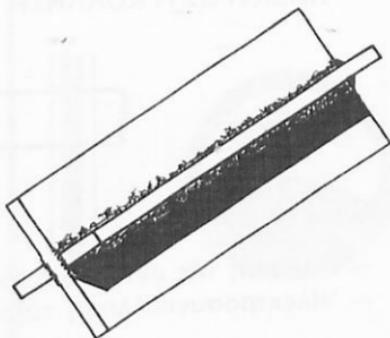

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΦΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΡΔΟΝΙΑ



#### **Πράξεις.**




- Ρύθμιση τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος τῆς μηχανῆς.
- Ἡλεκτροσυγκόλληση τόξου.



#### **Ἀπαιτούμενα ὕλικά.**




- Λάμα ἀπό μαλακό χάλυβα 30×4×160 mm (κομμάτια 2).
- Ἡλεκτρόδια  $\varnothing$  3,25 mm μέσης ἐπενδύσεως.
- Ἡλεκτρόδια  $\varnothing$  4 mm μέσης ἐπενδύσεως.


#### **Ἀπαιτούμενα ἐργαλεῖα.**

1. Μηχανή ἠλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
2. Μάσκα.
3. Ποδιά.
4. Γάντια.
5. Λαβίδα συγκρατήσεως.
6. Ματσακόνι.
7. Συρματόβουρτσα.
8. Λευκά ματογυάλια.

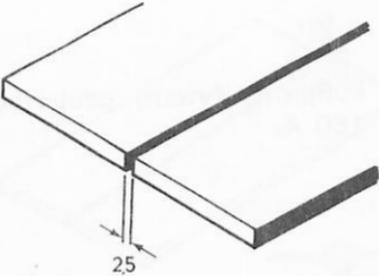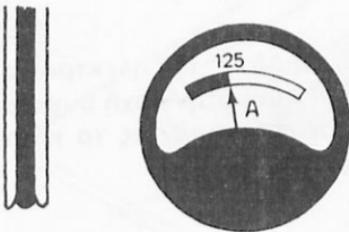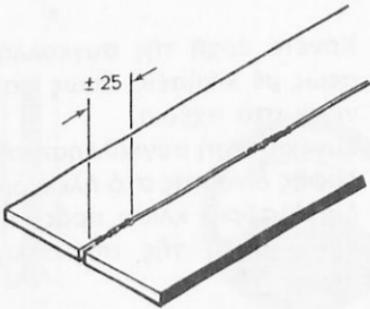ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Τοποθετήστε τὰ κομμάτια παράλληλα σέ όριζόντια θέση μέ άνοιγμα ρίζας 2,5 mm.</p>	
<p>— Ρυθμίστε ένταση ρεύματος 125 A γιά ποντάρισμα.</p>	
<p>— Ποντάρτε τὰ κομμάτια μέ ήλεκτρόδιο <math>\varnothing</math> 3,25 mm.</p>	

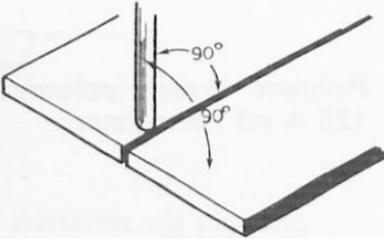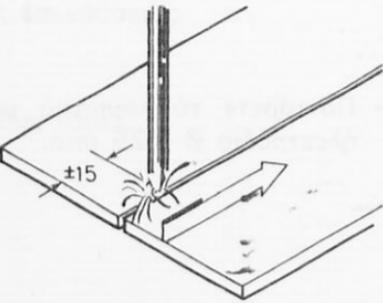
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Ρυθμίστε ένταση ρεύματος 160 A.</p>	
<p>— Πλησιάστε τό ήλεκτρόδιο (Ø 4 mm) στήν άρχή συγκολλησεως κρατώντας το κατακόρυφα.</p>	
<p>— Κάνετε άρχή τής συγκολλησεως μέ κινήσεις, όπως φαίνεται στό σχέδιο. Συνεχίστε τή συγκόλληση τής ραφής δίνοντας στό ήλεκτρόδιο έλαφριά κλίση πρós τήν κατεύθυνση τής συγκολλησεως.</p>	

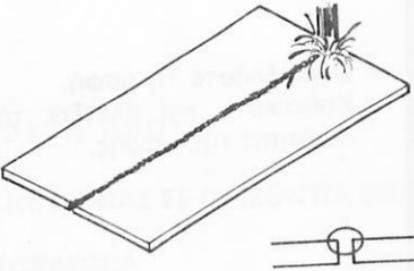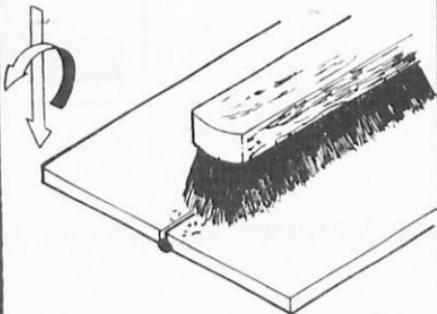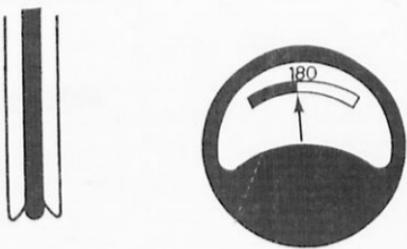ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Τελειώστε τό κορδόκι από τή μία πλευρά.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Άναστρέψτε τά κομμάτια καί καθαρίστε καλά τό μέρος τής ραφής μέ ματσακόνι καί βούρτσα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρυθμίστε μεγαλύτερη ένταση ρεύματος (170-180 A) γιά νά έπιταχύνετε τήν άπαιτούμενη διείδσδυση τής κολλήσεως.</li> </ul>	

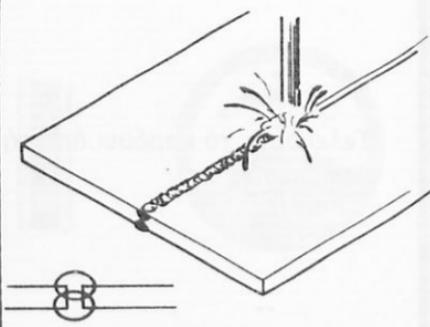ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Συγκολλήστε τή ραφή. Καθαρίστε καί έλέγξτε τήν ποιότητα τής ραφής.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

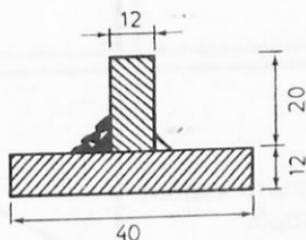

#### **Πράξεις.**




- Ρύθμιση έντάσεως ρεύματος μηχανής ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
- Ήλεκτροσυγκόλληση τόξου.


#### **Απαιτούμενα υλικά.**

- Λάμα από μαλακό χάλυβα 40×12×160 mm.
- Λάμα από μαλακό χάλυβα 20×12×160 mm.
- Ήλεκτρόδια  $\varnothing$  3,25 μέσης επενδύσεως.

#### **Απαιτούμενα εργαλεία.**

1. Μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
2. Μάσκα.
3. Ποδιά.
4. Γάντια.
5. Λαβίδα συγκρατήσεως.
6. Ματσακόνι.
7. Συρματόβουρτσα.
8. Λευκά ματογυάλια.

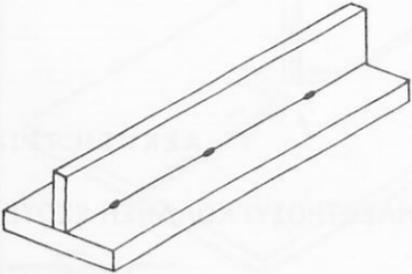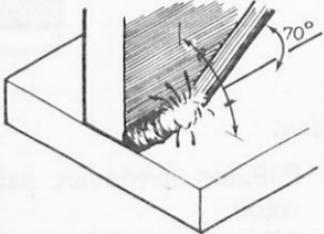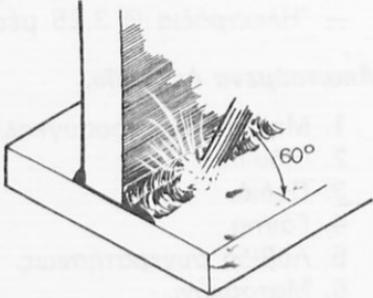ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ποντάρτετε τὰ κομμάτια καί ἀπό τῖς δύο πλευρές.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Σχηματίστε τό πρώτο κορδόνι ἀπό κάθε πλευρά. Τό ἠλεκτρόδιο νά βρίσκεται στή διχοτόμο τῆς ὀρθῆς γωνίας μέ κλίση <math>70^\circ</math> κατά τή διεύθυνση τῆς ραφῆς.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Καθαρίστε τῖς ραφές. Σχηματίστε τό δεύτερο κορδόνι ἀπό κάθε πλευρά. Κλίση τοῦ ἠλεκτροδίου ὡς πρὸς τό ὀριζόντιο ἔλασμα <math>60^\circ</math>.</li> </ul>	

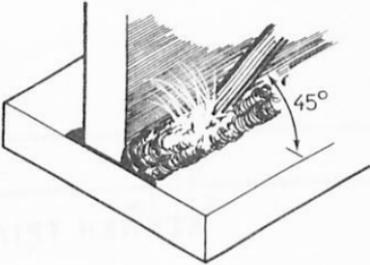ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Καθαρίστε καί πάλι τίς ραφές. Σχηματίστε τό τρίτο καί τέταρτο κορδόνι από κάθε πλευρά. Κλίση ήλεκτροδίου ώς πρός τό όριζόντιο έλασμα 45°.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΦΗΣ V ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ



#### **Πράξεις.**




- Ρύθμιση τής έντάσεως ρεύματος μηχανής ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
- Ήλεκτροσυγκόλληση τόξου.



#### **Ήπαιτούμενα ύλικά.**

- Λάμα από μαλακό χάλυβα 40×12×160 mm (2 κομμάτια). Τά άκρα πού θά συγκολληθοϋν θά λοξοτομηθοϋν γιά ραφή V στήν πλάνη.
- Ήλεκτρόδια  $\varnothing$  3,25 mm μέσης επενδύσεως.
- Ήλεκτρόδια  $\varnothing$  4 mm μέσης επενδύσεως.

#### **Ήπαιτούμενα έργαλεία.**

1. Μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσεως τόξου.
2. Μάσκα.
3. Ποδιά.
4. Γάντια.
5. Ματσακόνι.
6. Συρματόβουρτσα.
7. Λευκά ματογυάλια.

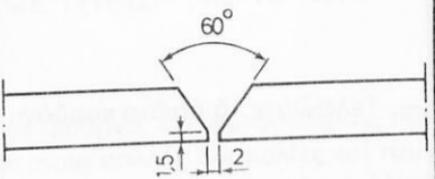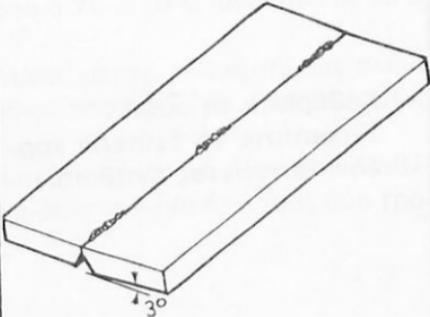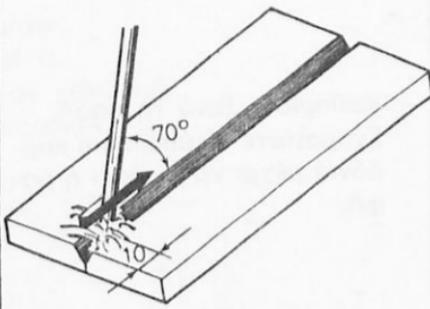ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Λοξοτομήστε τὰ κομμάτια στην πλάνη.</p>	
<p>— Ποντάρτετε τὰ κομμάτια από την πίσω όψη.</p>	
<p>— Άναστρέψτε τὰ κομμάτια καί αρχίστε τό κορδόνι μέ ηλεκτρόδιο <math>\varnothing</math> 3,25 mm όπως φαίνεται στό σχήμα.</p>	

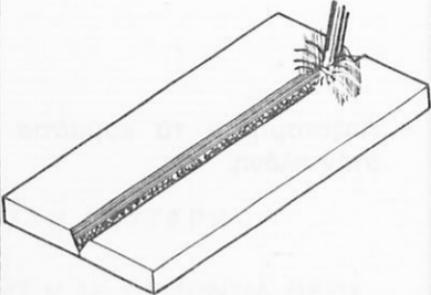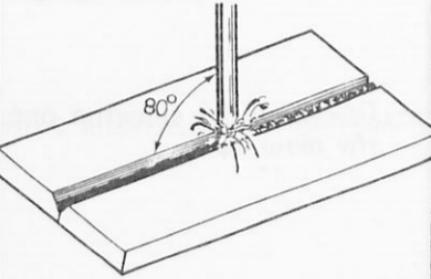ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Τελειώστε τό πρώτο κορδόνι.</p>	
<p>— Καθαρίστε τή ραφή. Σχηματίστε τό δεύτερο κορδόνι ξεκινώντας αντίθετα.</p>	
<p>— Καθαρίστε ξανά τή ραφή. Σχηματίστε τά υπόλοιπα κορδόνια μέχρι νά γεμίσει ή ραφή.</p>	

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ

### ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΥΠΩΣΗ (ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ)

#### **Γενικά.**

Μιά πραγματική χύτευση μέ τήξη σέ φοῦρνο, π.χ. χυτοσίδηρου, παρουσιάζει γιά ἕνα ἐκπαιδευτικό ἐργαστήριο πολλές δυσκολίες καί ταυτόχρονα κινδύνους γιά ἀτυχήματα. Γιά τό λόγο αὐτό μπορεῖ γιά ὑλικό χυτεύσεως νά χρησιμοποιηθεῖ διάλυμα γύψου, ἐνῶ ὄλη ἡ ἄλλη διαδικασία νά εἶναι κανονική, σάν νά πρόκειται γιά χυτοσίδηρο. Ἐπίσης γιά σχολικά ἐργαστήρια διατίθενται στό ἐμπόριο διάφορες συσκευές πού περιέχουν ὅ,τι χρειάζεται γιά μία ἐπίδειξη χυτεύσεως πού δέ διαφέρει ἀπό τή χύτευση πραγματικοῦ χυτηρίου. Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι τό ὑλικό πού χύνεται λιώνει μόνο σέ θερμοκρασία 70-210°C (ἀνάλογα μέ τό ὑλικό).

Οἱ συσκευές περιλαμβάνουν πρότυπα, κάσες, χοάνη τήξεως ἀκόμα δέ καί τήν ἄμμο τυπώσεως καί συνήθως παραδίνονται συσκευασμένα σέ μία βαλίτσα.

Τό ἐργαστήριο ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί τά μέσα πού διαθέτει, μπορεῖ νά προτιμήσει καί νά ἐφαρμόσει τόν ἕνα ἀπό τούς δύο τρόπους.

#### **Πράξη.**

Χύτευση μετάλλων.

#### **Ἀπαιτούμενα ὑλικά.**

- Πρότυπο μοντέλο τοῦ ἐξαρτήματος.
- Ἄμμος χυτηρίου παρασκευασμένη.
- Χυτοσίδηρος (παλιός καί νέος σέ χελῶνες).
- Ἄμμος καί ὑλικά κατασκευῆς καρδιῶν.

#### **Ἀπαιτούμενα ἐργαλεῖα.**

1. Πλάκα τυπώσεως.
2. Πλαίσια (κάσες) τεμάχια 2.
3. Μυστρί.
4. Κόπανος.
5. Βελόνι.

### 33.1 Χύτευση μετάλλων.

#### 33.1.1 Σκοπός.

- Η μάθηση.
- Είδων χυτεύσεως.
- Μεθόδων τυπώσεως.
- Όνοματολογίας, αναγνωρίσεως καί χρήσεως τών εργαλείων χυτηρίου.
- Τυπώσεως σέ άμμο.
- Τήξεως τοῦ μετάλλου.
- Χυτεύσεως μετάλλων σέ καλούπια.

#### 33.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

##### *Γενικά γιά τή χύτευση.*

· Η βασική αλλά καί ή πιό παλιά μέθοδος μορφοποιήσεως μεταλλικῶν προϊόντων εἶναι ή χύτευση. Στή χύτευση τό μέταλλο ή κράμα πυρώνεται μέχρι νά λιώσει. Τό λιωμένο μέταλλο χύνεται σέ ἕνα κατάλληλα προετοιμασμένο καλούπι (ανάλογα μέ τή μορφή πού θέλομε νά δώσομε στό κομμάτι), ὅπου αφήνεται νά κρυώσει καί νά στερεοποιηθεῖ. Ἔτσι παράγεται ἕνα χυτό κομμάτι. Μετά τήν απόψυξή του, τό κομμάτι αφαιρεῖται ἀπό τό καλούπι, καθαρίζεται καί μέ σχετικά ἑλαφριές μηχανουργικές κατεργασίες (δέν εἶναι πάντοτε ἀναγκαῖες) παίρνει τήν τελική του μορφή, τίς τελικές του διαστάσεις καί τήν ἐπιθυμητή τραχύτητα τῆς ἐπιφάνειάς του.

Στό σχῆμα 33.1α φαίνεται μία ἀπλή χύτευση κομματιοῦ σέ άμμο (χῶμα χυτηρίου).

- Στήν πράξη χρησιμοποιοῦμε τρεῖς βασικούς τρόπους χυτεύσεως.
- Ἀπλή χύτευση σέ άμμο ἢ μόνιμο (συνήθως μεταλλικό) καλούπι.
  - Χύτευση ὑπό πίεση (πάντα σέ χαλύβδινο καλούπι).
  - Φυγοκεντρική χύτευση.

Ὁ χώρος μέσα στὸν ὁποῖο γίνεται ἡ τύπωση καὶ ἡ χύτευση ὀνομάζεται **χυτήριο**.


### α) Χύτευση σέ ἄμμο.

Ἡ χύτευση στήν ἄμμο περιλαμβάνει: τὸ τύπωμα, τὸ λιώσιμο τοῦ μετάλλου, τὴν ἀπόχυση τοῦ λιωμένου μετάλλου στοῦ καλούπι, τὴν ἀποχωμάτωση καὶ τὸν καθαρισμὸ τοῦ χυτοῦ.

#### 1) Τὸ τύπωμα.

Ἡ ἀποτύπωση δηλαδή σέ εἰδικὸ χῶμα τῆς μορφῆς τοῦ κομματιοῦ, πού θά κατασκευασθεῖ μέ τὴ βοήθεια πρότυπου ὁμοιώματος.

Γιὰ νὰ ἐκτελεσθεῖ συνεπῶς τὸ τύπωμα χρειάζεται τὸ πρότυπο, τὸ χῶμα χυτηρίου, τὰ πλαίσια (κάσες), ἡ καρδιά καὶ εἰδικὰ βοηθητικὰ ἐργαλεῖα (σχ. 33.1α).

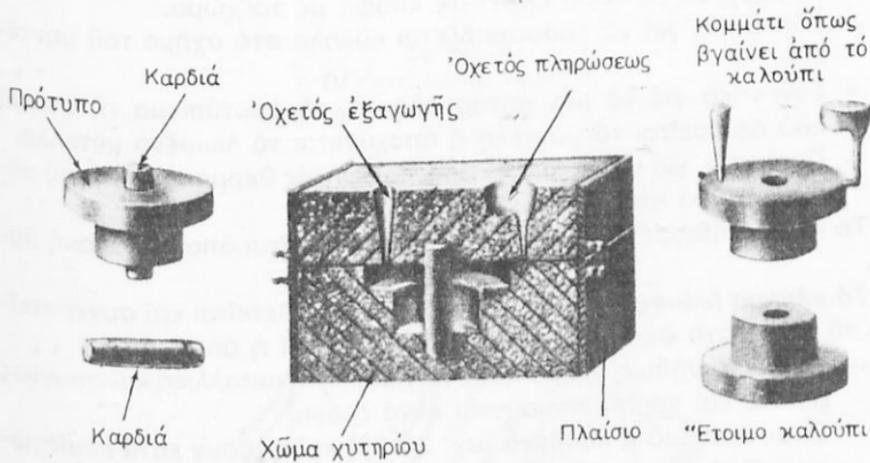

Σχ. 33.1α.

Ἀπλή χύτευση κομματιοῦ σέ ἄμμο.

Τὸ πρότυπο (μοντέλο) ἔχει λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις ἀπὸ τὸ κομμάτι πού θά κατασκευασθεῖ, πρῶτα γιατί τὸ ὑλικὸ κατὰ τὴν ἀπόψυξή του συστέλλεται καὶ ὕστερα γιὰ νὰ ὑπάρχει ὑλικὸ πού ἴσως χρειασθεῖ τὸ ἀφαιρεθεῖ μετὰ τὴ χύτευση γιὰ τὴ μηχανουργικὴ κατεργασία καὶ ἀποπεράτωση τοῦ κομματιοῦ.

Γιὰ τὴν εὐκόλη ἀφαίρεση τοῦ μοντέλου ἀπὸ τὸ ἀποτύπωμα στοῦ χῶμα οἱ ἐπιφάνειές του πρέπει νὰ ἔχουν μιά κλίση περίπου  $3^\circ$ . Οἱ ἐπιφάνειες τῶν μοντέλων πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι λεῖες, γιὰ νὰ διευκολύνεται ἡ ἀφαίρεσή τους καὶ γιὰ νὰ παράγεται ἐπίσης λεῖα ἐπιφάνεια στοῦ κομματι.

Τά πρότυπα κατασκευάζονται όλόσωμα ή διμερή. Τό πιό συνηθισμέ-  
νο ύλικό γιά τήν κατασκευή τους είναι τό ξύλο, γιατί είναι έλαφρό, σχε-  
τικά φθινό καί κατεργάζεται εύκολα. Προτιμάται ξύλο πού δέν στρε-  
βλώνεται (πετσικάρεται) εύκολα καί δέν είναι ύγροσκοπικό. Τέτοιο ξύλο  
είναι τό φλαμούρι.

Τό μοντέλα κατασκευάζονται από πεπειραμένο τεχνίτη ό όποιος ό-  
νομάζεται μοντελάς.

Γιά τή χύτευση μεγάλου άριθμού όμοίων κομματιών, ή όταν ή τύπω-  
ση γίνεται μέ τή βοήθεια μεταλλικών πρεσσών χυτηρίου, χρησιμο-  
ποιοϋνται μεταλλικά μοντέλα.

**Τό χῶμα χυτηρίου** πρέπει νά είναι:

- Πορῶδες, γιά νά μπορεί νά διαφεύγει ό άέρας πού ύπάρχει μέσα  
στό άποτύπωμα καί οι άτμοί καί άέρια πού δημιουργοϋνται όταν  
τό λιωμένο μέταλλο έρθει σέ έπαφή μέ τό χῶμα.
- Εϋπλαστο, γιά νά προσαρμόζεται εύκολα στό σχήμα τοϋ μοντέ-  
λου.
- Συνεκτικό γιά νά μήν καταστρέφεται τό άποτύπωμα τή στιγμή  
πού άφαιρείται τό μοντέλο ή άποχϋνεται τό λιωμένο μέταλλο.
- Πυρίμαχο, γιά νά μή λιώνει από τίς ύψηλές θερμοκρασίες τοϋ με-  
τάλλου πού άποχϋνεται.

Τό πιό συνηθισμένο χῶμα χυτηρίου άποτελείται άπο χαλαζιακή άμ-  
μο.

**Τά πλαίσια (κάσες)** χρησιμεϋουν γιά νά τοποθετείται καί συγκρατεί-  
ται τό χῶμα στό όποιο θά γίνει τό τύπωμα καί ή άπόχυση.

- Έχουν συνήθως σχήμα όρθογωνικό, είναι μεταλλικά καί σπανίως  
ξύλινα, καί χρησιμοποιοϋνται κατά ζεύγη.
- Είναι σταθερά ή λυόμενα (σχ. 33.1β) καί φέρουν κατά περίπτω-  
ση νευρώσεις καί συνδέσεις γιά νά συγκρατοϋν τό χῶμα.


**Η καρδιά** χρησιμεϋεί γιά τήν έπίτευξη κοιλοτήτων πού πολλά χυτά  
χρειάζονται νά έχουν στό έσωτερικό τους. Οι καρδιές κατασκευάζονται  
άπό άμμο μέ συνδετικό ύλικό (χῶμα γιά καρδιές) καί ψήνονται, όταν τό  
συνδετικό ύλικό είναι λάδι καρδιών, ή στερεοποιοϋνται σύντομα χωρίς  
ψήσιμο όταν τό συνδετικό ύλικό είναι μέ βάση ειδική ρητίνη. Οι καρδιές  
είναι όμοιώματα κοιλοτήτων.

Τά **είδικά έργαλεία** πού άπαιτοϋνται γιά τό τύπωμα είναι:

- Οι κόπανοι γιά τή συμπίεση τοϋ χῶματος μέσα στό πλαίσιο [σχ.  
33.1γ(α)].
- Διάφορα μυστρία γιά τό στρώσιμο τής έπιφάνειας τοϋ χῶματος  
[σχ. 33.1γ(β)].

## 2) Λιώσιμο τοϋ μετάλλου.

Ό χυτοσίδηρος πού χυτεύεται εύκολα καί καλά, έχει τίς πιό ένδιαφέ-  
ρουσες έφαρμογές, π.χ. σώματα καί κεφαλές μηχανών έσωτερικής

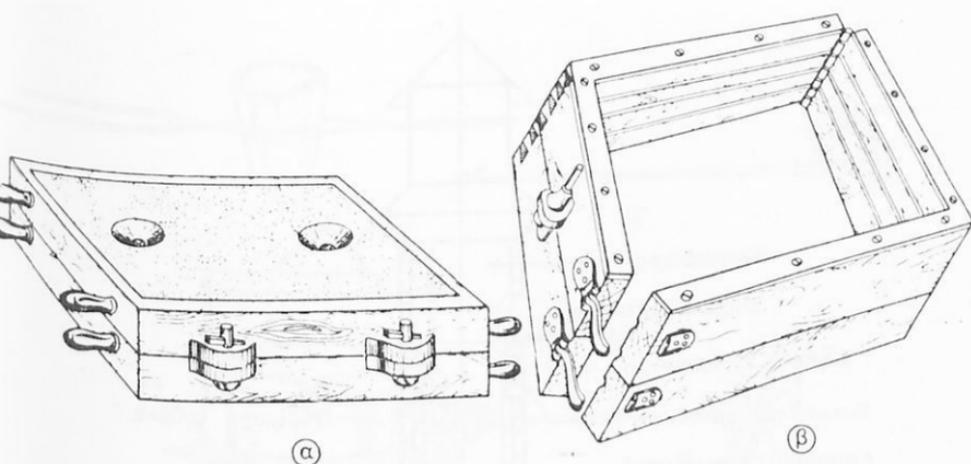


α)

β)


Σχ. 33.1β.

Πλαίσια (κάσες) χυτηρίου.

α) Σταθερό πλαίσιο. β) Λγόμενο πλαίσιο.

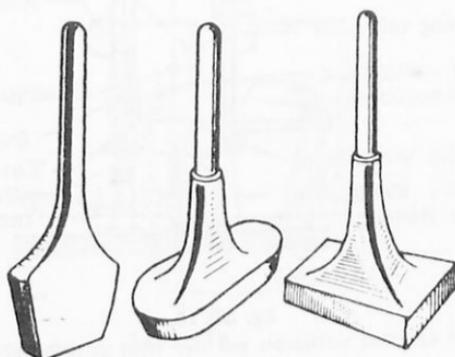

α)

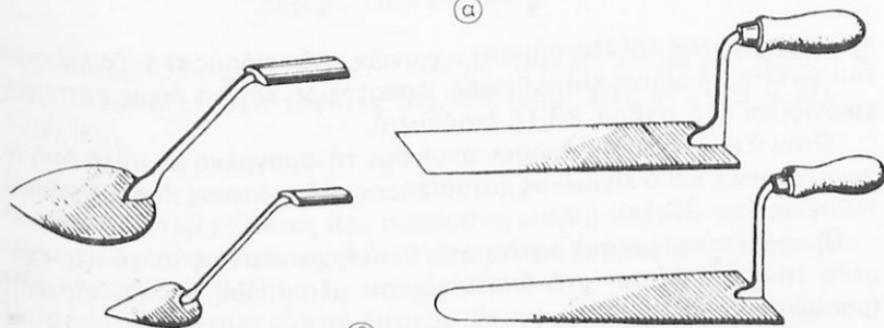


β)

Σχ. 33.1γ.

α) Ειδικό κόπανοι. β) Διάφορα μυστριά για τύπωμα.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

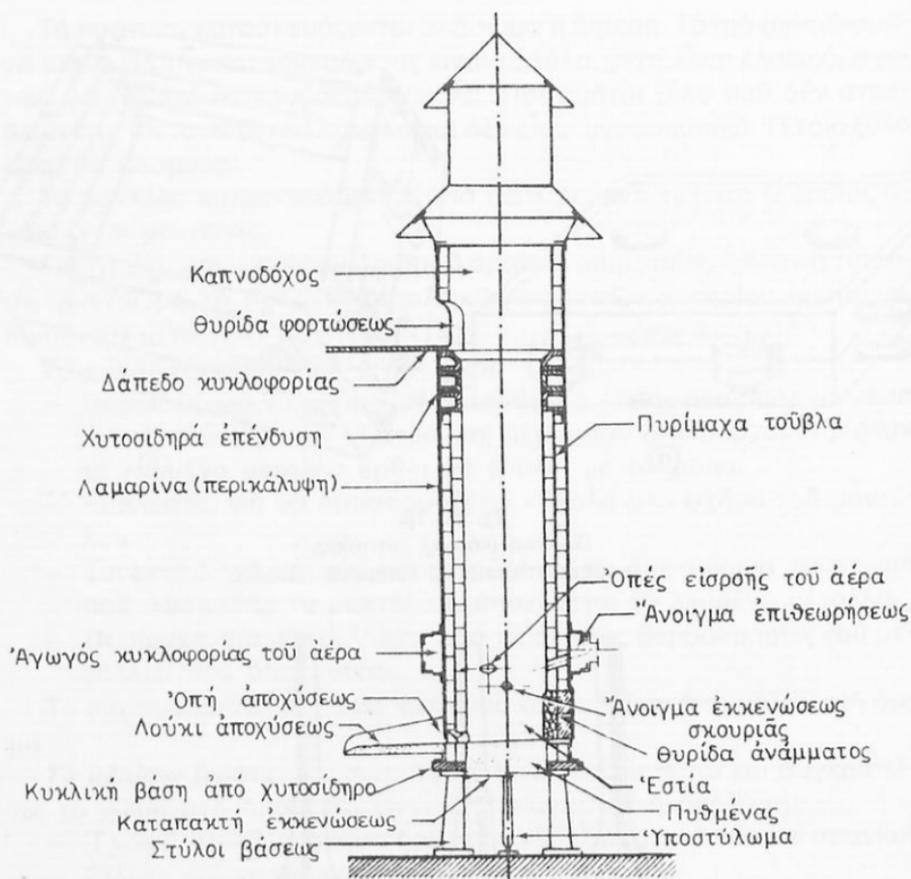

Σχ. 33.16.


Ἡ κάμιнос χυτηρίου γιά τήν τήξη χυτοσιδήρου.

καύσεως, βάσεις καί εξαρτήματα μηχανῶν κάθε εἴδους κλπ. Τό λιώσιμό του γίνεται σέ εἰδική κατακόρυφη, φρεατοειδή κάμινο ὅπως αὐτή πού εἰκονίζεται στό σχῆμα 33.1δ (κούπολα).

Ὅταν ὁ χυτοσίδηρος λιώσει, ἀνοίγομε τή φραγμένη μέ πηλό ὀπή ἀποχετεύσεως καί ὁ λιωμένος χυτοσίδηρος ρέει μέσα σέ κάδους ἀποχετεύσεως (σχ. 33.1ε).

Οἱ κάδοι αὐτοί μεταφέρονται στίς θέσεις χυτεύσεως καί τό περιεχόμενό τους ἀδειάζεται στά ἀποτυπώματα μέσω τῶν ὀχέτῶν εἰσορῆς (μπουκαδοῦρες).

Γιά καλύτερη ποιότητα ἢ γιά δημιουργία εἰδικῶν κραμάτων χυτοσιδήρου πού χρειάζονται σέ ἔμβολα, χιτώνια, κεφαλές Μ.Ε.Κ. κλπ., ἡ τήξη συνήθως γίνεται σέ ἠλεκτρικούς κλιβάνους.

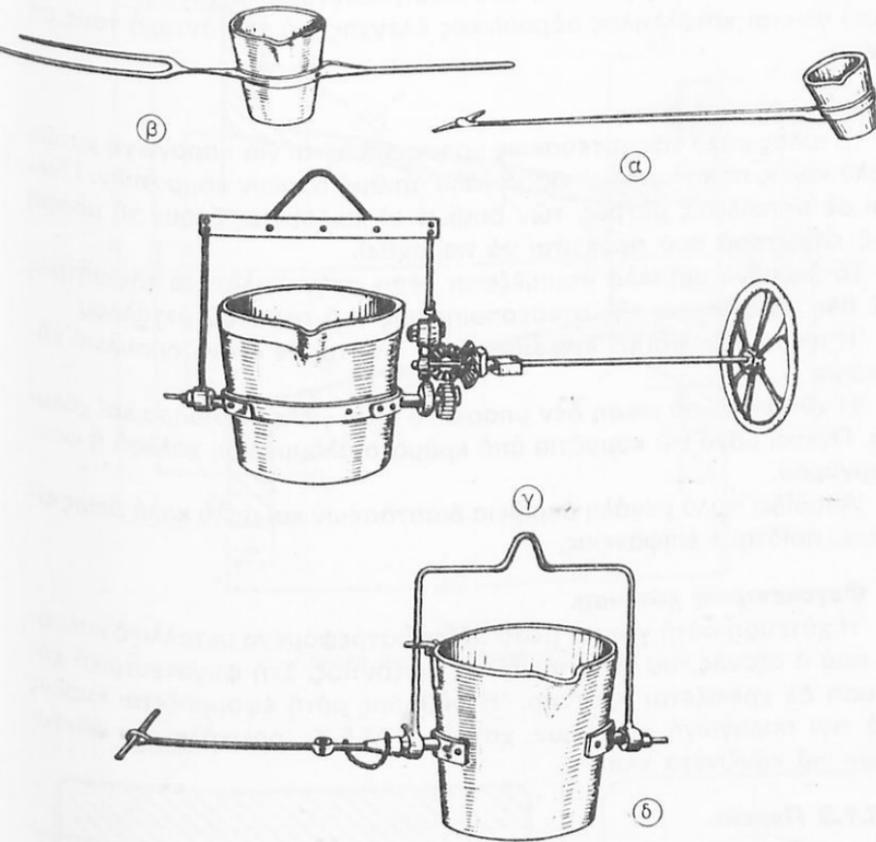

Σχ. 33.1ε.

Διάφοροι κάδοι αποχύσεως.

Ἡ μεταφορά τῶν κάδων γίνεται εἴτε μέ τὰ χέρια καί μέ ἕνα τεχνίτη [σχ. 33.1ε(α)] ἢ μέ δύο τεχνίτες [σχ. 33.1ε(β)] εἴτε μέ γερανό [σχ. 33.1ε(γ),(δ)].

### 3) Καθαρισμός των χυτῶν.

Ἡ ἀφαίρεση τοῦ χώματος πού παραμένει κολλημένο ἐπάνω στά χυτά, γίνεται μέ πλύσιμο μέ νερό ὑπό πίεση ἢ μέ διοχέτευση ἄμμου μέ μεγάλη πίεση (ἀμμοβολή).

Μετά τόν καθαρισμό γίνεται ὀπτικός ἔλεγχος γιά ἐπιφανειακά ἐλαττώματα τοῦ χυτοῦ καί σέ περίπτωση ἀνάγκης ἔλεγχος, μέ ἐπιστημονικές μεθόδους, γιά ἐσωτερικά ἐλαττώματα καί ρωγμές πού δέ φαίνονται μέ τό μάτι.

Σέ χυτά πού θά έργασθοῦν ὑπό πίεση (κύλινδροι μηχανῶν, σωληνές κλπ.) γίνεται κατάλληλος ὑδραυλικός έλεγχος γιά τήν άντοχή τους σέ πίεση.

### **β) Χύτευση ὑπό πίεση.**

Τό εἶδος αὐτό τῆς χυτεύσεως χρησιμοποιεῖται γιά παραγωγή χυτῶν πολύ καλῆς ποιότητας καί γιά μεγάλο ἀριθμό ὁμοίων κομματιῶν. Γίνε-ται σέ μεταλλικές μῆτρες, τῶν ὁποίων οἱ κοιλότητες ἔχουν τή μορφή τοῦ κομματιοῦ πού πρόκειται νά παραχθεῖ.

Τό λιωμένο μέταλλο συμπιέζεται μέσα στήν κοιλότητα τῆς μῆτρας σέ ὄλη τή διάρκεια τῆς στερεοποιήσεως τοῦ ρευστοῦ μετάλλου.

Ἡ πίεση ἀσκεῖται μέ ἕνα ἔβολο πού κινεῖται σέ ἕναν ὑδραυλικό κύ-λινδρο.

Ἡ χύτευση ὑπό πίεση δέν μπορεῖ νά γίνει γιά χυτοσίδηρο καί χάλυ-βα. Γίνεται μόνο γιά κομμάτια ἀπό κράματα ἀλουμινίου, χαλκοῦ ἢ ψευ-δαργύρου.

Ἀποδίδει πολύ μεγάλη ἀκρίβεια διαστάσεων καί πολύ καλή ὄπως εἶ-παμε, ποιότητα ἐπιφάνειας.

### **γ) Φυγοκεντρική χύτευση.**


Ἡ χύτευση αὐτή γίνεται μέσα σέ περιστρεφόμενο μεταλλικό καλού-πι πού ὁ ἀξονάς του εἶναι συνήθως ὀριζόντιος. Στή φυγοκεντρική χύ-τευση δέ χρειάζεται πρότυπο. Ἡ μέθοδος αὐτή ἐφαρμόζεται κυρίως γιά τήν παραγωγή σωληνῶν, χιτωνίων Μ.Ε.Κ., ὀρειχάλκινων δακτύ-λίων γιά κουζινέτα κλπ.

### **33.1.3 Πορεία.**

Παράδειγμα χυτεύσεως κωνικοῦ σωληνωτοῦ κομματιοῦ μέ φλάν-τζες (σχ. 33.1στ).


- 1) Κατασκευάζεται μοντέλο σύμφωνα μέ τίς διαστάσεις τοῦ σχήμα-τος 33.1ζ. Σημειώνεται ἐδῶ ἡ ἀνάγκη τῆς μικρῆς κωνικότητος πού πρέπει νά ἔχουν οἱ φλάντζες γιά νά βγαίνει τό μοντέλο εὐκο-λα ἀπό τό χῶμα. Τό μοντέλο ἀποτελεῖται ἀπό δύο ὁμοια μισά πού συναρμῶζονται μέ δύο καβίλιες.
- 2) Κατασκευάζεται τό κουτί τῆς καρδιάς σύμφωνα μέ τό σχήμα 33.1η, πού ἀποτελεῖται ἐπίσης ἀπό δύο μισά.
- 3) Τυπώνεται στήν κάτω κάσα ἀνάποδα καί ἐπάνω σέ μία πλάκα (σχ. 33.1θ) τό μισό κομμάτι.
- 4) Τυπώνεται κατά τόν ἴδιο τρόπο ἡ ἐπάνω κάσα.
- 5) Ἀνοίγονται οἱ ὀχετοί χυτεύσεως καί οἱ ὀπές ὑπερχείλισεως (σχ. 33.1ι).

Έτοιμο χυτό

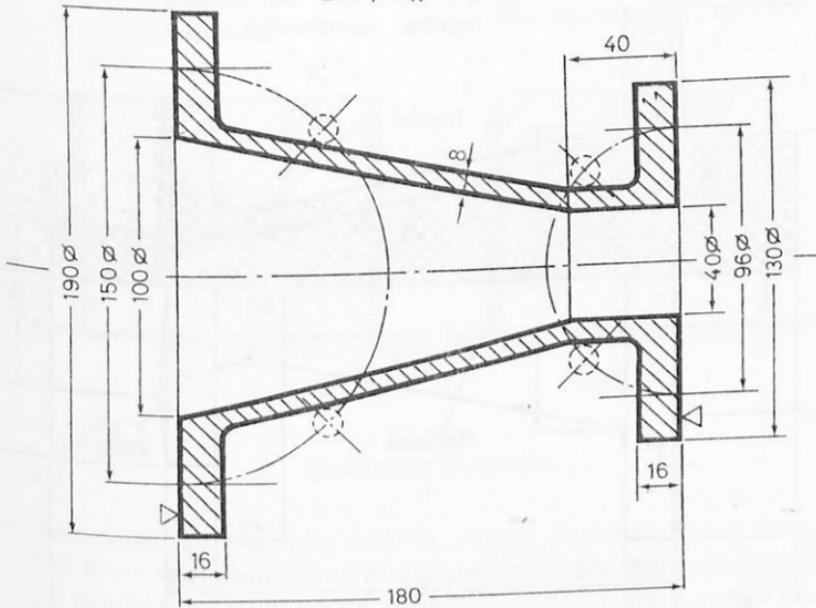

Σχ. 33.1στ.


Κωνικό σωληνωτό για χύτευση.

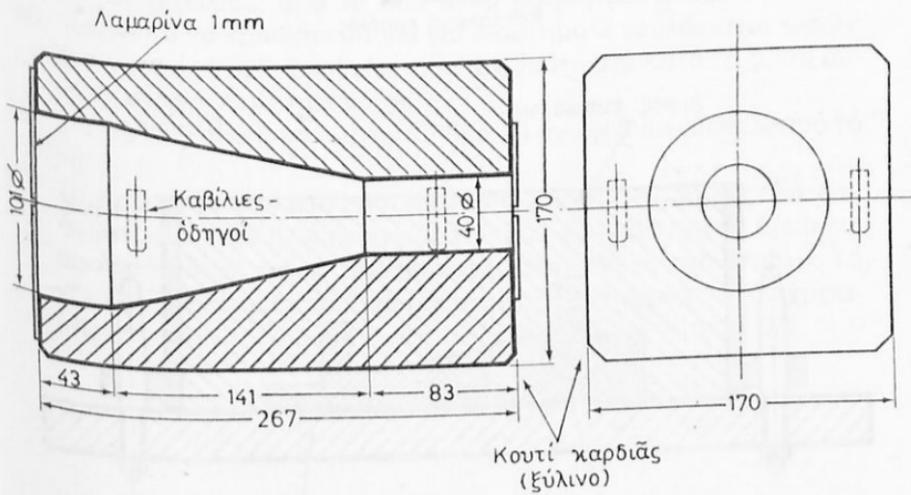

Σχ. 33.1ζ.

Κατασκευή μοντέλου.



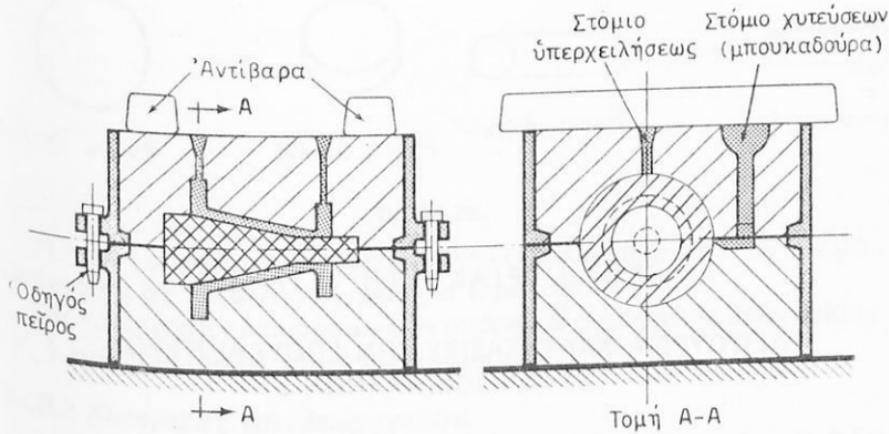

Σχ. 33.1ι.  
Συγκρότημα χύτευσεως.

- 6) Αφαιρείται τό πρότυπο από τίς κάσες. Τοποθετείται ή καρδιά στή θέση της, κλείνουν οί δύο κάσες μέ τή βοήθεια τών οδηγών καί συνδέονται ή μία μέ τήν άλλη από τά δύο πλάγια, γιά νά αποτελέσουν ένα σῶμα καί νά μήν ανοίξουν από τήν υδραυλική πίεση τοῦ ρευστοῦ μετάλλου κατά τή χύτευση.
- 7) Χύνεται τό μέταλλο από τόν κεντρικό ὀχετό (μπουκαδούρα) μέχρι νά ξεχειλίσει από τά δύο άλλα βοηθητικά στόμια.
- 8) Αφήνεται νά κρυώσει ὀμαλά γιά διάστημα 2 τουλάχιστον ὤρων, ἀνοίγονται οί κάσες καί γίνεται ἀποχωμάτωση. Κατά τή φάση αὐτή ή καρδιά καταστρέφεται.
- 9) Σπάζονται καί ἀπομακρύνονται ὅλοι οί ἀγωγοί χυτεύσεως ἀπό τό χυτό.
- 10) Τό χυτό στέλνεται στό καθαριστήριο γιά καθάρισμα τῆς ἐξωτερικῆς καί ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας του ἀπό τήν κολλημένη ἄμμο καί ἀφαιροῦνται οί τυχόν ὑπάρχουσες μικροεσοχές στόν τροχό. Τό χυτό εἶναι πλέον ἔτοιμο γιά μηχανουργική κατεργασία (ἂν χρειασθεῖ).

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

#### 34.1 Σκοπός.

- Απόκτηση γενικῶν γνώσεων γιά τά εἶδη, τίς δυνατότες καί τίς ἐκτελούμενες ἐργασίες τῶν βασικῶν ἐργαλειομηχανῶν.
- Ἐπίδειξη τῆς λειτουργίας καί τῶν βασικῶν χειρισμῶν τῶν κυριωτέρων ἀπό αὐτές.

#### 34.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες.

##### 34.2.1 Κατεργασίες πού γίνονται μέ ἐργαλειομηχανές.

Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά μηχανολογικές ἐργασίες πού γίνονται μέ ἐργαλεῖα χειριοῦ.

Γιά μεγαλύτερη ὁμως παραγωγή καί ἀκρίβεια στίς κατασκευές χρησιμοποιοῦνται μηχανές (ἢ μηχανικά ἐργαλεῖα) πού ὀνομάζονται ἐργαλειομηχανές.

Ὅνομάζομε κατεργασίες τό σύνολο τῶν μεταβολῶν πού ἐπιβάλλομε στήν πρώτη ὕλη, γιά νά τῆς δώσομε ὀρισμένη μορφή, διαστάσεις καί ἰδιότητες σύμφωνα μέ σχετικές προδιαγραφές. Οἱ κατεργασίες διακρίνονται σέ:


##### α) Κατεργασίες κοπῆς.

Μέ αὐτές ἡ τελική μορφή τοῦ προϊόντος ἀποκτᾶται ἀπό τήν πρώτη ὕλη μετά ἀπό βαθμιαία ἀφαίρεση ὄλου τοῦ πλεονάζοντος ὕλικου, π.χ. ἄξονας πού διαμορφώνεται στίς τελικές ἐπιθυμητές διαστάσεις ἀπό ἕνα κομμάτι μέ ἀφαίρεση τοῦ ἐπί πλέον ὕλικου.

##### β) Κατεργασίες διαμορφώσεων.

Σ' αὐτές ἡ τελική μορφή τοῦ προϊόντος ἀποκτᾶται ἀπευθείας μέ ἕνα ἐργασία ἢ τό πολύ μέ περιορισμένο ἀριθμό δύο ἢ τριῶν ἐργασιῶν. Π.χ. ἕνα κύπελλο ἢ ἕνα λεβητόκαρφο (σχ. 34.2α).

Ψηφιοποιήθηκε ἀπό το Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

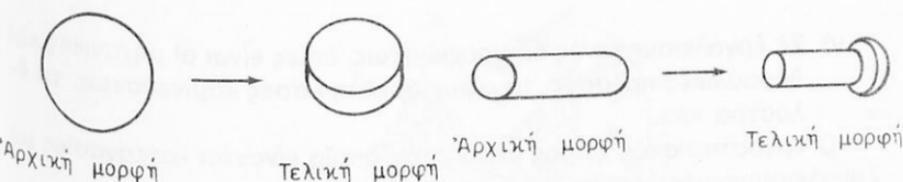

Σχ. 34.2α.

Ἡ τελική μορφή τῶν παραπάνω ἀντικειμένων προκύπτει μέ μία μό-  
νο ἐργασία σέ κατάλληλο μηχάνημα (πρέσσα).

Στίς κατεργασίες διαμορφώσεων μπορεί νά συμπεριληφθοῦν ἐπίσης  
καί ἡ χύτευση καθῶς καί οἱ συγκολλήσεις.

### 34.2.2 Κατηγορίες ἐργαλειομηχανῶν.

Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, διακρίνομε δύο μεγάλες κατηγορίες  
ἐργαλειομηχανῶν:

#### α) Ἐργαλειομηχανές κοπῆς.

Σ' αὐτές συμπεριλαμβάνονται ὅλες οἱ μηχανές πού **κόβουν** τό μέτα-  
λο γιά νά γίνει τό προϊόν πού χρειάζεται (π.χ. τό δράπανο, ὁ τόρνος, ἡ  
πλάνη, ἡ φρεζομηχανή κλπ.).

#### β) Ἐργαλειομηχανές διαμορφώσεων.

Σ' αὐτές συμπεριλαμβάνονται ὅλες οἱ μηχανές πού διαμορφώνουν  
τήν πρώτη ὕλη ἀπευθείας εἴτε ἐν θερμῷ, δηλαδή σέ πυρακτωμένη κα-  
τάσταση, εἴτε ἐν ψυχρῷ, δηλαδή στή φυσική θερμοκρασία τοῦ περι-  
βάλλοντος. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ διαμόρφωση γίνεται μέ τή μεγάλη  
πίεση, ὀμαλή ἢ κρουστική, πού ἐξασκεῖται ἐπάνω στό ὑλικό. Τέτοιες  
μηχανές εἶναι οἱ πρέσσες καμινεύσεως (διαμόρφωση ἐν θερμῷ), οἱ  
πρέσσες πού ἐπεξεργάζονται τό χάλυβα (ἐν ψυχρῷ) ὑπό μορφή ἐλά-  
σματος, τά διάφορα σφυριά κλπ.

Οἱ πρῶτες ἐργαλειομηχανές ἦταν χειροκίνητες. Ἀκολούθησαν οἱ  
ἠλεκτροκίνητες καί σήμερα χρησιμοποιοῦνται ἐργαλειομηχανές πού ἐ-  
κτελοῦν αὐτόματες κινήσεις γιά τίς διάφορες κατεργασίες τοῦ κομμα-  
τιοῦ. Ἀκόμα καί ἡ ἀφαίρεση τοῦ ἔτοιμου κομματιοῦ καί ἡ τοποθέτηση  
τοῦ νέου ἀκατέργαστου σήμερα γίνονται αὐτόματα.

Ἀπό τήν ἀποψη αὐτή οἱ ἐργαλειομηχανές διακρίνονται:

- Σέ ἐργαλειομηχανές γενικῆς χρήσεως, ὅπως εἶναι οἱ τόρνοι, οἱ  
φρεζομηχανές, τά δράπανα, οἱ πλάνες καί τά λειαντικά μηχανήμα-  
τα.
- Σέ εἰδικές ἐργαλειομηχανές, ὅπως εἶναι οἱ αὐτόματοι τόρνοι, οἱ  
γρναζοκόπτες τά λειαντικά μηχανήματα ὀδοντώσεων, οἱ σύγ-  
χρονες ἐργαλειομηχανές μέ ψηφιακό ἔλεγχο καί ἄλλες.

γ) Σέ εργαλειομηχανές διαμορφώσεως, όπως είναι οι μηχανικές και υδραυλικές πρέσες, τά σφυριά, οι πρέσες καμινεύσεως, τά έλαστρα κλπ.

Ο εργοστασιακός χώρος μέσα στον οποίο γίνονται κατεργασίες μέ εργαλειομηχανές λέγεται μηχανουργείο.

Τό μηχανουργείο έκτός από τίς εργαλειομηχανές πού αναφέραμε, είναναι έφοδιασμένο μέ ποικίλα κοπτικά εργαλεία, μέ εργαλεία διαμορφώσεως (καλούπια), μέ εργαλεία συγκρατήσεως κομματιών, μέ διάφορες ιδιοσυσκευές, μέ τράπεζες καί θέσεις εργασίας καί μέ μέσα διακινήσεως των υλικών. Άκόμα είναναι έφοδιασμένο καί μέ πολλά μετρητικά όργανα. Έκτός από τήν όρθογωνιά, τό μεταλλικό κανόνα καί τό παχύμετρο, γιά τά όποια μιλήσαμε στην Πρώτη Άσκηση, στό μηχανουργείο είναναι άπαραίτητα καί άλλα όργανα πού μετρούν μέ μεγαλύτερη ακρίβεια. Τέτοια όργανα είναναι:

- Τά μικρόμετρα γιά έσωτερικές καί έξωτερικές διαστάσεις. Μετρούν μέ ακρίβεια 0,01 mm.
  - Τά πρότυπα πλακίδια καί οι σχετικές συσκευές μέ τά όποια υπολογίζομε διαστάσεις μέ ακρίβεια 0,001 mm.
  - Τά μετρητικά ρολόγια ακρίβειας 0,01 mm καί 0,001 mm.
  - Οι γωνίες ακρίβειας καί οι φαλτσογωνίες.
  - Τά μοιρογνωμόνια (άπλά καί μέ βερνιέρο) καί τά μηχανουργικά άκφάδια ακρίβειας.
- Τά είδικά μικρόμετρα γιά σπειρώματα κλπ.

#### Σημείωση:

Γίνεται σχετική επίδειξη μέσα τό μηχανουργείο.

### 34.2.3 Οι κυριότερες εργαλειομηχανές.

#### α) Δράπανα.

Τά δράπανα είναναι εργαλειομηχανές πού χρησιμοποιοῦνται γενικά γιά εργασίες διατρήσεως.

Γιά τά δράπανα καί τίς συνηθισμένες εργασίες πού γίνονται μέ αυτά έχομε μιλήσει σέ προηγούμενη άσκηση.


#### β) Πλάνες.

Οι πλάνες είναναι εργαλειομηχανές πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν άφαίρεση υλικού γιά δημιουργία επίπεδης κυρίως επιφάνειας. Η κατεργασία αυτή λέγεται **πλάνισμα**.

Μέ τό πλάνισμα διαμορφώνομε άκόμα καί καμπύλες επιφάνειες χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.

Οι πλάνες είναναι τριών ειδών:


- 1) Η **βραχεία όριζόντια πλάνη** (σχ. 34.2β) πού λέγεται καί **ταχυπλάνη**.

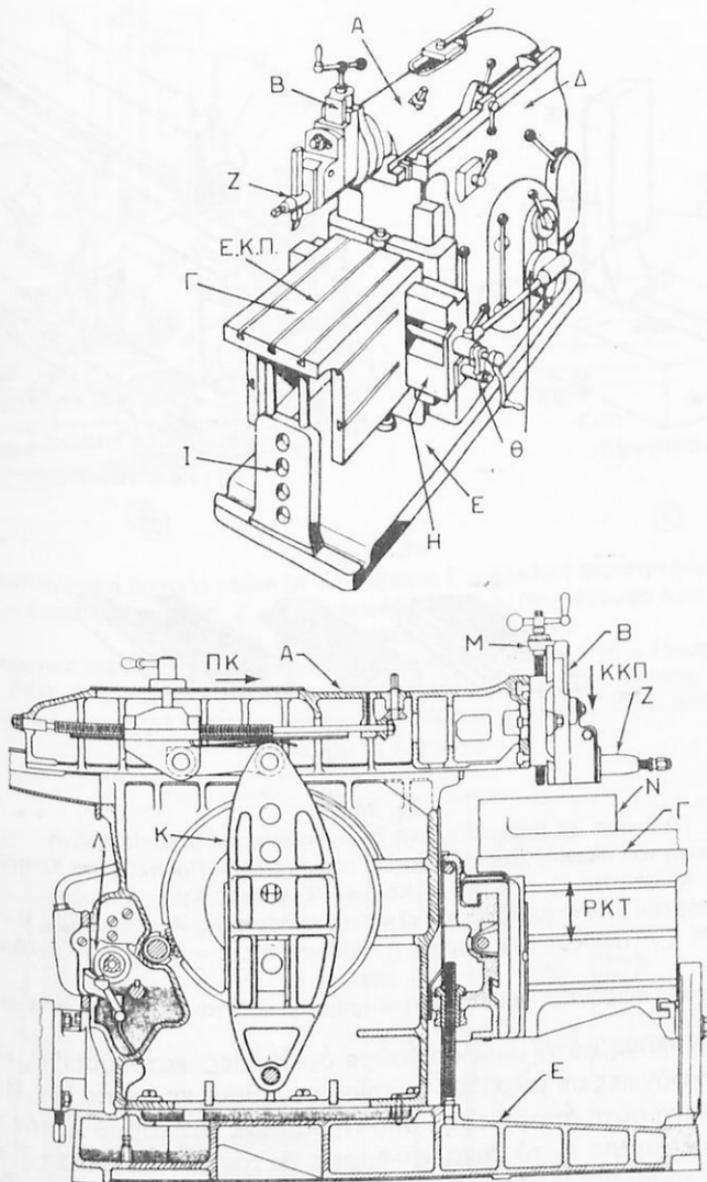

Σχ. 34.2β.

Ἡ ὀριζόντια βραχεία πλάνη: Ὀνοματολογία.

(Ἐπί πλέον σύμβολα πού δέν ἀναφέρονται στό κείμενο: Κ = Ταλαντευόμενος βραχίονας, Λ = Κιβώτιο ταχυτήτων, Μ = Μηχανισμός κατακόρυφης κινήσεως τοῦ ἐργαλειοδέτη, ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΚΕΠ = Κίνηση Ἐγκάρσιας Προώσεως, ΚΚΠ = Κίνηση Κατακόρυφης Προώσεως, ΡΚΤ = Ρυθμιστική Κίνηση Τράπεζας).

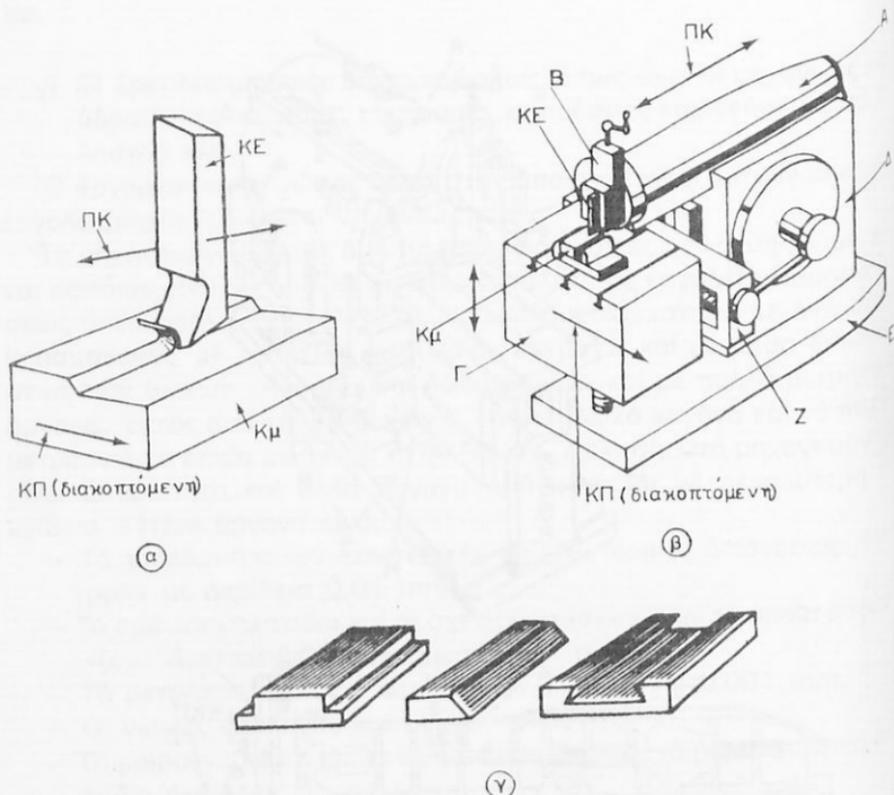


Σχ. 34.2γ.

- Πλάνισμα σέ βραχεία πλάνη ή ταχυπλάνη καί βραχεία πλάνη.
- α) Κινηματική του πλάνισματος σέ βραχεία πλάνη. (ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΚΠ = Κίνηση Προώσεως, ΚΕ = Κοπτικό Έργαλειο, Κμ = Κομμάτι).
- β) Τά κύρια μέρη μιᾶς ταχυπλάνης καί οἱ κύριες κινήσεις της: Α = Ἐλκυθρο, Β = Ἐργαλειοφορεῖο, Γ = Τράπεζα, Δ = Κορμός ἢ Ὄρθοστάτης, Ε = Βάση, Ζ = Ἐγκάρσιο φερέο.
- γ) Τυπικές ἐπιφάνειες κομματιῶν πού μορφοποιοῦνται μέ πλάνισμα γενικά.

**νη.** Στήν πλάνη αὐτή μορφοποιοῦμε ὀριζόντιες, κατακόρυφες καί ὑπεκλίση ἐπιφάνειες σέ μικρά καί μεσαίου μεγέθους κομμάτια (σχ. 34.2γ). Ἡ πλάνη αὐτή ἀποτελεῖται: ἀπό τή βάση Ε, τόν κορμό Δ, τήν τράπεζα Γ, τό ἔλκυθρο Α, τό ἐργαλειοφορεῖο Β, τόν ἐργαλειοδότη Ζ, τό φερέο τῆς τράπεζας Η, τό μηχανισμό μετακινήσεως τῆς τράπεζας Θ, τό ὑποστηρίγμα Ι γιά νά μπορεῖ νά στερεώνεται ἡ τράπεζα στή βάση Ε καί τούς ἄλλους μηχανισμούς πού ἀναφέρονται στή λεζάντα τοῦ σχήματος 34.2β.


2) Ἡ **κατακόρυφη βραχεία πλάνη** (σχ. 34.2δ) χρησιμοποιεῖται κυρίως γιά ἀνοιγμα σφηνοαυλάκων σέ μεγάλες τροχαλίες καί τροχούς γιά ἄλλες συναφεῖς ἐργασίες.

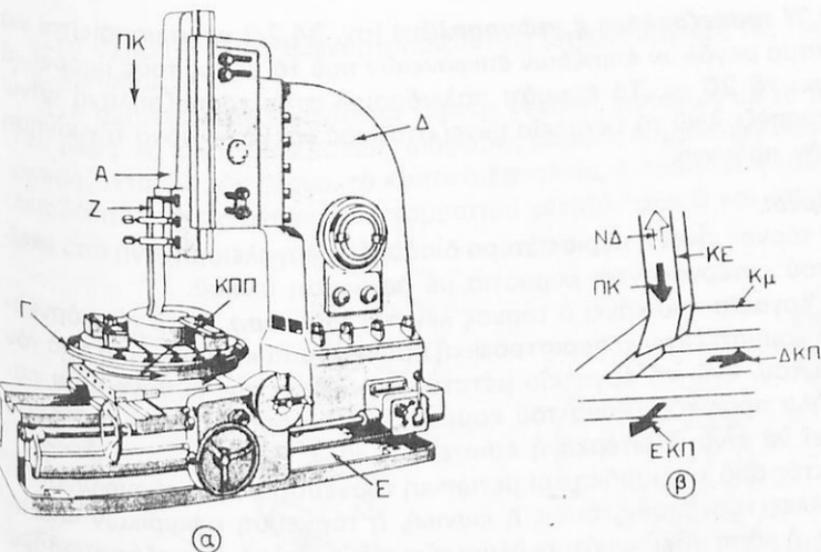

Σχ. 34.26

α) Ἡ κατακόρυφη βραχεία πλάνη (Α = Ἐλκθρο, Γ = Κυκλική περιστρεφόμενη τράπεζα, Δ = Κορμός, Ε = Βάση, Ζ = Ἐργαλειοδέτης, ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΚΠΠ = Κίνηση Περιφερειακῆς Προώσεως).

β) Κινηματική τοῦ πλανίσματος σέ κατακόρυφη βραχεία πλάνη (ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΕΚΠ = Ἐγκάρσια Κίνηση Προώσεως, ΔΚΠ = Διαμήκης Κίνησης Προώσεως (ρυθμιστική κίνηση γιά τό βάθος κοπῆς), ΝΔ = Νεκρή Διαδρομή, ΚΕ = Κοπτικό Ἐργαλεῖο, Κμ = Κομμάτι).

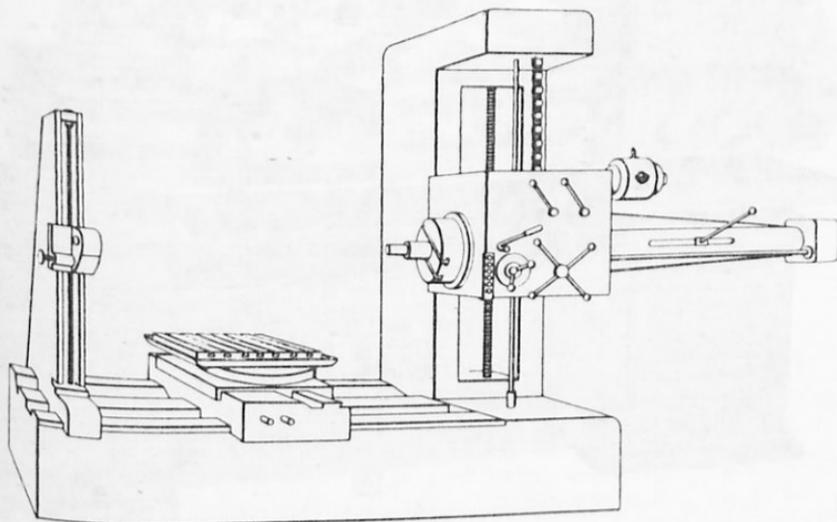

Σχ. 34.2ε.

Τραπεζοπλάνη.


3) **Ἡ τραπεζοπλάνη ἢ γεφυροπλάνη** (σχ. 34.2ε) χρησιμοποιεῖται γιὰ πλάνισμα μεγάλων ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν πού τό μήκος τους μπορεῖ νά φθάσει τά 20 m. Τό κομμάτι παλινδρομεῖ στήν τραπεζοπλάνη πάνω στό τραπέζι, ἐνῶ τό ἐργαλεῖο μένει σταθερό καί κάνει μόνο τήν κίνηση γιά τήν πρόωση.

#### γ) Τόρνοι.

ἽΟ τόρνος εἶναι ἡ περισσότερο διαδομένη ἐργαλειομηχανή ἀπό ἐκεῖνες πού κατεργάζονται κομμάτια μέ ἀφαίρεση ὕλικου.

Ἡ ἐργασία πού κάνει ὁ τόρνος λέγεται **τόρνευση**. Κατά τήν τόρνευση τό κομμάτι ἐκτελεῖ περιστροφική πρῶτεύουσα κίνηση γύρω ἀπό τόν ἄξονά του, ἐνῶ τό ἐργαλεῖο μετατοπίζεται συνεχῶς εὐθύγραμμα παράλληλα πρὸς τόν ἄξονα τοῦ κομματιοῦ. Ἡ διαμήκης αὐτή τόρνευση μπορεῖ νά εἶναι ἐξωτερική ἢ ἐσωτερική.

Ἐκτός ἀπό τή διαμήκη καί μετωπική τόρνευση μέ τόν τόρνο γίνονται καί ἄλλες τορνεύσεις, ὅπως ἡ κωνική, ἡ τόρνευση σφαιρικῶν ἐπιφανειῶν, ἡ κοπή σπειρωμάτων ὄλων τῶν εἰδῶν καί μέ ὁποιοδήποτε βῆμα κλπ.

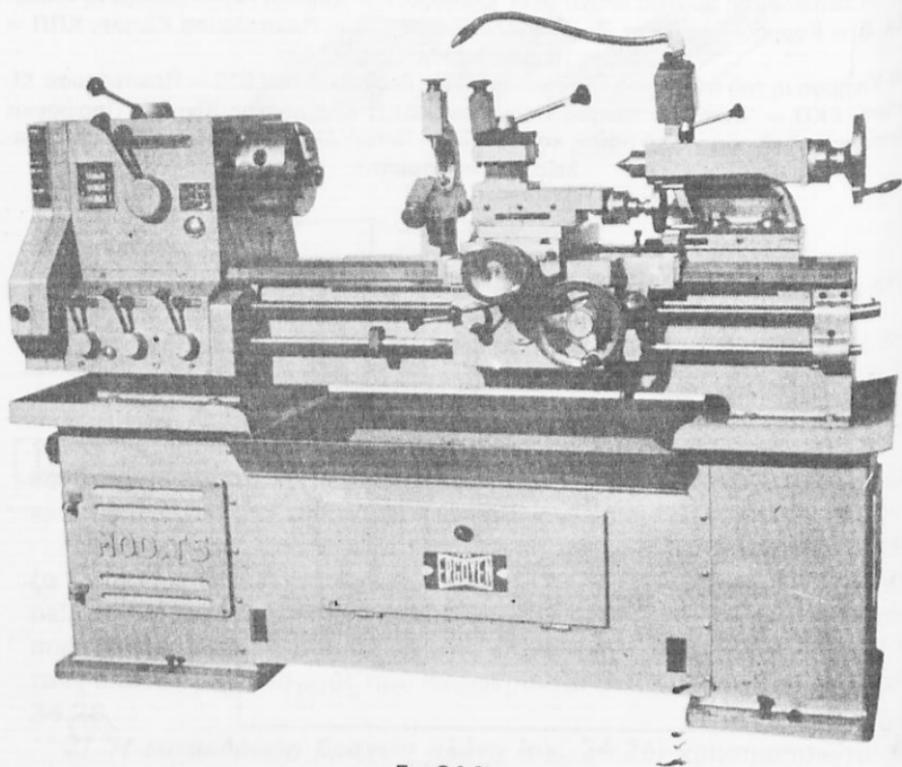


Σχ. 34.2στ.

ἽΟριζόντιος μηχανουργικός τόρνος γενικῆς χρήσεως.

Στό σχήμα 34.2στ φαίνεται οριζόντιος μηχανουργικός τόρνος γενικής χρήσεως.



Στό σχήμα 34.2ζ είκονίζεται τόρνος γενικής χρήσεως μέ τά βασικά του μέρη, τά είδη τονρεύσεως, διάφορες μορφές κομματιών πού κατασκευάζονται μέ τόν τόρνο, τό κοίπτικό έργαλείο, ή πρόσδέση του έργαλειοδότη καί ή στερέωση του κομματιού μεταξύ τσόκ Β καί κουκουβάγιας Γ.

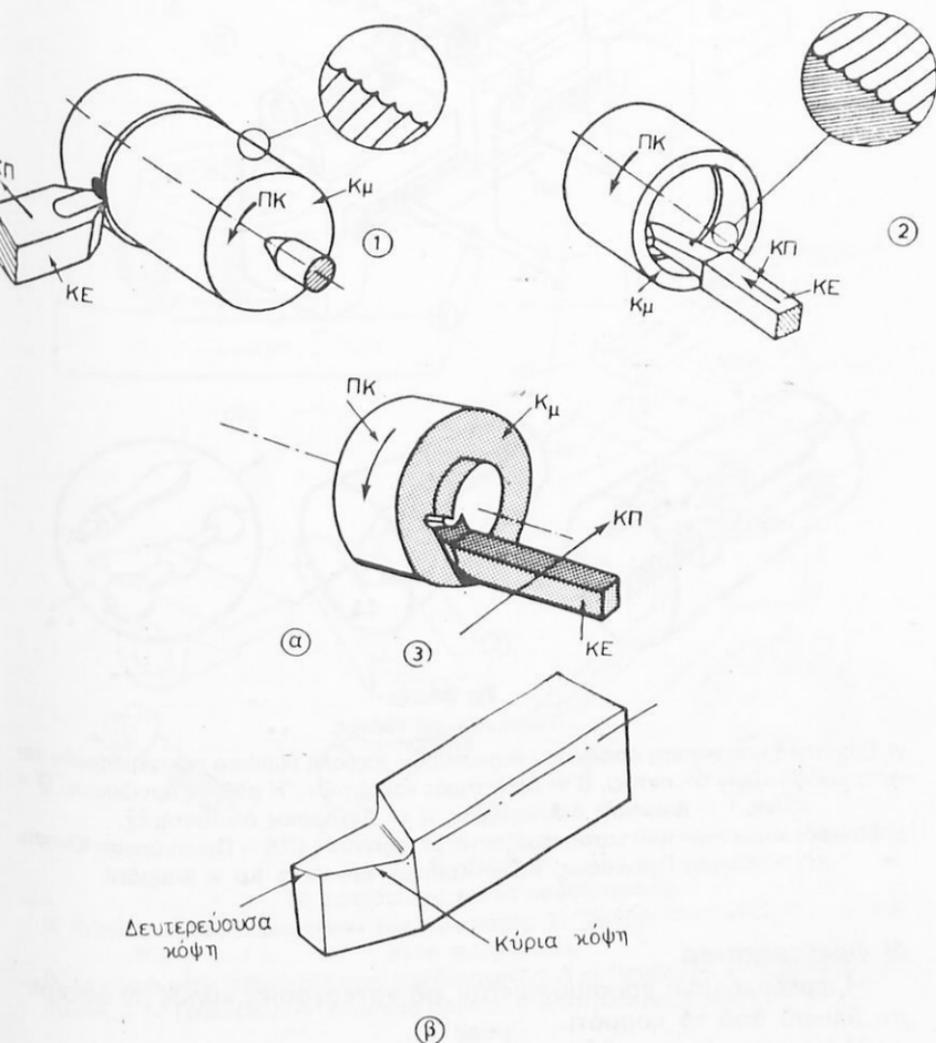

**Σχ. 34.2ζ.**

Τόρνευση καί τόρνος.

- α) Κινηματική τής τονρεύσεως: 1) Διαμήκης έξωτερική τονρεύση. 2) Διαμήκης έσωτερική τονρεύση. 3) Μετωπική τονρεύση.  
β) Τό κοίπτικό έργαλείο τής τονρεύσεως.

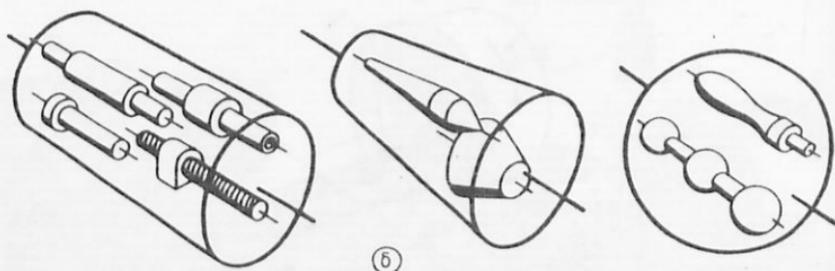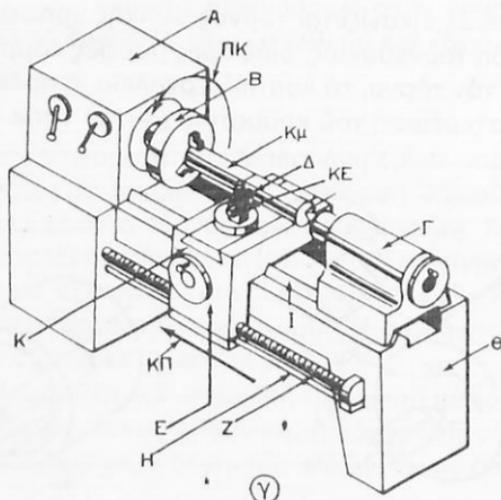

Σχ. 34.2ζ.

Τόρνευση καί τόρνος.


- γ) Σχηματική παράσταση οριζόντιου τόρνου: Α = Κεφαλή (κιβώτιο περιστροφικών τμημάτων καί κύρια άτρακτος). Β = Σφιγκτήρας κομματιών. Η ράβδος προώσεως. Θ = Κλίνη, Ι = Διαμήκης όλισθητήρας, Κ = Έγκάρσιος όλισθητήρας.  
 δ) Μορφές κομματιών πού κατασκευάζονται μέ τόρνευση (ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΚΠ = Κίνηση Προώσεως, ΚΕ = Κοπτικό Έργαλείο, Κμ = Κομμάτι).

#### δ) Φρεζομηχανές.

Η φρεζομηχανή χρησιμοποιείται για κατεργασίες κοπής με άφαιρέση υλικού από τό κομμάτι.

Η κατεργασία πού γίνεται μέ τή φρεζομηχανή όνομάζεται **φρεζάρισμα**. Τό κοπτικό έργαλείο τής φρεζομηχανής τό όποιο όνομάζεται κοπτήρας ή φρέζα έχει πολλές κόψεις.

Στό σχήμα 34.2η εικονίζεται: μία οριζόντια φρεζομηχανή, μία κατα-

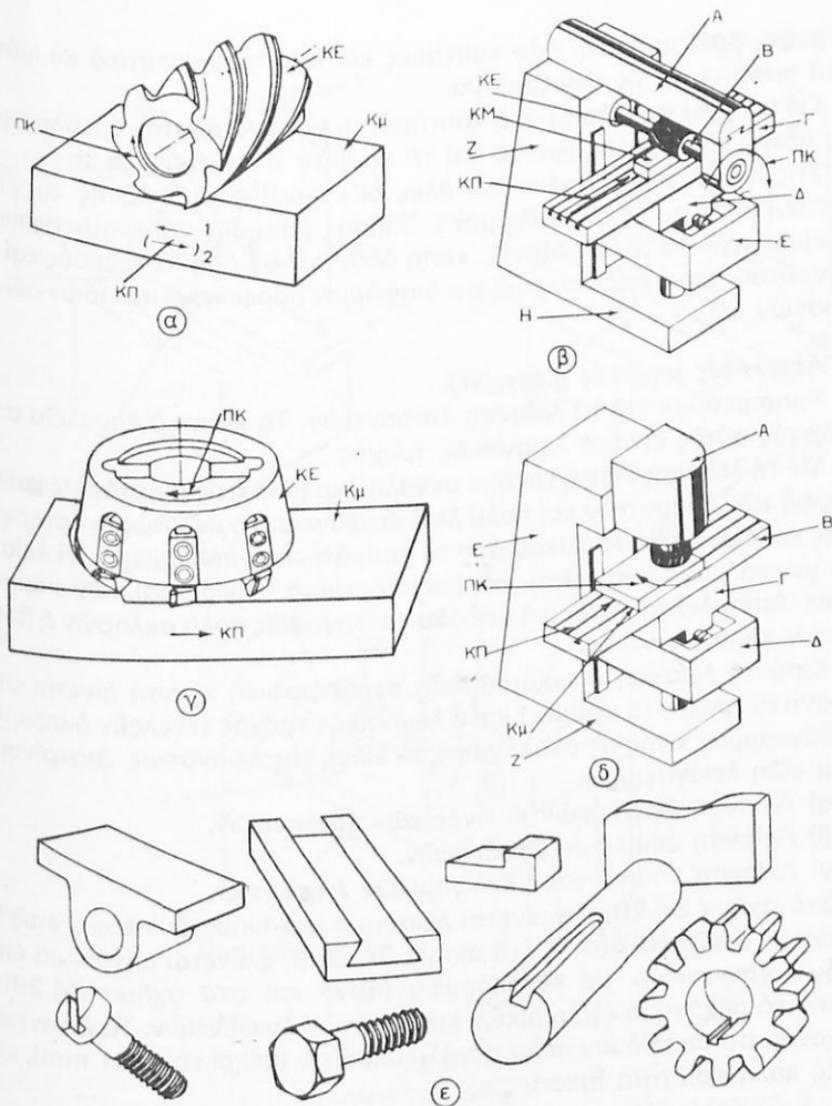

Σχ. 34.2η.

Τό φρεζάρισμα καί οι φρεζομηχανές.

- α) Κινηματική του περιφερικού φρεζαρίσματος: 1) 'Ομόρροπο φρεζάρισμα. 2) 'Αντίρροπο φρεζάρισμα.
- β) Τα κύρια μέρη μιᾶς ὀριζόντιας φρεζομηχανῆς: Α = Πρόβολος, Β = 'Εργαλειοφόρος, Γ = Τράπεζα, Δ = 'Ανώτερο φορεῖο, Ε = Κατώτερο φορεῖο, Ζ = Κορμός, Η = Βάση.
- γ) Κινηματική του μετωπικού φρεζαρίσματος.
- δ) Τα κύρια μέρη μιᾶς κατακόρυφης φρεζομηχανῆς: Α = 'Εργαλειοφόρα κεφαλή, Β = Τράπεζα, Γ = 'Ανώτερο φορεῖο, Δ = Κατώτερο φορεῖο, Ε = Κορμός, Ζ = Βάση.
- ε) 'Αντιπροσωπευτικά κομμάτια πού παράγονται μέ φρεζάρισμα γενικά. (ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΚΠ = Κίνηση Προώσεως, ΚΕ = Κοπτικό 'Εργαλεῖο (φρέζα ἢ κοπή-τεύουσα Κίνηση, ΚΠ = Κίνηση Προώσεως, ΚΕ = Κοπτικό 'Εργαλεῖο (φρέζα ἢ κοπή-τεύουσα Κίνηση, Κμ = Κομμάτι).

κόρυφη φρεζομηχανή, δύο κοπτήρες και αντιπροσωπευτικά κομμάτια που παράγονται με φρεζάρισμα.

Γιά να γίνει φρεζάρισμα, ο κοπτήρας προσδένεται στον εργαλειοφόρο άξονα της φρεζομηχανής και το κομμάτι στην τράπεζά της.

Στις φρεζομηχανές γίνονται όλες οι εργασίες της πλάνης και επίπλεον κατεργασίες σε κοιλώματα. Επίσης μπορούν να γίνουν σφηνόδρομοι, πολύσφηνα σε άξονες, κοπή οδόντων σε οδοντοτροχούς και οδοντωτούς κανόνες, σπειρώματα διαφόρων μορφών, έλικοειδών αλλαγών κλπ.

### **ε) Λειαντικές μηχανές (ρεκτιφιέ).**

Χρησιμεύουν για τη λείανση επιφανειών. Το κοπτικό εργαλείο στις μηχανές αυτές είναι ο λειαντικός τροχός.

Με τη λείανση επιτυγχάνομε μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις και τη μορφή των κομματιών και πολύ λεία έπιφάνεια. Το περιθώριο κατεργασίας και αφαιρέσεως ύλικου από το κομμάτι είναι πολύ μικρό. Η λείανση γενικά χρησιμοποιείται για αποπεράτωση (φινίρισμα) των κομματιών. Αποτελεί τη μοναδική μέθοδο κατεργασίας πολύ σκληρών ή βαμμένων κομματιών.

Κατά τη λείανση ή πρωτεύουσα περιστροφική κίνηση δίνεται στο λειαντικό τροχό. Το κομμάτι και ο λειαντικός τροχός εκτελούν διάφορες ευθύγραμμες κινήσεις ανάλογα με το είδος της λείανσεως. Διακρίνομε τρία είδη λείανσεως:

α) Λείανση έξωτερικών κυλινδρικών επιφανειών.

β) Λείανση επιπέδων επιφανειών.

γ) Λείανση έσωτερικών κυλινδρικών επιφανειών.


Στό σχήμα 34.2θ(α) φαίνεται λειαντικό μηχανήμα επιπέδων επιφανειών με οριζόντιο άξονα. Στο σχήμα 34.2θ(β) φαίνεται μηχανήμα επιπέδων επιφανειών με κατακόρυφο άξονα και στο σχήμα 34.2θ(γ) λειαντικό μηχανήμα έξωτερικών κυλινδρικών επιφανειών. Τα λειαντικά μηχανήματα αποδίδουν πολύ μεγάλη ακρίβεια (μέχρι και 0,01 mm), και πολύ καλή ποιότητα έπιφάνειας.

### **στ) Φρεζοδράπανα.**

Είναι μεγάλα και βαριά μηχανήματα που μπορούν να επιτύχουν τις περισσότερες από τις κατεργασίες που γίνονται σε τόρνο, δράπανο, φρεζομηχανή και πλάνη.

### **ζ) Γραναζοκόπτες.**

• Είναι ειδικές μηχανές για την κατασκευή δοντιών οδοντοτροχών σε μεγάλη παραγωγή.

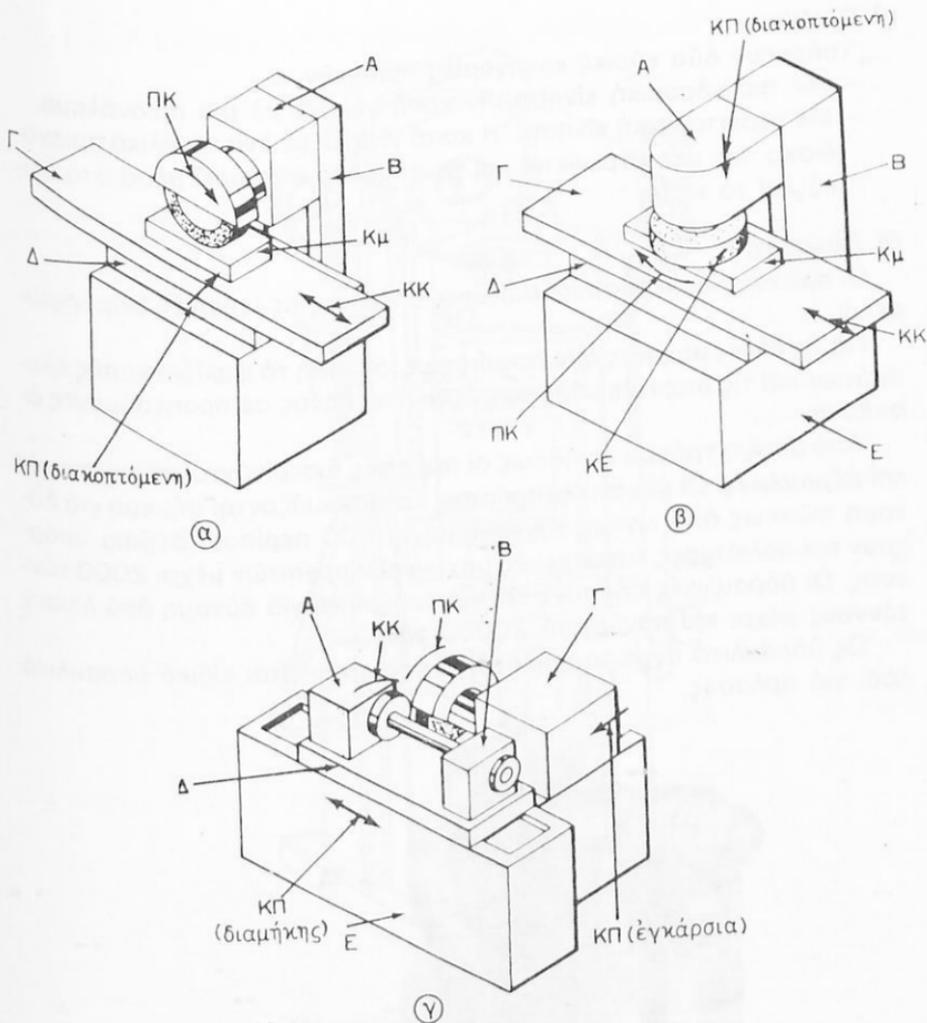

Σχ. 34.2θ.

Λειαντικά μηχανήματα.

α) Έπιπέδων επιφανειών με οριζόντιο άξονα. Α = Έργαλειοφόρα κεφαλή, Β = Όρθοστάτης, Γ = Τράπεζα, Δ = Φορέιο.

β) Έπιπέδων επιφανειών με κατακόρυφο άξονα. Ε = Κλίνη.

γ) Έξωτερικῶν κυλινδρικῶν ἐπιφανειῶν. Α = Κεφαλή γιὰ τὴν περιστροφή τοῦ κομματιοῦ, Β = Κεντροφορέας, Γ = Έργαλειοφόρα κεφαλή, Δ = Τράπεζα, Ε = Κλίνη, ΠΚ = Πρωτεύουσα Κίνηση, ΚΠ = Κίνηση Προώσεως, ΚΕ = Λειαντικός τροχός, ΚΚ = Κίνηση Κομματιοῦ, Κμ = Κομμάτι.

Υπάρχουν γριναζοκόπτες γιὰ κυλινδρικούς ὀδοντοτροχούς με ἴσια ἢ ἑλικοειδή δόντια καί γριναζοκόπτες γιὰ κωνικούς ὀδοντοτροχούς με κωνικά δόντια, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ κωνικοί τροχοί στό διαφορικό ἐνός αὐτοκινήτου.

### η) Πριόνια.

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες πριονιών.

- Μέ παλινδρομική κίνηση. Ή κοπή γίνεται με μιά πριονόλαμα.
- Μέ περιστροφική κίνηση. Ή κοπή γίνεται με έναν κυκλικό πριονό-  
δισκο πού περιστρέφεται καί ταυτόχρονα εισχωρεί μέσα στο ύλι-  
κό καί τό κόβει.


### θ) Πρέσσες.

Οι πρέσσες είναι οι σπουδαιότερες από όλες τις μηχανές διαμορφώ-  
σεως.


Γιά τις άλλες μηχανές διαμορφώσεως, δηλαδή τά φαλίδια κοπής έλα-  
σμάτων καί τις μηχανές κάμψεως έχει γίνει λόγος σέ προηγούμενες ά-  
σκήσεις.

Άπό άποψη τρόπου κινήσεως οι πρέσσες διακρίνονται σέ **μηχανικές**  
καί **ύδραυλικές**. Οι μηχανικές πρέσσες κατασκευάζονται σήμερα γιά δύ-  
ναμη πιέσεως από λίγους τόννους μέχρι 600 περίπου. Βέβαια υπάρ-  
χουν καί παλιότερες κατασκευές μηχανικών πρεσσών μέχρι 2000 τόν-  
νους. Οι ύδραυλικές πρέσσες κατασκευάζονται γιά δύναμη από λίγους  
τόννους μέχρι καί πάνω από 20000 τόννους.

Ώς ύδραυλικό υγρό συμπίεσεως χρησιμοποιείται ειδικό ύδραυλικό  
λάδι γιά πρέσσες.

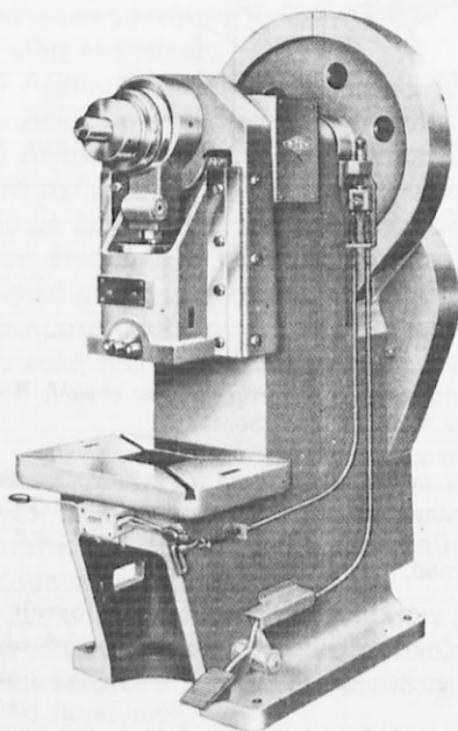

Σχ. 34.2ι.  
Μηχανική πρέσσα.

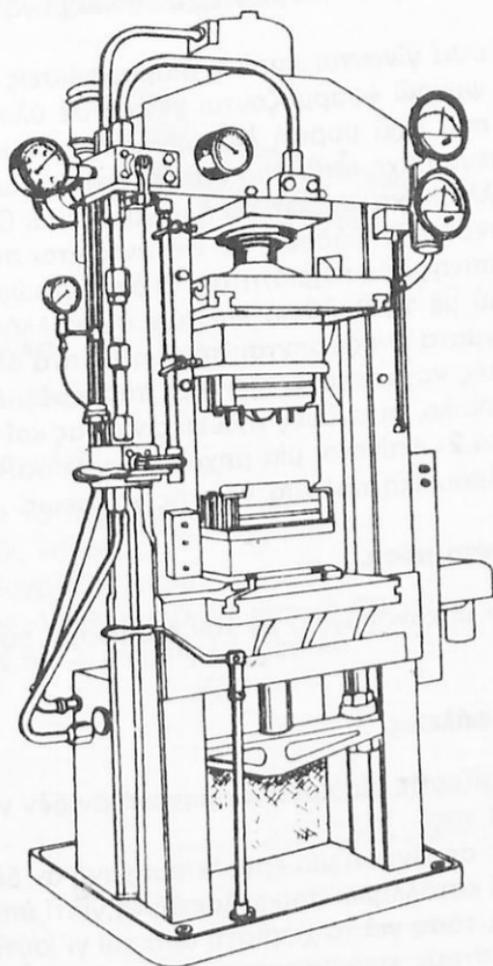

Σχ. 34.21α.

— Ύδραυλική πρέσσα γενικής χρήσεως.

Οι μηχανικές πρέσσες κατασκευάζονται σε δύο βασικές μορφές στο κυρίως σώμα τους:

- Μέ μορφή πεταλοειδή ή C, με δύναμη συμπίεσης από 5 ως 200 περίπου τόννους.
- Μέ μορφή κλειστού πλαισίου, με δύναμη συμπίεσης 100 ως 1000 τόννους ή και περισσότερο (σπάνια).

Χαρακτηριστικό στοιχείο στις πρέσσες, εκτός από τη δύναμη πίεσης, είναι η διαδρομή, που είναι ρυθμιζόμενη, και οι οριακές αποστάσεις της κινητής κεφαλής από την πλάκα του τραπεζιού της πρέσσας.

Οι υδραυλικές πρέσσες με την εξέλιξη των υδραυλικών συστημάτων (βαλβίδες, διανομείς, ρυθμιστές πιέσεως και παροχής υγρού κλπ.) και

μέ τη βοήθεια των τηλεχειρισμῶν εἶχαν πολύ μεγάλη διάδοση καί ἐξέλιξη.

Μέ τήν πρέσσα γίνονται κυρίως διαμορφώσεις ἐν ψυχρῶ. Οἱ διαμορφώσεις ἐν ψυχρῶ ἐφαρμόζονται γενικά σέ ὑλικό μέ λεπτό πάχος, δηλαδή ὑλικό πού ἔχει μορφή λαμαρίνας ἢ ταινίας. Τά περισσότερα χρησιμοποιούμενα πάχη εἶναι ἀπό 0,5 ὡς 6 mm, χωρίς βέβαια νά ἀποκλείονται καί ἄλλα πάχη, μικρότερα ἢ μεγαλύτερα. Οἱ διαμορφώσεις ἐν ψυχρῶ ἔχουν τεράστια διάδοση καί συναντῶνται σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας. Οἱ διαμορφώσεις ἐν ψυχρῶ ἀναπτύχθηκαν πολύ μέ τή βοήθεια καί τῶν συγκολλήσεων.

Ὡς παραδείγματα ἀναφέρονται: τά ἀμαξώματα ὄλων τῶν αὐτοκινήτων, ἀεροπορικές κατασκευές, οἰκιακές συσκευές, ἠλεκτροτεχνικά εἶδη, μεταλλικά ἔπιπλα, συσκευές τηλεπικοινωνίας καί τηλεοράσεως κλπ.

Στό σχῆμα 34.21 φαίνεται μία μηχανική πρέσσα. Στό σχῆμα 34.21α φαίνεται μία ὑδραυλική πρέσσα γενικῆς χρήσεως.

### 34.3 Ἀπαιτούμενα μέσα.

Ὁργανωμένο μηχανουργεῖο μέ τόν ἐξοπλισμό πού ἀναφέρεται παραπάνω.

### 34.4 Μέτρα ἀσφάλειας.


- α) Νά μή χειρίζεσθε μία ἐργαλειομηχανή ἂν δέν γνωρίζετε καλά τή λειτουργία της.
- β) Μή θέτετε σέ κίνηση μία ἐργαλειομηχανή ἂν δέν ὑπάρχουν (στή μηχανή) οἱ κατάλληλοι προφυλακτῆρες, γιατί ὑπάρχει κίνδυνος ἀτυχήματος, τόσο γιά τό χειριστή ὅσο καί γι' αὐτούς πού βρίσκονται κοντά στούς κινούμενους μηχανισμούς.
- γ) Νά μήν εἴσαστε ἀφηρημένοι ἢ βιαστικοί καί νά ἀποφεύγετε τίς ἄσκοπες συνομιλίες καί ἀστεῖα, γιατί ἡ ἐργασία μέ τίς ἐργαλειομηχανές ἀπατεῖ συνεχῆ προσοχή γιά τήν ἀσφάλειά σας καί τή σωστή κατασκευή.
- δ) Νά φορᾶτε πάντοτε τά ματογυᾶλια σας προφυλάσσοντας ἔτσι τά μάτια σας ἀπό τά γρέζια πού ἐκτοξεύονται.

### 34.5 Πορεία.

- α) Γίνεται ἐπίδειξη γιά τή λειτουργία, τίς δυνατότητες καί τίς ἐκτελούμενες ἐργασίες στίς κυριότερες ἐργαλειομηχανές.
- β) Γίνεται ἄσκηση στούς βασικούς χειρισμούς τῶν ἐργαλειομηχανῶν πού ἀναφέρθηκαν παραπάνω.

Παρακάτω δίνεται ἡ πορεία ἐργασίας γιά κατασκευή κοχλία σέ τόρνο.

### 34.5.1 Κατασκευή κοχλία σέ τórνο.

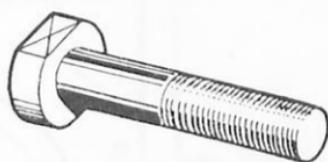





#### Άπαιτούμενα υλικά.

Μαλακός χάλυβας (St 37)  $\varnothing$  23 mm.

#### Άπαιτούμενα εργαλεία.

1. Τórνος μέ τά παρελκόμενά του.
2. Μεταλλικός κανόνας.
3. Κοπτικό εργαλείο (δεξιό).
4. Παχύμετρο ακρίβειας 0,05 mm (1/20 mm).
5. Βιδολόγος M12 πλήρης μέ μανέλα.
6. Λάδι.

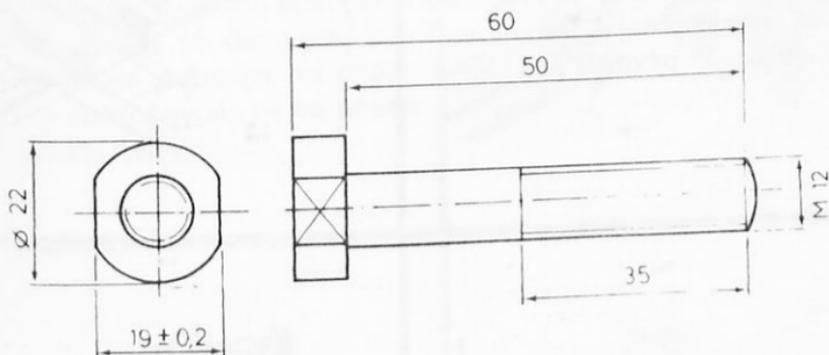


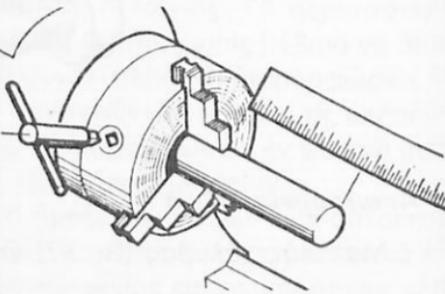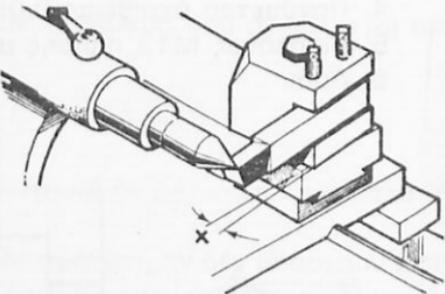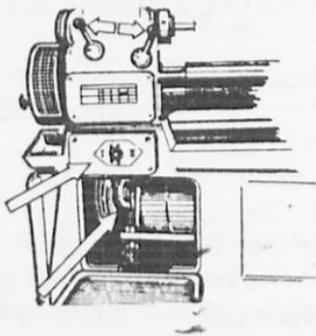ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Συγκρατήστε τή ράβδο στο τσόκ του τόνου με τό άκρο νά προεξέχει 65 mm περίπου.</p>	
<p>— Συγκρατήστε τό κοπτικό εργαλειό καί κεντράρετέ το με τή βοήθεια τής πόντας του κεντροφορέα με θετική γωνία (<math>\alpha=3^\circ</math> μέχρι <math>5^\circ</math>).</p>	
<p>— Ρυθμίστε τίσ στροφές τής άτράκτου σε 300-350 ανά πρώτο λεπτό. (Συμβουλευθήτε τόν πίνακα ταχυτήτων του τόνου).</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη πρόωση είναι αποσυνδεδεμένη. Θέστε σε κίνηση τόν τόρνο.



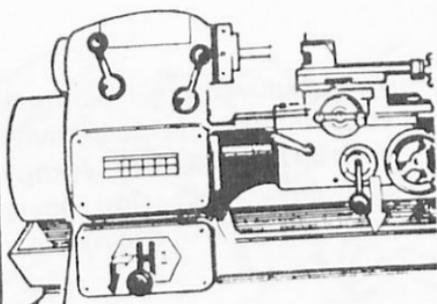


- Μεταφέρετε τό σύστημα τῶν ἐργαλειοφορεῖων μέ τούς χειρομοχλοὺς μέχρις ὅτου ἡ ἄκρη τοῦ κοπτικοῦ ἐργαλείου νά ἀγγίξει τό ἄκρο τῆς ράβδου καί συσφίξετε τό στους πρισματοδηγοὺς μέ τό μοχλό συσφίξεως.

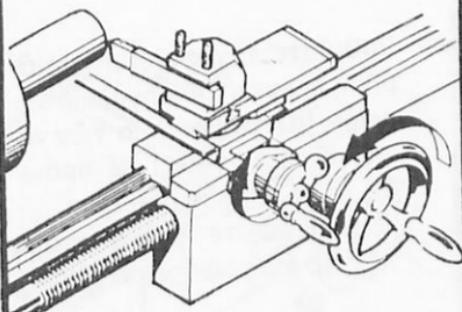


- Τορνίρετε (μέ τό ἐγκάρσιο ἐργαλειοφορεῖο) τό πρόσωπο τῆς ράβδου μέχρι νά καθαρίσει.

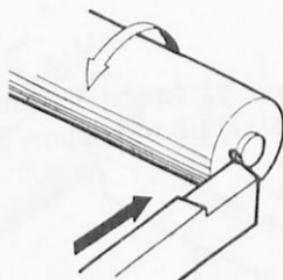

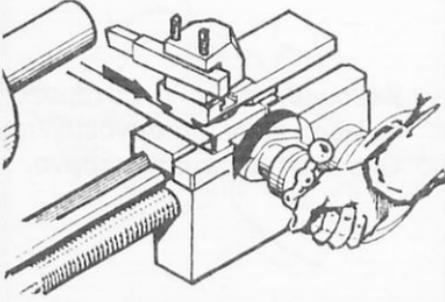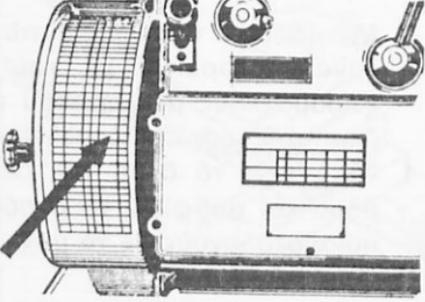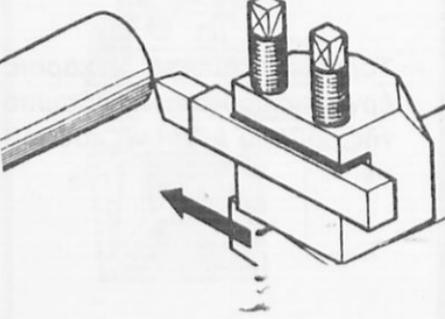ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Άπομακρύνετε τό κοπτικό έργαλείο μέ αντίστροφη κίνηση τοῦ μοχλοῦ τοῦ ἐγκάρσιου ἐργαλειοφορείου, ὅπως δείχνουν τά βέλη στό σχῆμα.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ρυθμίστε τήν αὐτόματη διαμήκη κίνηση τοῦ ἐργαλειοφορείου (μέ τή βοήθεια τῶν πινάκων προώσεως) σέ πρόωση 0,15 mm περίπου. Ἐλευθερώστε τό σύστημα τῶν ἐργαλειοφορείων.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Φέρτε σέ ἐπαφή τό κοπτικό έργαλείο μέ τό κομμάτι <math>\varnothing</math> 23 mm.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Μηδενίστε τό βαθμονομημένο δακτύλιο καί καθορίστε βάθος κοπής 0,5 mm (άν κάθε γραμμή του δακτυλίου αντιστοιχεί σε 0,05 mm, τότε θά θέσετε 10 γραμμές).

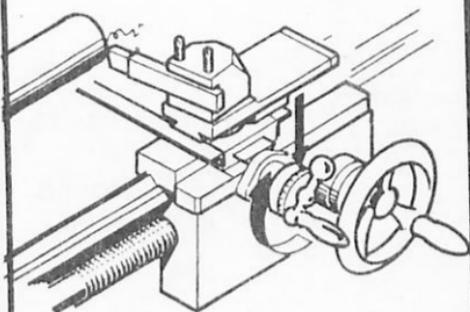





## ΦΑΣΕΙΣ

- Θέστε σε κίνηση τόν τórνο καί τήν αυτόματη πρόωση.

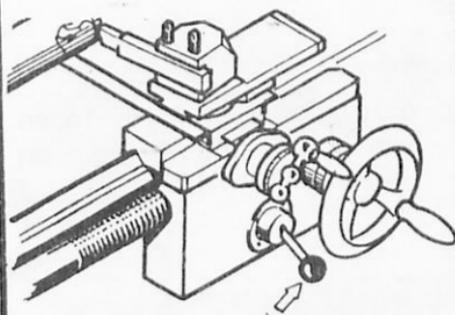

- Διακόψτε τή λειτουργία του τórνου όταν τό εργαλείο προχωρήσει περίπου 12 mm.

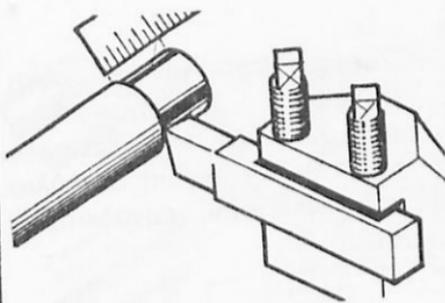


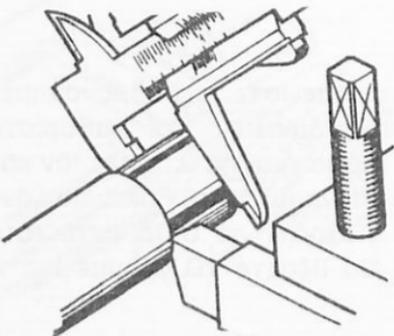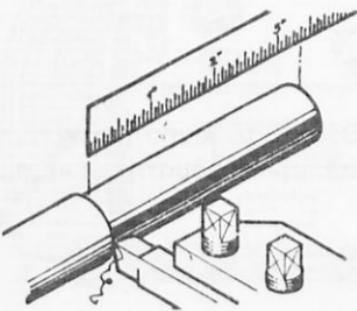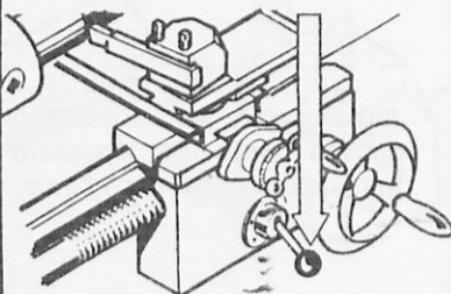ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Έλέγξτε με παχύμετρο τη διάμετρο 22 mm.          "Αν παρουσιάζει διαφορά κάντε τη σχετική διόρθωση.</p>	
<p>— Θέστε σε κίνηση τον τόρνο καί την αυτόματη πρόωση μέχρι μήκος 70 mm.</p>	
<p>— Αποσυνδέστε την αυτόματη πρόωση.          Μήν ξεχάσετε να μηδενίσετε τό βαθμονομημένο δακτύλιο του έγκάρσιου εργαλειοφορέιου.</p>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Μεταφέρετε τό φορεϊό μέχρϊ νά φθάσει τό κοπτικó έργαλειό σέ μικρή απόσταση από τήν άκρη τής ράβδου.



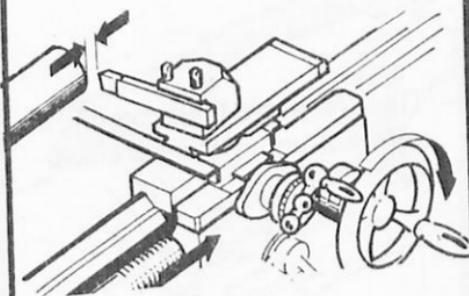


- Έπαναρυθμίστε τήν αυτόματη πρόωση από 0,15 mm σέ 0,3 mm (γιά ξεχόνδρισμα τής  $\varnothing$  12).

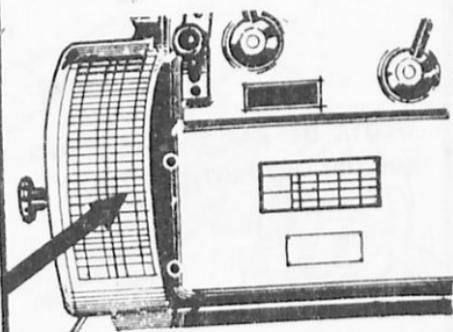

- Θέστε σέ κίνηση τόν τόρνο καί τήν αυτόματη πρόωση καί τορνίρετε τή ράβδο σέ μήκος περίπου 48 mm καί μέ βάθος κοπής 1 mm. Έπαναφέρετε τό κοπτικó έργαλειό στήν άρχική θέση.

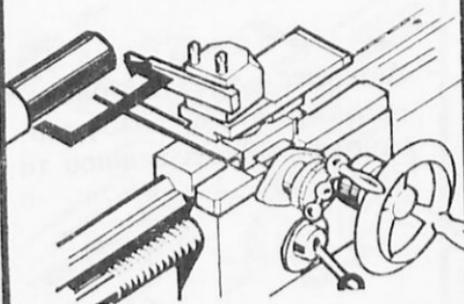


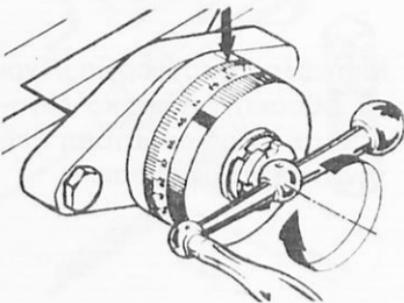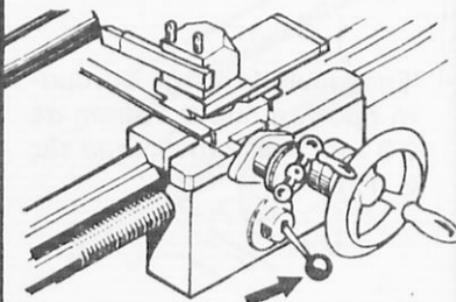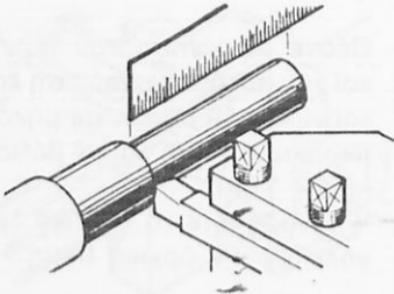ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Προσδιορίστε βάθος κοπής 1 mm καί μηδενίστε τό δακτύλιο.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Θέστε σέ κίνηση τόν τόρνο καί τήν αυτόματη πρόωση.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Διακόψτε τήν αυτόματη πρόωση όταν τό μήκος τορνεύσεως φθάσει περίπου τά 48 mm.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Συνεχίστε τήν τόννευση του υπόλοιπου κομματιού (2 mm) μέ τό χέρι.



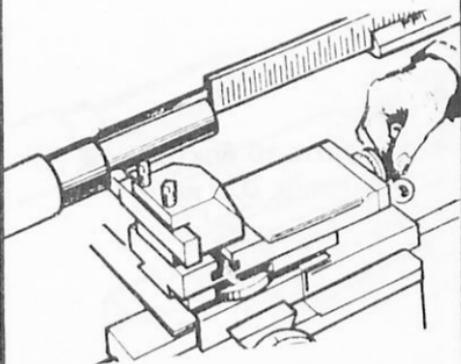


- Μεταφέρετε τό φορεϊό στό άκρο τής ράβδου και προσδιορίστε πάλι βάθος κοπής 1 mm.

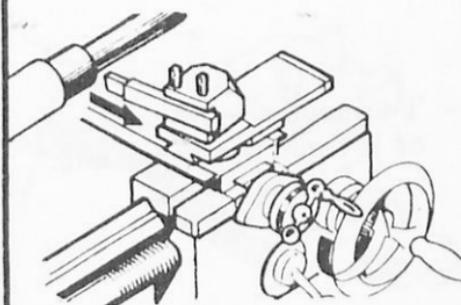

- Τονρίρετε μέ αυτόματη πρόωση 48 mm περίπου και μέ τό χέρι άλλα 2 mm. Η εργασία αυτή θά επαναληφθεί ώσου η διάμετρος νά φθάσει  $\varnothing$  12,4 mm.

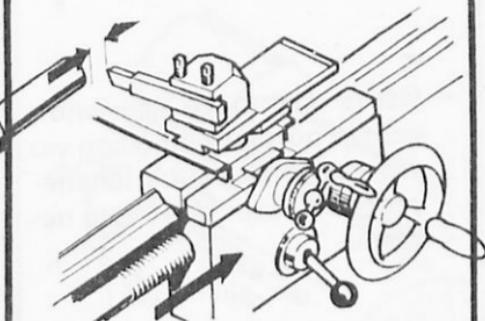


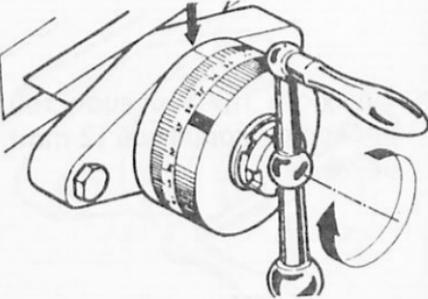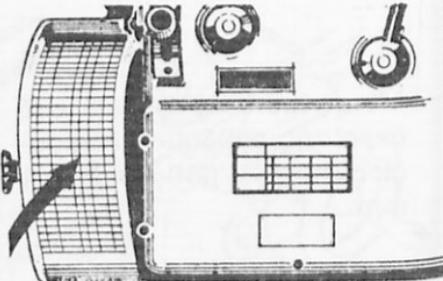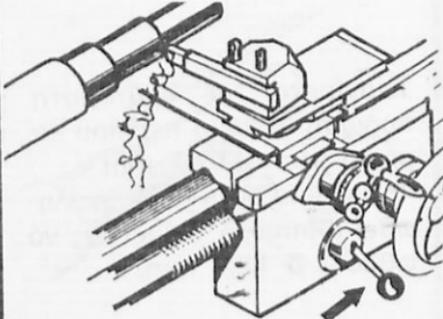ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ρυθμίστε τό δακτύλιο σε βάθος κοπής 0,2 mm.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Έπαναρυθμίστε τήν πρόωση σε 0,1 mm (άποπεράτωση).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Θέστε τόν τόρνο σε κίνηση καί τήν αυτόματη πρόωση για τήν τελική τórνευση (άποπεράτωση) μέχρι τά 48 mm περίπου.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Διακόψτε την αυτόματη πρόωση και συνεχίστε με τό χέρι μέχρι τό τελικό μήκος των 50 mm. Μεταφέρετε τό εργαλειοφορεϊό στό άκρο καί στρογγυλέψτε λίγο τήν άκμή.



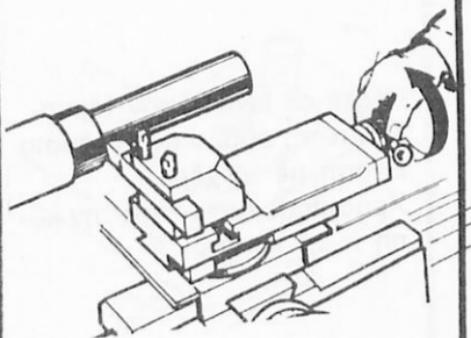


- Διακόψτε τή λειτουργία του τόννου. Συγκρατήστε καί κεντράρετε τό κοπτικό εργαλείο σχισίματος.

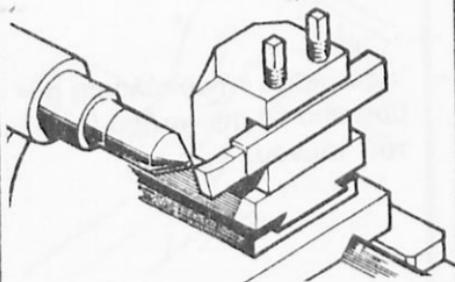

- Μεταφέρετε τό φορεϊό, ώστε ή δεξιά πλευρά του εργαλείου νά βρίσκεται 10,5 mm από τήν άκμή τής κεφαλής.

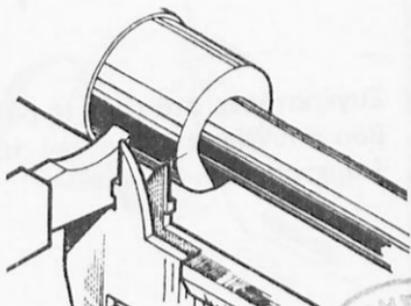


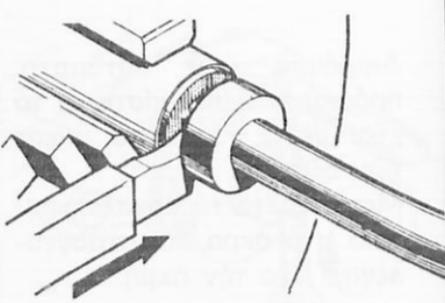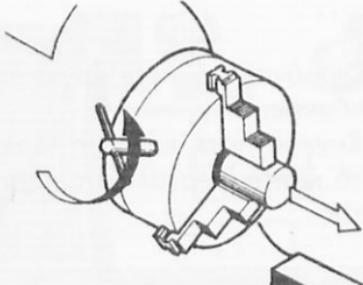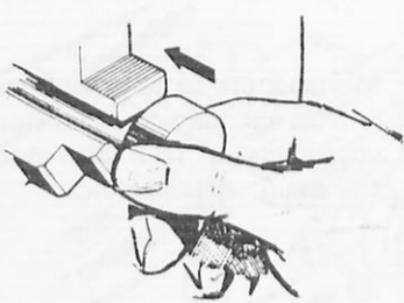ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Θέστε σέ κίνηση τόν τόρνο. Κόψτε τή ράβδο μέ έγκάρσια κίνηση μέ τό χέρι. Χρησιμοποιήστε κατά τήν κοπή υγρό κοπής.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Άφαιρέστε τήν υπόλοιπη ράβδο από τό σφιγκτήρα (τσόκ) του τόρνου.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Συγκρατήστε στό τσόκ τή ράβδο πού τoρνεύθηκε από τή διάμετρο των 12 mm.</li> </ul>	


## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΦΑΣΕΙΣ


- Αντικαταστήστε τό κοπτικό εργαλείο σχισίματος με εργαλείο δεξιάς κοπής. Κεντράρετε τό κοπτικό εργαλείο με θετική γωνία ( $\alpha = 3 \div 5^\circ$ ).


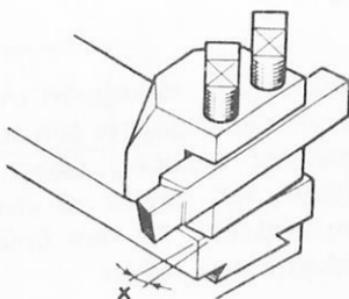


- Τορνίρετε τό πρόσωπο μέχρι νά γίνει τό πάχος τής κεφαλής 10 mm. Σπάστε έλαφρά τίς άκμές.

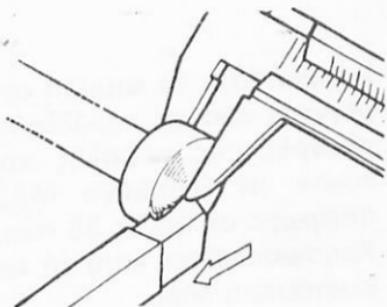


- Διακόψτε τή λειτουργία του τόνου. Αφαιρέστε τό κομμάτι.

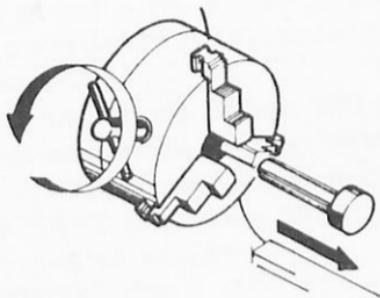

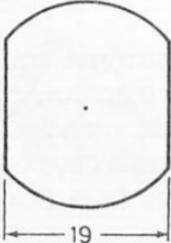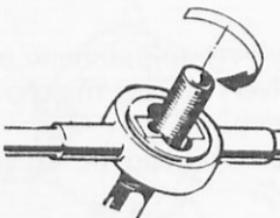ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΑΣΕΙΣ
<p>— Συγκρατήστε τό κομμάτι στη μέγγενη καί λιμάρετε δύο παράλληλες πλευρές, ώστε ή κεφαλή του κοχλία νά γίνει ένα δίπλευρο 19 mm όπως φαίνεται στό σχήμα.</p>	 <p>A technical drawing of a cylindrical component. The top edge is rounded. A dimension line at the bottom indicates a diameter of 19 mm.</p>
<p>— Συγκρατήστε τό κομμάτι στη μέγγενη από τίς παράλληλες πλευρές τής κεφαλής καί κόψτε μέ βιδολόγο M12 σπείρωμα σέ μήκος 35 mm. Χρησιμοποιήστε κατά τή κοχλιοτόμηση λάδι.</p>	 <p>A technical drawing showing a screw being inserted into a hole in a cylindrical part. The screw is being turned clockwise, as indicated by a curved arrow. The part has a flange-like structure.</p>

### 34.5.2 Κατασκευή δοκιμίων συγκολλήσεως.

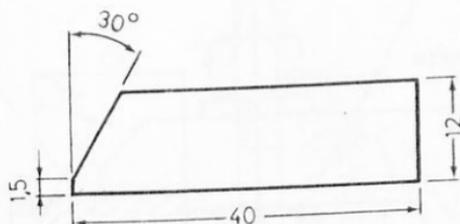

#### Απαιτούμενα υλικά.


Μαλακός χάλυβας (St 37) 160 × 40 × 12 mm.

#### Απαιτούμενα εργαλεία.


1. Πλάνη.
2. Ύψομετρικός χαράκτης.
3. Παχύμετρο ακριβείας 0,1 mm.
4. Πλαστικό σφυρί.
5. Λίμα πλατιά λεπτής κατεργασίας.
6. Άπλή ιδιοσυσκευή συγκρατήσεως.

#### ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Συγκρατήστε τό κομμάτι στο τραπέζι τής πλάνης μέ τό λαμάκι εύθυγραμμίσεως καί 2 φουρκέτες όπως φαίνεται στό σχήμα 35.5α.
2. Προσδέστε τό κοπτικό εργαλείο καί στερεώστε τόν εργαλειοδέτη μέ κλίση 30° όπως φαίνεται στό σχήμα 34.5β.
3. Ρυθμίστε τό μήκος τής διαδρομής τής πλάνης στά 180 ως 190 mm, σύμφωνα μέ τή θέση καί τό μήκος τών κομματιών. Επίσης ρυθμίστε τή θέση τής διαδρομής τής πλάνης ως πρός τό κομμάτι καί ασφαλίστε τίς δύο παραπάνω ενέργειες δηλαδή γιά τό μέγεθος τής διαδρομής καί τή θέση τής διαδρομής ως πρός τό κομμάτι.
4. Ρυθμίστε τόν αριθμό τών διαδρομών ανά min.
5. Ανυψώστε τό τραπέζι τής πλάνης καί μετατοπίστε τό οριζόντια μέχρις ότου τό εργαλείο άγγίξει τήν κόχη του κομματιού.
6. Αρχίστε τό πλάνισμα μέ βάθος κοπής 2 mm περίπου. Επαναλάβετε

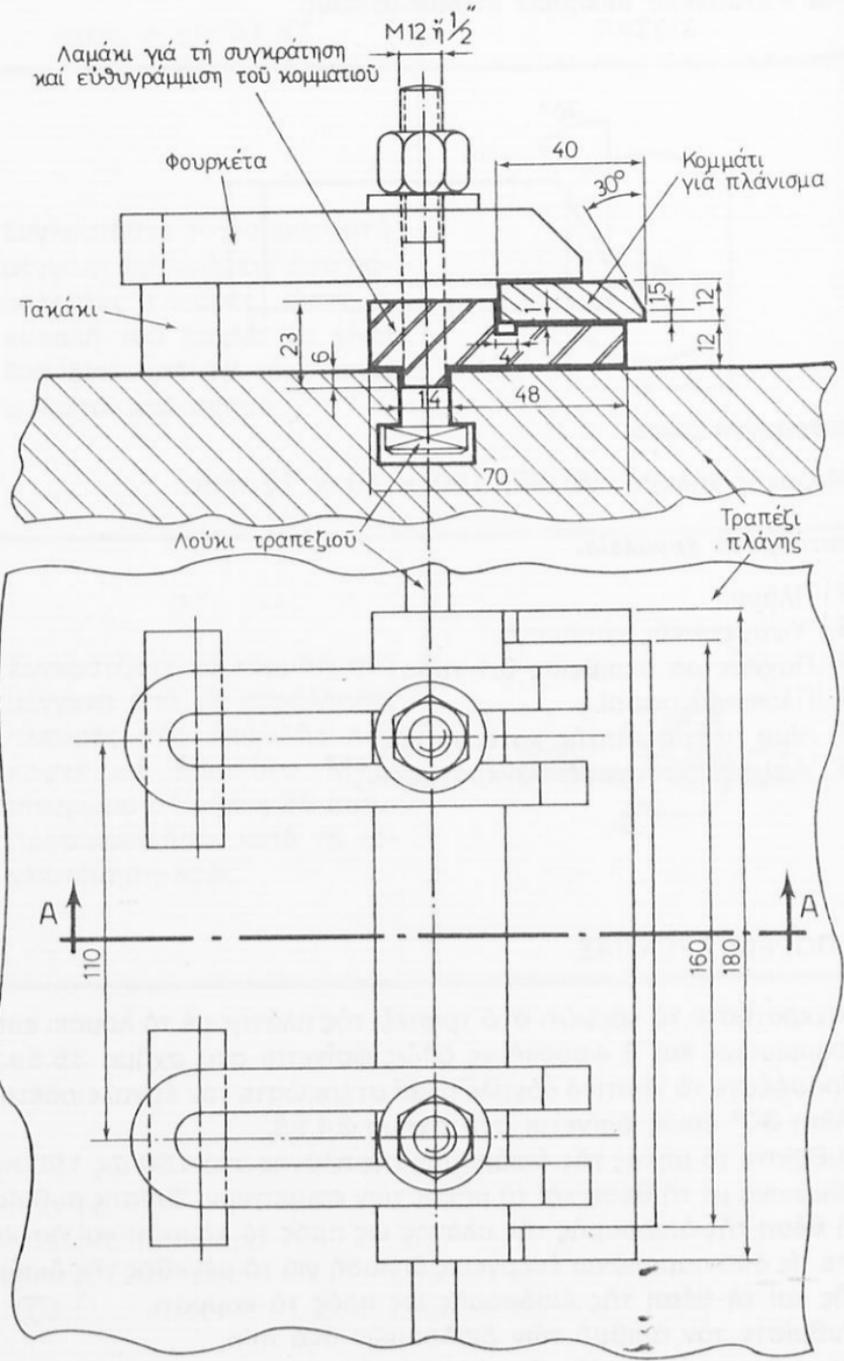

Σχ. 34.5α.

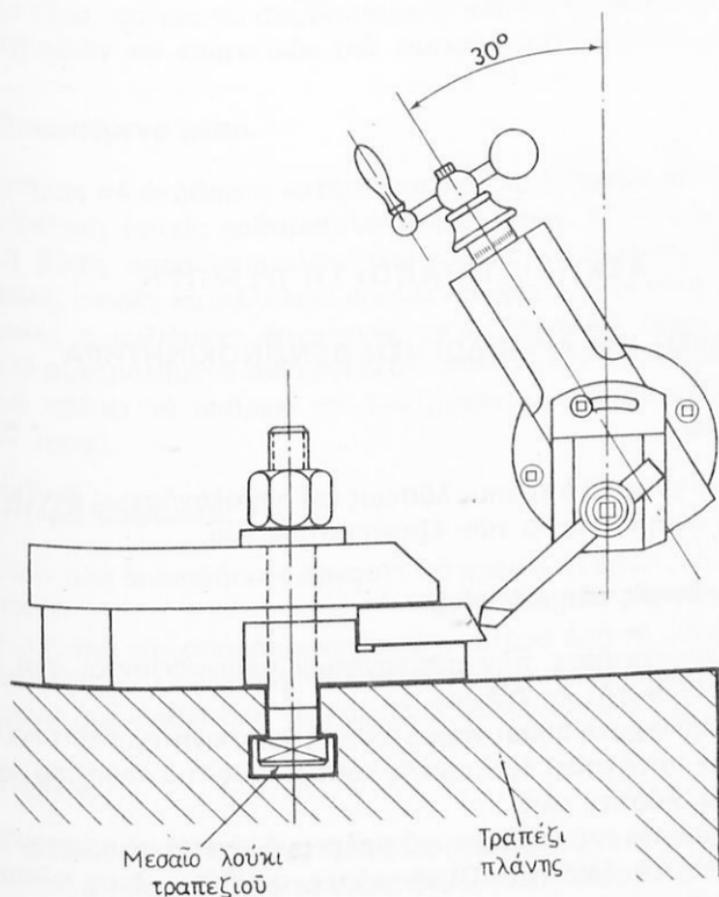

Σχ. 34.5β.

τήν εργασία μέχρις ότου μείνει στο κομμάτι μύτη πάχους 1,5 mm όπως στο σχήμα 34.5α.

#### Παρατήρηση:

Επειδή η κλίση των 30° είναι σχετικά μεγάλη, τό εργαλείο κατά τήν κίνησή του προς τά πίσω μπορεί νά τρίβεται έπάνω στο κομμάτι. Για τό λόγο αυτό ή πρέπει νά σηκώνετε τό εργαλείο κάθε φορά ή νά τό σταθεροποιήσετε, όποτε όμως πρέπει νά πλανίσετε μέ πολλή προσοχή.

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

### ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

#### 35.1 Σκοπός.

Νά γίνουν γνωστά ο τρόπος λύσεως και άρμολογήσεως βενζινοκίνητου κινητήρα και ή όνοματολογία των έξαρτημάτων του.

#### 35.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Οι βενζινοκίνητες τών αυτοκινήτων περιγράφονται στο βιβλίο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» τής Α΄ Τάξεως.

Ή καλή και σωστή άποσυαρμολόγηση ενός κινητήρα έπιτυγχάνεται καλύτερα αν προηγηθεί έξωτερικός καθαρισμός του κινητήρα από λάδια, γράσσα, λάσπες κλπ.

Ή όλη έργασία του καθαρισμού πρέπει νά γίνεται μέ προσοχή, τάξη, ύπομονή και μεθοδικότητα. Οι κινητήρες, συνήθως, όταν φθάσει κανείς στην ανάγκη νά τους κατεβάσει από τό αυτοκίνητο, είναι πάρα πολύ άκάθαροι.

Κάθε έξάρτημα πού θά αφαιρεΐται πρέπει νά τοποθετείται σε σειρά και μέ τάξη είτε σε πάγκο έργασίας είτε σε κατάλληλο ξύλινο κουτί.

Ό κινητήρας μετά την άφαιρέσή του από τό αυτοκίνητο και μετά από τον έξωτερικό του καθαρισμό συγκρατείται είτε σε βάση άποσυαρμολογήσεως-συαρμολογήσεως κινητήρων είτε τοποθετείται σε ξύλινο πάγκο έργασίας.

Βέβαια ή χρήση βάσεως βοηθά και διευκολύνει άναμφισβήτητα την άποσυαρμολογήση-συαρμολογήση του κινητήρα και μειώνει έπισημαντικά τό χρόνο έργασίας.

Παρακάτω περιγράφεται μία τυπική διαδικασία προετοιμασίας με καθαρισμό και στή συνέχεια άποσυαρμολογήση-συαρμολογήση ενός συμβατικού 4/χρονου 4/κύλινδρου βενζινοκίνητου κινητήρα σειράς με έκκεντροφόρο στο πλευρό του κινητήρα.

Θεωρούμε άπαραίτητο νά σημειώσομε πώς για την ακριβή διαδικασία άποσυαρμολογήσεως-συαρμολογήσεως ενός όρισμένου μοντέλου

λου κινητήρα, πρέπει να συμβουλευτείται κανείς πάντοτε τό έγχειρίδιο προδιαγραφών καί επίσκευών του κατασκευαστή (σέρβις μάνιουαλ).

### 35.3 Απαιτούμενα μέσα.

Κινητήρας σε άκάθαρτη κατάσταση, πινέλα διάφορα (σκληρά, μαλακά), πετρέλαιο, δοχείο καθαρισμού εξαρτημάτων, πάγκος εργασίας ξύλινος ή βάση άποσυναρμολογήσεως-συναρμολογήσεως κινητήρων, σπάτουλες, σειρές καταλλήλων εργαλείων χεριού καί κατά προτίμηση σε πίνακες ή κυλιόμενα εργαλειοφορεία. Κανονικά, όπως συμβαίνει στα καλά συγκροτημένα συνεργεία αυτοκινήτων, για τόν έξωτερικό καθαρισμό πρέπει να υπάρχει καί ένα μηχάνημα παρασκευής άτμου ή θερμού νερού.

### 35.4 Μέτρα ασφάλειας.

- Πρίν από οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να άποσυνδεθεί ή μπαταρία.
- Πρίν από τήν άπομάκρυνση του κινητήρα από τό χώρο του (διάμερισμα κινητήρα) θα πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος αν έχουν άφαιρεθεί όλα τά καλώδια, σωληνες κλπ.

### 35.5 Πορεία.

1) Άφαίρεση από τόν κινητήρα όλων των στοιχείων τά όποια δέν επιτρέπεται να βραχοϋν από τό νερό, άτμό ή πετρέλαιο (διανομέας, γεννήτρια ή έναλλακτήρας, μίζα, πολλαπλασιαστής κλπ.).

2) Καθαρισμός του κινητήρα έξωτερικά από λάδια, γράσσα, λάσπες καί λοιπές άκαθαρσίες σε ειδικό χώρο του εργαστηρίου μέ τό ειδικό μηχάνημα παρασκευής άτμου ή θερμού νερού στό όποιο έχει προστεθεί όρισμένη ποσότητα κατάλληλου άπορρυπαντικού. Άν μετά τόν καθαρισμό δέν έχουν καθαρίσει όρισμένα μέρη του κινητήρα, τότε ακολουθεί νέος καθαρισμός μέ σπάτουλα, σκληρό πινέλο καί πετρέλαιο.

3) Τοποθέτηση του κινητήρα σε καθαρό πάγκο εργασίας καί στερέωσή του μέ κατάλληλους τάκους. Σε περίπτωση πού διατίθεται βάση άποσυναρμολογήσεως-συναρμολογήσεως κινητήρων, τότε γίνεται πρόσδεση του κινητήρα στη βάση μέ τή βοήθεια καταλλήλων μέσων στερεώσεως.

Κατά τήν άφαίρεση των διαφόρων εξαρτημάτων θα πρέπει να σημειωθεί καί πάλι ότι τοποθετούνται μέ σειρά καί τάξη είτε σε πάγκο εργασίας είτε σε κατάλληλα ξύλινα κουτιά.

4) Άφαίρεση του έξαεριοτήρα (καρμπυρατέρ).

5) Αφαίρεση τής πολλαπλής έξαγωγής καί είσαγωγής.

6) Αφαίρεση καλύμματος πληκτροφορέα.

7) Αφαίρεση του συγκροτήματος του πληκτροφορέα καί των ώστικων ράβδων.

8) Αφαίρεση τής κυλινδροκεφαλής.

9) Τοποθέτηση του κινητήρα ανάποδα επάνω στον ξύλινο πάγκο, έτσι ώστε στον πάγκο νά πατήσει ή επάνω επιφάνεια των κυλίνδρων, δηλαδή αυτή που έρχεται σέ επαφή μέ τήν κυλινδροκεφαλή.

Σέ περίπτωση βάσεως κινητήρων, περιστρέφεται τό πλαίσιο προσαρμογής του, έτσι ώστε ή έλαιολεκάνη (κάρτερ) νά έλθει από τό επάνω μέρος.

10) Αφαίρεση τής έλαιολεκάνης.

11) Αφαίρεση του συγκροτήματος τής άντλίας λαδιού.

12) Τοποθέτηση του κινητήρα μέ τό πλευρό του στον πάγκο καί κατάλληλη στήριξή του. Περιστροφή στην περίπτωση τής βάσεως κινητήρων έτσι, ώστε νά οριζοντιωθεί τό πλευρό του κινητήρα.

13) Αφαίρεση των διωστήρων καί των έμβόλων.

14) Αφαίρεση του καλύμματος των γραναζιών χρονισμού (κάλυμμα καθρέφτη).

15) Αφαίρεση των γραναζιών χρονισμού ή άλυστροχών, άλυσίδας καί τανυστή άλυσίδας. Αφαίρεση επίσης του καθρέφτη.

16) Τοποθέτηση καί πάλι του κινητήρα ανάποδα, δηλαδή νά πατήσει καί πάλι στον πάγκο ή επάνω επιφάνεια των κυλίνδρων.

17) Αφαίρεση του στροφαλοφόρου άξονα.

18) Αφαίρεση των ώστηρίων καί του έκκεντροφόρου άξονα.

19) Όππική επιθεώρηση των διαφόρων έξαρτημάτων κατά τήν άφαίρεσή τους από τό συγκρότημα του κινητήρα για ύπερβολική φθορά, κακώσεις κλπ. Επίσης επιθεώρηση του σώματος των κυλίνδρων για ρωγμές.

20) Μετά τήν πλήρη άποσυναρμολόγηση καί άφαίρεση όλων των έξαρτημάτων από τό σώμα των κυλίνδρων, άκολουθεί καθαρισμός των διαφόρων έξαρτημάτων είτε σέ δεξαμενή μέ αυτόματη κυκλοφορία είδικου καθαριστικού (τριχλωραιθυλαίνιο), είτε σέ δοχείο μεταλλικό μέ πινέλο μαλακό καί καθαρό πετρέλαιο ή βενζίνη ή τετραχλωράνθρακα.

21) Λεπτομερέστερη επιθεώρηση εκ νέου των διαφόρων έξαρτημάτων μέ μετρήσεις, έλέγχους κλπ. Καθορισμός βαθμού φθοράς, σύμφωνά μέ τίς προδιαγραφές, καί άντικατάσταση ή έπισκευή των φθαρμένων έξαρτημάτων.

22) Έπανατοποθέτηση των διαφόρων έξαρτημάτων άκολουθώντας τήν άντίστροφη πορεία έργασίας.

Γενικά στους περισσότερους κινητήρες κατά τή συναρμολόγηση του

κινητήρα ακολουθείται ή αντίστροφη πορεία έργασίας από εκείνη τής αποσυναρμολογήσεως.

Καλό όμως είναι για κάθε τύπο κινητήρα νά ακολουθοῦνται πιστά οί προδιαγραφές καί ή σειρά αποσυναρμολογήσεως-συναρμολογήσεως από τά βιβλία προδιαγραφῶν, έπισκευῶν καί συντηρήσεως τοῦ κατασκευαστῆ.

### **Σημείωση.**

Πρίν από κάθε αποσυναρμολόγηση τοῦ κινητήρα πρέπει νά έχει αφαιρεθεῖ τό νερό από τό ψυγεῖο καί τό λάδι από τή λεκάνη λαδιοῦ.

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ

### ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

#### 36.1 Σκοπός.

Νά γίνουν γνωστά ο τρόπος λύσεως και αρμολογήσεως ενός πετρελαιοκινητήρα και η ονοματολογία των εξαρτημάτων του.

#### 36.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

Τά σχετικά μέ τους πετρελαιοκινητήρες των αυτοκινήτων περιγράφονται στο 8ο Κεφάλαιο του βιβλίου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» τής Α' τάξεως.

Καί εδώ όπως είπαμε και για τους βενζινοκινητήρες στην προηγούμενη άσκηση, για τήν καλή άποσυαρμολόγηση και συναρμολόγηση ενός πετρελαιοκινητήρα προηγείται καθαρισμός αυτού από λάδια, γράσα, λάσπες κλπ.

#### 36.3 Άπαιτούμενα μέσα.

Πετρελαιοκινητήρας, μέσα καθαρισμού και σειρά καταλλήλων εργαλείων.

#### 36.4 Πορεία.

Παρακάτω περιγράφεται μία τυπική διαδικασία άποσυαρμολογήσεως και συναρμολογήσεως ενός συμβατικού τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα.

- 1) Άφαίρεση του φίλτρου άερα από τήν πολλαπλή είσαγωγή.
- 2) Άφαίρεση του σωλήνα άναθυμιάσεων πού καταλήγει στό φίλτρο άερα, είτε από τό σώμα του κινητήρα είτε από τό καπάκι του πληκτροφορέα.
- 3) Άφαίρεση τής πολλαπλής είσαγωγής και τής φλάντζας τής.
- 4) Άφαίρεση τής πολλαπλής έξαγωγής και τής φλάντζας τής.
- 5) Άφαίρεση του συγκροτήματος τής μίζας από τό κέλυφος του συγκροτήματος του σφονδύλου.

- 6) Ἀποσύσφιγξη τῶν κοχλιῶν συγκρατήσεως τοῦ ἐναλλακτῆρα καί ἀφαίρεση τοῦ ἱμάντα τοῦ ἐναλλακτῆρα.
- 7) Ἀφαίρεση τοῦ ἐναλλακτῆρα ἢ τῆς γεννήτριας ἀνάλογα μέ τόν τύπο τοῦ κινητήρα.
- 8) Προσαρμογή ἰδιοσυσκευῆς στό πλευρό τοῦ κινητήρα (ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἀφαιρέθηκε ὁ βραχίονας στηρίξεως τοῦ ἐναλλακτῆρα ἢ δυναμό καί ἡ τάπα λαδιοῦ), γιά τή στηρίξη τοῦ κινητήρα σέ βάση συναρμολογήσεως κινητήρων.
- 9) Τοποθέτηση τοῦ πετρελαιοκινητήρα σέ βάση συναρμολογήσεως κινητήρων μέ τή βοήθεια μικροῦ γερανοῦ.
- 10) Ἀφαίρεση φίλτρου λαδιοῦ.
- 11) Ἀφαίρεση ψύκτη λαδιοῦ (ἀπό τό σῶμα τοῦ κινητήρα, ἂν ὑπάρχει).
- 12) Ἀποκοχλίωση τῶν συνδέσμων (ρακόρ) τῶν σωλήνων εἰσαγωγῆς-ἐξαγωγῆς τοῦ φίλτρου πετρελαίου καί ἀπομάκρυνση τῶν ἀντιστοιχῶν σωλήνων.
- 13) Ἀποκοχλίωση τῶν κοχλιῶν στερεώσεως τοῦ φίλτρου πετρελαίου καί ἀφαίρεσή του ἀπό τό βραχίονα στερεώσεώς του.
- 14) Ἀποσύσφιγξη τῶν ρακόρ συγκρατήσεως τῶν σωληνίσκων ἐγχύσεως ἀπό τήν ἀντλία ἐγχύσεως.
- 15) Ἀφαίρεση τοῦ ἀνεμιστήρα τοῦ ψυγείου.
- 16) Ἀφαίρεση τῆς τροχαλίας προσαρμογῆς τοῦ ἀνεμιστήρα.
- 17) Ἀφαίρεση κολλάρου νεροῦ πού βρίσκεται μεταξύ θερμοστάτη καί ψυγείου.
- 18) Ἀφαίρεση τῆς ἀντλίας καί τῆς τροχαλίας τῆς ἀντλίας.
- 19) Ἀφαίρεση κελύφους θερμοστάτη.
- 20) Ἀπασφάλιση καί ἀφαίρεση τοῦ κοχλία συγκρατήσεως τῆς τροχαλίας τοῦ στροφαλοφόρου.
- 21) Ἀφαίρεση τῆς τροχαλίας τοῦ στροφαλοφόρου.
- 22) Ἀφαίρεση τροφοδοτικῆς ἀντλίας πετρελαίου καί ἀντλίας ὑψηλῆς πιέσεως (ἀντλία ἐγχύσεως).
- 23) Ἀφαίρεση καλύμματος γρاناζιοῦ χρονισμοῦ ἀντλίας ὑψηλῆς πιέσεως.
- 24) Ἀφαίρεση κοχλιῶν καλύμματος γρاناζιῶν χρονισμοῦ καί ἀφαίρεση καλύμματος.
- 25) Ἀπασφάλιση τῶν κοχλιῶν συγκρατήσεως τοῦ σφονδύλου, ἀφαίρεση τῶν κοχλιῶν καί τοῦ σφονδύλου.
- 26) Ἀφαίρεση καλύμματος πληκτροφορέα.
- 27) Ἀφαίρεση τοῦ πληκτροφορέα.
- 28) Ἀφαίρεση ὠστικῶν ράβδων.
- 29) Ἀφαίρεση σωληνώσεων ἐπιστροφῶν πετρελαίου ἀπό τούς ἐγχιτήρες (μπέκ).

- 30) Ἀφαίρεση ἐγχυτήρων (μπέκ).
- 31) Ἀφαίρεση τῆς κυλινδροκεφαλῆς.
- 32) Ἀφαίρεση τῆς φλάντζας τῆς κυλινδροκεφαλῆς καί ἐνδεχομένως στεγανοποιητικῶν δακτυλιδιῶν γιά νερό καί λάδι.
- 33) Ἀποκοχλίωση τῶν κοχλιῶν συγκρατήσεως καί ἀφαίρεση τοῦ κελύφους τοῦ συγκροτήματος τοῦ σφονδύλου ἀπό τό σῶμα τοῦ κινητήρα. Ἐπίσης ἀφαίρεση τοῦ καθρέφτη (ἔλασμα προσαρμωμένο στό ἐμπρός μέρος τοῦ σώματος τῶν κυλινδρῶν).
- 34) Ἀφαίρεση τῆς ἐλαιολεκάνης καί τῆς φλάντζας στεγανοποιήσεως τῆς.
- 35) Ἀφαίρεση σωλήνα λαδιοῦ ἀπό τόν κινητήρα πρὸς τήν ἀντλία ὑψηλῆς πιέσεως.
- 36) Συγκράτηση τοῦ σφονδύλου μέ εἰδικό ἐργαλεῖο καί ἀποσύσφιγξη τοῦ εἰδικοῦ (στρογγυλοῦ) περικοχλίου τοῦ αὐτόματου ρυθμιστῆ προεγχύσεως ἢ προεναύσεως τῆς ἀντλίας.
- 37) Ἀφαίρεση τοῦ συγκροτήματος τοῦ αὐτόματου ρυθμιστῆ.
- 38) Ἀφαίρεση τῆς ἀντλίας ἐγχύσεως (ὑψηλῆς πιέσεως).
- 39) Ἀφαίρεση τῆς ἀντλίας λαδιοῦ.
- 40) Ἀποσύσφιγξη τῶν κοχλιῶν συγκρατήσεως τοῦ ἐκκεντροφόρου καί ἀφαίρεσή του.
- 41) Ἀφαίρεση τοῦ καθρέφτη (ἔλασμα) καί τῆς φλάντζας του.
- 42) Ἀφαίρεση ἀκροφυσίου ἐκτοξεύσεως λαδιοῦ πρὸς τά γρανάζια χρονισμοῦ.
- 43) Προσωρινή τοποθέτηση τροχαλίας στροφαλοφόρου γιά τήν περιστροφή τοῦ στροφαλοφόρου καί ἀφαίρεση διωστήρων καί ἐμβόλων.
- 44) Ἀφαίρεση στροφαλοφόρου ἄξονα.
- 45) Ἀφαίρεση ὠστηρίων ἀπό τό σῶμα τοῦ κινητήρα.
- 46) Ἐπανασυρμολόγηση ἀκολουθώντας τήν ἀντίστροφη πορεία ἐργασίας.

### **Παρατήρηση.**

Ἄν πρόκειται γιά ἓνα εἰδικό πετρελαιοκινητήρα ἄλλου τύπου, τίς διαφορές ἀπό τήν παραπάνω διαδικασία θά τίς βροῦμε στό σχετικό ἐγχειρίδιο τοῦ κατασκευαστῆ.

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

#### 37.1 Σκοπός.

Έπίδειξη τῶν βασικῶν βλαβῶν τοῦ αὐτοκινήτου καί ἐπισκευή τῶν ἀπλῶν βλαβῶν.

#### 37.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες.

Ἡ συντήρηση καί οἱ μικροεπισκευές τοῦ αὐτοκινήτου περιγράφονται στό βιβλίο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ», Κεφάλαιο 26.

#### 37.3 Ἀπαιτούμενα μέσα.

Τά μέσα πού υπάρχουν σέ ἓνα ὀργανωμένο ἐργαστήριο αὐτοκινήτου. Ἄν δέν ὑπάρχει τέτοιο ἐργαστήριο, τότε ἀπαιτοῦνται:

Κοινό ἐπιβατηγό αὐτοκίνητο, κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, πίσω ἄξονας, μία μπαταρία, ἄλλα ἐξαρτήματα πού δέν εἶναι εὐκόλο νά μελετηθοῦν ἐπάνω στό αὐτοκίνητο καί τά ἐργαλεῖα πού περιγράφονται στή σελίδα 228 τοῦ βιβλίου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» καί μέ τά ὁποῖα πρέπει νά εἶναι ἐφοδιασμένο κάθε ὄχημα.

#### 37.4 Πορεία.

Γίνεται ἐπίδειξη τῶν ἀπλῶν βλαβῶν πού ἡ ἐπισκευή τους μπορεῖ νά γίνει ἀπό μή εἰδικευμένο στό αὐτοκίνητα τεχνικό προσωπικό, στά κυριότερα συστήματα τοῦ αὐτοκινήτου καί κατά κύριο λόγο:

- α) Στόν κινητήρα καί τά συστήματά του. Δηλαδή στό σύστημα παραγωγῆς, μετατροπῆς κινήσεως, σύστημα λιπάνσεως, σύστημα ψύξεως, σύστημα τροφοδοσίας καί σύστημα ἐναύσεως.
- β) Στό σύστημα μεταδόσεως κινήσεως. Δηλαδή στό συμπλέκτη, στό κιβώτιο ταχυτήτων, στόν ἄξονα μεταδόσεως κινήσεως, στόν πίσω ἄξονα καί τό διαφορικό καί στούς τροχοῦς.
- γ) Στό σύστημα πεδήσεως.

- δ) Στο σύστημα εκκινήσεως.
- ε) Στο σύστημα φορτίσεως και στο ηλεκτρικό κύκλωμα φώτων.
- στ) Στο σύστημα Διευθύνσεως.
- ζ) Στο σύστημα άναρτήσεως.

Σέ όλες τις περιπτώσεις ύποδεικνύεται ή αίτία πού προκαλεϊ τίς βλάβες αυτές, ό τρόπος θεραπείας τους και τά άπαιτούμενα έργαλεϊα.



## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

#### 38.1 Σκοπός.

Τί είναι και πού χρησιμοποιούνται οι αεροσυμπιεστές.

#### 38.2 Εισαγωγικές πληροφορίες.

##### α) Γενικά. Χρησιμότητα.

Οι αεροσυμπιεστές είναι μηχανήματα πού παράγουν πεπιεσμένο αέρα, δηλαδή αέρα με πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική.

Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται για την κίνηση διαφόρων έργων γαλειών και μηχανημάτων, όπως είναι τά αερόσφυρα, τά αεροδράπανα, τά πιστόλια βαφής, τά τροχιστικά και λειαντικά έργαλεια, τά αερόφρενα κλπ.


Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σέ εργοτάξια στά όποια δέν διατίθεται άλλη ένέργεια, κυρίως ήλεκτρική ή όταν υπάρχει όπωσδήποτε δίκτυο πεπιεσμένου αέρα για άλλες έργασίες, π.χ. για τόν άρισμό τών όρυχείων.

##### β) Είδη αεροσυμπιεστών.

Άπό τή Φυσική γνωρίζομε ότι μπορούμε νά αύξήσομε τήν πίεση του αέρα ή μέ αύξηση τής ταχύτητάς του ή μέ συμπίεσή του σέ περιορισμένο χώρο.


Οι αεροσυμπιεστές πού ή λειτουργία τους στηρίζεται στήν αύξηση τής ταχύτητας τών μορίων του αέρα λέγονται **φυγοκεντρικοί**. Οι αεροσυμπιεστές αυτοί (σχ. 38.2α) παραλαμβάνουν τόν αέρα μέ τά κινητά πτερύγια τους, τόν έπιταχύνουν και στή συνέχεια τόν διοχετεύουν στά σταθερά, όπου αύξάνει προοδευτικά ή διατομή τής ροής του αέρα μέ συνέπεια τήν έλάττωση τής ταχύτητάς του και τήν αύξηση τής πιέσεώς του.

Οι αεροσυμπιεστές πού ή λειτουργία τους στηρίζεται στή συμπίεση αέρα σέ περιορισμένο χώρο, μπορεί νά είναι γραναζωτοί (μέ λοβούς)

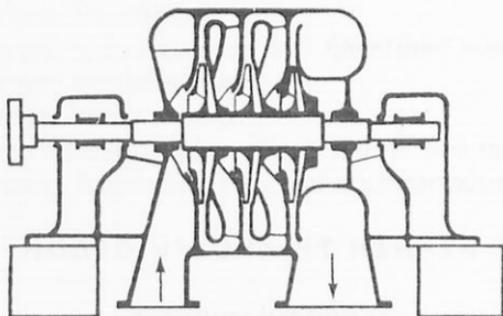


Σχ. 38.2α.

Τομή φυγοκεντρικού αεροσυμπιεστή με τρεις βαθμίδες.

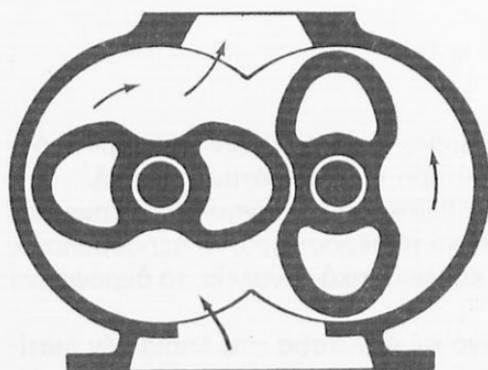

Σχ. 38.2β.

Τομή αεροσυμπιεστή με λοβούς.

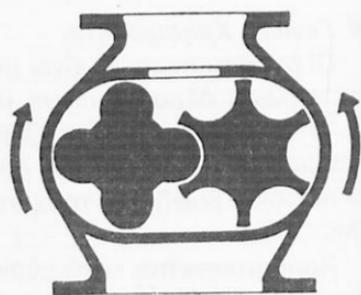

Σχ. 38.2γ.

Πτερυγιοφόρος αεροσυμπιεστής.

όπως φαίνεται στο σχήμα 38.2β, με πτερύγια (σχ. 38.2γ) ή έμβολοφόροι (σχ. 38.2δ).


Ο κλασικός τύπος αεροσυμπιεστή που χρησιμοποιείται ευρύτατα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, είναι ο έμβολοφόρος ή παλινδρομικός αεροσυμπιεστής.

Ο τύπος αυτός παρουσιάζει το πλεονέκτημα της παροχής σταθερής πίεσης αέρα.

Σήμερα χρησιμοποιούνται και με ρυθμό συνεχώς αυξανόμενο και οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές (σχ. 38.2ε).


#### γ) Κύρια εξαρτήματα των αεροσυμπιεστών.

- Φίλτρο εισαγωγής αέρα για τη συγκράτηση ξένων σωμάτων που βρίσκονται μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα.
- Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης αέρα.

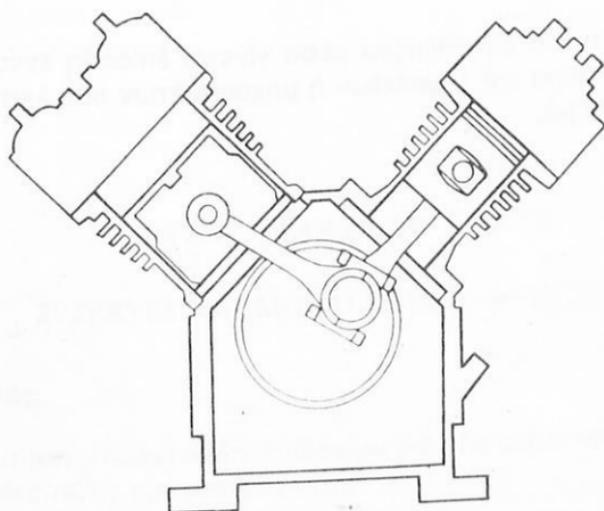

Σχ. 38.26.

Έμβολοφόρος αεροσυμπιεστής (τομή).

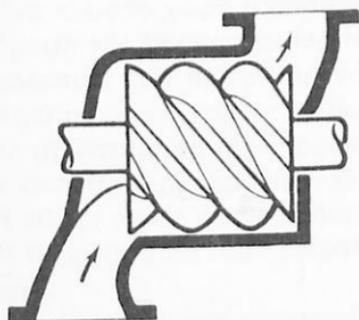

Σχ. 38.2ε.

Τομή κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή.

- Αεροφυλάκια για την αποθήκευση του πεπιεσμένου αέρα και τη σταθερότητα της πίεσής τους.
- Διάφορα άλλα εξαρτήματα, ανάλογα με τον τύπο του αεροσυμπιεστή.

Οι αεροσυμπιεστές είναι έργομηχανές, δηλαδή παίρνουν κίνηση από μία κινητήρια μηχανή (ηλεκτρικός κινητήρας ή πετρελαιομηχανή) και παράγουν πεπιεσμένο αέρα. Για μόνιμες εγκαταστάσεις βιομηχανιών, λατομείων, μεταλλείων κλπ. συμφέρει η εγκατάσταση σταθερών αεροσυμπιεστών.

Σε έργαταξια κατασκευής δρόμων και άλλων τεχνικών έργων χρησιμοποιούνται φορητοί αεροσυμπιεστές. Οι φορητοί αεροσυμπιεστές μπορεί να είναι ρυμουλκούμενοι ή μεταφερόμενοι επάνω σε αυτοκίνητα ή έλκυστῆρες.

### 38.3 Πορεία.

Ανάλογα με τα διατιθέμενα μέσα γίνεται επίδειξη εγκαταστάσεων πεπιεσμένου αέρα και εργαλείων ή μηχανημάτων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.

---

## ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ

### ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΥΞΕΩΣ

#### 39.1 Σκοπός.

Ἡ ἀπόκτηση στοιχειωδῶν γνώσεων γιά τήν ψύξη καί τίς συσκευές μέ τίς ὁποῖες αὐτή πραγματοποιεῖται.

#### 39.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες.

Ὅταν λέμε **ψύξη**, ἐννοοῦμε τή διαδικασία ἀφαιρέσεως θερμότητας ἀπό ἕνα κλειστό χῶρο ἢ ἀπό κάποιο σῶμα, μέ σκοπό τή μείωση καί τή διατήρηση τῆς θερμοκρασίας του σέ καθορισμένα ὄρια, κάτω ἀπό τή θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ ψύξη μᾶς χρειάζεται κυρίως γιά τή συντήρηση τροφίμων καί γενικά γιά τή διατήρηση τῆς θερμοκρασίας ἑνός χώρου σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τή θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος.

Οἱ χῶροι στούς ὁποῖους διατηροῦμε θερμοκρασίες χαμηλότερες ἀπό τή θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος, ὀνομάζονται **ψυγεῖα** ἢ **ψυκτικοὶ θάλαμοι**.


Οἱ τρόποι πού χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἀφαιρέσουμε θερμότητα ἀπό τόν ψυκτικό θάλαμο (νά ψύξουμε τό θάλαμο) εἶναι οἱ ἑξῆς:

- Μέ πάγο.
- Μέ ψυκτικές μηχανές συμπίεσεως ἀτμῶν.
- Μέ ψυκτικές μηχανές ἀπορροφήσεως.

Ἀπό τούς παραπάνω τρόπους ψύξεως, ὁ τρόπος μέ συμπίεση ἀτμῶν χρησιμοποιεῖται περισσότερο ἐξαιτίας τῶν πολλῶν πλεονεκτημάτων πού παρουσιάζει. Τά γνωστά οἰκιακά καί ἐπαγγελματικά ψυγεῖα εἶναι κατά κανόνα **ψυκτικές μηχανές μέ συμπίεση ἀτμῶν**. Ἄς δοῦμε ὁμως πῶς ἐργάζεται ἕνα τέτοιο ψυγεῖο.

Τά ψυγεῖα μέ συμπίεση ἀτμῶν ἀποτελοῦνται ἀπό τά ἀκόλουθα κύρια ἔξαρτήματα (σχ. 39.2α).

- Ἀπό τό συμπιεστή.
- Ἀπό τό συμπυκνωτή.

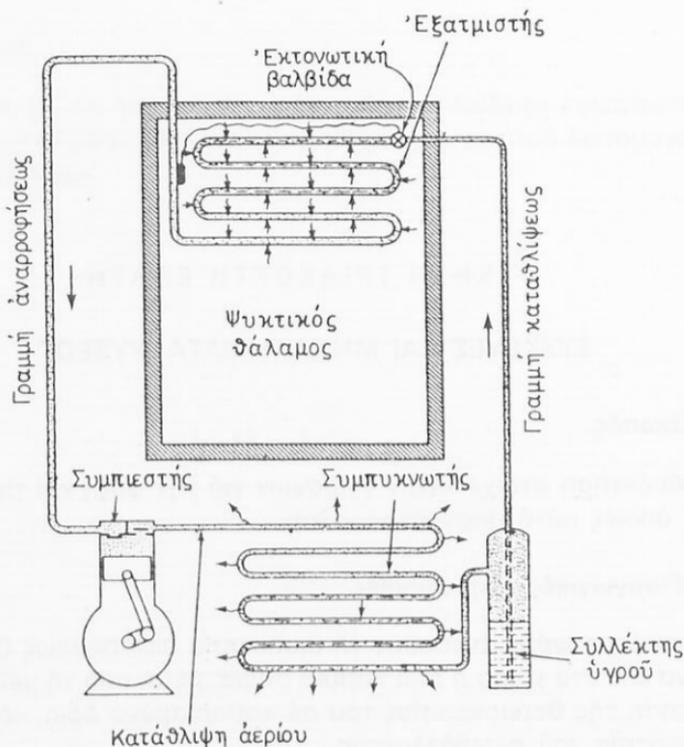

Σχ. 39.2α.

Σχηματική παράσταση ψυκτικής μηχανής με συμπίεση ατμών.

- Από την έκτονωτική βαλβίδα.
- Από τον εξατμιστή.

Τά παραπάνω εξαρτήματα ένώνονται μεταξύ τους με σωλῆνες καί ἀποτελοῦν ἓνα ἐνιαῖο σύνολο πού τό λέμε **ψυκτική μηχανή** ἢ **ψυκτική μονάδα**.

Στίς σωληνώσεις καί στά εξαρτήματα τῆς ψυκτικῆς μηχανῆς κυκλοφορεῖ τό **ψυκτικό ρευστό**. Τό ψυκτικό ρευστό μπορεῖ νά εἶναι **φρέον** (ὑπάρχουν πολλά εἶδη), ἀμμωνία ἢ κάποιο ἄλλο ὑγρό. Στά οἰκιακά καί μικρά ἐπαγγελματικά ψυγεῖα χρησιμοποιοῦνται ὡς ψυκτικά ρευστά τό **φρέον 12** καί τό **φρέον 22**.

Ὁ **συμπιεστής** ἀναρροφᾷ τό ψυκτικό ἀέριο ἀπό τόν εξατμιστή καί τό καταθλίβει πρὸς τό συμπυκνωτή.


Ὁ **συμπυκνωτής** συμπυκνώνει τό ψυκτικό ἀέριο πού καταθλίβεται ἀπό τό συμπιεστή.

Ἡ **έκτονωτική βαλβίδα** ρίχνει τήν πίεση τοῦ ψυκτικοῦ ὑγροῦ σέ χαμηλά ἐπίπεδα καί ρυθμίζει τήν ποσότητα τοῦ ψυκτικοῦ ὑγροῦ πρὸς τόν εξατμιστή.

Στόν **έξατμιστή** τό ψυκτικό ύγρό έξατμίζεται άφαιρώντας τήν άπαιτούμενη θερμότητα γιά τήν έξάτμισή του άπό τό χώρο του ψυγείου καί άπό τά προϊόντα πού βρίσκονται μέσα.

Ή θερμότητα πού άφαιρείται άπό τόν ψυκτικό θάλαμο κατά τήν έξάτμιση του ψυκτικού, άποβάλλεται πρός τό περιβάλλον άπό τό συμπυκνωτή όπου καί ύγροποιείται τό ψυκτικό άέριο. Έτσι τό ψυκτικό ρευστό περνά άπό διάφορες φάσεις (έξάτμιση, συμπίεση, συμπύκνωση, έκτόνωση) γιά νά καταλήξει πάλι εκεί άπό όπου ξεκίνησε καί νά έπαναληφθοϋν οι ίδιες διαδικασίες (φάσεις).

Τό ψυκτικό κύκλωμα χωρίζεται στό τμήμα τής **ύψηλης πίεσης** ή **τμήμα καταθλίψεως** καί στό τμήμα τής **χαμηλής πίεσης** ή **άναρροφήσεως**. Στό σχήμα 39.2β φαίνεται ένα οικιακό ψυγείο στό όποιο διακρίνονται τά κύρια εξαρτήματά του καί άριστερά καί δεξιά τό τμήμα τής καταθλίψεως καί άναρροφήσεως αντίστοιχα.

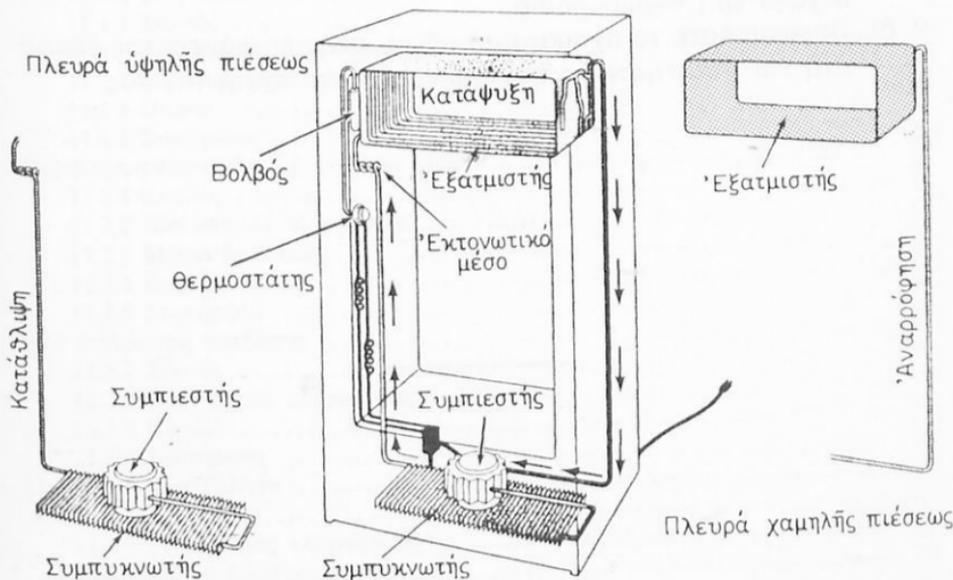

Σχ. 39.2β.

Τμήματα οικιακού ψυγείου.

### 39.3 Άπαιτούμενα μέσα.

- Οικιακό ή επαγγελματικό τύπου ψυγείο σέ πλήρη λειτουργία.
- Έξαρτήματα ψυκτικής μονάδας, όπως συμπιεστής, συμπυκνωτής, έκτονωτικές βαλβίδες κλπ. γιά άναγνώριση καί έπίδειξη.

### 39.4 Πορεία.

- 1) Σύμφωνα μέ αυτά πού άναφέραμε παραπάνω καί μέ τή βοήθεια

του αρμόδιου καθηγητή αναγνωρίστε τά κύρια έξαρτήματα του ψυγείου.

- 2) Σημειώστε μέ κόκκινη κιμωλία τά έξαρτήματα πού άνήκουν στην ύψηλή πίεση καί μέ πράσινη έκείνα πού άνήκουν στή χαμηλή πίεση. Έπίσης, σημειώστε μέ άσπρη κιμωλία τά έξαρτήματα πού συνδέονται καί μέ τή χαμηλή καί μέ τήν ύψηλή πίεση.
- 3) Παρατηρήστε προσεκτικά τά μικροέξαρτήματα του ψυγείου καί ζητήστε νά σᾶς έξηγηθει ό σκοπός τους.
- 4) Θέστε σέ λειτουργία τήν ψυκτική μονάδα καί παρατηρήστε τίς πιέσεις πού έπικρατοϋν στην πλευρά τής άναρροφήσεως καί στην πλευρά τής καταθλίψεως (άν υπάρχουν μανόμετρα στή μονάδα).
- 5) Μετρήστε τή θερμοκρασία σέ διάφορα σημεία τής ψυκτικής μονάδας καί σημειώστε τό σημείο πού έπικρατεί ή μικρότερη καί ή μεγαλύτερη θερμοκρασία.
- 6) Παρατηρήστε τό σχηματισμό πάγου στην έπιφάνεια του έξαμιστή καί συζητήστε τό φαινόμενο μέ τόν καθηγητή σας.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

#### Διαμόρφωση άκρων και συνδέσεις

	1
11.1 Κοπή με ψαλίδια εϋθείας κοπής .....	4
11.1.1 Σκοπός .....	4
11.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	4
11.1.3 Μέτρα ασφάλειας .....	10
11.1.4 Πορεία .....	10
11.1.5 Συντήρηση .....	12
11.2 Κάμψη ελάσματος με εργαλεία χειριού .....	12
11.2.1 Σκοπός .....	13
11.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	14
11.2.3 Μέτρα ασφάλειας .....	14
11.2.4 Πορεία .....	20
11.2.5 Συντήρηση .....	20
11.3 Θηλειαστές συνδέσεις .....	20
11.3.1 Σκοπός .....	20
11.3.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	22
11.3.3 Πορεία .....	27
11.3.4 Συντήρηση .....	27
11.4 Κασσιτεροκόλληση .....	27
11.4.1 Σκοπός .....	27
11.4.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	29
11.4.3 Μέτρα ασφάλειας .....	29
11.4.4 Πορεία .....	32
11.5 Ήλωση (κάρφωμα) .....	32
11.5.1 Σκοπός .....	32
11.5.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	36
11.5.3 Μέτρα ασφάλειας .....	37
11.5.4 Πορεία .....	39
11.5.5 Συντήρηση .....	39
11.6 Συρματοενίσχυση .....	39
11.6.1 Σκοπός .....	39
11.6.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	39
11.6.3 Μέτρα ασφάλειας .....	39
11.6.4 Πορεία .....	42
Κατασκευή του έργου .....	

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ****Κατασκευή ύποστηρίγματος ραφιού (μπρακέτο) 57**

12.1 Χάραξη άναπτυγμάτων .....	59
12.1.1 Σκοπός .....	59
12.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες .....	59
12.1.3 Πορεία .....	59
12.1.4 Συντήρηση .....	62
Κατασκευή τού έργου .....	63

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ****Κατασκευή κουτιού μέ θηλειαστές συνδέσεις 76**

13.1 Κάμψη στήν καμπτική μηχανή .....	78
13.1.1 Σκοπός .....	78
13.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες .....	78
13.1.3 Μέτρα ασφάλειας .....	83
13.1.4 Πορεία .....	83
13.1.5 Συντήρηση .....	86
Κατασκευή τού έργου .....	88

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ****Κατασκευή κυλινδρικού δοχείου 96**

14.1 Κυλίνδρωση .....	98
14.1.1 Σκοπός .....	98
14.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες .....	98
14.1.3 Μέτρα ασφάλειας .....	99
14.1.4 Πορεία .....	99
14.1.5 Συντήρηση .....	101
14.2 Κοπή μέ ψαλίδια κυκλικής κοπής .....	101
14.2.1 Σκοπός .....	101
14.2.2 Είσαγωγικές πληροφορίες .....	101
14.2.3 Μέτρα ασφάλειας .....	102
14.2.4 Πορεία .....	102
14.2.5 Συντήρηση .....	105
Κατασκευή τού έργου .....	106

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ****Κατασκευή στηρίγματος βιβλίων 118**

15.1 Συγκόλληση κατά σημεία στήν ήλεκτροπόντα .....	120
15.1.1 Σκοπός .....	120
15.1.2 Είσαγωγικές πληροφορίες .....	120
15.1.3 Πορεία .....	122
15.1.4 Συντήρηση .....	123
Κατασκευή τού έργου .....	124

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ****Κάμψη γωνίας «έν θερμῶ»**

126

16.1 Κάμψη μέ σφυρηλάτηση «έν θερμῶ» .....	127
16.1.1 Σκοπός .....	127
16.1.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες .....	132
16.1.3 Μέτρα ἀσφάλειας .....	132
16.1.4 Πορεία .....	135
16.1.5 Συντήρηση .....	136
Κατασκευή τοῦ ἔργου .....	

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ****Κατασκευή ὀρθογωνιάς «έν θερμῶ»**

138

17.1 Διόγκωση μέ σφυρηλάτηση .....	139
17.1.1 Σκοπός .....	139
17.1.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες .....	139
17.1.3 Μέτρα ἀσφάλειας .....	139
17.1.4 Πορεία .....	142
Κατασκευή τοῦ ἔργου .....	

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΩΗ****Κατασκευή ἀλυσίδας**

144

18.1 Τράβηγμα μέ σφυρηλάτηση .....	145
18.1.1 Σκοπός .....	145
18.1.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες .....	146
18.1.3 Πορεία .....	150
18.2 Συγκόλληση μέ σφυρηλάτηση .....	150
18.2.1 Σκοπός .....	150
18.2.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες .....	150
18.2.3 Πορεία .....	152
Κατασκευή τοῦ ἔργου .....	

**ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ****Ἐγκατάσταση παροχῆς ὕδρευσεως**

155

19.1 Κοπή σωλήνων .....	157
19.1.1 Σκοπός .....	157
19.1.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες .....	160
19.1.3 Πορεία .....	163
19.1.4 Συντήρηση .....	163
19.2 Κάμψη σωλήνων .....	163
19.2.1 Σκοπός .....	163
19.2.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες .....	164
19.2.3 Μέτρα ἀσφάλειας .....	

19.2.4 Πορεία .....	164
19.2.5 Συντήρηση .....	168
19.3 Συνδέσεις σωλήνων .....	168
19.3.1 Σκοπός .....	168
19.3.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	168
19.3.3 Πορεία .....	168
Κατασκευή του έργου .....	172

### ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ

Τήξη του ελάσματος σε γραμμές με φλόγα οξυγόνου-άσετυλίνης	177
20.1 Ρύθμιση συσκευής οξυγόνου-άσετυλίνης και άναμμα φλόγας οξυγονο- κολλήσεως .....	178
20.2.1 Σκοπός .....	178
20.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	178
20.1.3 Μέτρα ασφάλειας .....	187
20.1.4 Πορεία .....	190
20.1.5 Συντήρηση .....	193
Κατασκευή του έργου .....	194

### ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

Σχηματισμός γραμμών τήξεως με συγκολλητικό υλικό μέ συσκευή οξυγόνου-άσετυλίνης	196
Κατασκευή του έργου .....	197

### ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Όξυγονοκόλληση κατά μέτωπο σε οριζόντιο επίπεδο	201
22.1 Όξυγονοκόλληση ελασμάτων .....	202
22.1.1 Σκοπός .....	202
22.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	202
22.1.3 Μέτρα ασφάλειας .....	205
22.1.4 Πορεία .....	205
22.1.5 Σφάλματα συγκολλήσεων .....	208
Κατασκευή του έργου .....	210

### ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ

Όξυγονοκόλληση εξωτερικής γωνίας σε οριζόντια θέση	214
Κατασκευή του έργου .....	215

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ**

Όξυγονοκόλληση έσωτερικής γωνίας  
σε όριζόντια θέση 218

Κατασκευή του έργου ..... 219

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ**

Όξυγονοκόλληση σε άνασηκωμένα άκρα 222

Κατασκευή του έργου ..... 223

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ**

Όξυγονοκόλληση σωλήνων 225

Κατασκευή του έργου ..... 226

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ**

Όξυγονοκόλληση χαλύβδινης λαμαρίνας 228

- 27.1 Ρύθμιση δξυγονοκόφτη-δξυγονοκοπής ..... 230
- 27.1.1 Σκοπός ..... 230
- 27.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες ..... 230
- 27.1.3 Μέτρα ασφάλειας ..... 231
- 27.1.4 Πορεία ..... 233
- Κατασκευή του έργου ..... 233

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ**

Έναπόθεση κορδονιών σε επίπεδη θέση  
μέ ήλεκτροσυγκόλληση τόξου 236

- 28.1 Ρύθμιση τής έντάσεως ρεύματος ήλεκτροσυγκόλλησης τόξου ..... 238
- 28.1.1 Σκοπός ..... 238
- 28.1.2 Εισαγωγικές πληροφορίες ..... 241
- 28.1.3 Πορεία ..... 244
- 28.2 Ήλεκτροσυγκόλληση τόξου ..... 244
- 28.2.1 Σκοπός ..... 244
- 28.2.2 Εισαγωγικές πληροφορίες ..... 247
- 28.2.3 Μέτρα ασφάλειας ..... 248
- 28.2.4 Πορεία έργασίας ..... 250
- 28.2.5 Σφάλματα συγκόλλησης ..... 252
- Κατασκευή του έργου ..... 252

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ**

Όριζόντια συγκόλληση σε γωνία 260

Κατασκευή του έργου ..... 261

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ**

Ἡλεκτροσυγκόλληση ραφῆς με δύο κορδόνια	264
Κατασκευή τοῦ ἔργου	265

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ**

Ἡλεκτροσυγκόλληση ἐσωτερικῆς γωνίας σέ ὀριζόντια θέση με λεπτά κορδόνια	269
Κατασκευή τοῦ ἔργου	270

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ**

Ἡλεκτροσυγκόλληση ραφῆς V σέ ὀριζόντια θέση με στενά κορδόνια	272
Κατασκευή τοῦ ἔργου	273

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ**

Χύτευση ἑνός κομματιοῦ με τύπωση (με τό χέρι)	275
33.1 Χύτευση μετάλλων	276
33.1.1 Σκοπός	276
33.1.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες	276
33.1.3 Πορεία	282
Κατασκευή τοῦ ἔργου	282

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ**

Λειτουργία καί ἐργασίες τῶν σπουδαιότερων ἐργαλειομηχανῶν	286
34.1 Σκοπός	286
34.2 Εἰσαγωγικές πληροφορίες	286
34.2.1 Κατεργασίες πού γίνονται με ἐργαλειομηχανές	286
34.2.2 Κατηγορίες ἐργαλειομηχανῶν	287
34.2.3 Οἱ κυριότερες ἐργαλειομηχανές	288
34.3 Ἀπαιτούμενα μέσα	300
34.4 Μέτρα ἀσφάλειας	300
34.5 Πορεία	300
34.5.1 Κατασκευή κοχλία σέ τόρνο	301
34.5.2 Κατασκευή δοκιμίων συγκολλήσεως	315
Κατασκευή τοῦ ἔργου	315

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ**

Λύση και άρμολόγηση βενζινοκινητήρα **319**

35.1 Σκοπός .....	318.
35.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	318
35.3 Άπαιτούμενα μέσα .....	319
35.4 Μέτρα ασφάλειας .....	319
35.5 Πορεία .....	319

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ**

Λύση και άρμολόγηση πετρελαιοκινητήρα **322**

36.1 Σκοπός .....	322
36.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	322
36.3 Άπαιτούμενα μέσα .....	322
36.4 Πορεία .....	322

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ**

Βασικές βλάβες αυτοκινήτου **325**

37.1 Σκοπός .....	325
37.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	325
37.3 Άπαιτούμενα μέσα .....	325
37.4 Πορεία .....	325

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΩΗ**

Άεροσυμπιεστές **327**

38.1 Σκοπός .....	327
38.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	327

**ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ**

Συσκευές και μηχανήματα ψύξεως **331**

39.1 Σκοπός .....	331
39.2 Εισαγωγικές πληροφορίες .....	331
39.3 Άπαιτούμενα μέσα .....	333
39.4 Πορεία .....	333








0020632612

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



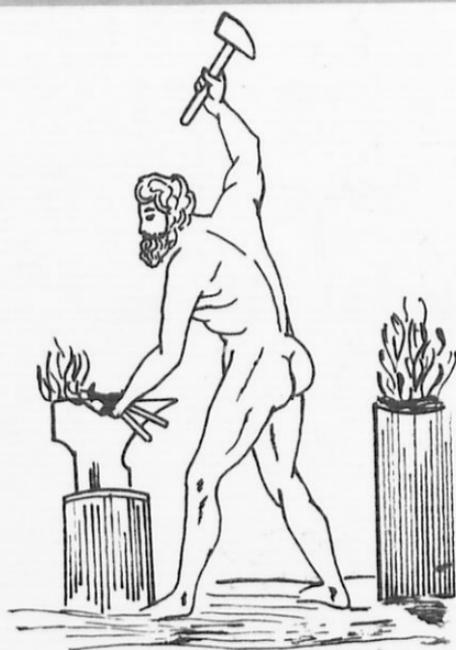

Ἡφαιστος (ἀπό ἀρχαῖο βιβλίον)